

جلسه دهم: ماشینکاری
الکتروشیمیایی





برای مواد رسانا

مقدمه:

آبکاری الکتریکی (Electroplating):


برای افزایش مقاومت به سایش و خوردگی قطعه، سطح آن می بایست از مواد مقاوم پوشانده شود.

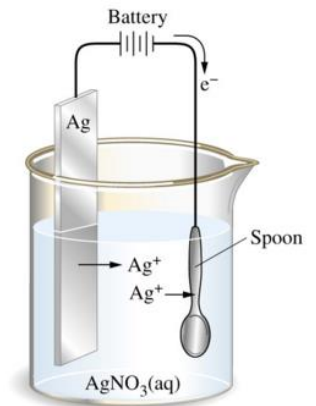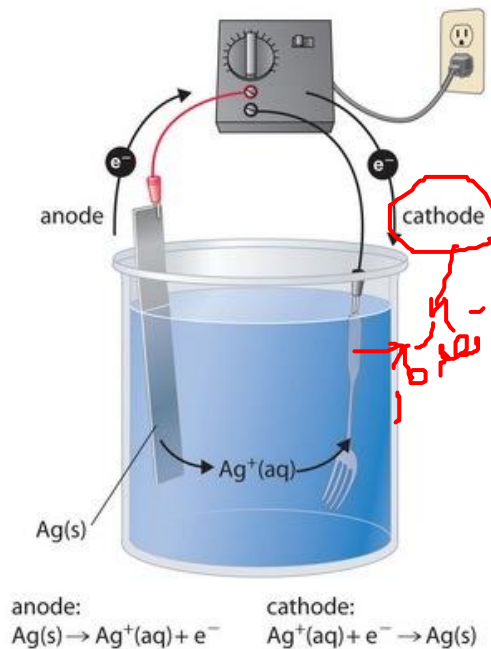

ECM یک فرایند انحلال آندی است که در آن قطعه کار قطب مثبت (آند) و ابزار قطب منفی (کاتد) می باشد.

ECM یکی از الکتروپولیتینگ است


همه اینها در هم تصادم رسانا هستند

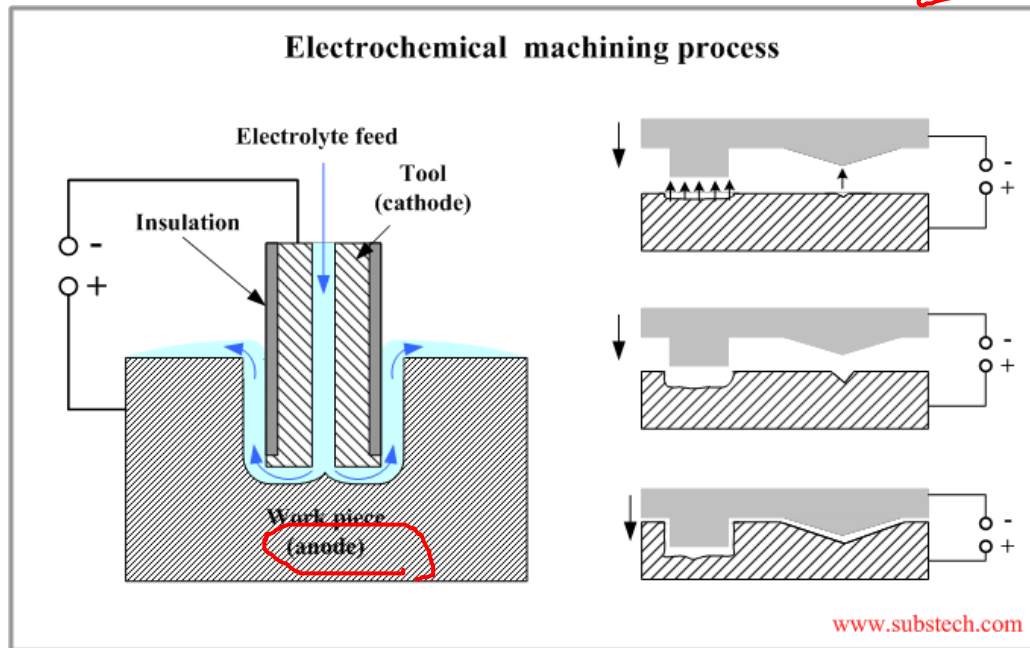

ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)




 واکنش آندی



واکنش کاتدی

الکترولیت یک محلول رسانا مانند NaCl است که نقش آن برقراری جریان الکتریکی بین قطب های مثبت و منفی است.

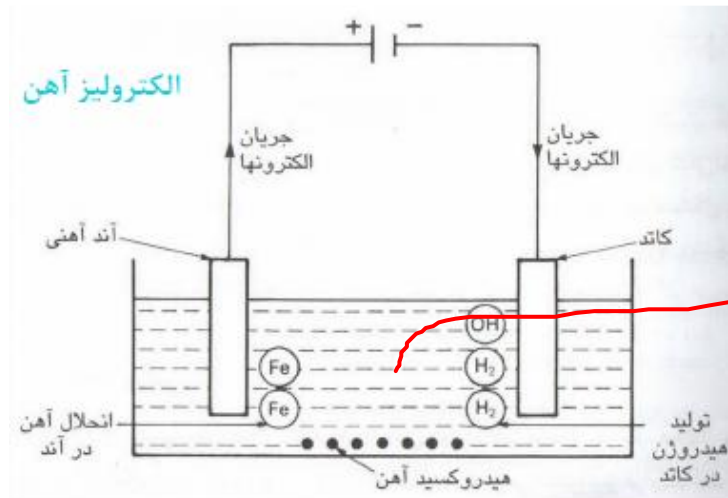

الکترولیت رسانا و
دی الکتریک رسانا

برداشت ماده از آند = ماشینکاری از قطعه کار

۵ L


□ جریان بالا (تا ۵۰۰۰ آمپر) ولتاژ پایین مستقیم (۵ تا ۲۵ ولت) بین ابزار شکل داده شده (قطب منفی یا کاتد) و قطعه رسانای الکتریسیته (قطب مثبت یا آند) برقرار می شود.

□ الکترولیت با جریان بالا (جریان آشفته) در گپ ابزار و قطعه جریان یافته و ماده برداشته شده از قطعه را به جای نشانیدن به ابزار، از گپ دور می کند.

□ براده برداری بصورت اتمی از قطعه 
درجات عامل پاربراری نیست

□ مکانیزم براده برداری مبتنی بر حرارت نمی باشد (در مقایسه با روش تخلیه الکتریکی).

□ در روش ECM خوردگی ابزار وجود ندارد و باید به طریقی گاز هیدروژن تولید شده در آند آن را از موضع ماشینکاری دور کرد.

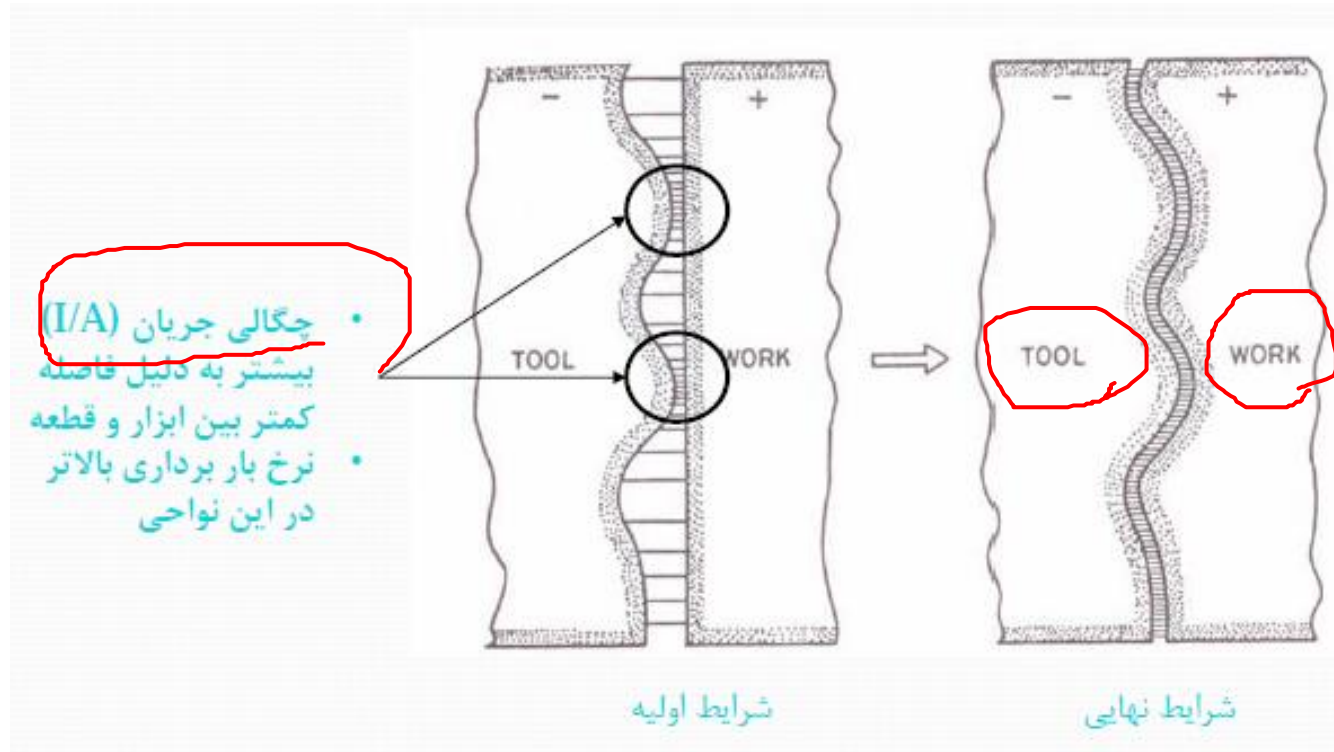

کاربردها

□ مواد سخت و مستحکم (فولاد های آلیاژی و سوپر آلیاژی)


□ شکل های هندسی و پیچیده-پره توربین

□ سوراخ های عمیق و کوچک

□ پلیسه گیری (ECM)

Deburring

رکتفا

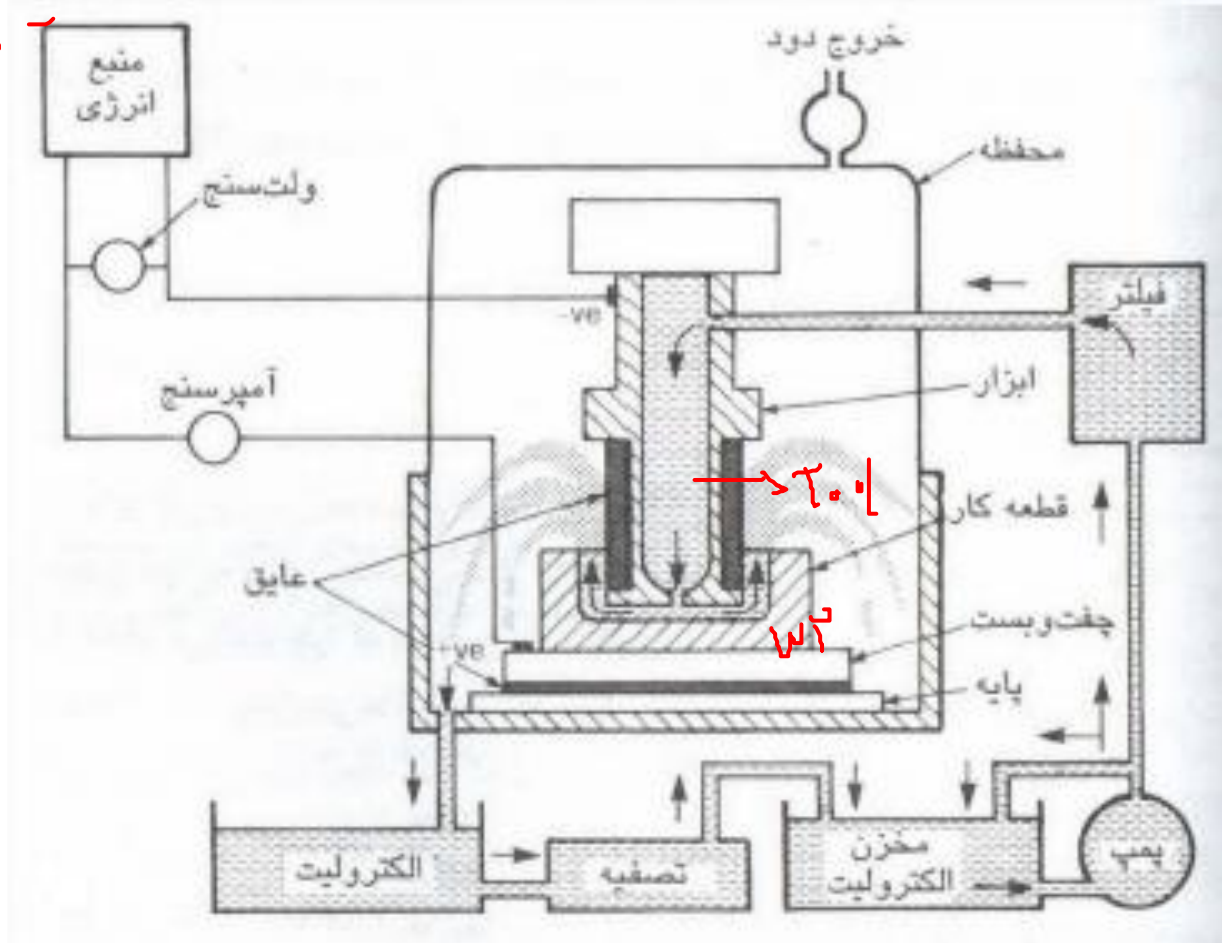

$$m = \frac{AIt}{ZF}$$

جرم برداشته شده

I: جریان (amp)

t: زمان (s)

A: وزن اتمی (gr)

Z: ظرفیت اتمی

F: ثابت فاراده (F=96500As=96500C) یا 96500 کولن

m: جرم (gr)

$$MRR_g = m' = \frac{AI}{ZF}$$

نرخ باربرداری

$$E = \frac{A}{Z}$$

معادل الکتروشیمیایی (E)

- بازده جریان (η)
- تمام جریان موجب باربرداری از قطعه نمی شود. بنابراین:

$$m = \frac{\eta At}{ZF}$$

مقدار مصرف دایکترین الکترولیت
کاهش شود → تا حواره

تئوری ماشینکاری الکتروشیمیایی

- معادل الکتروشیمیایی آلیاژها
- دو روش پیشنهاد می شود:

• (الف)

11: تعداد عناصر در آلیاژ

A_i : وزن اتمی عنصر i (به گرم)

Z_i : ظرفیت اتمی عنصر i

X_i : درصد وزنی عنصر i (به درصد)

• (ب)

$$\left(\frac{A}{Z}\right)_{\text{alloy}} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^n \left(\frac{A_i}{Z_i}\right) X_i$$

$$\left(\frac{A}{Z}\right)_{\text{alloy}} = \frac{100}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Z_i}{A_i}\right) X_i}$$

روش دقیقتر

رابطه چگالی آلیاژ

$$\rho_a = \frac{100}{\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{\rho_i}}$$

چگالی عنصر i

مثالی از نرخ برداشت در ECM: آلیاژی با مشخصات زیر داده شده است. معادل الکتروشیمیایی را با دو روش به دست آورید. نرخ باربرداری **حجمی** را در جریان 500A بدست آورید.

عنصر	نیکل	کروم	آهن	تیتانیوم	مس	سلیسیم	منگنز
درصد وزنی	72	20	5	0.5	0.5	1	1
وزن اتمی (gr)	58.71	51.99	55.58	47.9	63.57	28.09	54.94
ظرفیت	2	2	2	3	1	4	2
چگالی (gr/cm^3)	8.9	7.19	7.86	4.51	8.69	2.33	7.43

- حل مثال از نرخ برداشت در ECM ...

$$\rho_a = \frac{100}{\frac{72}{8.9} + \frac{20}{7.19} + \frac{5}{7.86} + \frac{0.5}{4.51} + \frac{0.5}{8.69} + \frac{1}{2.33} + \frac{1}{7.43}} = \underline{8.17 \text{ gr/cm}^3}$$

- معادل الکتروشیمیایی به دو روش

$$\left(\frac{A}{Z}\right)_{\text{alloy}} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^n \left(\frac{A_i}{Z_i}\right) X_i = \frac{58.71}{2} \times 0.72 + \frac{51.99}{2} \times 0.2 + \frac{55.85}{2} \times 0.05 + \frac{47.9}{3} \times 0.005 +$$

$$\frac{63.57}{1} \times 0.005 + \frac{28.09}{4} \times 0.01 + \frac{54.94}{2} \times 0.01 \approx \underline{28.473 \text{ gr}}$$

$$\left(\frac{A}{Z}\right)_{\text{alloy}} = \frac{100}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Z_i}{A_i}\right) X_i} = \frac{100}{\frac{2}{58.71} \times 72 + \frac{2}{51.99} \times 20 + \frac{2}{55.85} \times 0.5 + \frac{3}{47.9} \times 0.5 + \frac{1}{63.57} \times 0.5 + \frac{4}{28.09} \times 1 + \frac{2}{54.94} \times 1}$$

$$\approx \underline{28.927 \text{ gr}}$$

• حل مثال از نرخ برداشت در ECM ...

$$MRR_{g1} = \frac{AI}{ZF} = 28.473 \times \frac{500}{96500} = 0.1475 \text{ gr/s}$$

$$M = \rho V \Rightarrow MRR_v = \frac{MRR_g}{\rho} = \frac{0.1475}{8.17} = 0.0181 \text{ cm}^3 / s$$

$$MRR_{g2} = 28.927 \times \frac{500}{96500} = 0.1499 \text{ gr/s}$$

$$MRR_v = \frac{0.1499}{8.17} = 0.0183 \text{ cm}^3 / s$$

روسیا

روسی

۲

نرخ بار برداری

Fe	si	cu	Cr
81	2	5	12

تالیف: $I = 500 \text{ A}$

تئوری ماشینکاری الکتروشیمیایی- بررسی پیشروی ابزار



معدنی $A \rightarrow$
مس $S \rightarrow$

$h(0)$: فاصله اولیه بین ابزار و قطعه
 $h(t)$: فاصله ~~اولیه~~ بین ابزار و قطعه در
زمان t

$$P = \frac{m}{\tau} \Rightarrow m = P\tau \Rightarrow dm = P d\tau = P S dh$$

$$\frac{m}{t} = \frac{dm}{dt} = \frac{A}{Z} \frac{I}{F} = P S \frac{dh}{dt} = \frac{A}{Z} \frac{I}{F}$$

$$MRR_t = \frac{dh}{dt} = \frac{\eta EJ}{F\rho}$$

While machining, the tool feeds with velocity f to the workpiece, then:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\eta EJ}{F\rho} - f$$

a) if $f=0$;

$$\left[\frac{dh}{dt} = \frac{\eta EJ}{F\rho} \Rightarrow h \cdot dh = \frac{V k \eta E}{F\rho} dt \Rightarrow \int_0^{h(t)} h \cdot dh = \int_0^t \frac{V k \eta E}{F\rho} dt \Rightarrow h^2(t) = h^2(0) + \frac{2EkVt}{F\rho} \right]$$

$$\left[J = \frac{Vk}{h} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{A}{Z} \left(\frac{I}{F\rho} \right) \rightarrow J$$

$$= \frac{J E S}{F\rho}$$

$$R = \frac{\rho h}{s} = \frac{h}{sk}$$

$$V = RI$$

$$V = hI / (SK)$$

$$V = hJ / k$$

$$J = VK / h$$

مقاومت ویژه



$$R = \frac{\rho L}{A} \Rightarrow R = \frac{h}{ks}$$

$\rho = \frac{l}{k} \rightarrow$ رسانایی عرضی


$$V = IR = \frac{hI}{KS} \Rightarrow \delta = \frac{hJ}{k}$$

$$\Rightarrow J = \frac{Vk}{h}$$

تئوری ماشینکاری الکتروشیمیایی- بررسی پیشروی ابزار

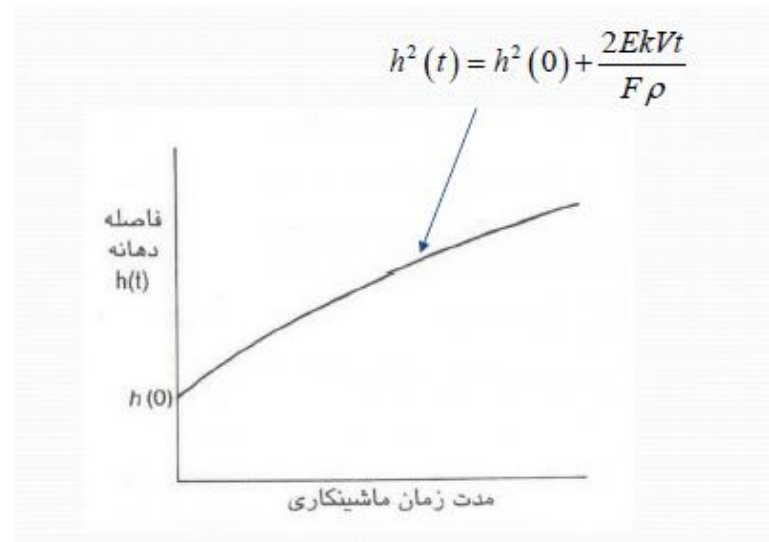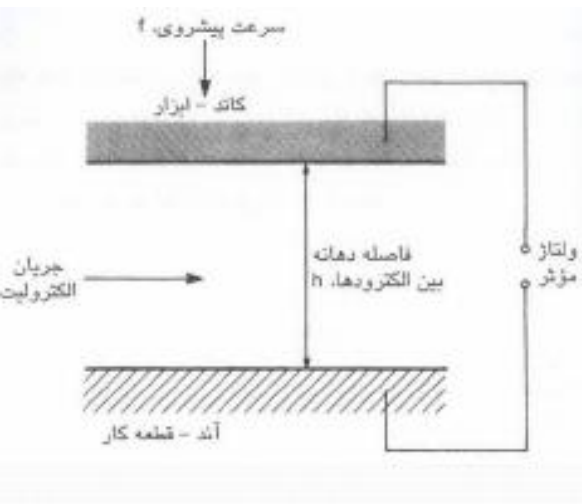

تئوری ماشینکاری الکتروشیمیایی- بررسی پیشروی ابزار

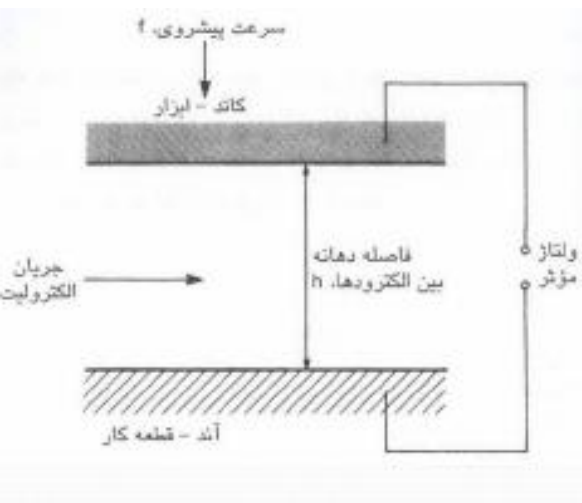

b) if $f = \text{constant}$;

$$t = \frac{1}{f} \left\{ h(0) - h(t) + h_e \ln \left(\frac{h(0) - h(e)}{h(t) - h(e)} \right) \right\}$$

In steady state condition we have $\frac{dh}{dt} = 0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} \frac{dh}{dt} = \frac{\eta EJ}{F \rho} - f \Rightarrow \frac{\eta EJ}{F \rho} = f \\ h(t) = h_e \\ J = \frac{Vk}{h} \end{cases} \Rightarrow h_e = \frac{\eta k E V}{F \rho f}$$

▪ مشخصه خودتنظیمی

۱- اگر $f = MRR_L$ باشد فاصله گپ h_e خواهد بود.

۲- اگر $f < MRR_L$ باشد آنگاه $h > h_e$ و در نتیجه چگالی جریان کاهش می یابد. بنابراین MRR_L نیز کاهش یافته تا جایی که دوباره حالت $f = MRR_L$ داشته باشیم.

۳- اگر $f > MRR_L$ باشد آنگاه $h < h_e$ و در نتیجه چگالی جریان افزایش می یابد. بنابراین MRR_L نیز افزایش یافته تا جایی که دوباره حالت $f = MRR_L$ داشته باشیم.

❑ یونیزه می شود و جریان الکتریکی را بین ابزار و قطعه کار برقرار می کند.

❑ ذرات یون فلزی جدا شده از سطح قطعه کار (براده) را از فاصله ماشینکاری دور می کند.

❑ حرارت تولید شده را از سیستم خارج می کند و باعث خنک کاری می شود.


الکترولیت

• سرعت الکترولیت 15-60 m/s ← السرعة تراصة بالسرعة


• سرعت پایین الکترولیت، گرما و محصولات واکنش (هیدروژن و رسوبات) موجب نایکنواختی باربرداری خواهد شد.

• سرعت بالای الکترولیت، موجب کاویتاسیون و نایکنواختی در باربرداری خواهد شد.

تأثیر نوع الکترولیت مورد استفاده

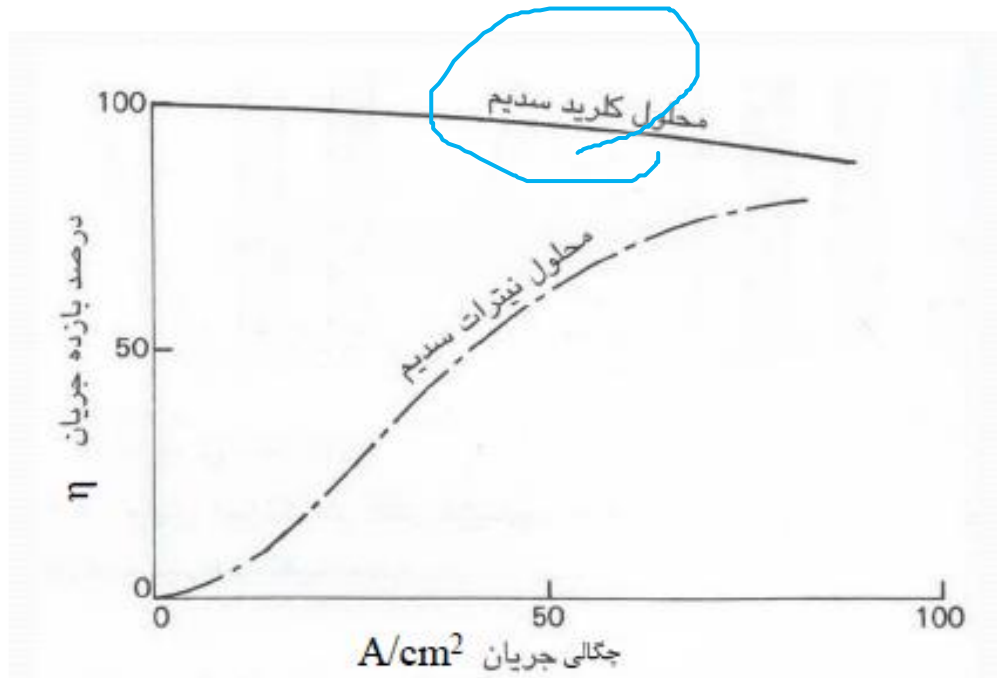

دقت در ماشینکاری الکتروشیمیایی

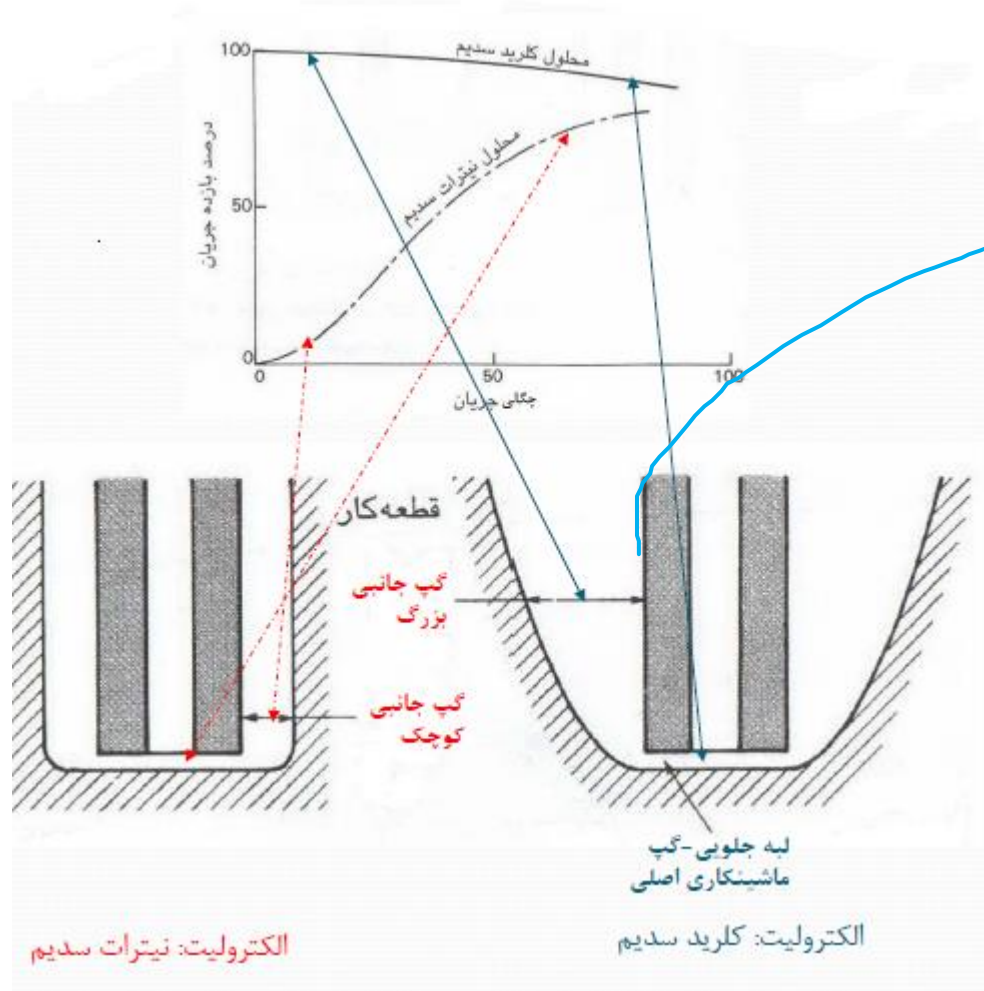


در اندازه ها هر چه
سطح مقطع زیاد
است


انواع روش های استفاده از الکترولیت

(1) روش جریان مستقیم:

در این روش ابزار سوراخ شده است و الکترولیت از میان سوراخ ابزار به فضای ماشینکاری داده میشود.

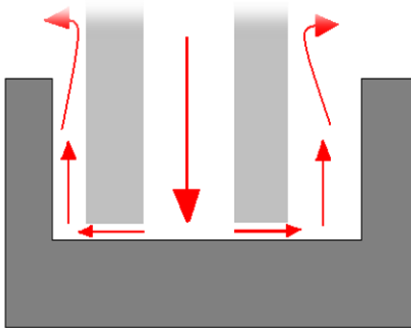


(2) روش جریان معکوس: سوراخی در قطعه کار ایجاد کرده و الکترولیت با مکش یا فشار به موضع ماشینکاری وارد می شود. برای حفره های راه به در استفاده می شود.

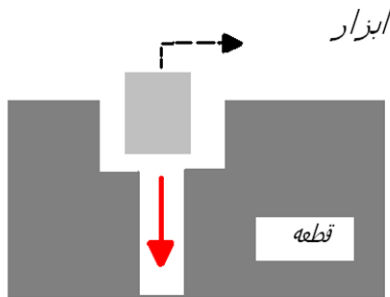

انواع روش های استفاده از الکترولیت

(3) روش جریان جانبی: الکترولیت از کنار های قطعه کار وارد میشود. این روش برای سوراخ های عمیق مناسب نیست.

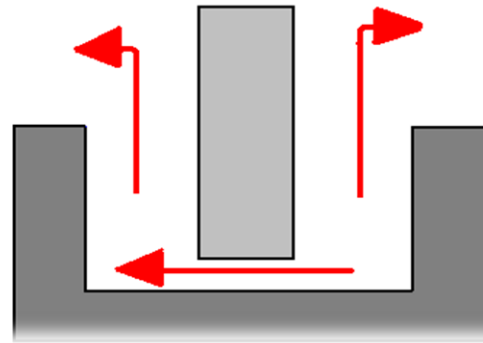


سوراخ های عمیق
یا حفره های پاس
مقطع بزرگ


ویژگی های مورد نیاز ابزار در روش ECM

- استحکام کافی و قابلیت ماشینکاری داشته باشد. ← **فشار الکتریکی در اثر سرعت آن داریم**
- هادی الکتریسیته و گرما باشد.
- در مقابل خوردگی مقاوم باشد.
- سطح الکتروود ابزار کاملاً تخت (صاف) باشد چون هر گونه زبری سطح ابزار عیناً به قطعه کار منتقل می شود.
- در طراحی ابزار باید دقت شود که گپ کناری کوچک تر در نظر گرفته شود.

□ طول ابزار باید عایق بندی شود. ← **برای حذف بار برای از تاره ها**

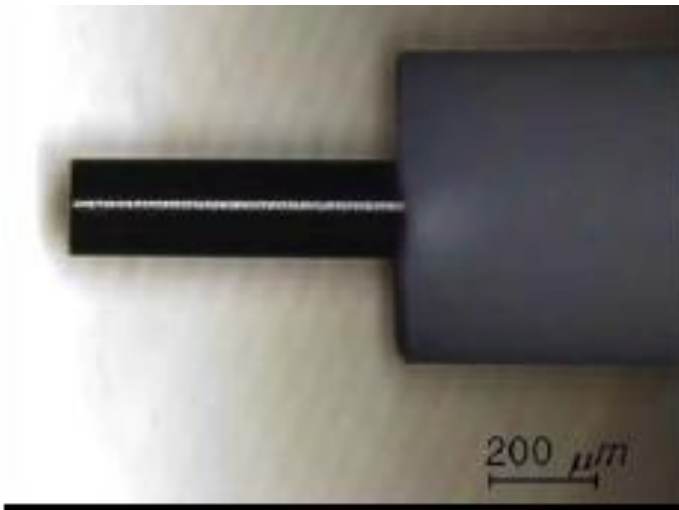

استفاده از پوشش عایق برای ابزار

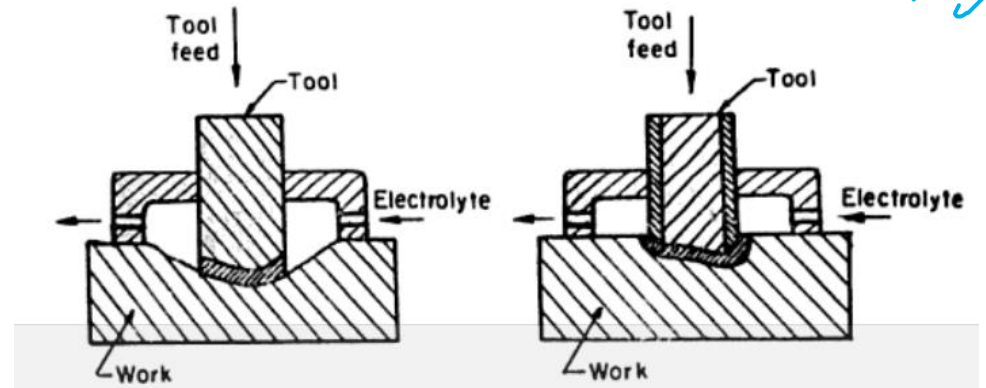


تفلون ، اورتان ، فنولیک و اپوکسی و موارد دیگر معمولاً به عنوان پوشش عایق در ECM مورد استفاده قرار می گیرند. در سرعت های پایین الکترولیت و چگالی های جریان پایین اغلب این موارد عایق های مناسبی برای ابزار محسوب می شوند. البته اگر ابزار زبانه ای برای محافظت لایه های عایق در ابتدای خود داشته باشد تا از لبه پوشش در مقابل نیروی جریان الکترولیت محافظت کند.

محدوده	متغیر
۵۰-۲۰۰۰۰ آمپر	شدت جریان
۰.۲-۳ آمپر بر میلی متر مربع	چگالی شدت جریان
۳۰ ولت مستقیم	ولتاژ
۰.۰۲۵-۱.۳ میلی متر	گپ ماشینکاری
۳۰-۶۰ متر بر ثانیه	سرعت جریان الکترولیت
۷۰-۲۸۰۰ کیلو پاسکال	فشار الکترولیت
۲۴-۶۵ درجه سانتی گراد	دمای الکترولیت
۰.۲۵-۲۰ میلی متر بر دقیقه	سرعت حرکت ابزار
۰.۳-۱.۹ میکرومتر	صافی سطح
±۰.۱۳ میلی متر	رواداشت ها


سنگ زنی الکتروشیمیایی (Electro Chemical Grinding)

در این روش از چرخ سنگ با چسب فلزی (مس، برنج یا نیکل) استفاده می شود. ماده ساینده سنگ آلومینا یا الماس است. سنگ

۵-۱۰ درصد براده برداری توسط ذره ساینده انجام شده و بقیه توسط مکانیزم الکتروشیمیایی انجام می شود.

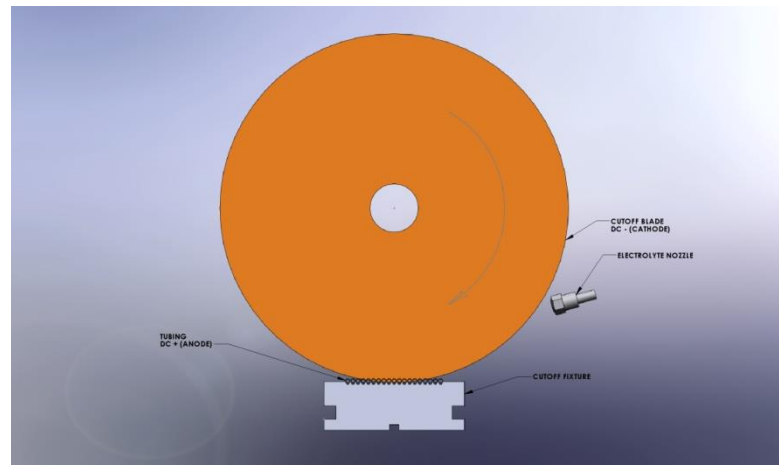

تفاوت با سنگ زنی سنتی

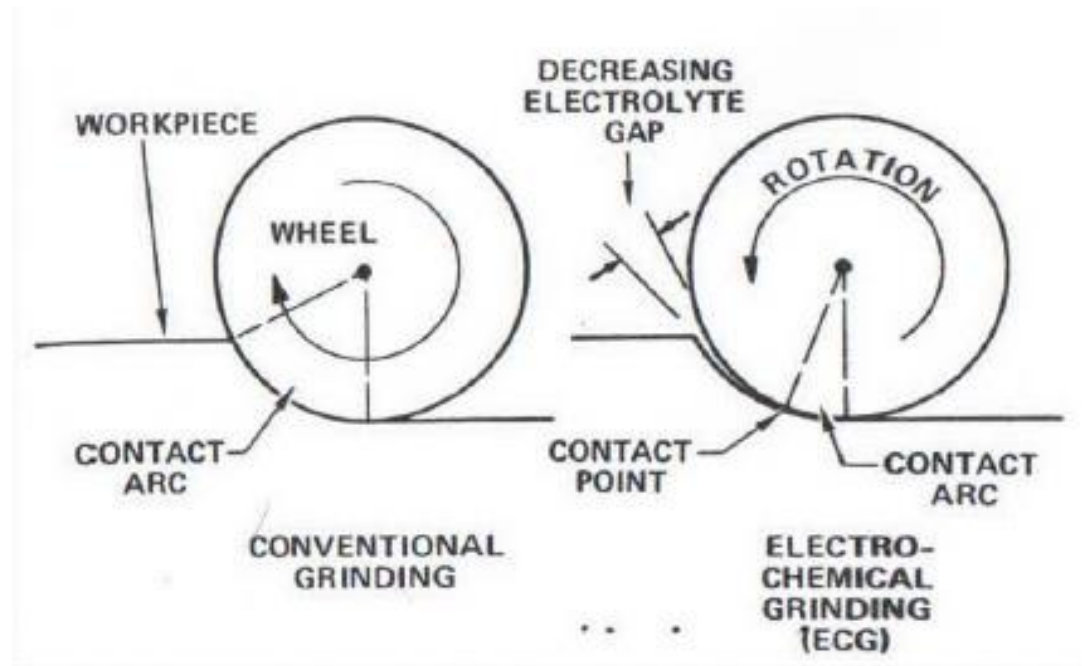

سنگ زنی الکتروشیمیایی (Electro Chemical Grinding)


کاربردها:

تولید ابزارهای از جنس تنگستن کارباید

سنگ زنی سوزن آمپول

سنگ زنی پره های سوپراآلیاژ توربین


برداشتن ترک های ریز از سطح قطعات فولادی دریایی

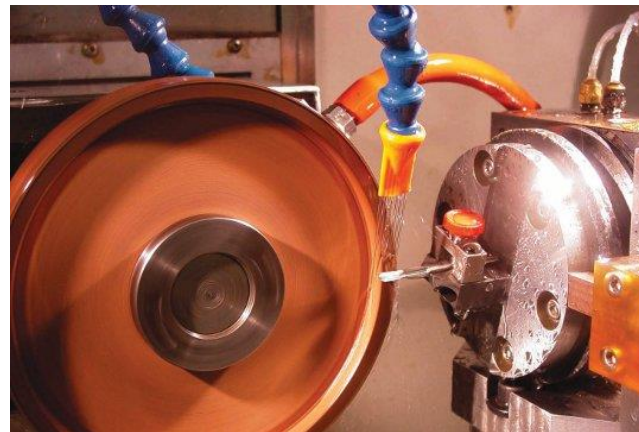


پلیسه گیری

ECM : Electrochemical deburring

فرایند سریعی است که در آن قرینه شکل ابزار روی قطعه کار قرار می گیرد و چون قطعه کار سطح ناصافی دارد که پلیسه هایی هم دارد این فرایند باعث صیقلی کردن سطح می شود.


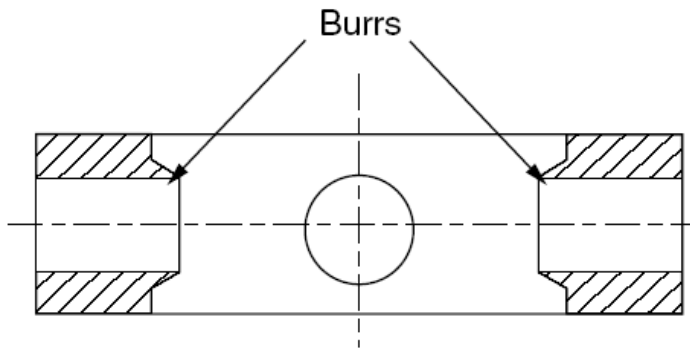


پلیسه ریز میکرونی


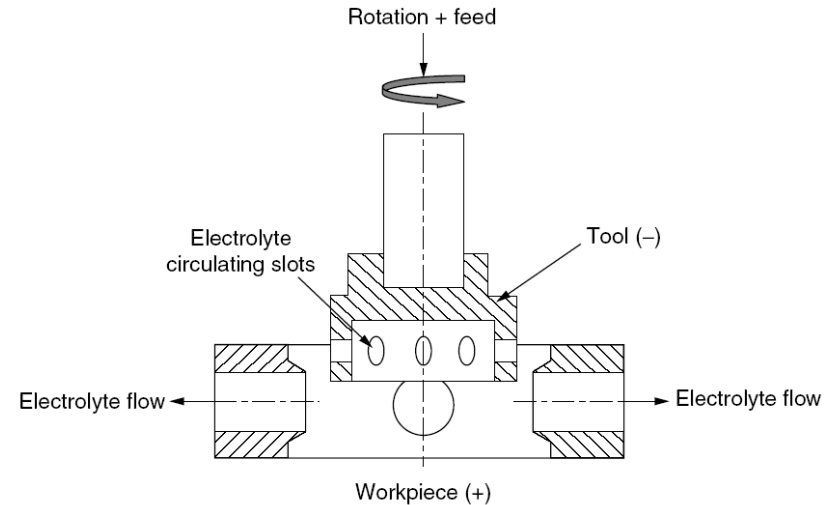


سوراخکاری STEM (shaped-tube electrolytic machining)



- در این فرایند از یک ابزار لوله شکل از جنس تیتانیوم با قطر کم برای سوراخکاری استفاده می شود.
- الکترولیت مورد استفاده اسید نیتریک یا اسید سولفوریک است.
- برای ایجاد سوراخ های خنک کاری پره توربین با قطر ابتدایی ۰.۸۴ میلی متر ، قطر انتهایی ۰.۸۵ میلی متر و عمق ۱۳۳ میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد.
- قطر ابزار در این حالت ۰.۵۸ میلی متر است.
- با توجه به نسبت عمق به قطر ۱۶۰ در این فرآیند، روش **EDM** و **لیزر** دیگر جوابگو نیست.

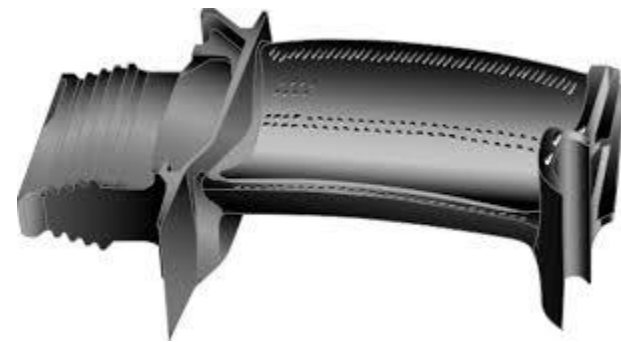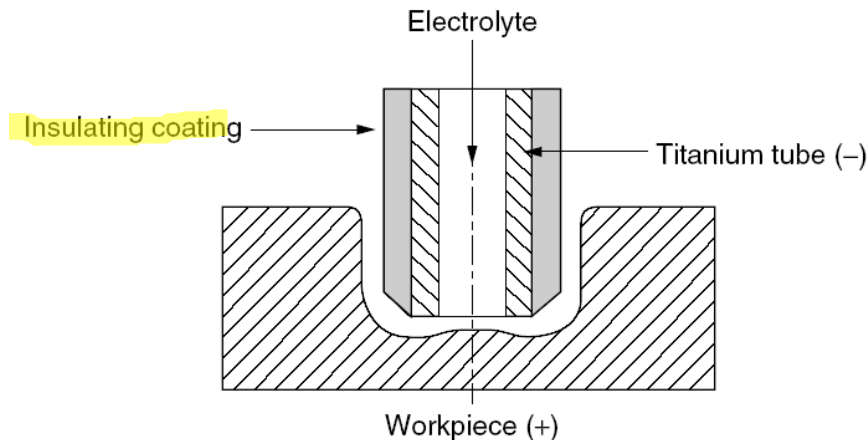

سوراخکاری پره توربین

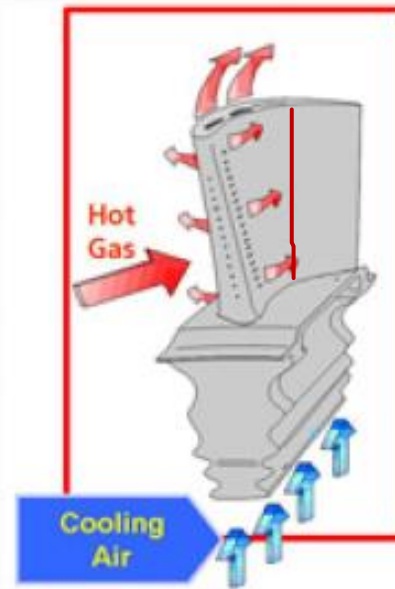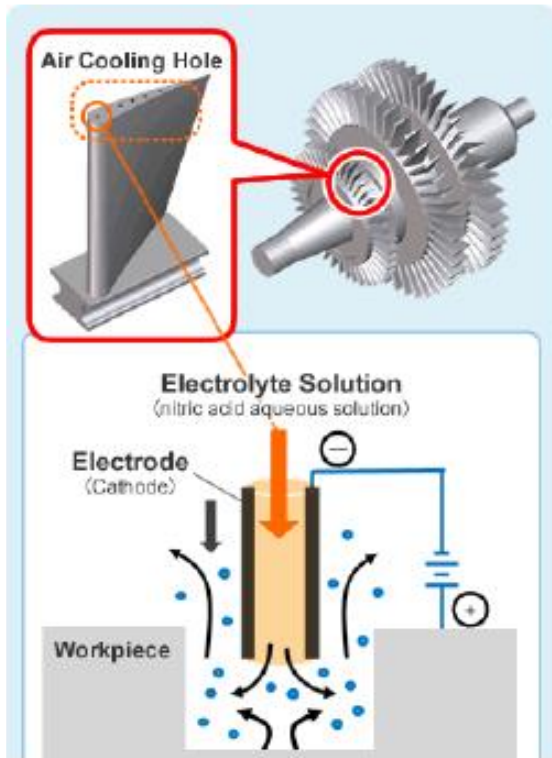

ایرفوبل پره توربین

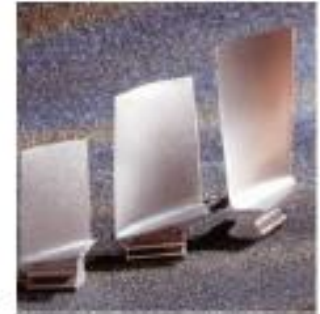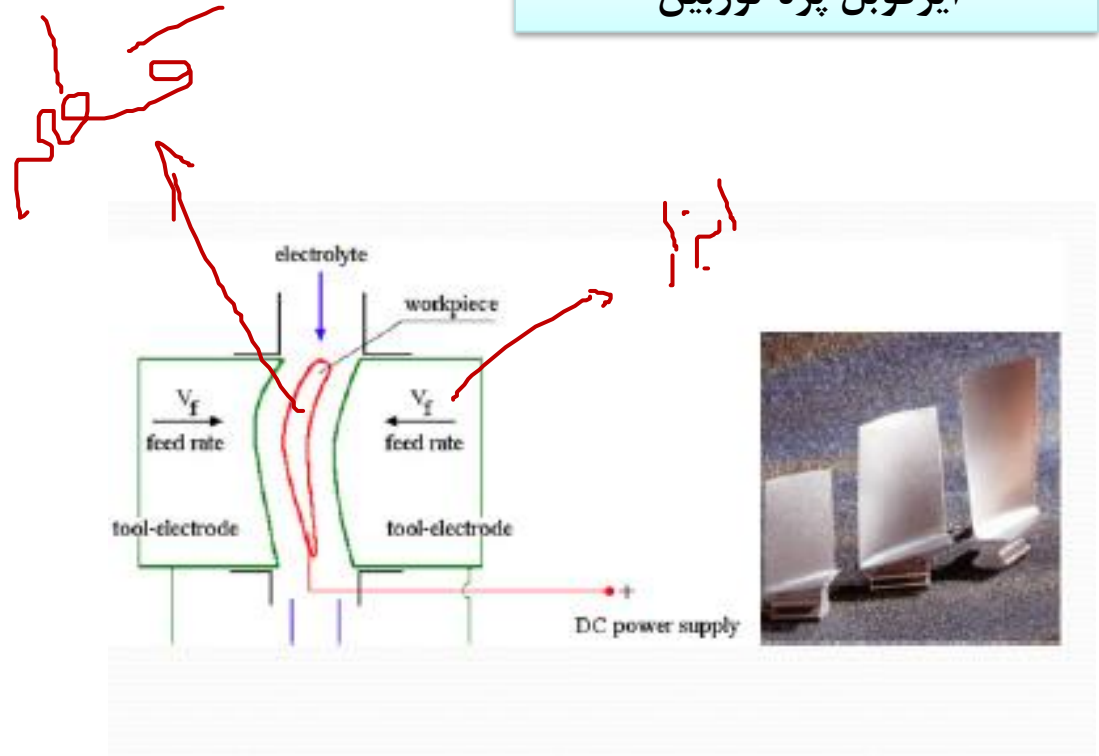

ویدیوی فرآیند سنگ زنی الکتروشیمیایی



GRAT WAR GESTERN, GRATFREIES PRÄZISIONSBEARBEITEN IST HEUTE!
BURRS? THAT WAS YESTERDAY. BURR-FREE PRECISION MACHINING IS TODAY!



- Pulse electrochemical machining (PECM) is based on electrochemical principles, mainly the use of pulsed voltage or pulsed current relaxation, to enhance the activity of the cathode reducing the cathode polarization and concentration polarization, thus effectively improve the energy usage of the process [4]. The schematic of PECM system
- with typical input parameters (blue) is shown in the figure 1.2.
- **The development of a high current efficiency is the key to further advancement in PECM.**

پایان جلسه دهم

مقایسه مشخصات ECM پالسی و معمولی

	PECM	ECM
Principle	electrolysis	electrolysis
Power supply	pulse	constant
Current density	10-103 A/cm ²	8-233A/cm ²
Voltage	7-25V	4-30V
Electrolyte velocity	10-60 m/sec	15-60 m/sec
Gap	Less than 0.10mm	0.025-0.76mm
Surface quality	Improved than ECM	
Metal removal rate	Lower than ECM	
Cost	More expensive than ECM	