


به نام خدا

درس روش های ساخت

جلسه اول: معرفی درس و سرفصل ها

انواع مواد

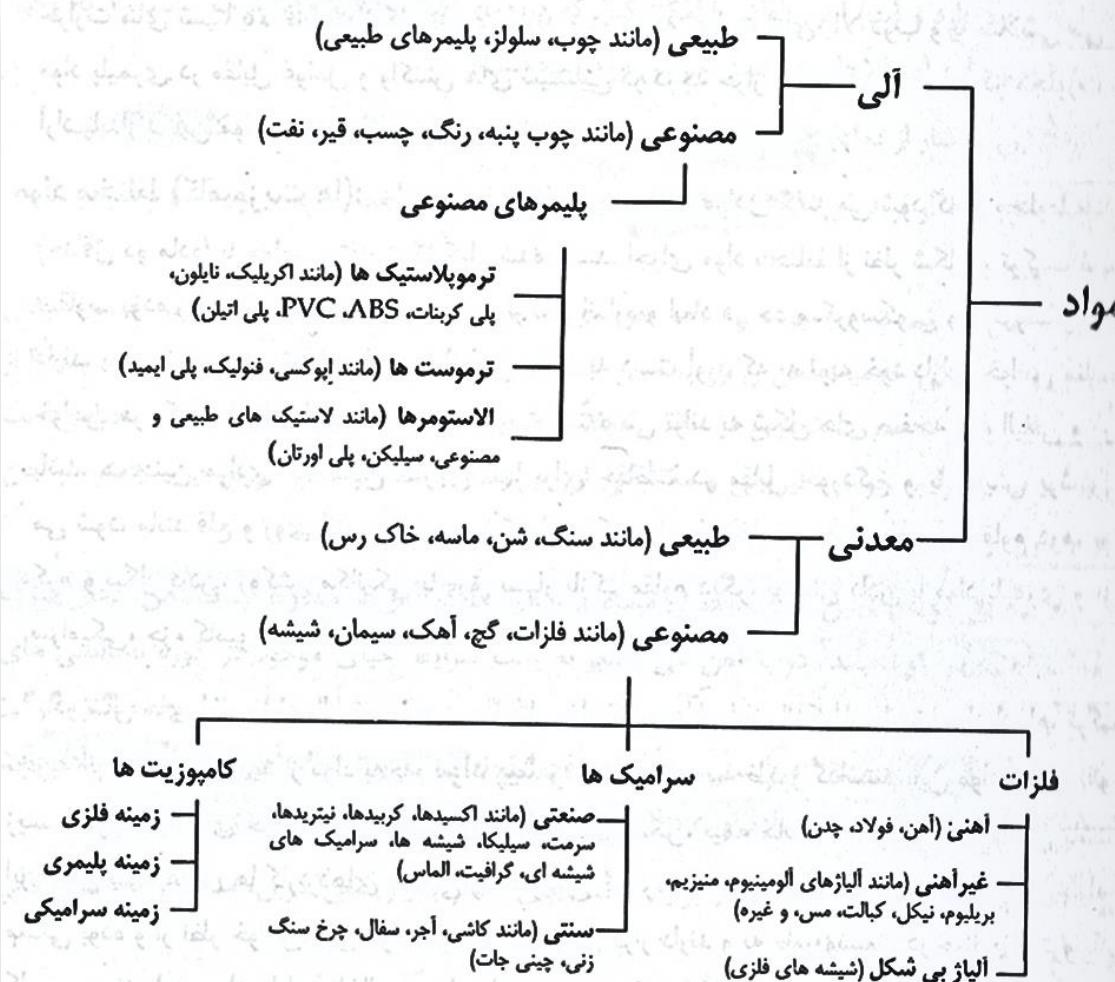

انواع مواد-فولاد

انواع فولادها

- فولاد های کربنی ساده (غیر آلیاژی)
- فولادهای ضد زنگ
- فولادهای ابزار

- فولاد های کربنی ساده (غیر آلیاژی)
 - **فولادهای با درصد کربن کم:** این فولادها بین 0.1 تا 0.25 درصد کربن دارند. فولادهای با 0.1 درصد کربن برای ساخت ورق هایی که در کشش عمیق، برش و خمش مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده می شود.
 - فولادهای با 0.2 درصد کربن برای تیرآهن ها، میلگردها و ورق ها مورد استفاده قرار می گیرند. این فولادهای ارزان قیمت به ندرت عملیات حرارتی می شوند.

انواع مواد-فولاد

- **فولاد های کربنی ساده (غیر آلیاژی)**
- **فولادهای با درصد کربن متوسط:** این فولادها بین 0.25 تا 0.6 درصد کربن دارند. این نوع فولاد ها دارای قابلیت ریخته گری بهتری از فولاد های کم کربن بوده ،سیال تر و تمایل کمتری به ایجاد ترک های گرم در قطعات ریختگی دارند.
- مصرف اصلی این نوع فولاد ها در صنعت ماشین سازی و در تولید قطعات ریختگی کوچک، متوسط و بزرگ، صنایع حمل و نقل، دستگاههای نورد و ماشین های راهسازی و ساختمانی است. در میان انواع فولاد های ساده کربنی این نوع فولاد ها بیشترین مقدار مصرف را دارا می باشند.
- **فولادهای با درصد کربن زیاد :** این فولادها بین 0.6 تا 1.3 درصد کربن دارند. این فولادها پس از انجام عملیات حرارتی سختی و مقاومت سایش زیادی پیدا می کنند. این نوع فولاد ها در تولید قطعاتی نظیر غلتک های نورد گرم، چرخ دنده ها ، قالب های اکستروژن قطعات مقاوم در مقابل سایش است.

انواع مواد-فولاد

در سال ۱۹۱۳، یک متخصص متالورژی انگلیسی به نام هری بریلی، در حال کار بر روی پروژه‌ای بود تا کارآیی لوله‌های تفنگ را افزایش دهد که به طور اتفاقی متوجه شد که افزودن کروم به فولادی حاوی مقدار کمی کربن، آن فولاد را ضد زنگ می‌کند

• فولاد‌های ضدزنگ

- این فولادها با خواص استحکام و داکتیلیته زیاد و مقاومت به خوردگی مشخص می‌شوند. مقدار زیاد کروم این فولادها را از بقیه فولادها متمایز می‌کند.
- در تماس با اکسیژن این فولادها تولید اکسید کروم می‌کنند که آن‌ها را از خوردگی حفاظت می‌نماید.
- برای حفاظت در برابر خوردگی باید مقدار کروم حداقل 10-12 درصد وزنی باشد.
- هر چقدر میزان کربن فولاد بیشتر باشد مقاومت به خوردگی کاهش می‌یابد چون کربن با کروم واکنش داده و تولید کاربید کروم می‌کند و از میزان کروم کاسته می‌شود.

انواع مواد-فولاد

انواع فولاد های ضدزنگ

فولادهای ضدزنگ آستنیتی:

فولادهای آستنیتی به عنوان فاز اولیه خود (کریستال FCC) دارای آستنیت هستند. آنها آلیاژ هایی هستند که حاوی کروم و نیکل (بعضی مواقع هم منگنز و نیتروژن) هستند. رایج ترین فولاد ضد زنگ نوع ۳۰۴ است. غیر مغناطیسی یا نگیر هستند. قابلیت شکل پذیری خوبی دارند. نمونه کاربرد این نوع فولادهای ضد زنگ در چندراهه های دود ورقه ای است.

فولادهای ضدزنگ فریتی:

فولاد های فریتی به عنوان فاز اولیه خود (کریستال BCC) دارای فریت هستند. آنها آلیاژ هایی هستند که بر اساس ترکیب نوع ۴۳۰ با ۱۷٪ کروم، حاوی آهن و کروم می باشند. بنابراین این نوع فولادها دارای درصد کروم زیادی هستند. فولادهای فریتی در مقایسه با فولادهای آستنیتی کمتر شکل پذیر هستند. معمولاً فولادهای ضد زنگ فریتی بخاطر قیمت پایین آن نسبت به نوع زمینه آستنیتی (مقدار نیکل به کار رفته)، در انتخاب مواد ترجیح داده می شود.

فولادهای ضدزنگ مارتزیتی:

فولاد های مارتزیتی حاوی فولاد کربن زیادی نیستند و به دلیل عدم زمانی کافی در تبدیل شبکه FCC به شبکه BCC ساختار مخصوصی دارند که به ساختار BCT معروف اند. مارتزیت به فولاد قدرت سختی زیادی می دهد، اما دوام آن را کاهش می دهد و آن را شکننده می کند.

ترکیب شیمیایی فولادهای ضد زنگ

نام (AISI) آیاژ	استاندارد معادل DIN	شماره ماده Mat.No	C (%)	Si(%)	Ni(%)	Cr(%)	Others(%)	Fe(%)	Matrix
409	X6CrTi12	1.4512	0.08max	1 max	0.5 max	11	Ti=6*c min to 0.75 max	Base	Ferrite
439	X3CrTi17	1.4510	0.07	1 max	0.5	18	Ti=6*c min to 0.75 max	Base	Ferrite
444	X2CrMoTi18-2	1.4521	0.02	1 max	0.4	18	2Mo,0.02N	Base	Ferrite
441		1.4509	0.02	1 max	0.3	18	0.7Nb,0.3Ti	Base	Ferrite
468			0.009	1 max	0.22	18.25	0.25Cb ² ,0.1Ti	Base	Ferrite
304(L¹)	X2CrNi19-11 GX2CrNiN18-9	1.4306	0.03	1 max	10	19	2Mn1Si,P,S	Base	Austenite
309	X7CrNi23 14 X12CrNi24 12	1.4833	0.06	1 max	13	23	1.75Mn0.5Si 0.02P,0.002S	Base	Austenite
321	X6CrNiTi18-10	1.4541	0.08	1 max	10	18	Ti=5*C min to 0.7 max	Base	Austenite
Inconel601	Ni Cr 23 Fe	2.4851	0.05	0.5 max	60.5	23	1.4Al Cu 1 max	14.4	Ni Base

¹Low Carbon

²Columbium

انواع مواد-چدن

چدن

- چدن با داشتن 2 تا 4 درصد کربن از فولاد متمایز می شود.
- از چدن به خاطر خاصیت جذب ارتعاشات در بسیاری از قطعات سنگین ماشین الات مانند بسترهای و بدنه ماشین ابزارها استفاده می شود. بدنه موتورهای احتراقی معمولاً از جنس چدن می باشد.
- نقطه ذوب کم، سیالیت زیاد (قابلیت ریخته گری خوب)، قابلیت جذب ارتعاشات و مقاومت به سایش خوب از ویژگی های چدن در مقایسه با فولاد است.
- مقاومت چدن به ضربه و انعطاف پذیری آن از فولادها کمتر است.

انواع مواد-سرامیک ها

سرامیک ها

- سرامیک ها از مواد معدنی غیرفلزی هستند.
- مواد سرامیکی سخت و ترد هستند، نقطه ذوب و پایداری زیادی در برابر واکنش های شیمیایی دارند و غالباً هدایت حرارتی و الکتریکی کمی دارند.
- استحکام فشاری آن ها 5 تا 10 برابر استحکام کششی آن هاست (نمونه: پیزوالکتریک)
- **سرامیک های تک عنصری:**
- مواد سرامیکی تک عنصری بیشتر شامل اتم های کربن، سیلیسیم (Si یا همان سیلیکون) و ژرمانیوم هستند. سیلیسیم و ژرمانیوم برای ساخت نیمه هادی ها به کار می روند و کربن هم به صورت گرافیت به عنوان ماده روانکار مورد استفاده قرار می گیرد.

□ سرامیک های اکسیدی:

- این مواد از اکسیدهای فلزی تشکیل شده اند. نمونه این اکسیدهای فلزی آلومینا (Al_2O_3) است. این ماده سختی زیادی دارد و به عنوان ماده ساینده مورد استفاده قرار می گیرد.
- نمونه دیگر سرامیک های اکسیدی، اکسید زیرکونیوم است که مقاومت خوبی در برابر ضربه و خوردگی دارد و ضریب انبساط حرارتی و ضریب اصطکاک کمی دارد. این ماده به عنوان جنس قالب ها در فرایند روزنرانی گرم مورد استفاده قرار می گیرد.


انواع مواد-سرامیک ها

سرامیک ها

□ سرامیک های غیر اکسیدی:

- این مواد شامل کاربایدها و نیترایدها هستند. تنگستان کارباید و تیتانیوم کارباید دو نمونه از کاربایدها هستند که به عنوان جنس ابزار و قالب مورد استفاده قرار می گیرند. نیترایدها هم شامل نیترید بور مکعبی، تیتانیوم نیترید و سیلیکون نیتراید هستند. نیترید بور مکعبی دومین ماده سخت پس از الماس است. این ماده به طور طبیعی یافت نمی شود و در دهه 70 میلادی با فرایندی مشابه فرایند تولید الماس مصنوعی تولید شد.
- سیمان و شیشه از دیگر سرامیک ها هستند.

انواع مواد-پلیمرها

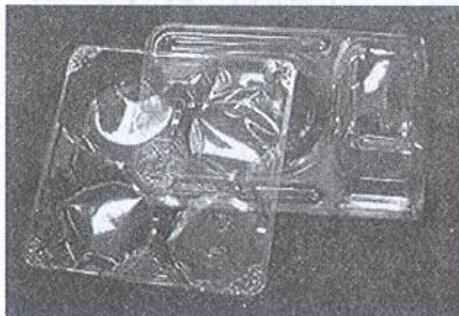

(ج)



(ب)



(الف)



(و)




(ه)



(د)


نمونه هایی از پلیمرهای مورد استفاده در زندگی روزمره: (الف) پلی پروپیلن (PP); (ب) پلی استیرن (PS); (ج) پلی وینیل کلراید (PVC); (د) پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE); (ه) پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE); (و) پلی اتیلن تریفتالات (PET).

انواع مواد-کامپوزیت ها

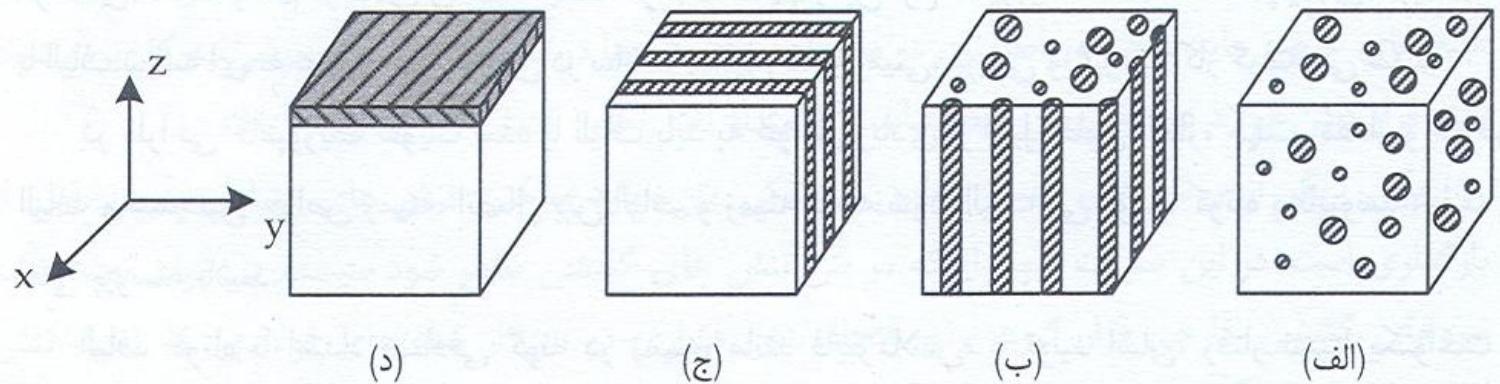

شکل ۹-۲. فرم های مختلف ساختارهای کامپوزیت دو فازی: (الف) ذره ای کروی شکل؛ (ب) الیافی به صورت میله هایی در جهت Z؛ (ج) لایه ای به صورت صفحاتی در جهت YZ؛ (د) پوشش سطحی.

۰ کاربرد مواد مركب در یاتاقان پوسته ای

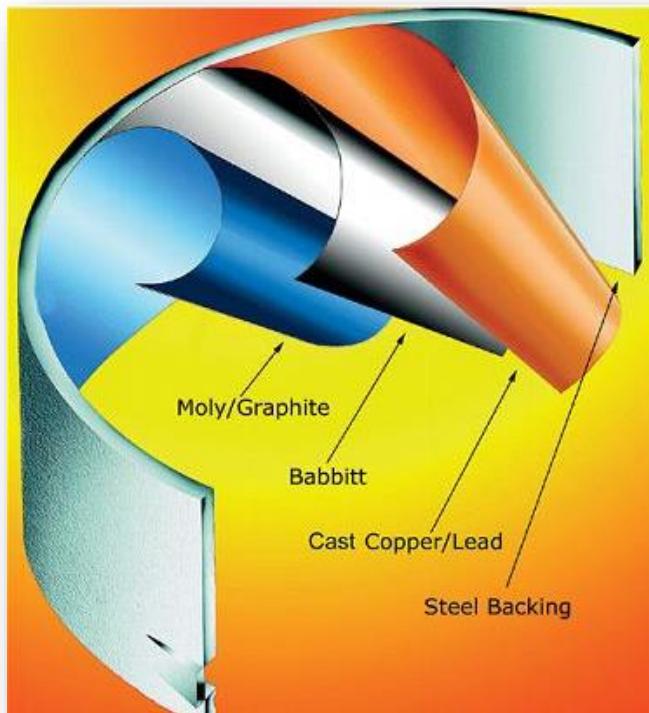

خواص مکانیکی




خواص مکانیکی


استحکام کششی: میزان تنش کششی که ماده می تواند تا شکست تحمل کند.

استحکام فشاری: میزان تنش فشاری که ماده می تواند تا شکست تحمل کند.

معیار تعیین: منحنی تنش کرنش

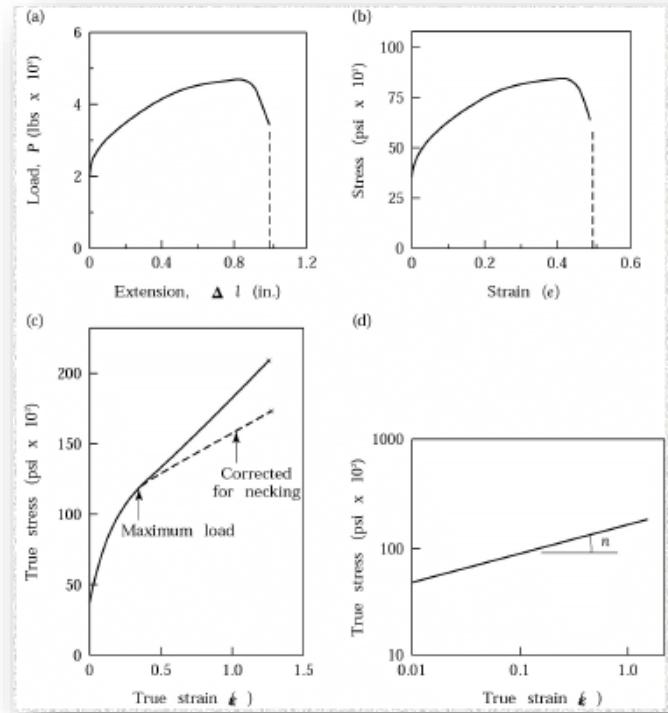


خواص مکانیکی

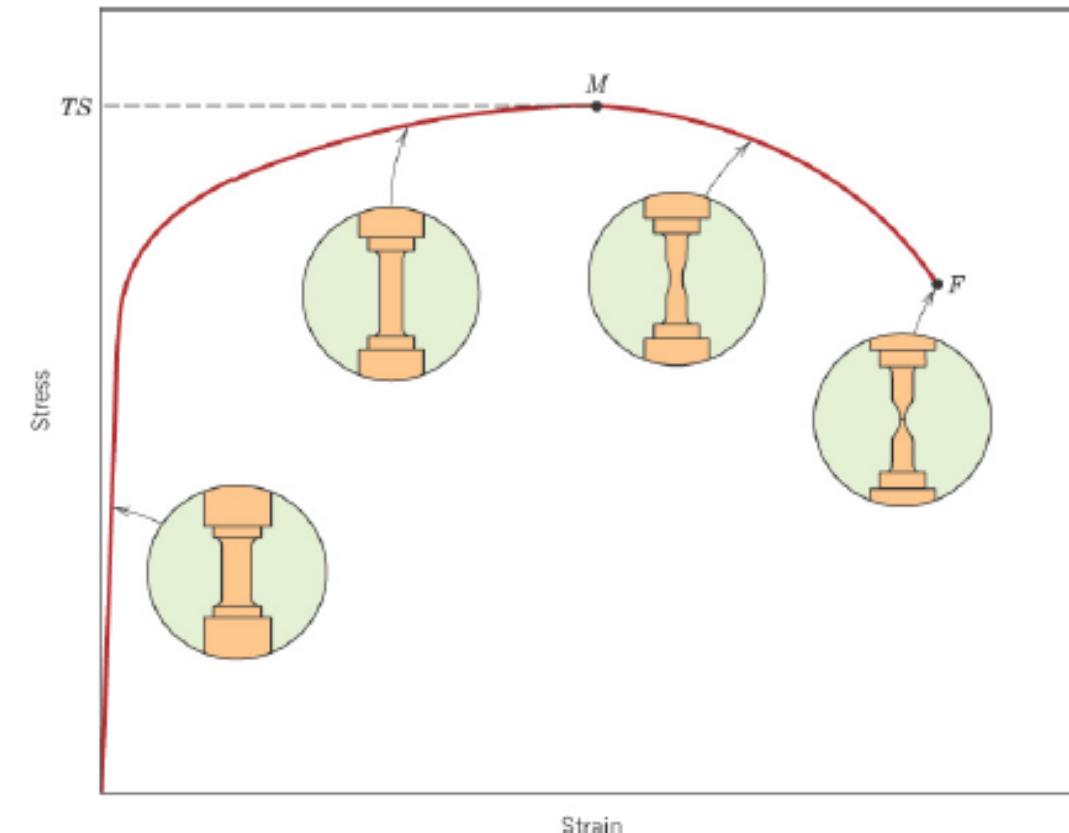

خواص مکانیکی


سفتی: مقاومت یک ماده نسبت به تغییر شکل الاستیک. ماده ای که تغییر شکل کمتری تحت بار از خود نشان می دهد، سفتی بیشتری دارد.

معیار تعیین: مدول یانگ (E)

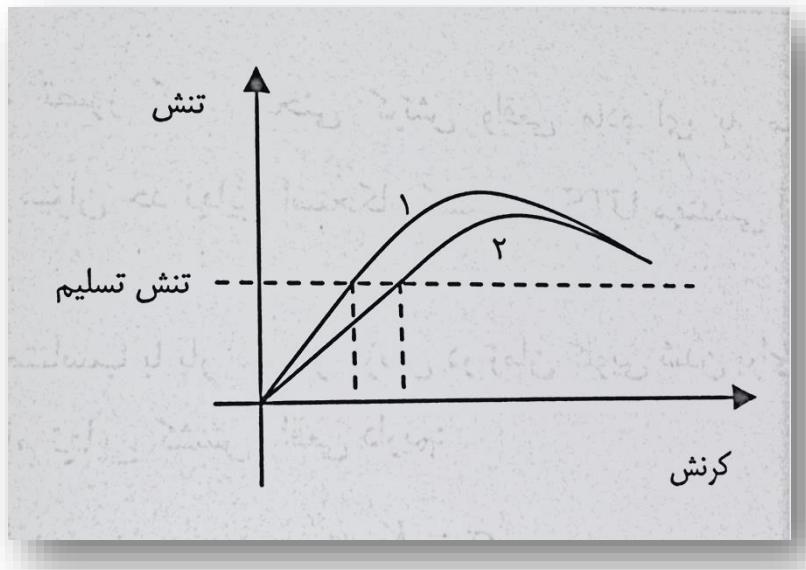

ماده ۱ از ماده ۲ سفت تر است چون در بار یکسان، تغییر شکل کمتری داده است.

خواص مکانیکی

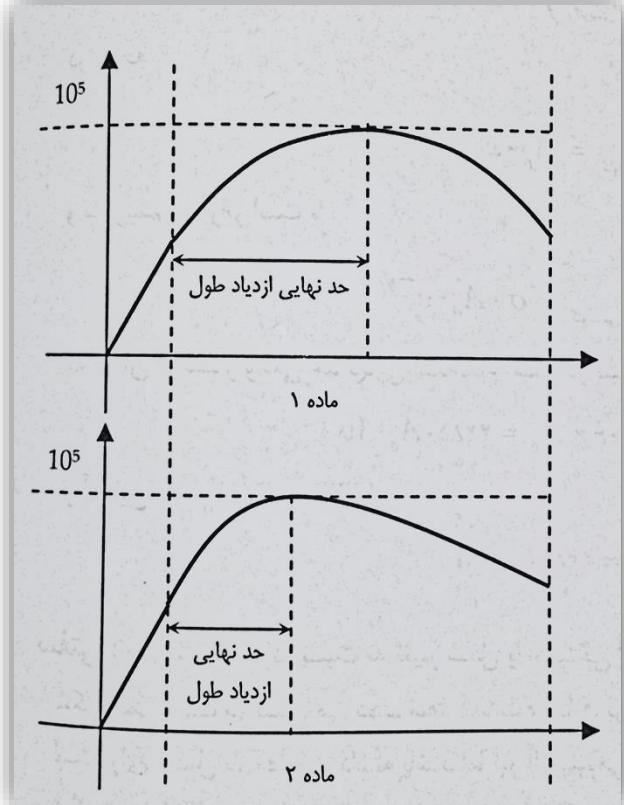


پلاستیسیته: مقاومت یک ماده در مقابل تغییر شکل پلاستیک پیش از شکست.

ماده ۱ از ماده ۲ پلاستیک تر است چون تغییر شکل بیشتری پیش از گلویی شدن داده است.

خواص مکانیکی

چکش خوری (Ductility): خاصیتی است که به ماده امکان می دهد به قدری کشیده شود که به صورت یک سیم نازک درآید.

شکنندگی یا تردی یک ماده قابلیت شکستن آن بدون تغییر شکل زیاد می باشد.

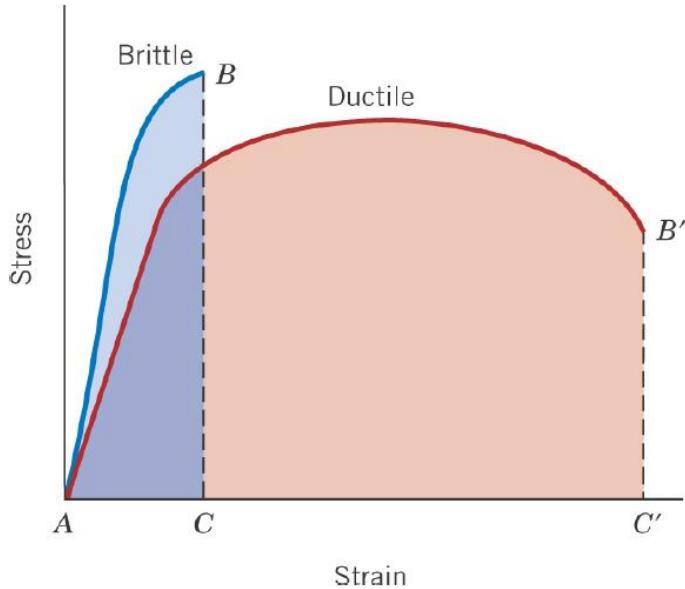


تردی



داکتیلیته

چکش خوری

فرآیند کشش سیم

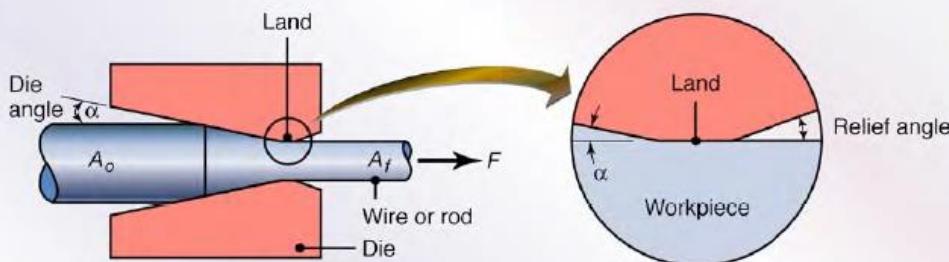


معیار پذیرش

$$\frac{l_f - l_o}{l_o} \times 100 = \text{درصد افزایش طول}$$

$$\frac{A_o - A_f}{A_o} \times 100 = \text{درصد کاهش سطح مقطع}$$

خواص مکانیکی

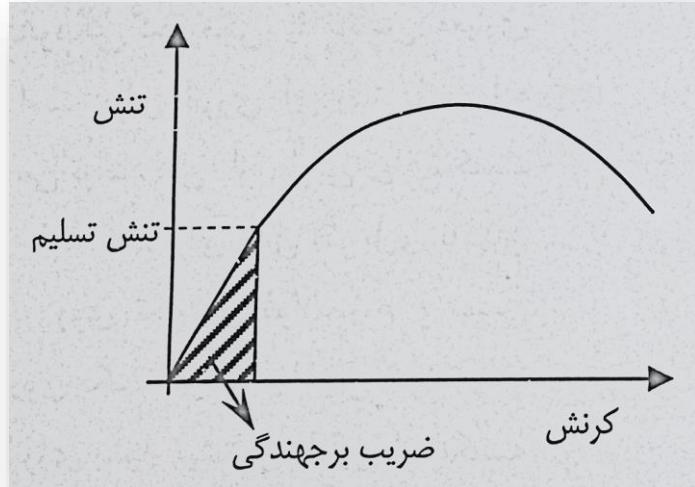

برجهندگی (Resilience): ظرفیت ماده برای جذب انرژی به صورت الاستیک

این ویژگی بیانگر ظرفیت تحمل در برابر شوک ها و ارتعاشات یک جنس است.

$$U_r = \int_0^{\epsilon_y} \sigma d\varepsilon \rightarrow U_r = \frac{1}{2} \sigma_y \epsilon_y = \frac{\sigma_y^2}{2E}$$

خواص مکانیکی

تورق پذیری (Malleability): قابلیت ماده برای تبدیل به ورق های نازک، بدون ترک برداشتن.

آلومینیوم و سرب تورق پذیرند ولی چکش خوار نیستند.



Aluminum




Gold


خواص مکانیکی

- **چقلمگی (Toughness)** مقدار انرژی که ماده قبل از شکست جذب میکند.
قابلیت یک ماده برای تحمل تغییر شکل های الاستیک و پلاستیک.

□ فولاد از شیشه چقلمه تراست

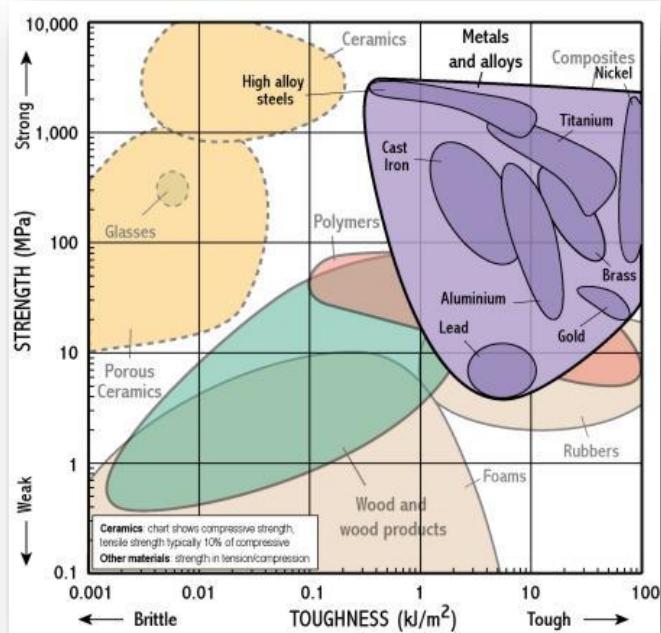


ضریب چermگی (Toughness)

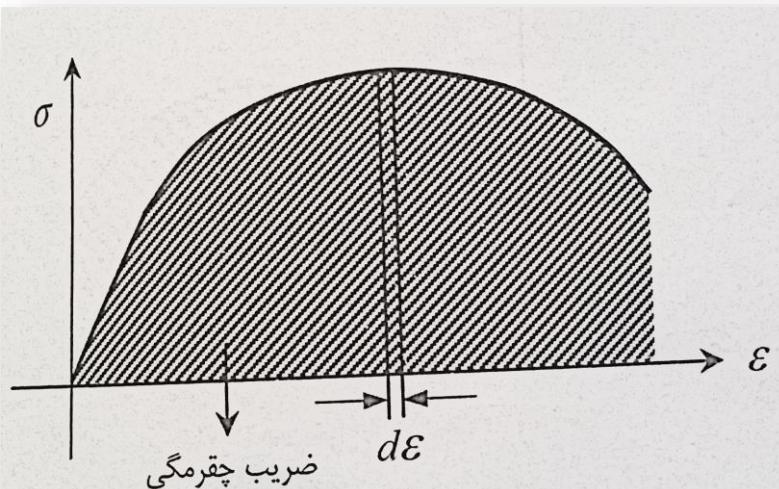

$$\text{ضریب چermگی} = T = \int_0^{\varepsilon_f} \sigma_T \cdot d\varepsilon$$

خواص مکانیکی

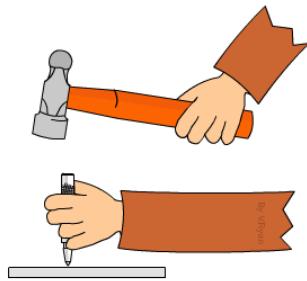


: (Hardness)

قابلیت ماده در برابر برش، نفوذ، خراش و ساییدگی سختی آن ماده است.

Hardness Scale



Advanced Ceramic is second only to diamond in hardness

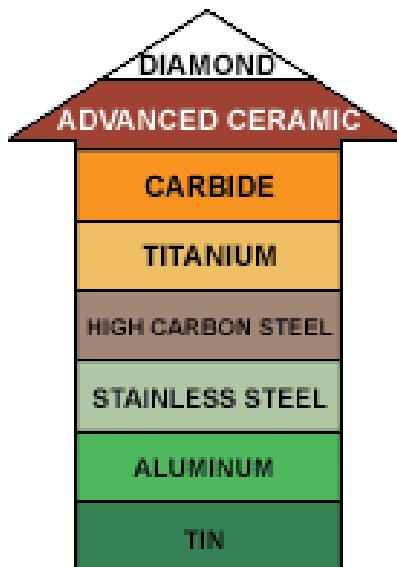

خواص مکانیکی


تست	سنجه	نمای بغل سنجه	نمای بالای سنجه	بار (P)	عدد سختی
برینل یا کاربید تگستان	ساجمه ای با قطر ۱۰ میلیمتر از جنس فولاد			۵۰۰ ۱۵۰۰ ۳۰۰۰	$HB = \frac{2P}{(\pi D)(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$
ویکرز	هرم الماسی			۱۲۰ تا ۱	$HV = \frac{1.854 P}{L^2}$
نوب	هرم الماسی			۵ تا ۰.۲۵	$HK = \frac{14.2 P}{L^2}$
A C D	مخروط الماسی			۶۰ ۱۵۰ ۱۰۰	$\left. \begin{array}{l} HRA \\ HRC \\ HRD \end{array} \right\} = 100 - 500t$
B F G	ساجمه فولادی به قطر ۱/۱۶ اینچ			۱۰۰ ۶۰ ۱۵۰	$\left. \begin{array}{l} HRB \\ HRF \\ HRG \end{array} \right\} = 130 - 500t$
E	ساجمه فولادی به قطر ۱/۸ اینچ			۱۰۰	HRE

به نام خدا

درس روشهای ساخت


جلسه دوم: تراشکاری

قسمت های مختلف یک ماشین تراش

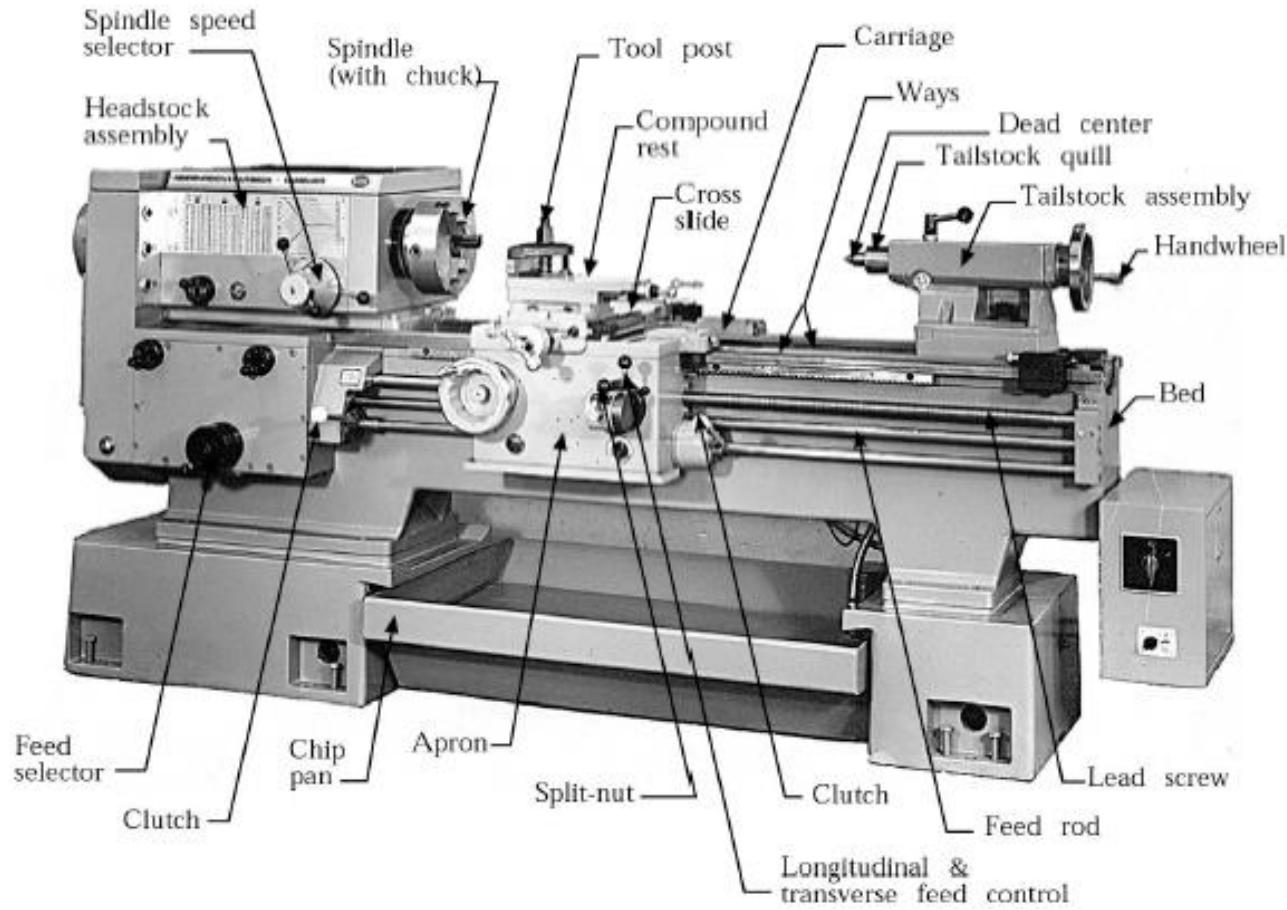


انواع فرایندهای تراشکاری

(a) Straight turning

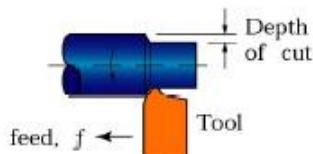


(b) Taper turning

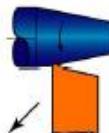


(c) Profiling




(d) Turning and external grooving

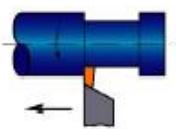


(e) Facing

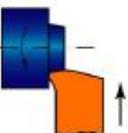


(f) Face grooving

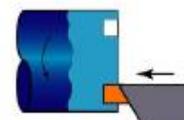

(g) Cutting with a form tool

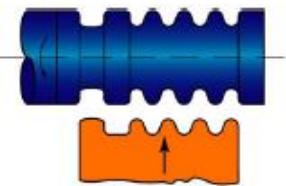


(h) Boring and internal grooving

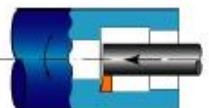


(i) Drilling




(j) Cutting off

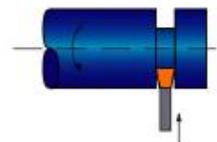


(k) Threading

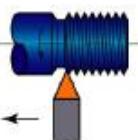

(l) Knurling

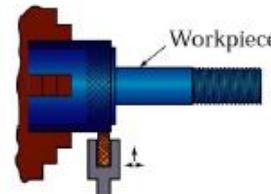

زواياي ابزار

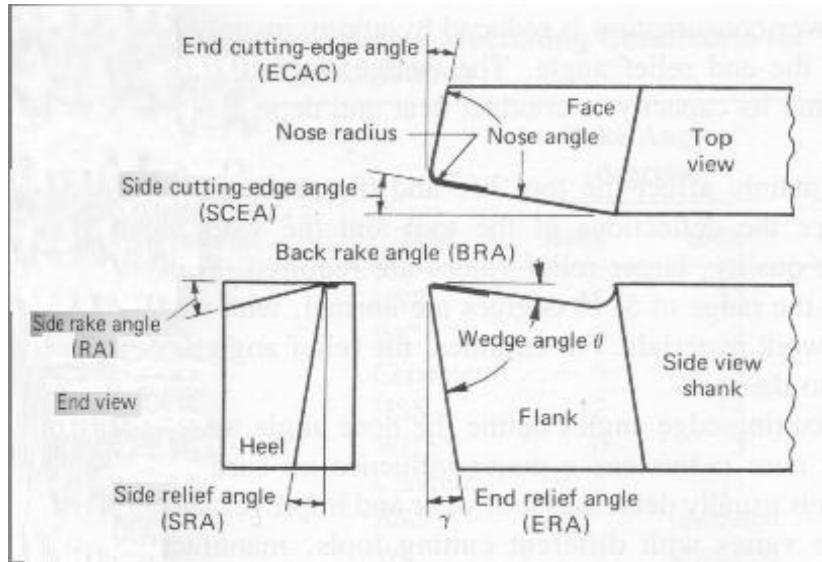



• زاويه براده (rake angle): شيب سطح جلوی قلم (ابزار) است که يکی از متغيرهای مهم در تراش می باشد.

• زاويه آزاد (relief angle): زاويه بین سطح آزاد ابزار و سطح تراشیده شده است و تاثير مستقيم روی فرسودگی ابزار دارد.

• زاويه گوه (wedge angle): زاويه اي است که توسط سطوح براده و آزاد تشکيل می شود.

زاويه تنظيم (cutting edge angle): زاويه بین لبه برنده و محور قطعه کار

نیروهای ماشینکاری و متغیرهای برش

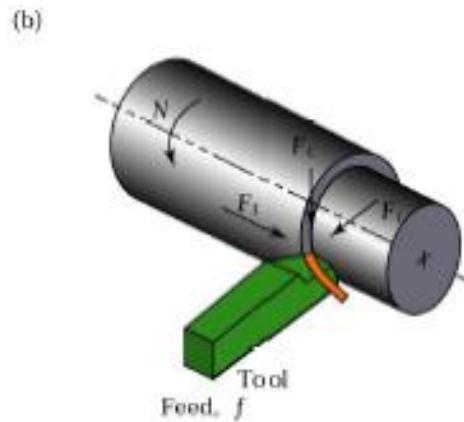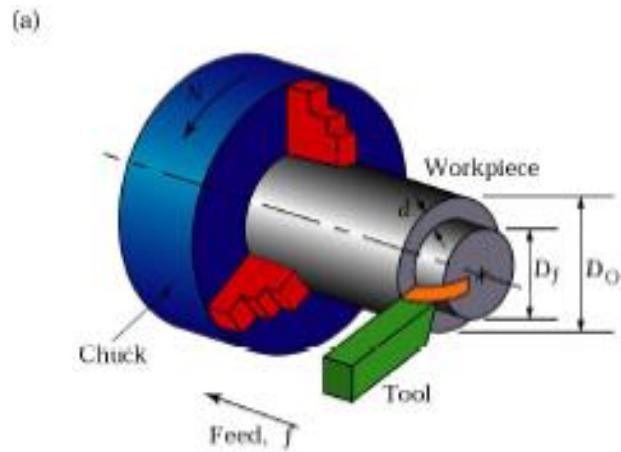

پیشروی (میلی متر بر دور): f :

سرعت دورانی محور نگهدارنده قطعه کار: N :

عمق برش: d :

قطر نهایی قطعه کار: D_f :



قطر اولیه قطعه کار: D_0 :

نیروی برشی: F_c :

نیروی جانبی (پیشروی): F_t :


نیروی شعاعی (گریز از مرکز): F_r :

دیاگرام ازاد نیروهای ماشینکاری

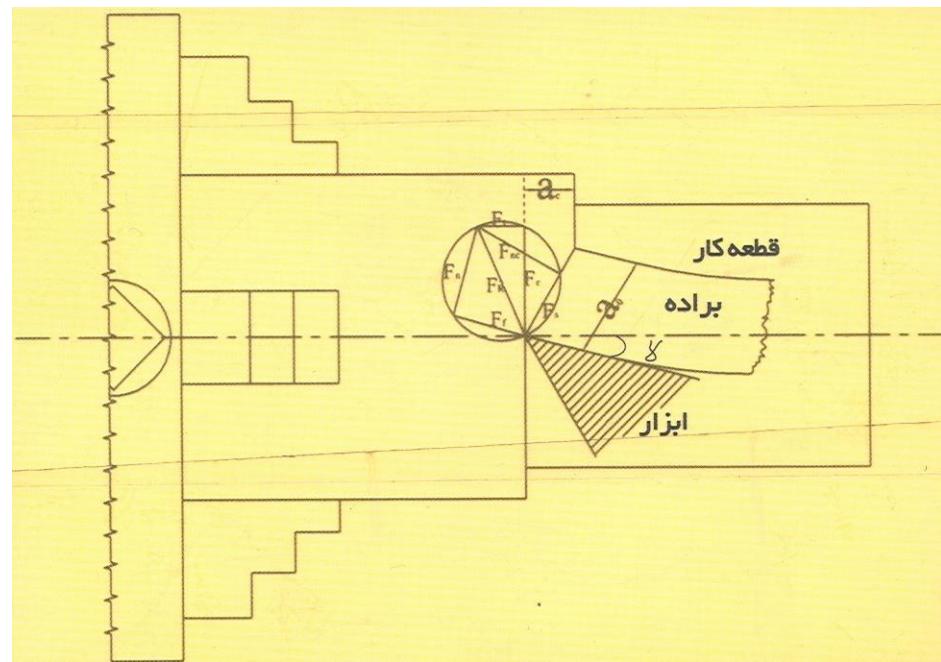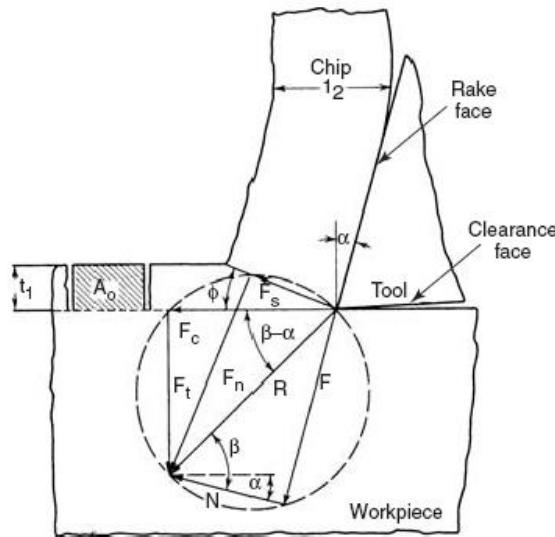

صفحه برش



- همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، صفحه برش صفحه‌ای است که تغییر شکل پلاستیک براده پس از عبور از آن انجام می‌گیرد.
- زوایای برش و براده ضخامت براده تغییر شکل یافته را در ماشینکاری تعیین می‌کنند.

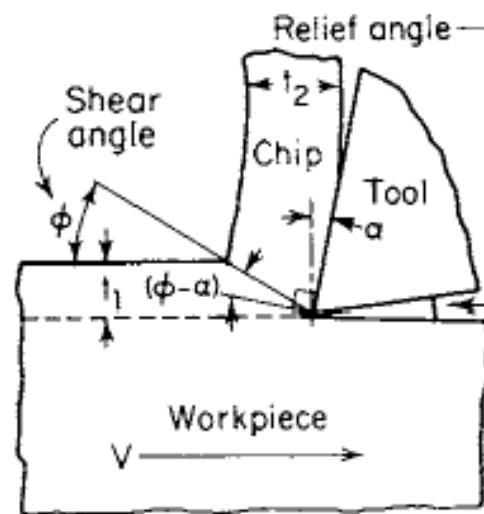

انواع براده

1- براده پیوسته


از برش فلزات نرم در دورهای تند براده پیوسته حاصل می شود.

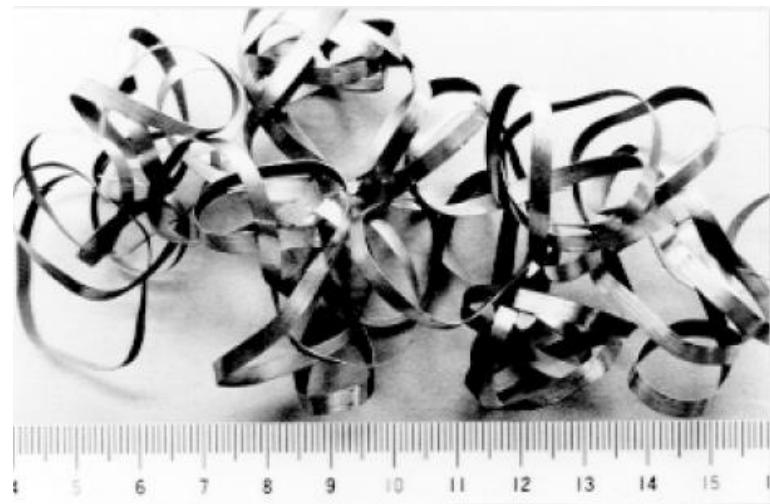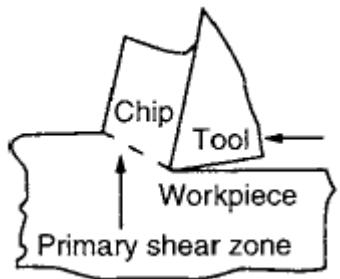

انواع براده


2- براده منقطع

براده های منقطع از تکه های ریز فلز قطعه کار تشکیل شده اند که معمولاً از برش فلزات ترد مانند چدن، برنج و برنج حاصل می شوند. در سرعت های برشی کند و زاویه های براده کوچک و منفی برای مواد نرم مانند فولاد نیز می توانند ایجاد شوند.

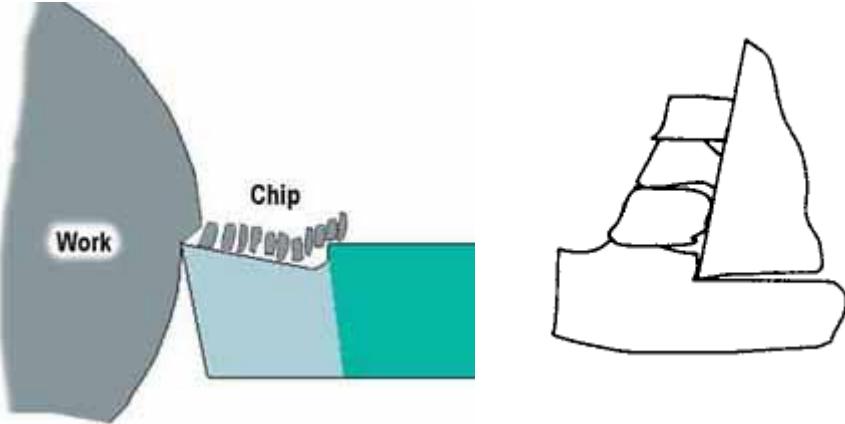


انواع براده


3- براده لبه انباشته

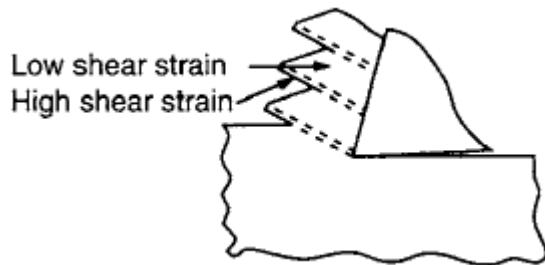


در هنگام ماشینکاری با سرعت های کند (20-10 متر بر دقیقه) که شرایط چسبیدن قسمتی از براده به سطح ابزار فراهم شود لبه انباشته تشکیل می شود و صافی سطح قطعه کار را کاهش می دهد.

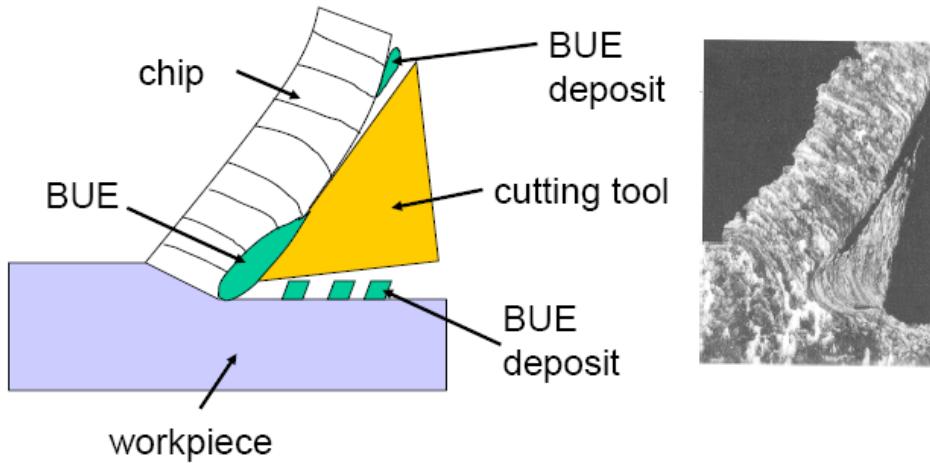

لزوم کنترل برآدہ

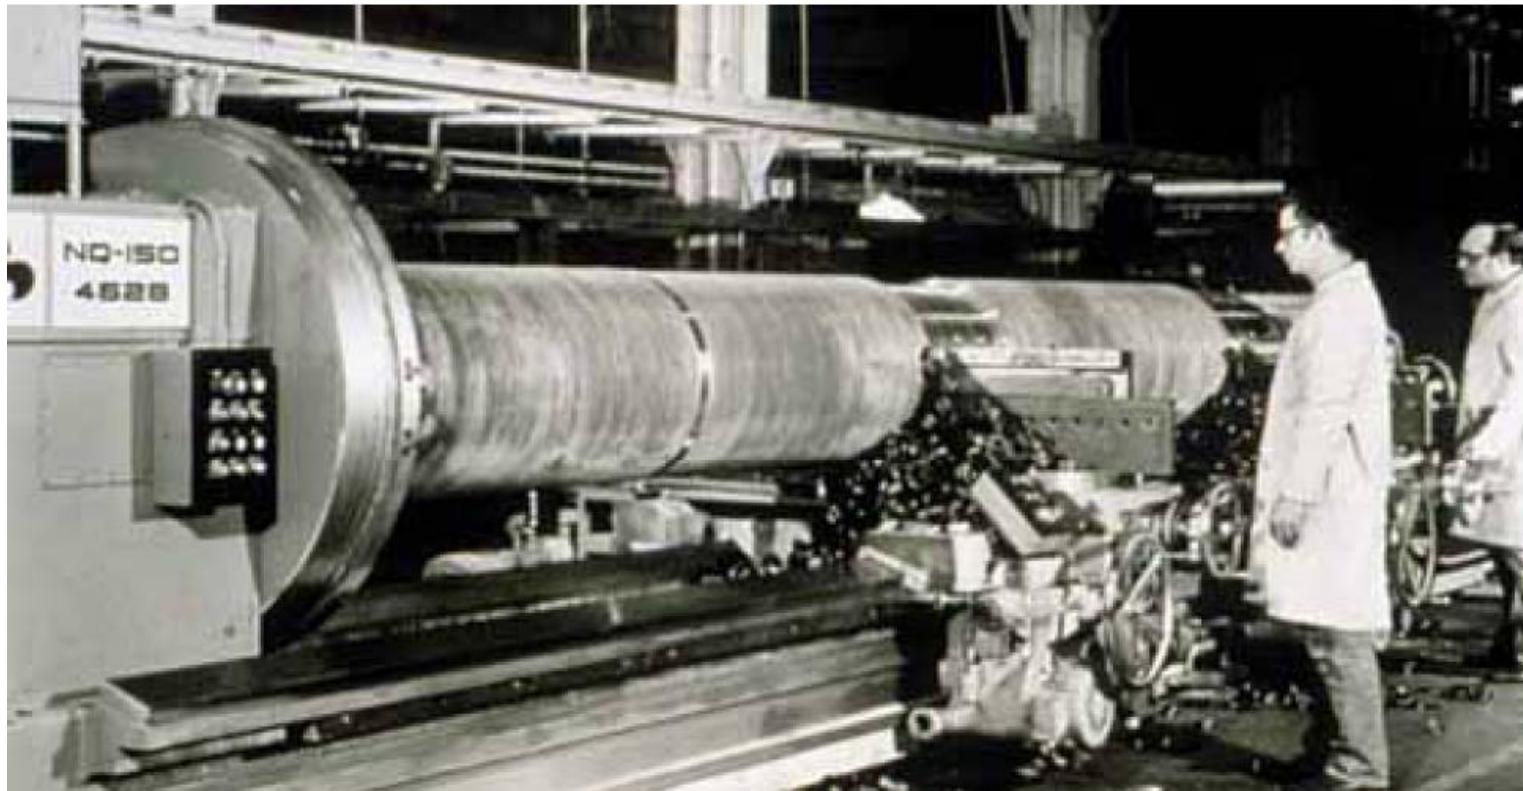

حرارت در ماشینکاری

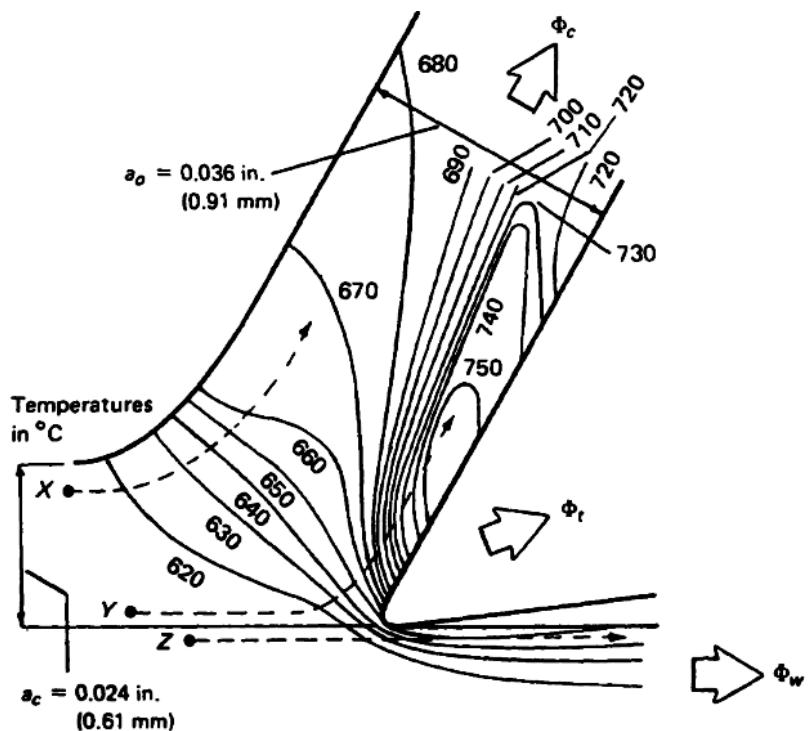

بیشتر توان مصرف شده در براده برداری به صورت گرما توسط براده حمل می شود و بخشی از آن به ابزار و بخشی به قطعه کار منتقل می شود.

نیازمندی های ابزارهای برشی



مقاومت به سایش: این ویژگی ابزار را قادر می سازد کارایی، دقیقی ماشینکاری و شکل اصلی خود را حفظ کند.

گرما سختی: ابزار را قادر می سازد تا در دمای بالا توانایی برش داشته باشد و سختی خود را حفظ کند.

چermگی: ابزار را قادر می سازد تا نیروها و شوک های حاصل از برش قطعه کار را مستهلك سازد. ابزار باید در برابر شوک های حرارتی و مکانیکی ماشینکاری مقاوم باشد.

پایداری شیمیایی: ابزار برشی باید از نظر شیمیایی خنثی بوده و با جنس قطعه کار واکنش شیمیایی ندهد.

مقایسه سختی جنس های ابزار

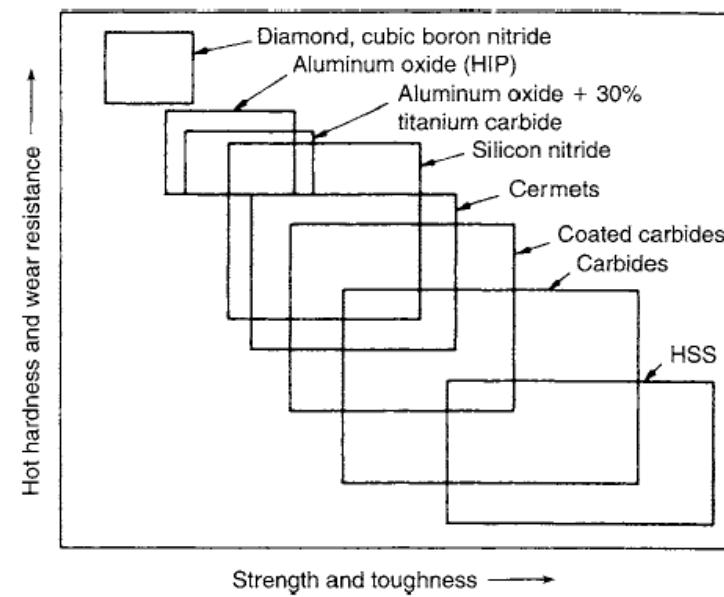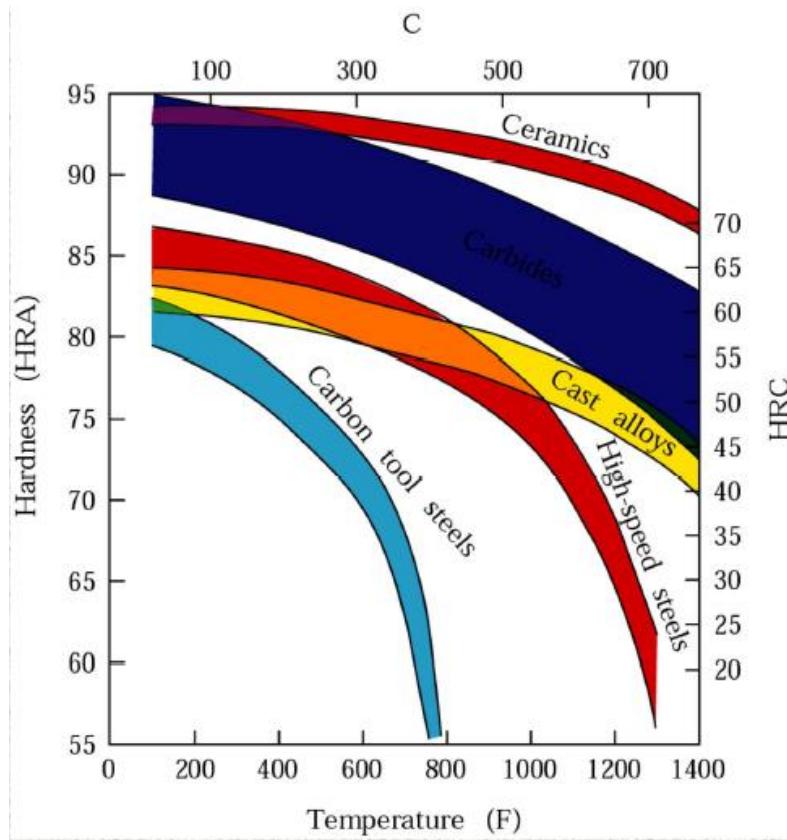


سایش ابزار

• سازوکارهای فرسایش ابزار:


- تغییر شکل پلاستیک لبه برنده در اثر تنش های فشاری ناشی از نیروی عمودی سطح فرسایش ابزار در اثر چسبندگی سطح ابزار و براده
- فرسایش ابزار در اثر ساییدگی
- فرسایش ابزار در اثر نفوذ اتم های ابزار به قطعه کار در دماهای زیاد
- فرسایش ابزار در اثر خستگی

سایش ابزار

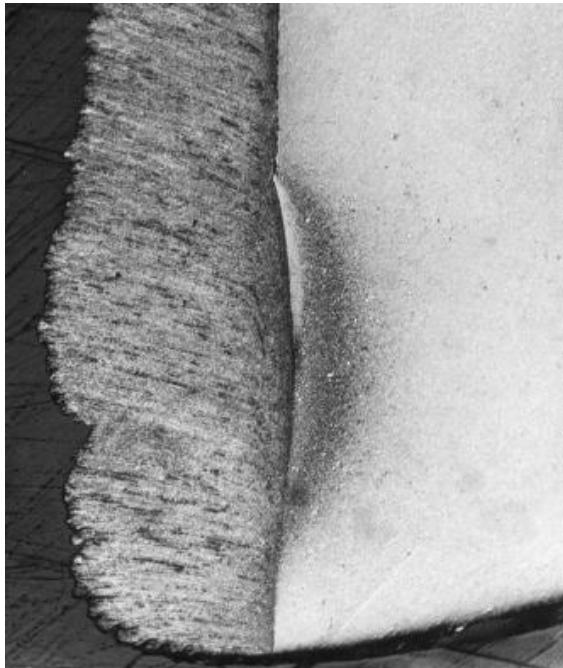

• سایش در سطح آزاد (flank wear): فرسایش در سطح آزاد در اثر سایش سطح ماشینکاری شده قطعه کار با ابزار بوجود می‌آید.

• سایش در سطح براده (crater wear): در اثر حرکت براده در سطح ابزار بوجود می‌آید و مهمترین دلیل ایجاد آن پدیده نفوذ است.

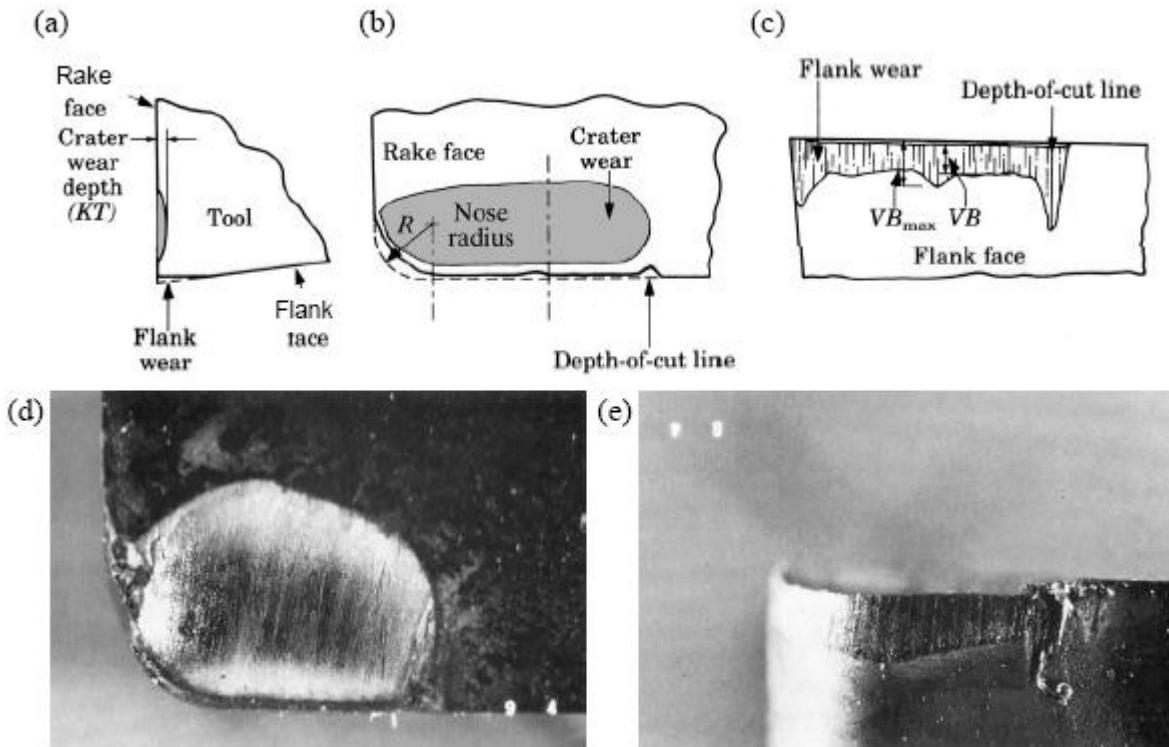


وظایف سیالات برش:

- کاهش اصطکاک (کاهش نیروهای برشی و توان مصرفی)
- کاهش درجه حرارت و در نتیجه کاهش تغییر شکل قطعه کار
- افزایش عمر ابزار
- بهبود کیفیت سطح قطعه کار
- راحت جدا شدن براده
- کاهش تشکیل لبه انباشتہ
- دفع براده ها از ناحیه سطح ابزار

درس روش های ساخت


جلسه دوم: فرزکاری و سوراخکاری

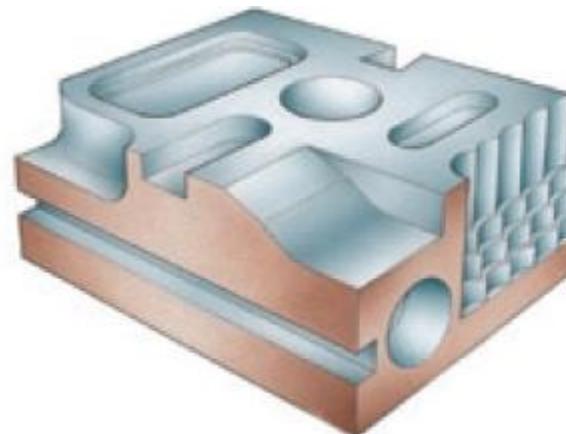


فرزکاری

- فرزکاری یکی از معمولترین فرایندهای تولید دسته‌ای در ماشینکاری است.
- در فرزکاری به کمک یک ابزار چندلبه عمل براده برداری از طریق حرکت چرخشی ابزار و حرکت خطی قطعه کار انجام می‌شود.
- بر خلاف فرایند تراشکاری در فرزکاری براده برداری به کمک یک ابزار چند لبه انجام می‌شود و تماس دائمی بین ابزار و قطعه کار در فرایند وجود ندارد.

انواع دستگاه های فرز

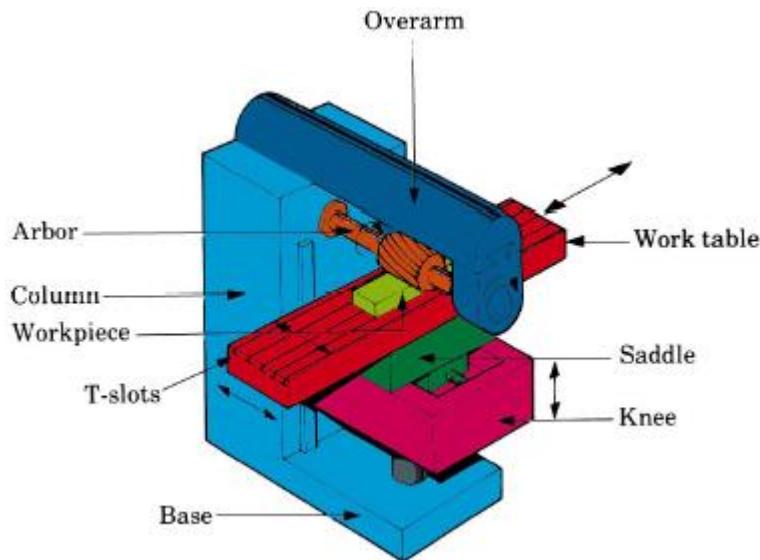

ماشین فرز افقی

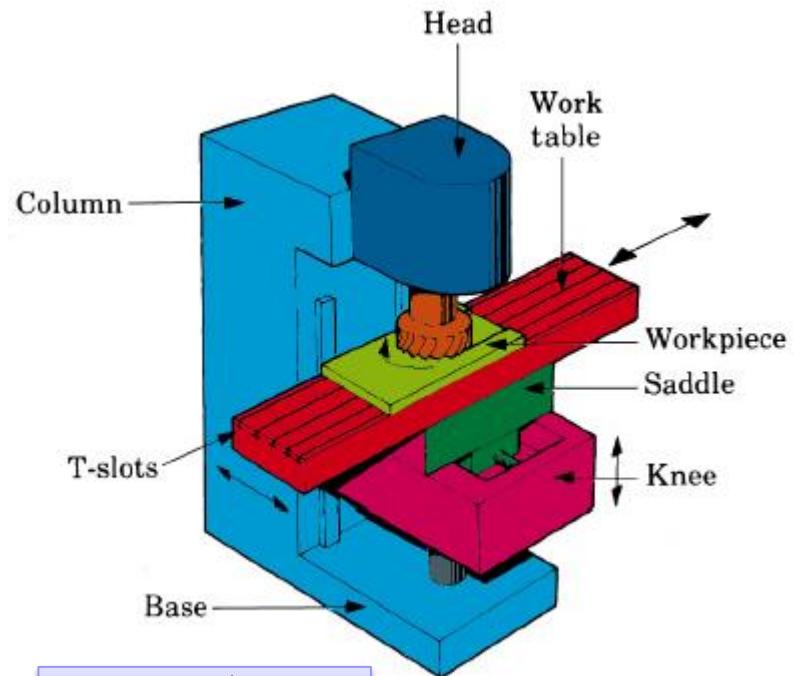

ماشین فرز عمودی

انواع روش های فرزکاری



ابزار انگشتی




ابزار کف تراش



ابزار پولکی


انواع روش های فرزکاری

1. فرزکاری مخالف
2. فرزکاری موافق

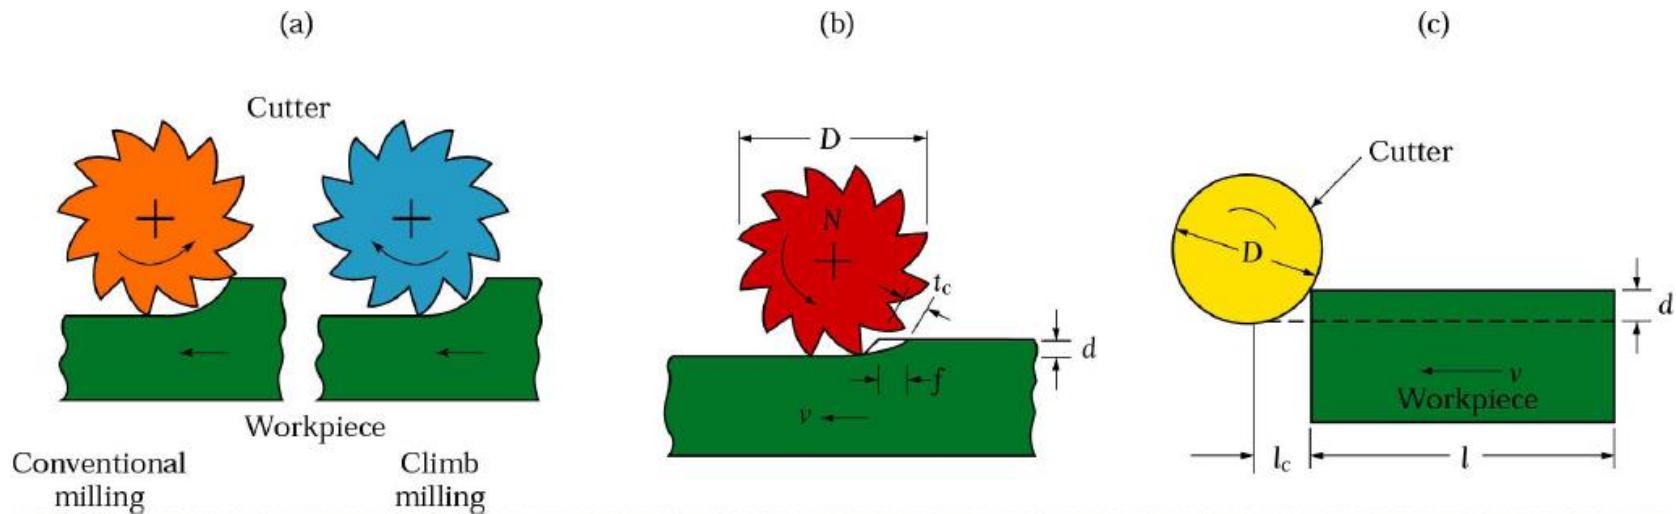

انواع روش های فرزکاری

• فرزکاری مخالف: با توجه به اینکه ضخامت براده از مقدار حداقل خود تا مقدار حداقلی تغییر می کند، براده برداری مستقل از سطح است. سطح ماشینکاری نشده قطعه کار آخرین نقطه درگیری است. فرایند براده برداری هموار و تدریجی است. نیروی واردہ از طرف ابزار به قطعه کار آن را به سمت بالا می فشد.

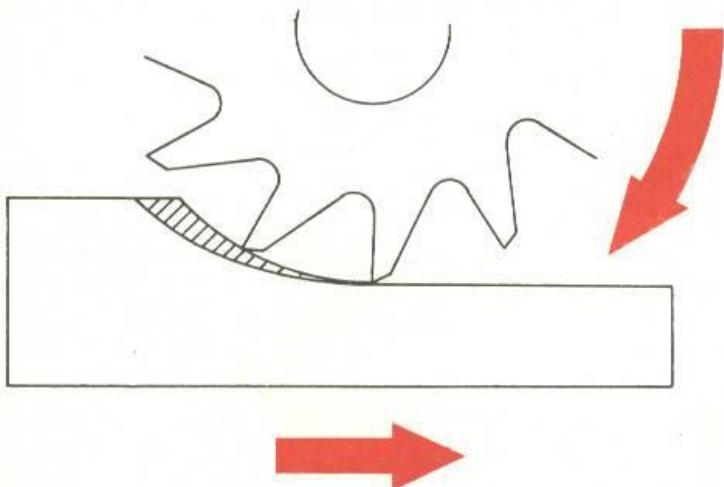

Conventional milling.

• براده برداری در این روش مستقل از خصوصیات سطح قطعه است و ناخالصی ها و زبری های سطحی تاثیری روی عمر ابزار و نیروها ندارند.



• قطعه کار تمایل دارد به سمت بالا حرکت کند بنابراین در طراحی گیره بندی باید دقیق نمود.
• ممکن است ابزار تمایل به چتر داشته باشد.

انواع روش های فرزکاری

• فرزکاری موافق: با توجه به اینکه ضخامت براده از مقدار حداقل حداقل تغییر می کند، مولفه رو به پایین نیروی ماشینکاری قطعه کار را به سمت پایین فشار می دهد و برای ماشینکاری قطعات نازک مناسب است. به خاطر ضربه هایی که به ابزار و قطعه کار وارد می شود، قطعه کار باید محکم نگه داشته شود و لقی محورهای حرکتی حداقل باشد.

• برای ماشینکاری قطعات با سطح زبر مانند قطعات ریخته گری و اهنگری مناسب نیست.

• کاربرد معمول : پرداخت کاری قطعات آلومینیومی

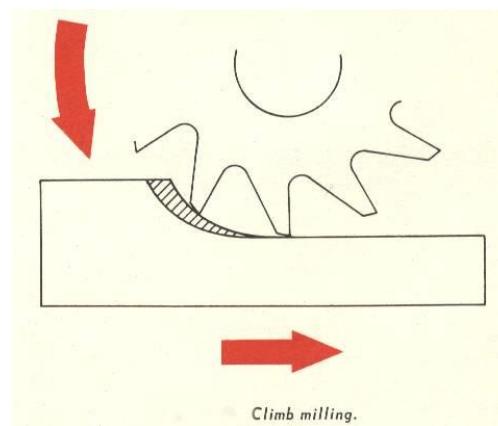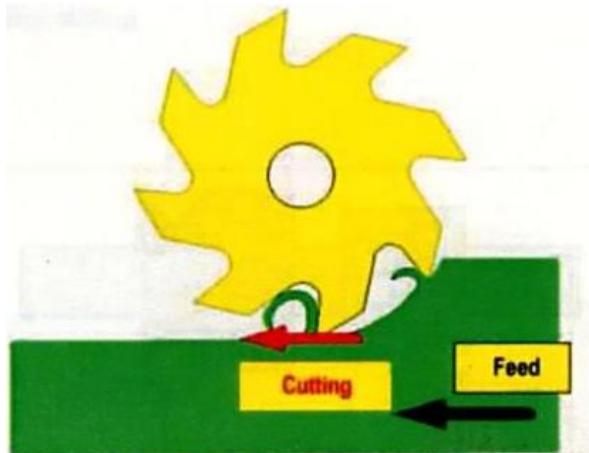


کف تراشی

ابزارهای جازدگی



End milling

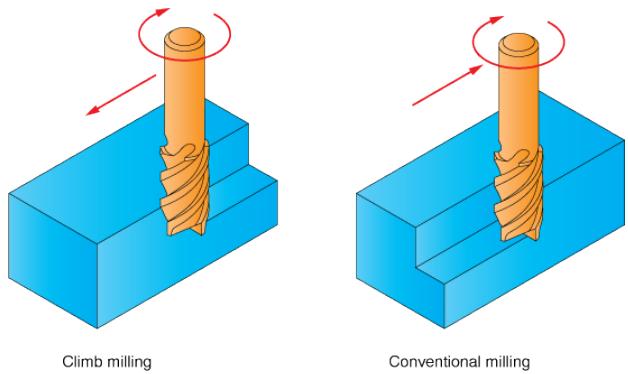

Climb milling




Conventional milling





فرزکاری موافق و مخالف

انواع انگشتی

فرز کاری گوشه ها با استفاده از ابزارهای مختلف

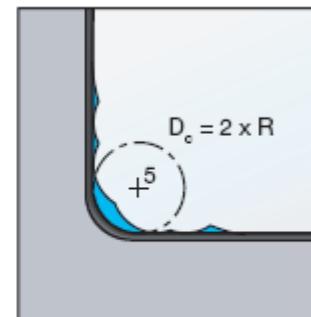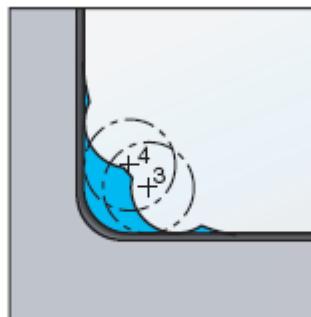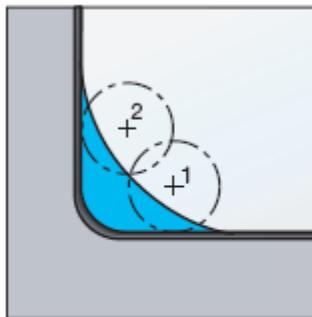


Machining sequence 1 to 5.

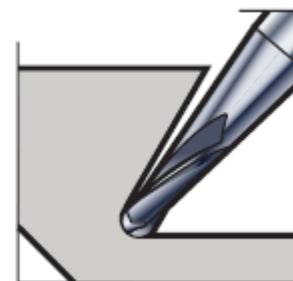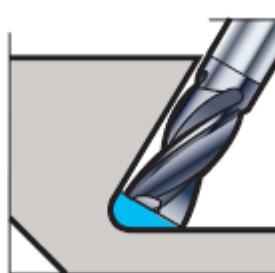


فرزکاری شکل های آزاد



مته کاری

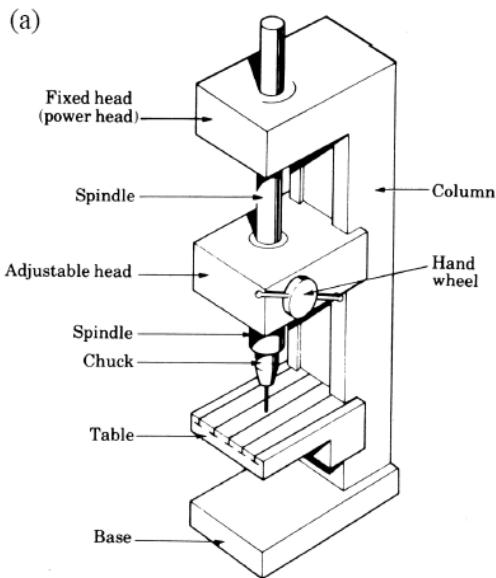


دستگاه مته کاری عمودی


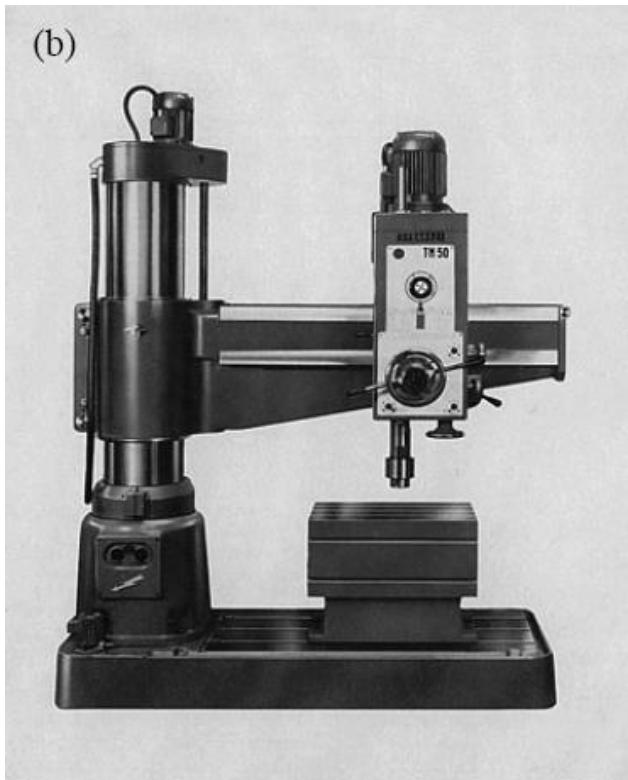



دستگاه مته کاری شعاعی

انتخاب ابزار و روش ایجاد سوراخ

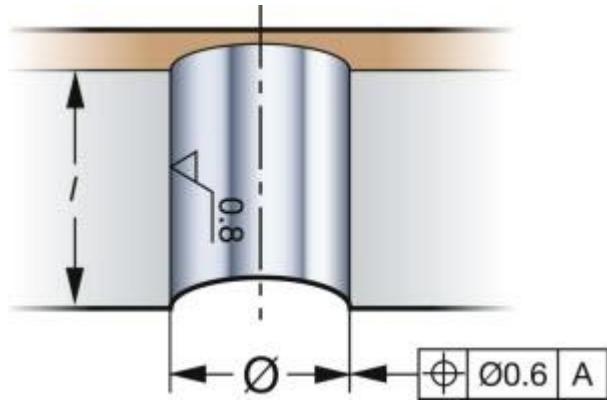


- قطر سوراخ
- عمق سوراخ
- کیفیت سوراخ
- نوع سوراخ

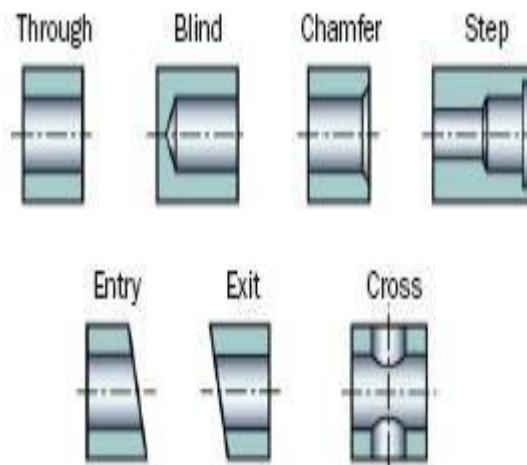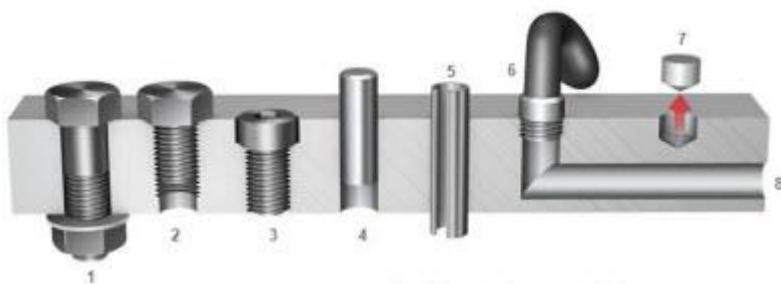

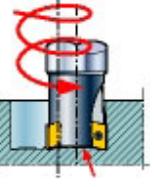The hole to be produced:		
Drilling & Boring	Step drilling	Milling, helical interpolation
		
Advantages	Advantages	Advantages
+ Standard tools	+ Tailor Made tools	+ Standard tools
+ Relatively flexible	+ Fast way to make a hole	+ Very flexible
Disadvantages	Disadvantages	Disadvantages
- Two tools, adaptors and basic holders	- Requires more power and stability	- Low cutting forces
- Requires two tool positions	- Less flexibility	- Longer cycle times

انواع فرآیندهای سوراخکاری

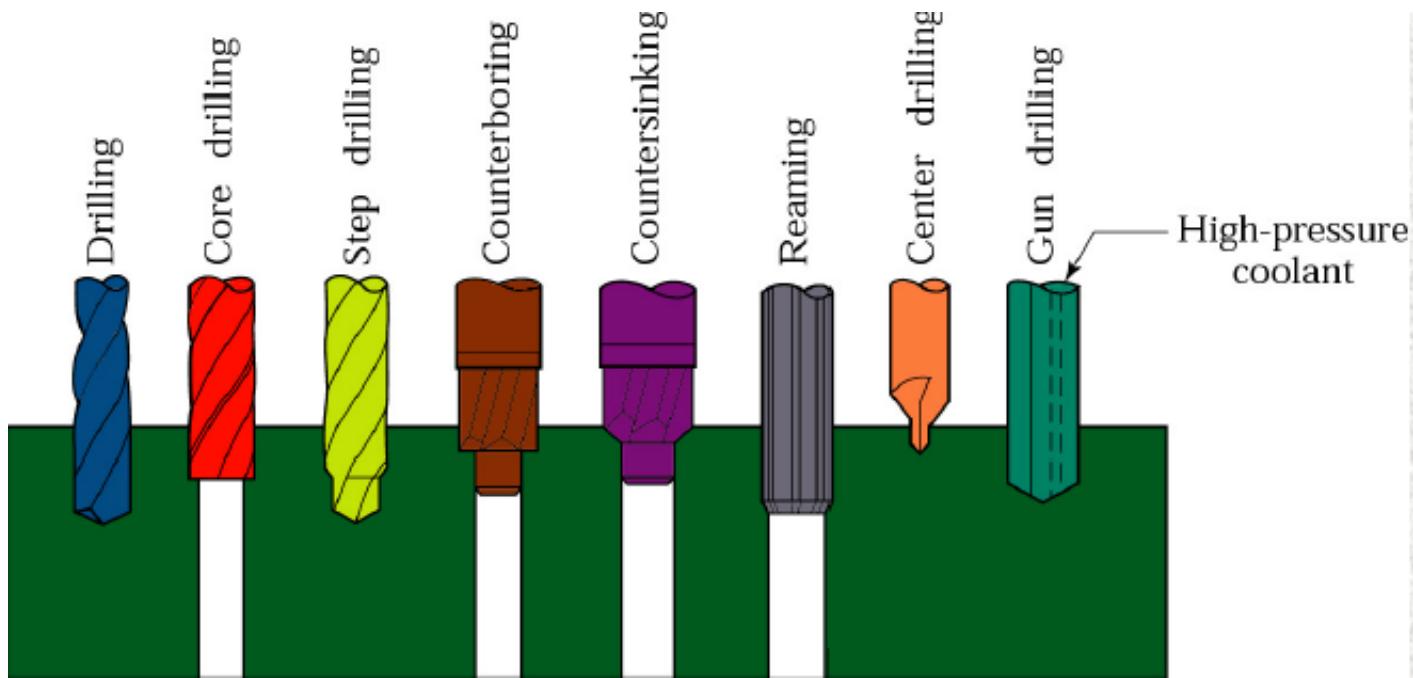

قابلیت های انواع فرایندهای سوراخکاری


TABLE 22.11

Tool type	Diameter range (mm)	Hole depth/diameter	
	Typical	Maximum	
Twist	0.5–150	8	50
Spade	25–150	30	100
Gun	2–50	100	300
Trepanning	40–250	10	100
Boring	3–1200	5	8

أنواع أبزار بالبه برنده قابل تعويض




انواع روش های استفاده از سیال برش

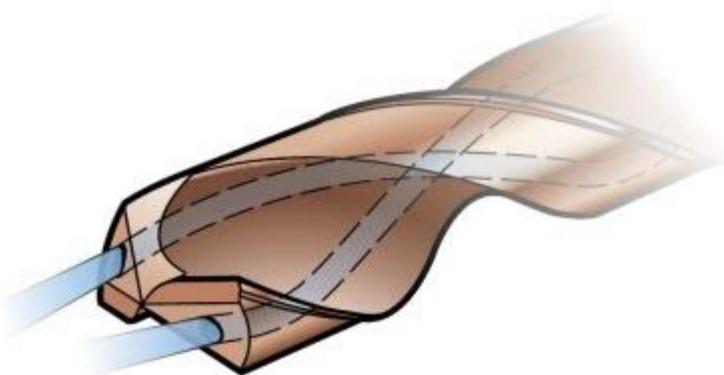

سیال برش داخلی

□ در جاهایی از این روش استفاده می شود که احتمال تشکیل براده فشرده وجود دارد.(Chip jamming).

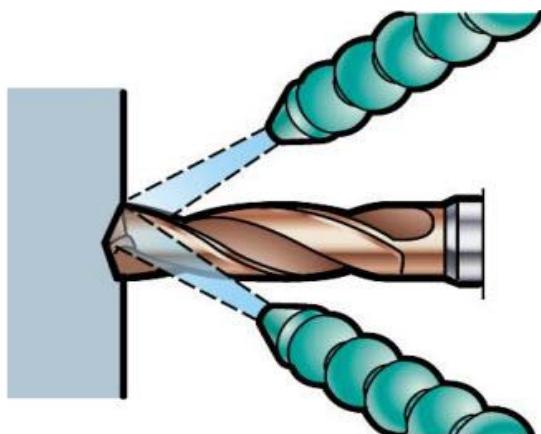

سیال برش خارجی


□ برای سوراخ های کم عمق و قطعاتی که براده مطلوب تولید می کنند.

□ باعث کاهش تشکیل لبه برنده می شود.

□ در متنه های ساکن باید از دو فواره سیال خنک کن استفاده نمود.

انواع روش های استفاده از سیال برش


■ از امولوسیون روغن و آب با درصد روغن 5-12 درصد برای حالت های معمول و 10-15 درصد برای قطعه کار از جنس فولاد ضدزنگ و آلیاژهای مقاوم در برابر گرما

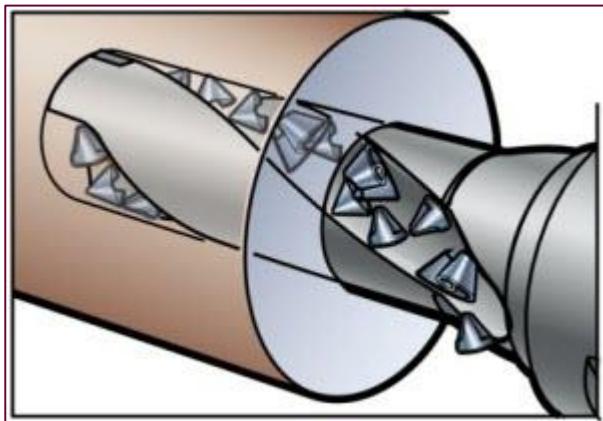

■ گاهی اوقات سوراخکاری برای مواد ترد که براده تکه تکه ایجاد می کنند بدون سیال برش انجام می گیرد


■ استفاده از سیال برش با فشار بسیار زیاد (70 اتمسفر) می تواند باعث بهبود تخلیه براده ها و افزایش عمر ابزار شود.

• فرایندی است که برای افزایش قطر سوراخ با استفاده از ابزار تک لبه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به بلندی طول دسته ابزار خمث آن باید مدنظر قرار بگیرد.

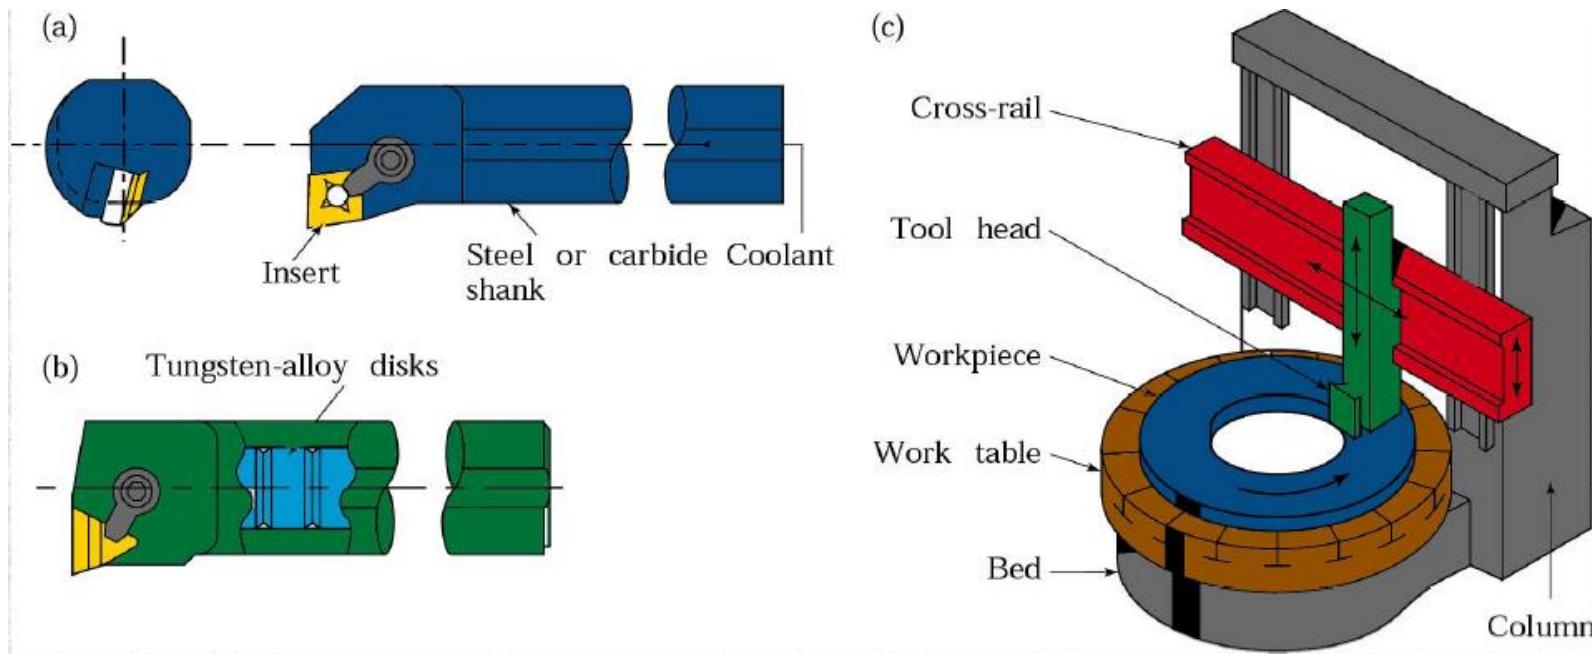


سوراخکاری عمیق (Gun Drilling)

(a)

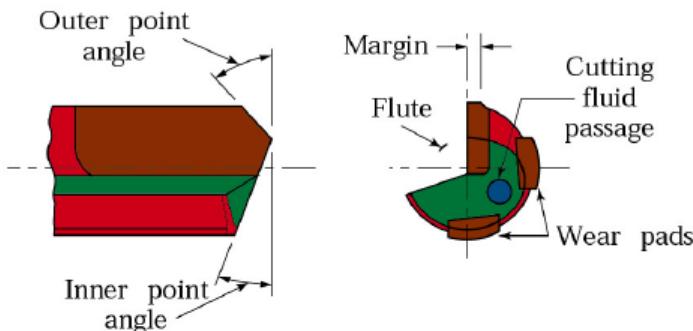

(b)

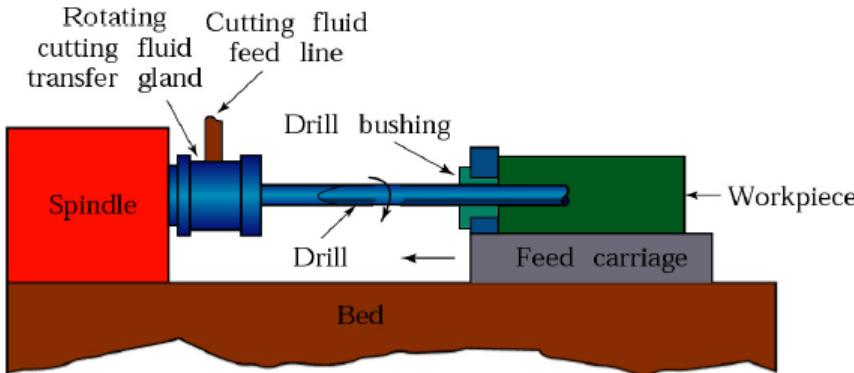


□ از این روش در ابتدا برای سوراخکاری لوله تفنگ استفاده می شد.

□ عمل متعادل سازی نیروهای جانبی که به متنه وارد می شود توسط صفحات یاتاقانی جانبی که به متنه متصل می شوند انجام می شود.


□ سیال برش با فشار زیاد از مرکز ابزار به محل ماشینکاری جریان می یابد.

سوراخکاری عمیق (Gun Drilling)

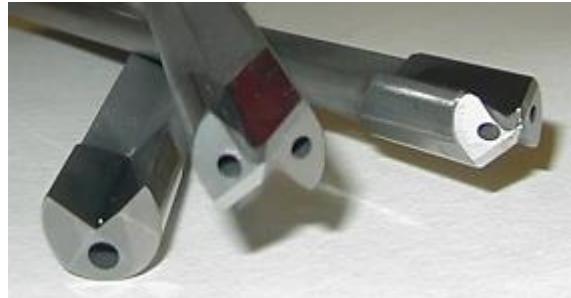


□ برای نسبت های طول به قطر 300 و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

□ سرعت های برش تند و پیشروی های کم در این فرایند مورد استفاده قرار می گیرند.

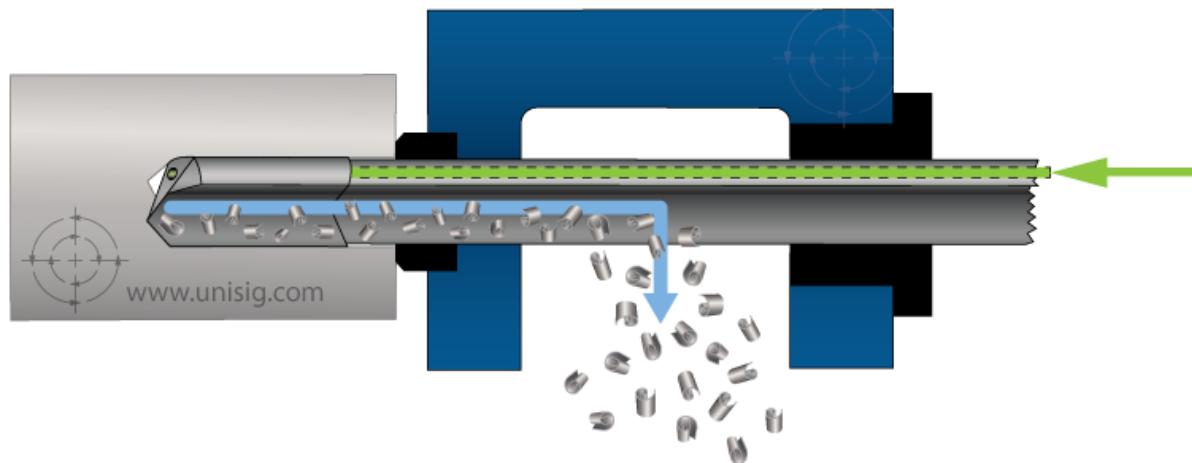

برقوکاری با ابزار چندلبه (Reaming) (Roughing)

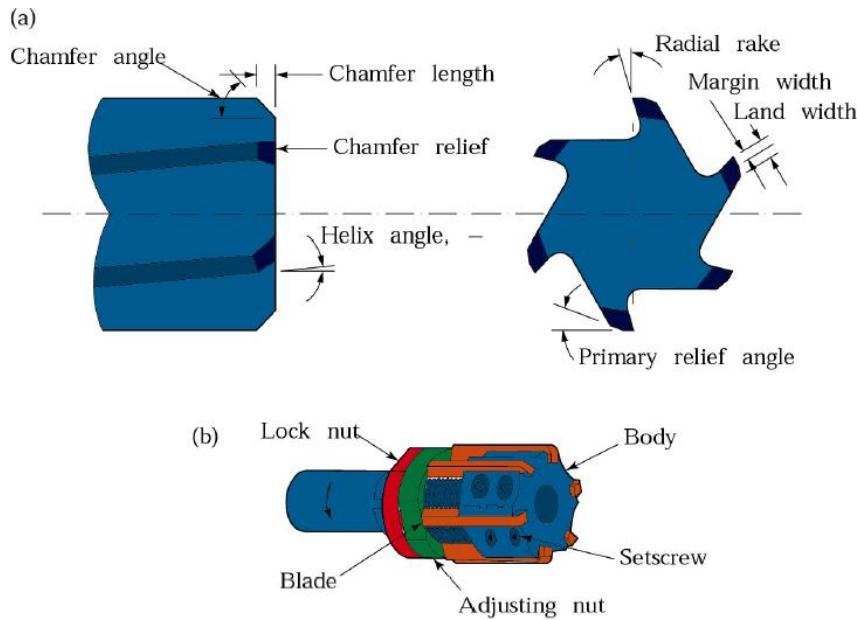

❑ فرایند سوراخکاری تکمیلی است که برای افزایش دقیق سوراخ‌های ایجاد شده مورد استفاده قرار می‌یگرد.

❑ ابزار استفاده شده ابزار چند لبه با شیارهای مستقیم یا مارپیچ است.



❑ حداقل قطر برداشت از قطعات نرم ۰.۲ و قطعات سخت ۰.۱۳ میلی متر است. برای کمتر از آن از هونینگ استفاده می‌شود.

خان کشی



• فرآیندی است که در آن به کمک یک ابزار چندلبه که لبه های برنده به شکل پله ای قرار گرفته اند، براده برداری انجام می شود. این فرآیند برای ایجاد شیارهای داخلی و جای خار مورد استفاده قرار می گیرد.

• در این فرایند ابزار حرکت خطی ساده انجام (همی دهد و قطعه کار ثابت است.

(a)

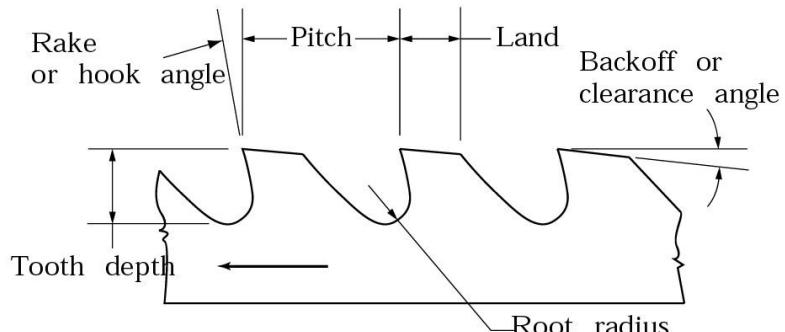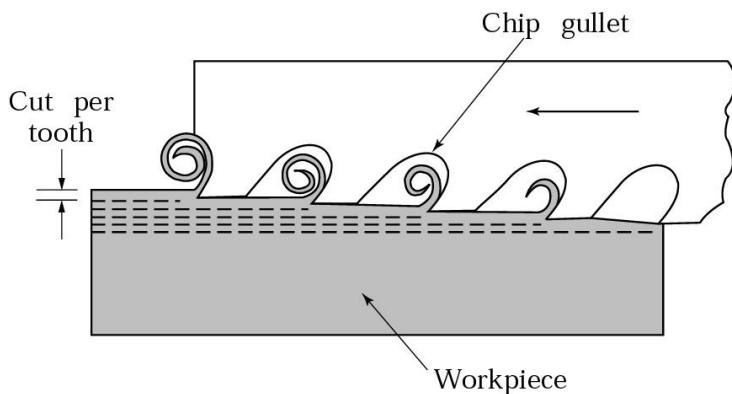

خان کشی

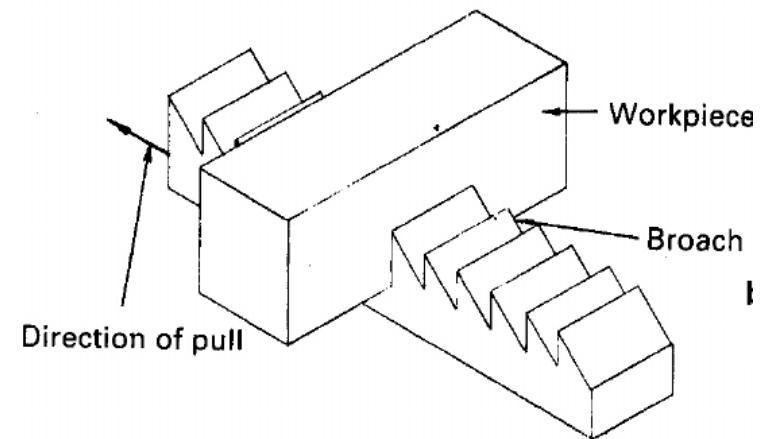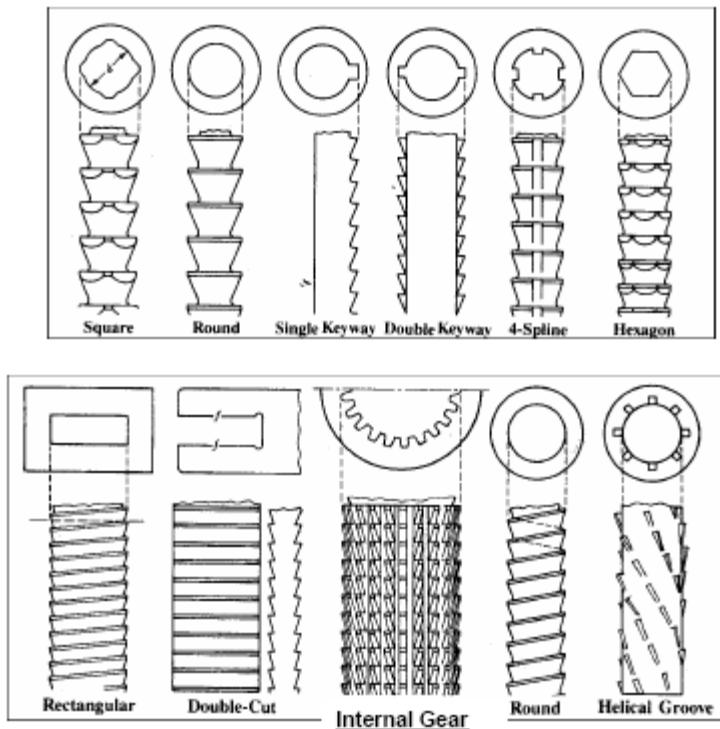

شکل های مختلف قطعات و
ابزارهای خان کشی مورد استفاده

به نام خدا

درس روش های ساخت

جلسه چهارم: فرایندهای پرداخت کاری



سنگ زنی




• سنگ زنی یکی از فرآیندهای پرداخت کاری است که در آن از یک ابزار با بی نهایت لبه برنده برای براده برداری استفاده می شود.

• از آنجا که ابعاد لبه های برنده بسیار کوچک است با استفاده از این روش می توان به دقیقیت های ابعادی و صافی سطوحی رسید که در هیچ یک از روش های ماشینکاری به دست نمی آیند.

• جنس لبه های برنده از مواد ساینده غیر فلزی است.


شش جزء اصلی فرآیند سنگ زنی

وجود اتمسفر برای فرآیند سنگ زنی ضروری است. وجود اتمسفر باعث تشکیل لایه اکسید در سطح فلز در دمای زیاد می شود. این لایه اکسید نقش روانکاری دارد.

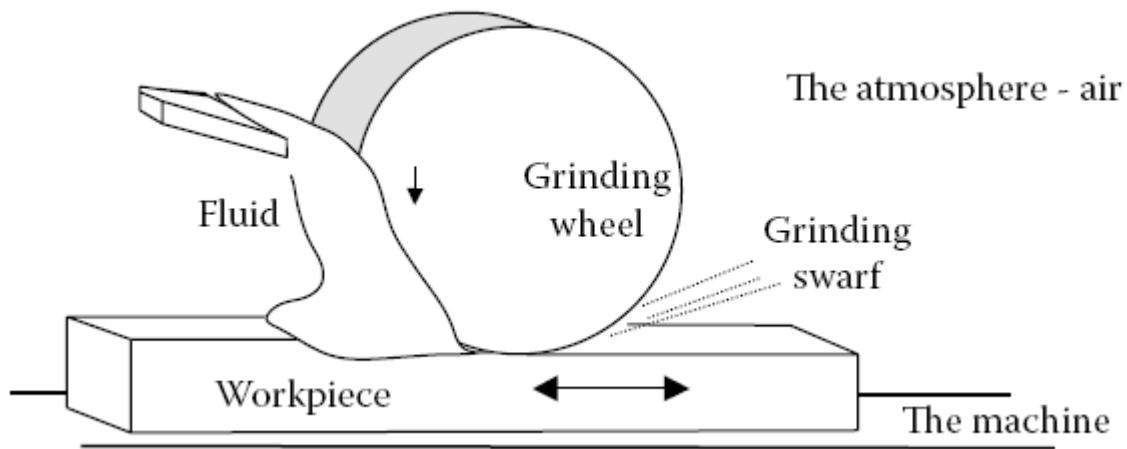

چرخ سنگ


- چون هر ذره ساینده فقط مقدار کمی از سطح قطعه کار را به صورت براده جدا می کند برای افزایش نرخ براده برداری باید تعداد زیادی از ذرات ساینده را به هم چسباند.
- چرخ سنگ از ماده ساینده، چسبی که مواد ساینده را به هم می چسباند و فضاهای خالی تشکیل شده است.
- وجود فضاهای خالی برای تشكیل براده و کمک به خنک کاری ضروری است.

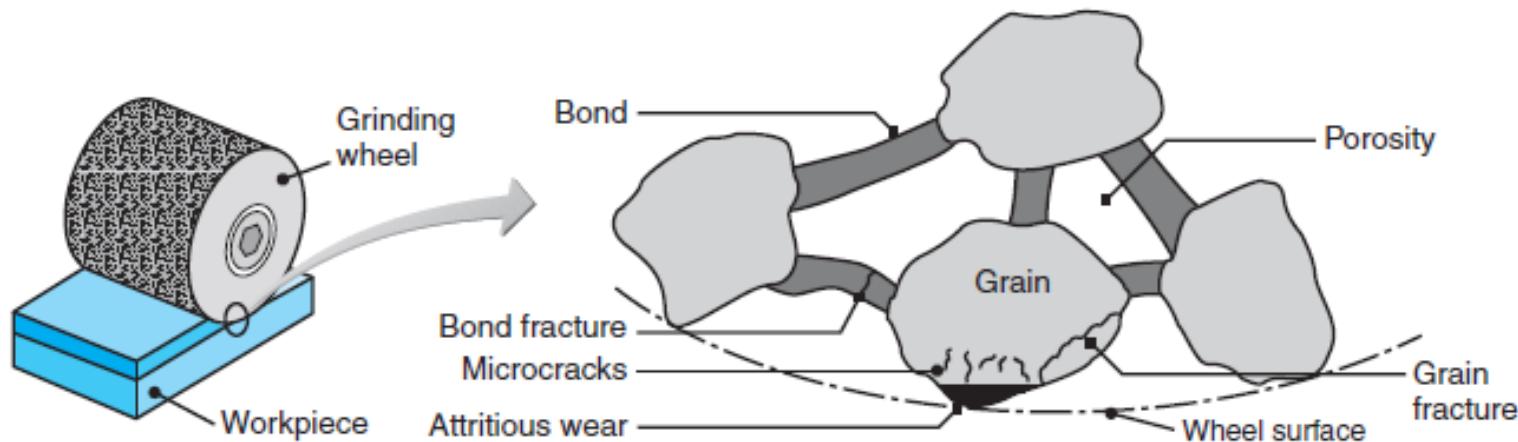

چرخ سنگ





سنگ زنی هندسه های مختلف قطعه کار

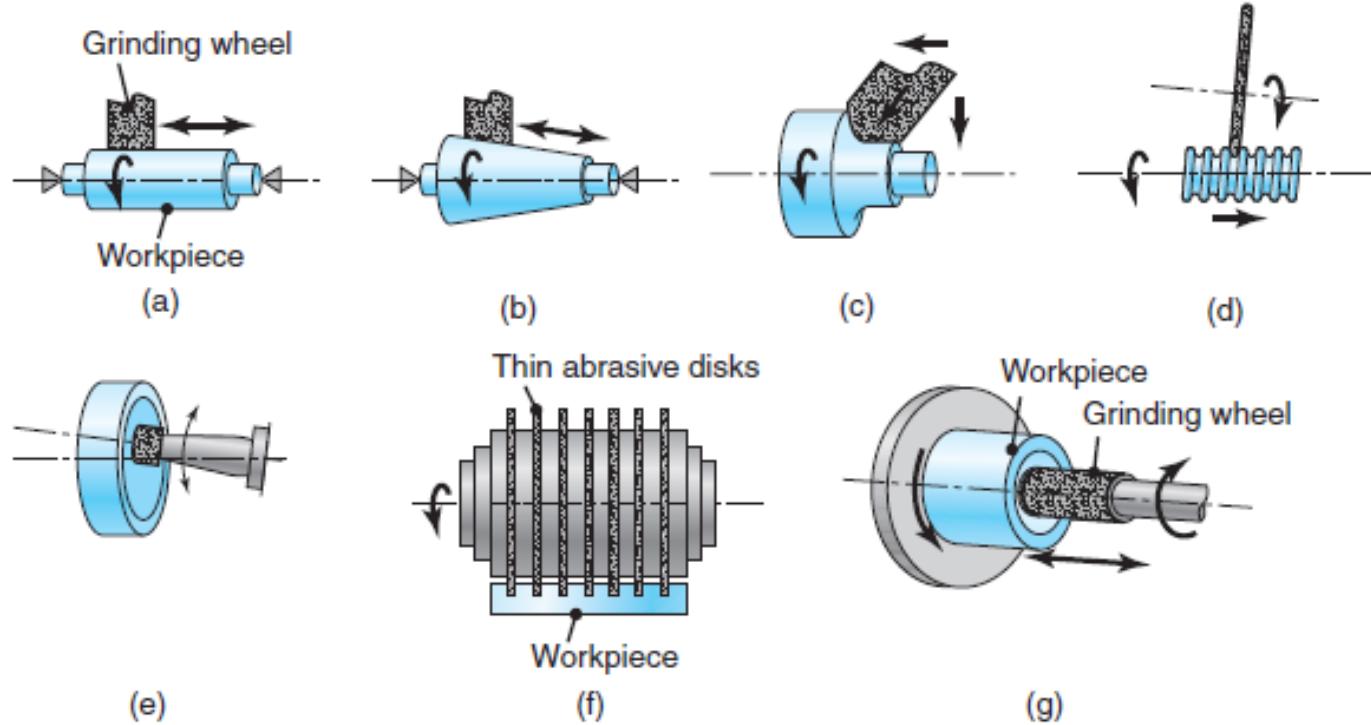


سازوکار شکل گیری براده

• تفاوت سنگ زنی و ماشینکاری با ابزار تک لبه این است که در سنگ زنی هر یک از لبه های برنده شکل های نامشخصی دارند و به صورت تصادفی در اطراف چرخ سنگ چیده شده اند.

• زاویه براده میانگین در چرخ سنگ منفی است بنابراین در مقایسه با روش های دیگر براده برداری، براده ها تحت تغییر شکل زیادی قرار می گیرند و زایه صفحه برش بسیار کوچک است.

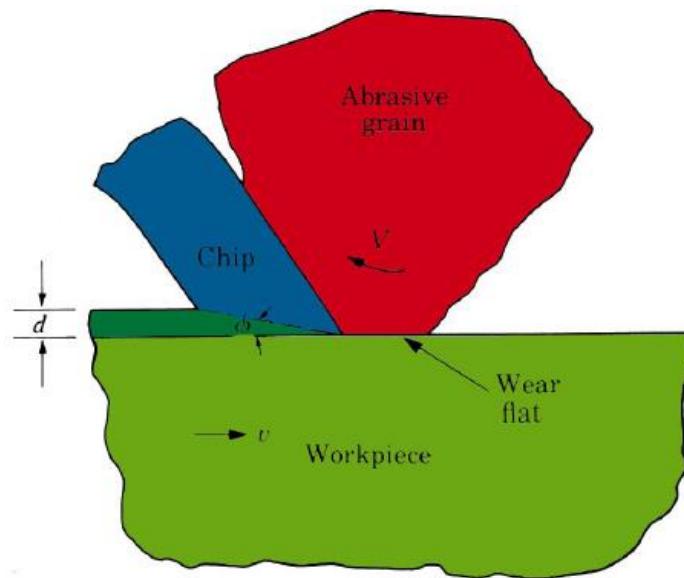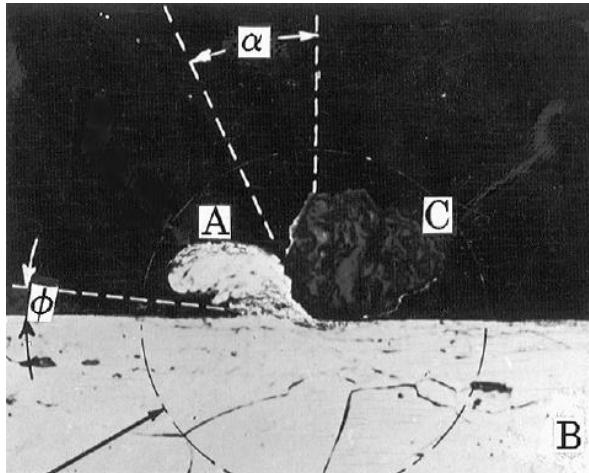

سازوکار شکل گیری براده

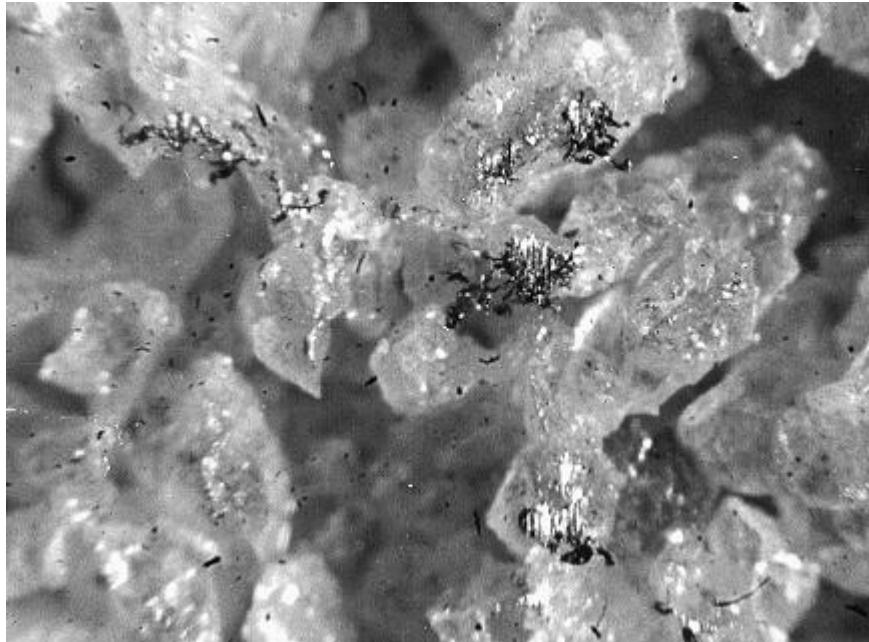


چرخ سنگ با بزرگنمایی 50 برابر


سطح یک چرخ سنگ که در آن ذرات ساینده، فضاهای خالی، سطوح سایشی روی ذرات ساینده و براده های جدا شده از سطح قطعه کار نشان داده شده است.

انواع فرآیندهای سنگ زنی-سنگ زنی استوانه ای


■ با ایجاد هندسه قطعه روی چرخ سنگ می توان یک پروفایل را سنگ زنی نمود.

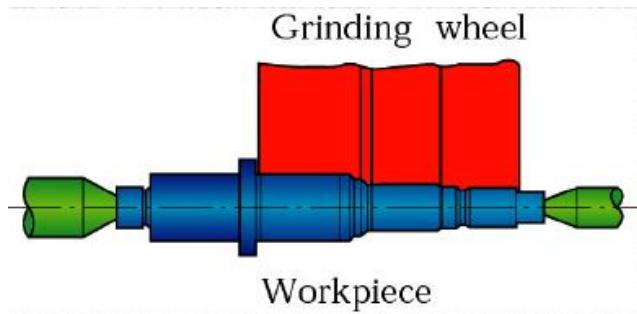

■ با استفاده از این روش و تنظیم حرکت خطی چرخ سنگ نسبت به سرعت دورانی محور قطعه کار می توان شکل های غیر متقاض مانند بادامک را سنگ زنی نمود.

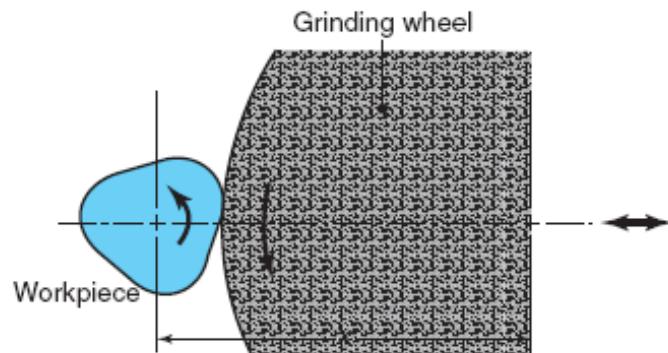


انواع فرآیندهای سنگ زنی-سنگ زنی استوانه ای

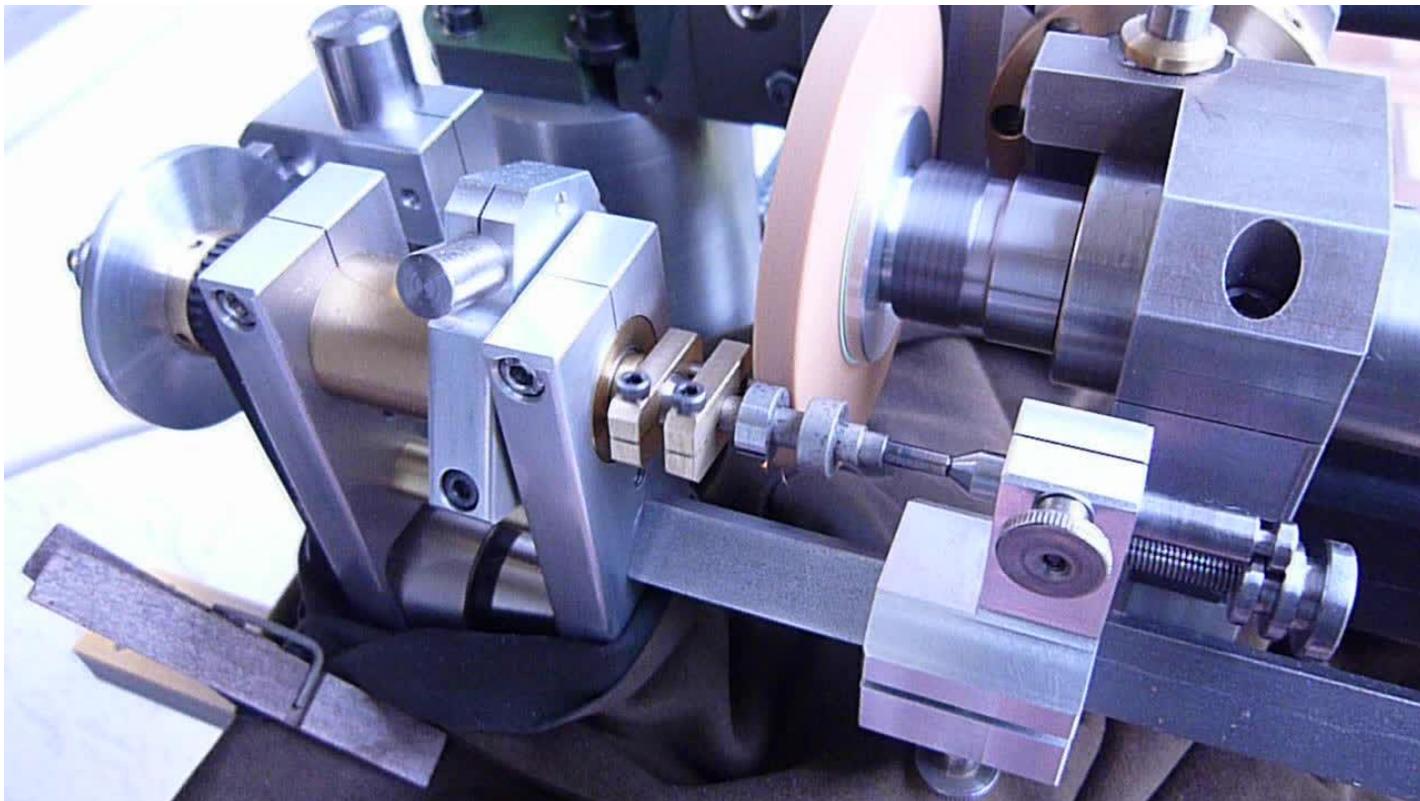

سنگ زنی میل بادامک

سنگ زنی بدون مرغک


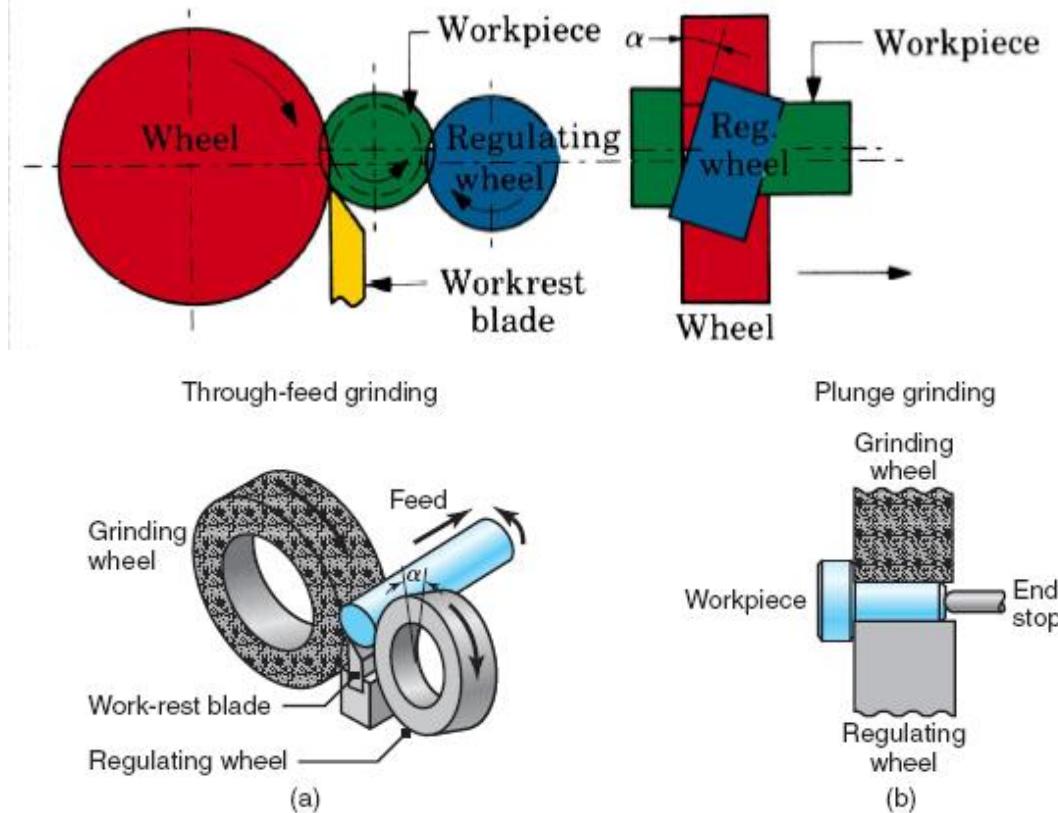


□ در این روش که برای تولید انبوه قطعات مورد استفاده قرار می گیرد قطعه کار بین دو مرغک مقید نمی شود بلکه بوسیله یک تیغه سر جای خود نگه داشته می شود.


□ از دو چرخ سنگ برای مقید کردن و سنگ زنی استفاده می شود که قطعه کار بین این دو چرخ سنگ قرار می گیرد.

سنگ زنی بدون مرغک

- چرخ سنگ بزرگتر برای سنگ زنی و چرخ سنگ کوچکتر برای تنظیم حرکت خطی قطعه کار مورد استفاده قرار می گیرند. چرخ سنگ کوچکتر از جنس چسب لاستیکی است و سرعت چرخش آن $1/20$ چرخ سنگ اصلی است.
- برای سطوح داخلی هم از ۳ چرخ برای مقید نمودن قطعه کار استفاده می شود.

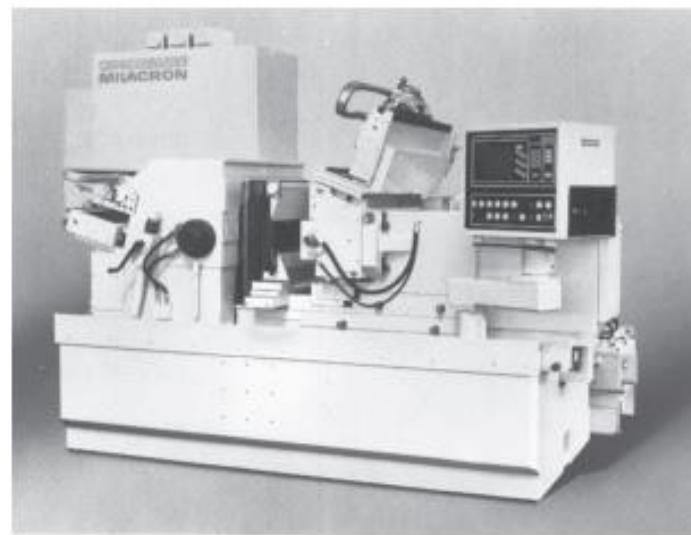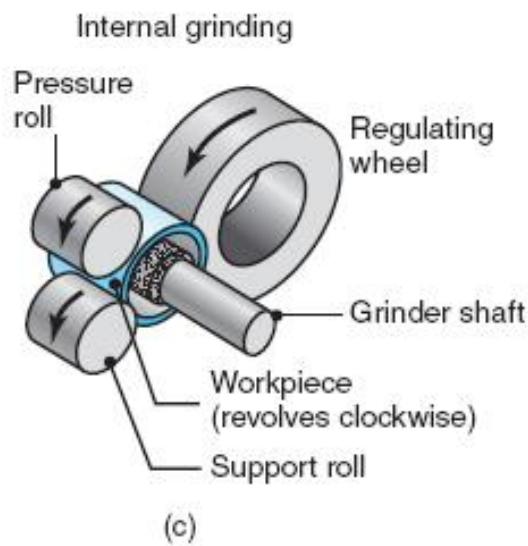

سنگ زنی بدون مرغک - کاربردها

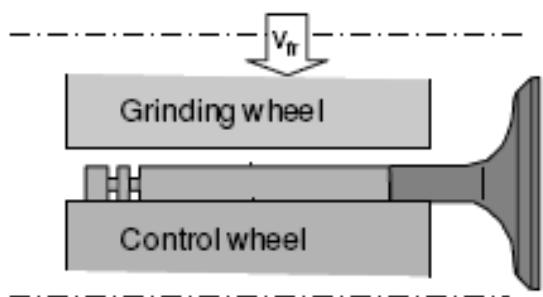

سنگ زنی بدون مرغک دریچه موتور

ویدئو 1

ویدئو 2


مزایای سنگ زنی بدون مرغک

- ❑ فرایند سنگ زنی یک فرایند پیوسته است و زمان زیادی صرف مقید نمودن قطعه کار نمی شود.
- ❑ به دلیل عدم استفاده از مرغک در محکم کردن، قطعه کار تحت خمش قرار نمی گیرد.
- ❑ خطای هم مرکز کردن مرغک ها در این فرایند حذف می شود.

اگر ماشین به دقیق تنظیم شود و فرآیند تیز کردن ابزار به درستی و به موقع انجام شود، این فرایند قابلیت دستیابی به دقیق های رواداشت های هندسی گردی و استوانه ای کمتر از یک میکرون را دارد.

سنگ زنی خزشی


- در این فرایند سازوکار براده برداری مانند روش سنگ زنی است با این تفاوت که عمق های برشی تا 6 میلی متر را می توان با استفاده از این روش ماشینکاری نمود.
- در این روش سرعت خطی قطعه کار کم است و از چرخ سنگ نرم تر با چسب رزینی استفاده می شود.
- تخلخل چرخ سنگ انتخاب شده بالاست تا دمای قطعه کار کمتر شده و صافی سطح بهبود یابد.
- ماشینی که برای این فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد قابلیت های خاصی دارد.

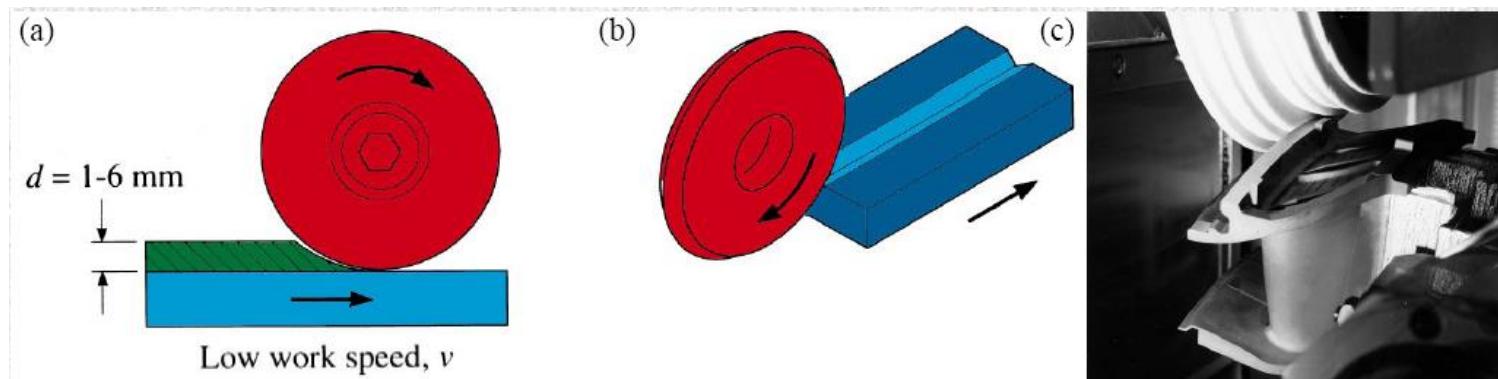

ویدئو


هونینگ

- در این فرآیند از ابزاری استفاده می شود که دور تا دور آن سنگ های از جنس آلومینا یا CBN قرار داده شده است و برای پرداخت کاری مورد استفاده قرار می گیرد.
- حرکات چرخشی و رفت و برگشتی ابزار باعث ایجاد اثار با زاویه خاصی (با توجه به سرعت خطی و چرخشی) روی سطح می شود. وجود این خراش ها در استوانه موتور برای نگهداری روغن و جلوگیری از سایش سنبه و حلقه ضروری است.
- چشم های بزرگ دسته سنبه هم هونینگ می شوند.

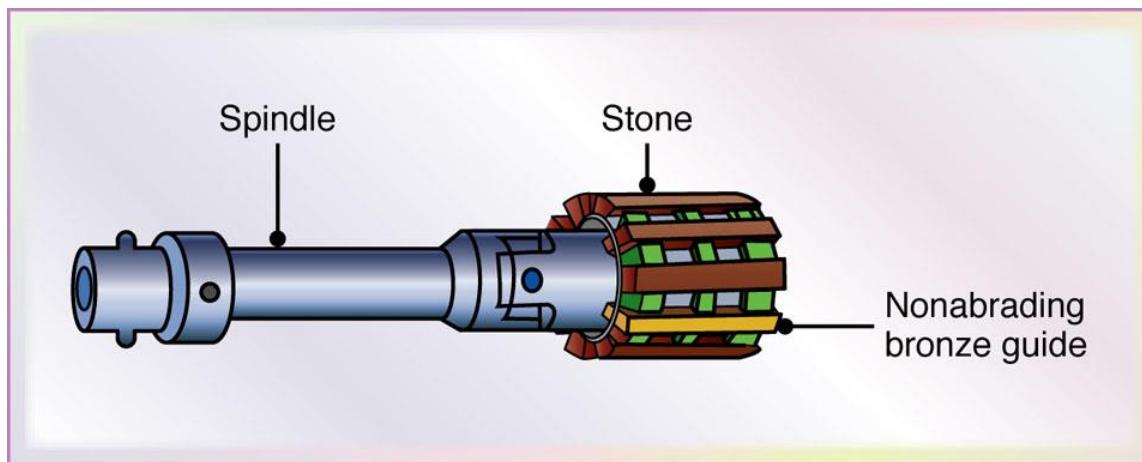

ویدئو

ابزار هونینگ


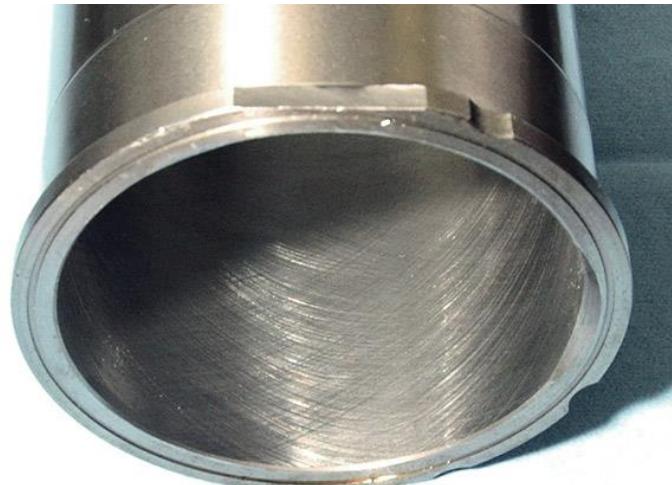


درس روش های ساخت

جلسه پنجم: روش های نوین ساخت


روش های مخصوص تولید

- تا اینجا روش هایی که در آن ها براده برداری با تکیه بر نیروهای مکانیکی زیاد انجام می شوند، ارائه شد.
- روش های مخصوص تولید روش هایی هستند که در آن ها به جای استفاده از نیروهای مکانیکی زیاد، از روش های فیزیکی دیگر مانند شیمیایی، الکتریکی، حرارتی و ... استفاده می شود.

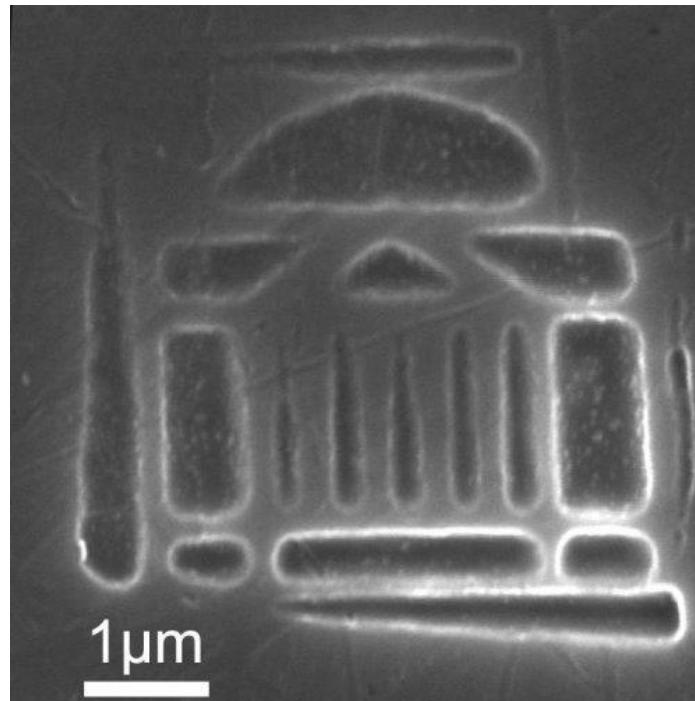
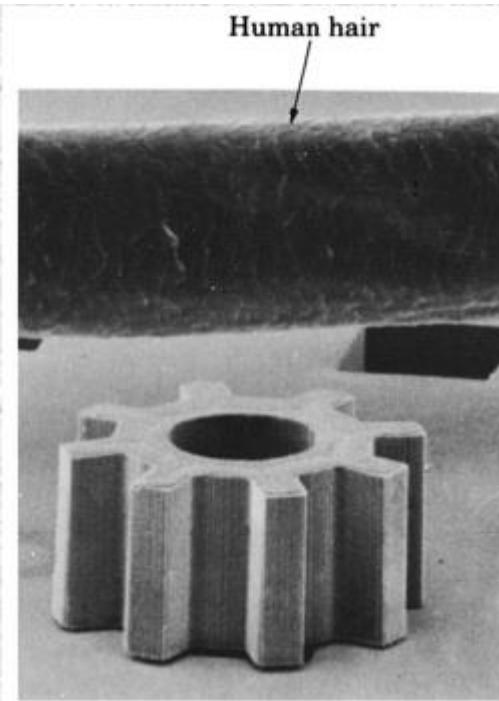


دلایل رویکرد به روش های مخصوص تولید

- ماشینکاری مواد مستحکم که نیاز به نیروی مکانیکی زیادی دارند. موادی مانند سرامیک ها و ابرآلیاژها
- انجام اعمالی که به هیچ وجه توسط روش های سنتی قابل انجام نیستند، مثلا ایجاد گوشه های تیز در سوراخ
- ساخت شکل های پیچیده - مثلا سوراخی که مقطع آن از دایره به چهارگوش تبدیل می شود.
- انجام فرایند بر روی قطعات ظریف و کوچک - مثال سوراخ نازل افشاره
- زمانی که رواداشت های هندسی بسته مورد نیاز است.

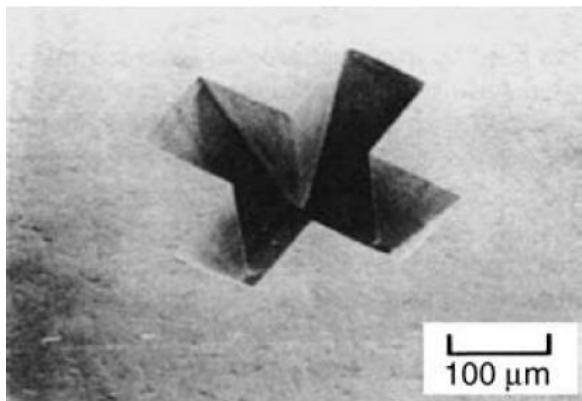


انواع روش های مخصوص تولید

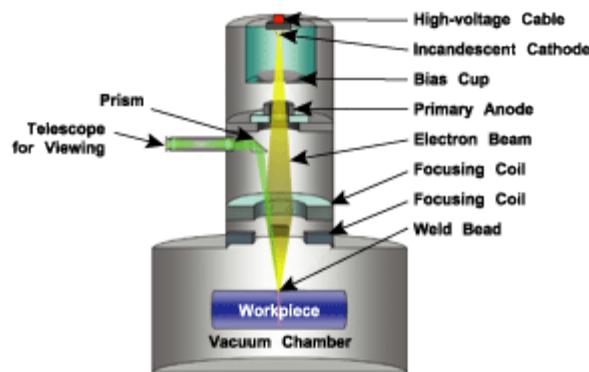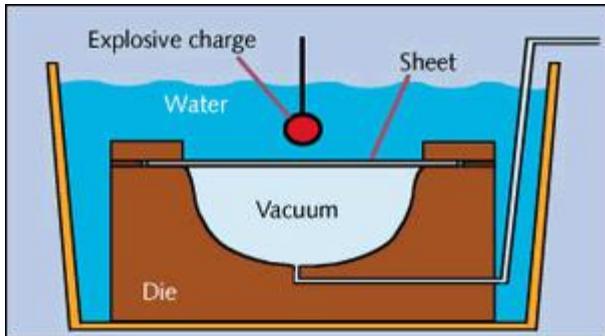

- * ماشینکاری با امواج ماورای صوت (USM)
ماشینکاری شیمیایی (CHM)
- * ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)
- * ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM)
- * ماشینکاری با اشعه لیزر (LBM)
ماشینکاری با قوس پلاسما (PAM)
- ماشینکاری با پرتو الکترونی (EBM)
- ماشینکاری با اشعه یونی (IBM)
- ماشینکاری با جت ذرات ساینده (WJM)
- فرم دهی انفجاری (EF)

انواع روش های مخصوص تولید

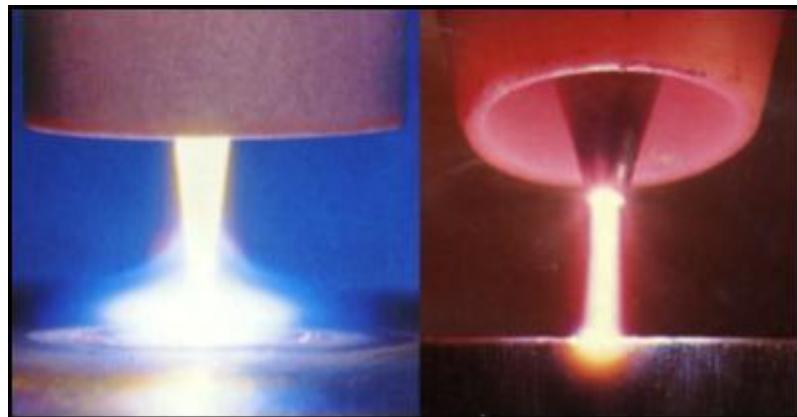

ماشینکاری با قوس پلاسما (PAM)

ماشینکاری تخلیه الکتریکی

تاریخچه


- در سال 1768 جوزف پریسلی در حین تولید الکتریسیته ساکن از نور سفید جرقه هایی را مشاهده کرد. این جرقه ها آثار ماندگاری روی الکترودها بر جای می گذاشتند.
- در سال 1930 لازارنکو با مطالعه یادداشت های پریسلی به فکر ابداع روشی برای برآده برداری مبتنی بر این اصل افتاد.
- در سال 1943 در خلال جنگ جهانی دوم اولین ماشین اسپارک توسط لازارنکو ساخته شد.

ماشین کاری تخلیه الکتریکی

- در فرایند ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر خلاف ماشین کاری مکانیکی فلز ابزار می تواند از فلز قطعه کار نرمتر باشد و براده برداری نیز هیچ ارتباطی به سختی مکانیکی قطعه کار ندارد بلکه به نقطه ذوب و خصوصیات حرارتی قطعه وابسته است.
- این فرآیند هیچ پلیسه ای روی سطح قطعه بر جای نمی گذارد.
- برای هندسه های پیچیده می توان از این روش بهره برد.
- برای تولید حفره های با دیواره نازک و اشکال هندسی ظریف می توان از آن استفاده نمود.


مکانیزم عملکرد

- الکترود ابزار و قطعه کار در مایع دی الکتریک غوطه ور می شوند و یک منبع تغذیه جریان مستقیم خازن را شارژ می کند تا ولتاژ دو سر خازن به ولتاژ شکست مایع دی الکتریک برسد در این حالت تخلیه الکتریکی اتفاق افتاده (در الکتریک رسانا می شود) و کanal پلاسمای ایجاد شده باعث هجوم الکترونها به سطح قطعه کار و برآده برداری می شود.

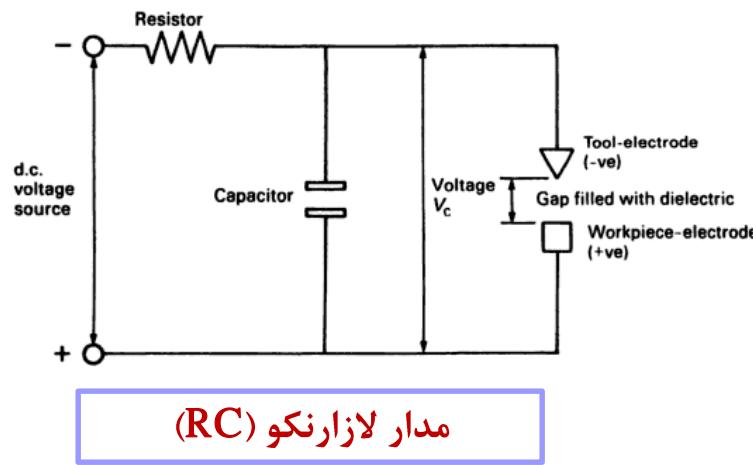


مکانیزم برآده برداری



- در اثر شکست الکتریکی جرقه هایی ایجاد می شوند و این جرقه ها حرارت بالا ایجاد می کنند که ناحیه مذاب بسیار کوچکی را روی سطح قطعه کار بوجود می آورند و چاله بسیار کوچکی را در سطح قطعه ایجاد می کنند.

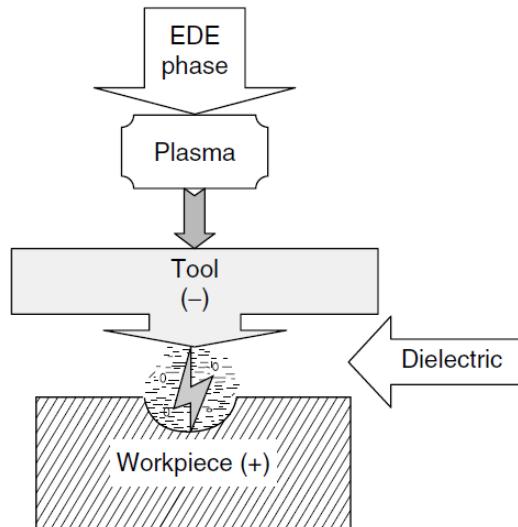

مراحل مختلف ماشینکاری EDM

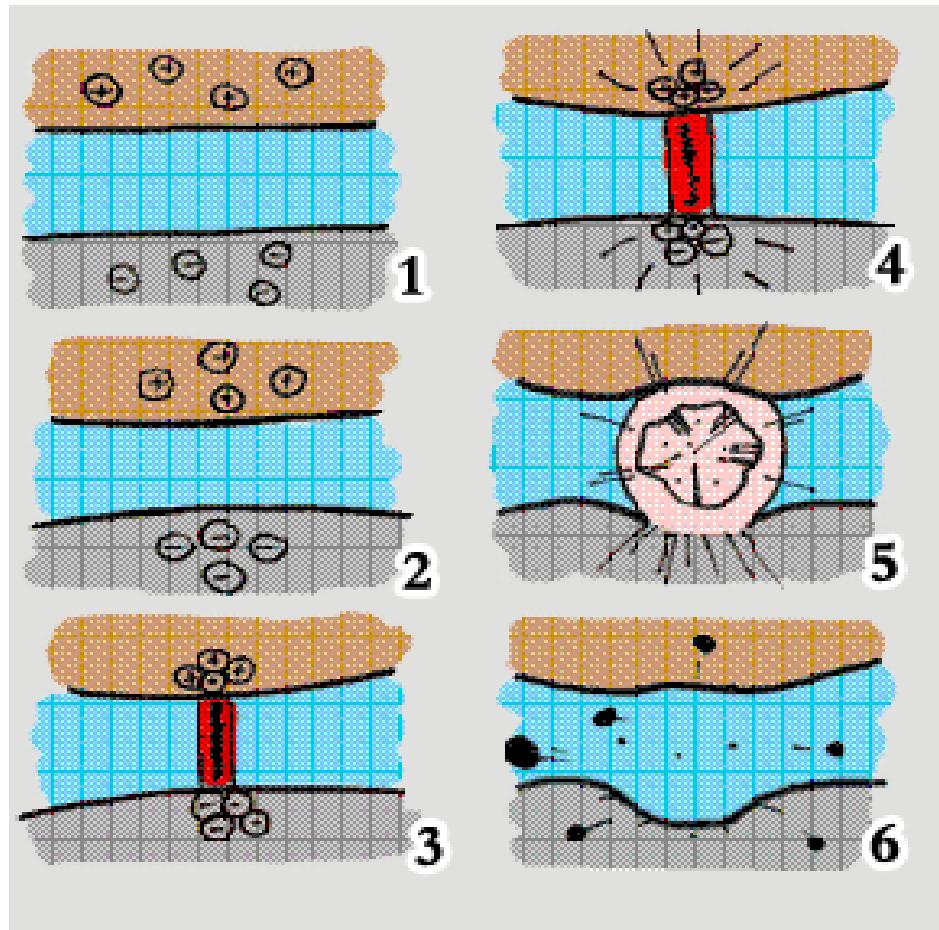


ماشین EDM

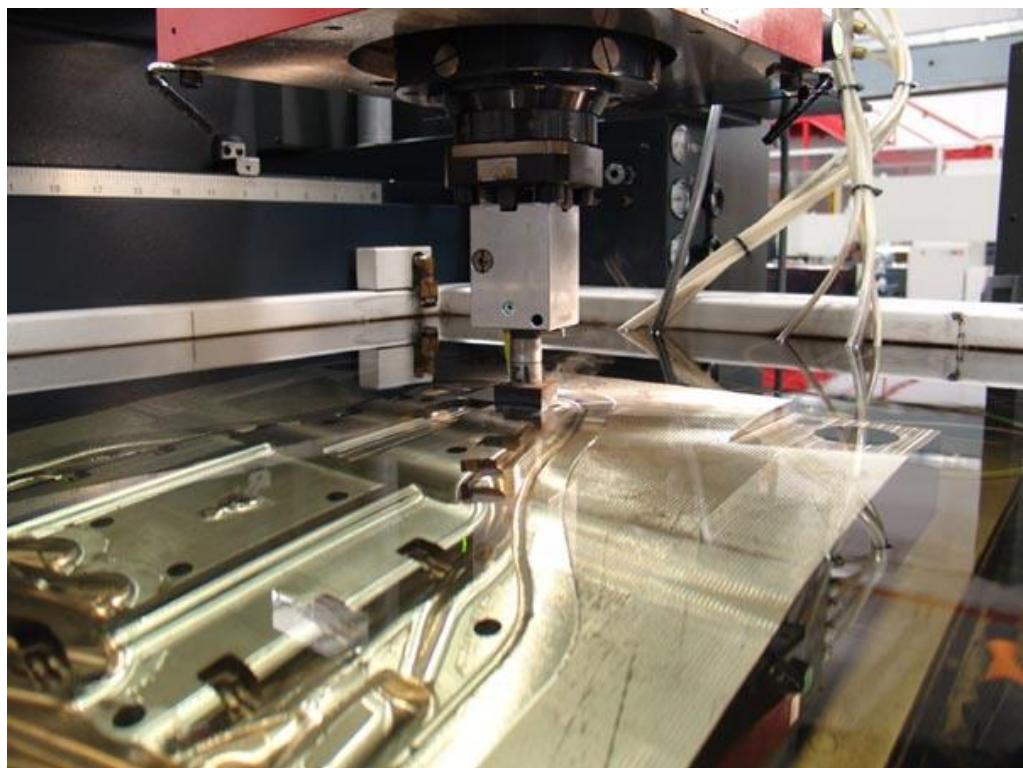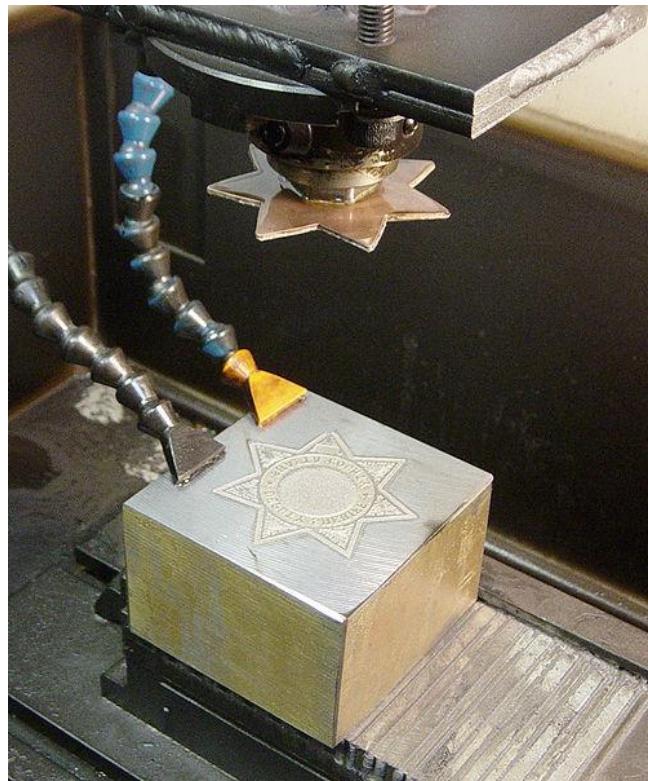


نواحی مختلف سطح قطعه کار پس از ماشینکاری

سطح قطعه کار

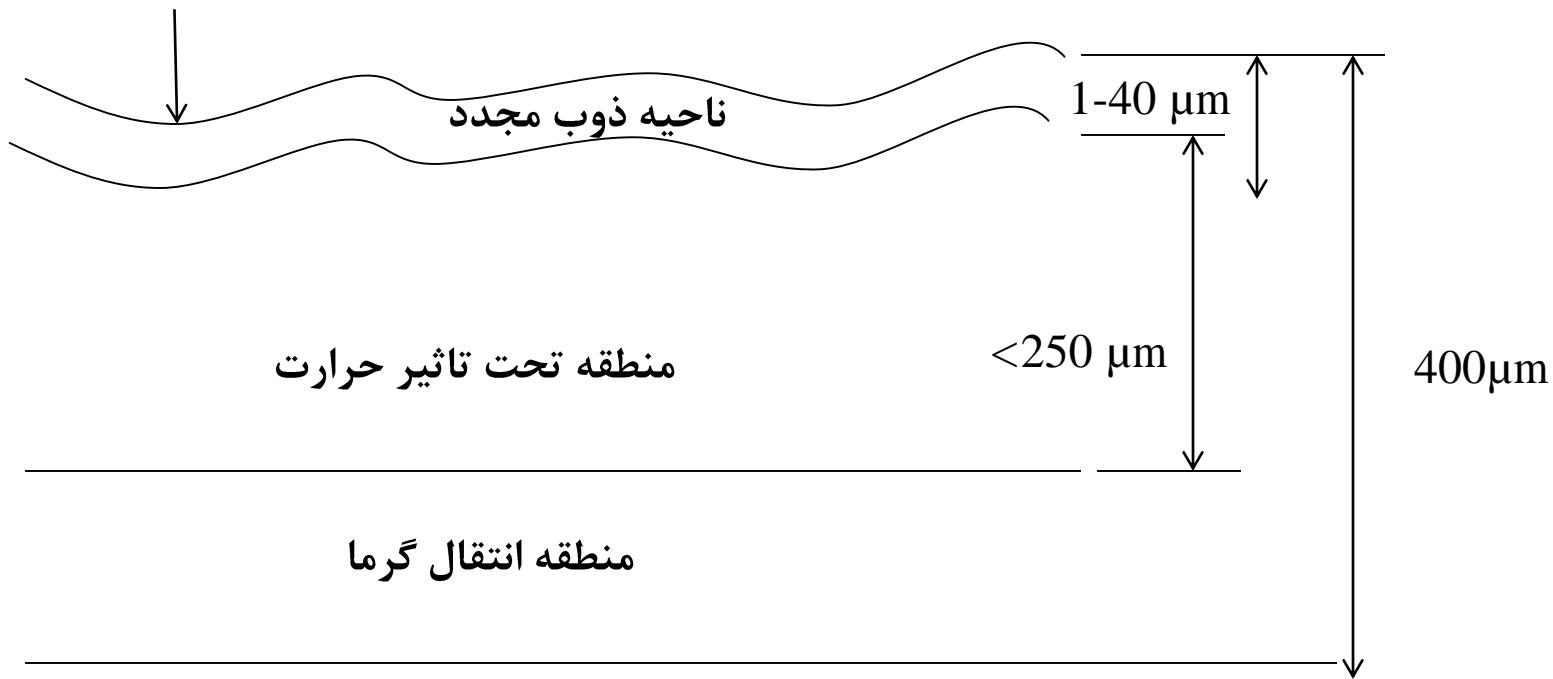


سوراخکاری

- معمولاً از الکترودهای توخالی استفاده می‌شود.
- در صورت استفاده از ابزار غیرتوخالی، سوراخی برای عبور دی الکتریک در قطعه کار ایجاد می‌شود
- سوراخ‌های مورب و غیر معمول به این روش قابل تولید است.
- برای سوراخکاری پره‌های آلیاژ نیکل توربین از این روش استفاده می‌شود

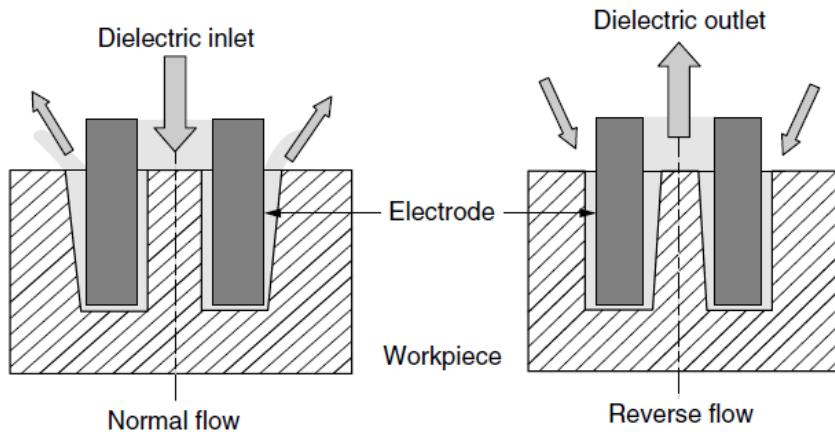


سوراخکاری

- در اثر عبور ضایعات از دیواره های کناری جرقه ایجاد شده و باعث گرد شدن لبه ها و مخروطی شدن سوراخ می شود.
- با استفاده از CNC می توان تعداد زیادی سوراخ به این روش ایجاد کرد.

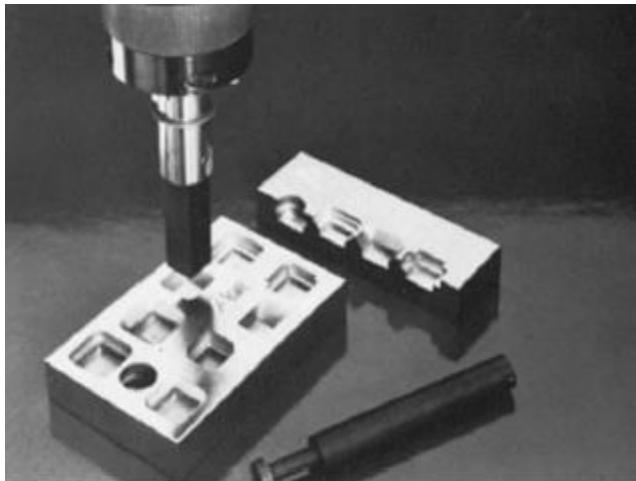

تولید قالب و ماتریس


- در این روش از چرخش ابزار برای ماشینکاری حفره های پیچیده استفاده می شود.
- مسیر ابزار بوسیله برنامه CNC کنترل می شود.

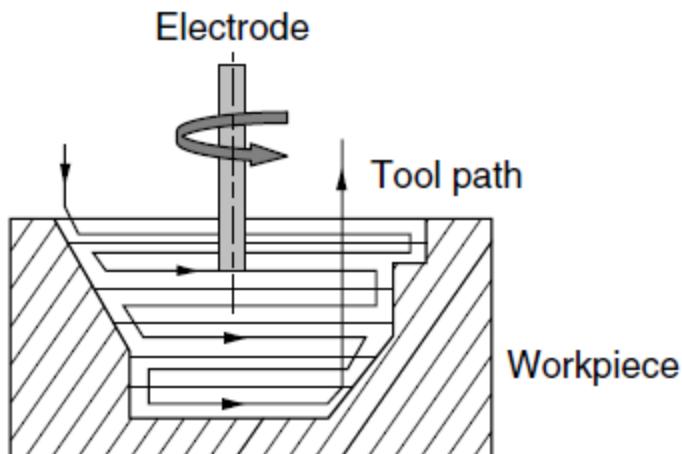


مزایا:

- منیاز به ساخت ابزار قرینه قطعه کار را حذف می کند
- سایش ابزار روی سطح الکترود پخش می شود و مصرف الکترود کمتر می شود
- حرکت موثر الکتروولیت به دلیل اغتشاش حاصل از حرکت الکترود

برش سیمی (Wire Cut)

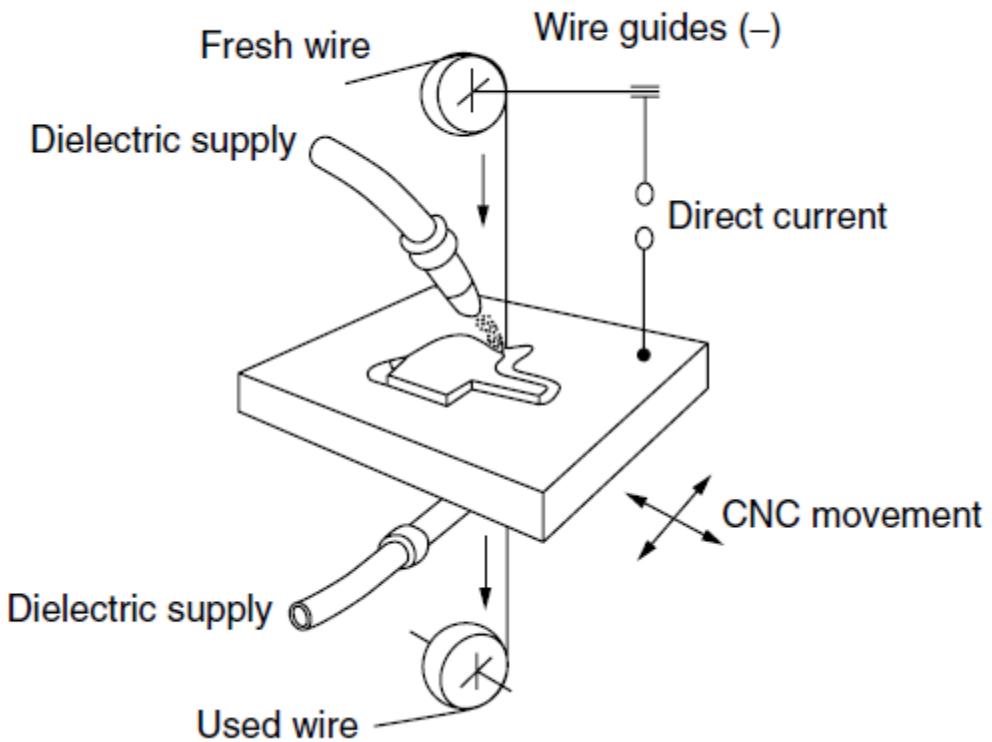


قطعات تولید شده به روش برش سیمی

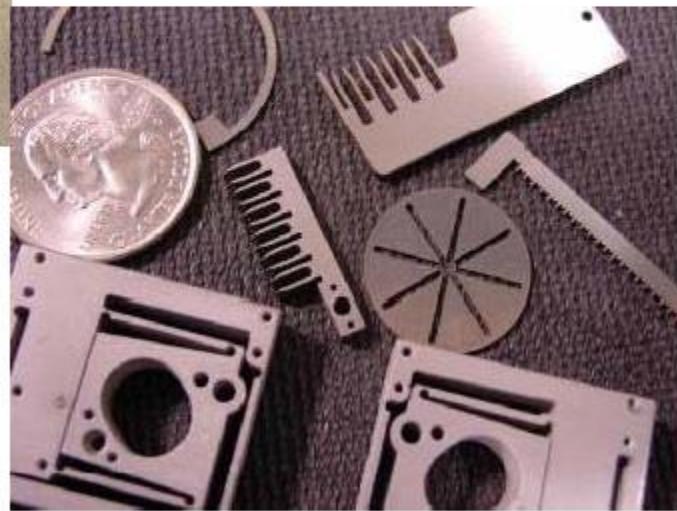

ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)


ECM یک فرایند انجلاز آندی است که در آن قطعه کار قطب مثبت (آند) و ابزار قطب منفی (کاتد) می باشد.

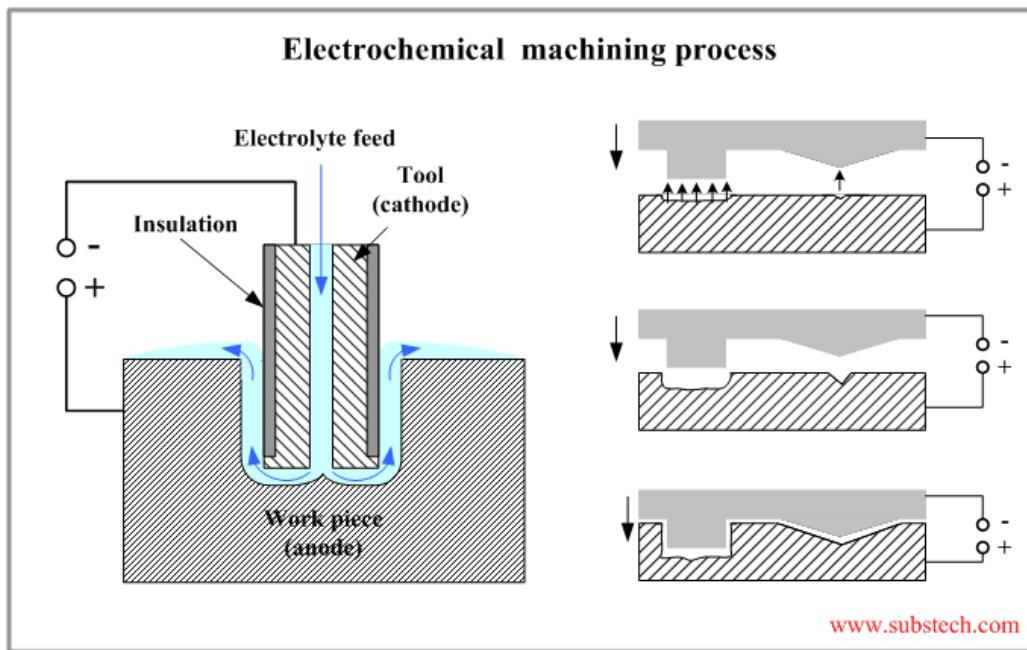

ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)



واکنش آندی

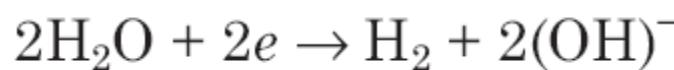

واکنش کاتدی

کاربردها

- مواد سخت و مستحکم (فولاد های آلیاژی و سوپر آلیاژی)
- شکل های هندسی و پیچیده-پره توربین
- سوراخ های عمیق و کوچک

ویژگی های ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)

- نرخ براده برداری مستقل از سختی و جنس قطعه کار
- در روش ECM خورده‌گی ابزار وجود ندارد و باید به طریقی گاز هیدروژن تولید شده در آند آن را از موضع ماشینکاری دور کرد.
- ماشینکاری با حرارت کم (در مقایسه با روش تخلیه الکتریکی)

$$n = \frac{A}{Z} \times \frac{It}{f}$$

عدد آتمی
شدت جریان
زمان
ثابت فارادی
ظرفیت
جسم فلز برداشته شده

وظایف الکتروولیت

- یونیزه می شود و جریان الکتریکی را بین ابزار و قطعه کار برقرار می کند.
- ذرات یون فلزی جدا شده از سطح قطعه کار (براده) را از فاصله ماشینکاری دور می کند.
- حرارات تولید شده را از سیستم خارج می کند و باعث خنک کاری می شود.

ویژگی های مورد نیاز ابزار در روش ECM

- استحکام کافی و قابلیت ماشینکاری داشته باشد.
- هادی الکتریسیته و گرما باشد.
- در مقابل خوردگی مقاوم باشد.
- سطح الکترود ابزار کاملاً تحت (صاف) باشد چون هر گونه زبری سطح ابزار عیناً به قطعه کار منتقل می شود.
- در طراحی ابزار باید دقیق شود که گپ کناری کوچک تر در نظر گرفته شود.
- طول ابزار باید عایق بندی شود.

کاربردهای روش ECM

سوراخکاری STEM

- در این فرایند از یک ابزار لوله شکل از جنس تیتانیوم با قطر کم برای سوراخکاری استفاده می شود. الکتروولیت مورد استفاده اسید نیتریک یا اسید سولفوریک است.
- برای ایجاد سوراخ های خنک کاری پره توربین با قطر ابتدایی ۰.۸۴ میلی متر ، قطر انتهایی ۰.۸۵ میلی متر و عمق ۱۳۳ میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد.
- قطر ابزار در این حالت ۰.۵۸ میلی متر است.

