


به نام خدا

درس روش های ساخت

آشنایی با فرزکاری

جلسه دوم: فرزکاری و سوراخکاری

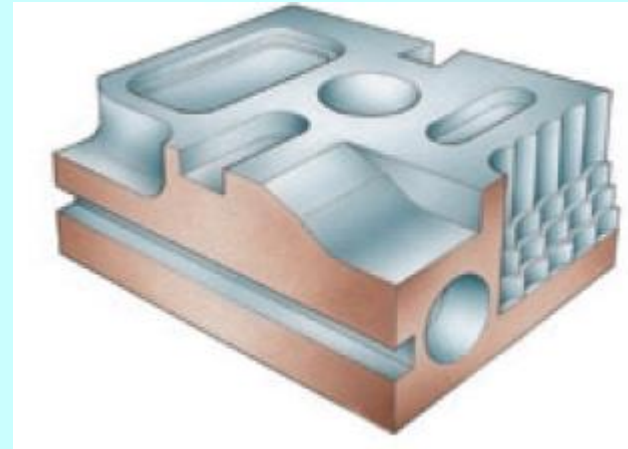

فرزکاري

- فرزکاري يکي از معمولترين فرايندهاي توليد دسته اي در ماشينکاري است.
- در فرزکاري به کمک يک ابزار چنډلبه عمل براده برداري از طريق حرکت چرخشي ابزار و حرکت خطي قطعه کار انجام مي شود.
- بر خلاف فرايند تراشکاري در فرزکاري براده برداري به کمک يک ابزار چنډ لبه انجام مي شود و تماس دائمي بين ابزار و قطعه کار در فرايند وجود ندارد.

تفاوت های تراش و فرز

فرز	تراش
حرکت ابزار چرخشی	حرکت ابزار خطی
تماس منقطع ابزار و قطعه کار در حین تراشکاری	تماس دائم ابزار و قطعه کار در حین تراشکاری
ابزار چند لبه برنده	ابزار تک لبه برنده
قطعه کار چهارگوش یا با شکل بیرونی سه بعدی	هندسه قطعه کار به صورت گرد

• فیکسچر نوعی گیره است که برای مقید کردن قطعه کار در موقعیت مشخصی طراحی و در تولید استفاده می شود.



۴ نظام




۳ نظام



کلت-گیرش از داخل

تفاوت های تراش و فرز

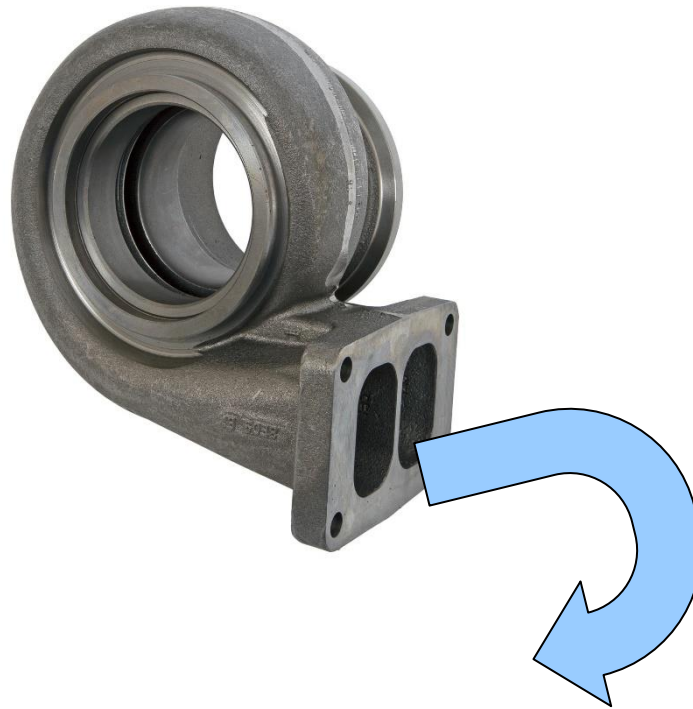


نمونه قطعه با شکل بیرونی سه بعدی که برای ماشینکاری کف و سوراخکاری نمی توان از دستگاه تراش معمول براحتی استفاده نمود

انواع دستگاه های فرز

تولید سکه سلسلر


کاربرد عمده ماشین برای عملیات تراشکاری

کاربرد عمده ماشین

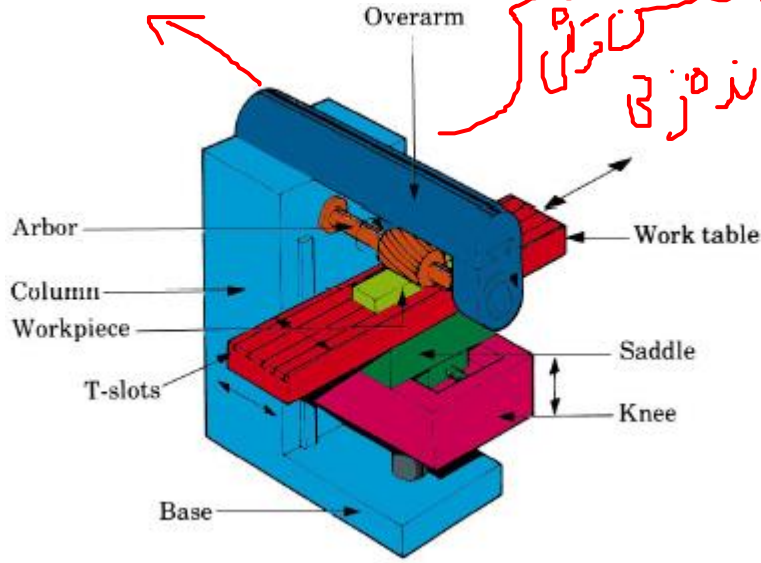

ماشین فرز افقی

مخور ابزار افقی

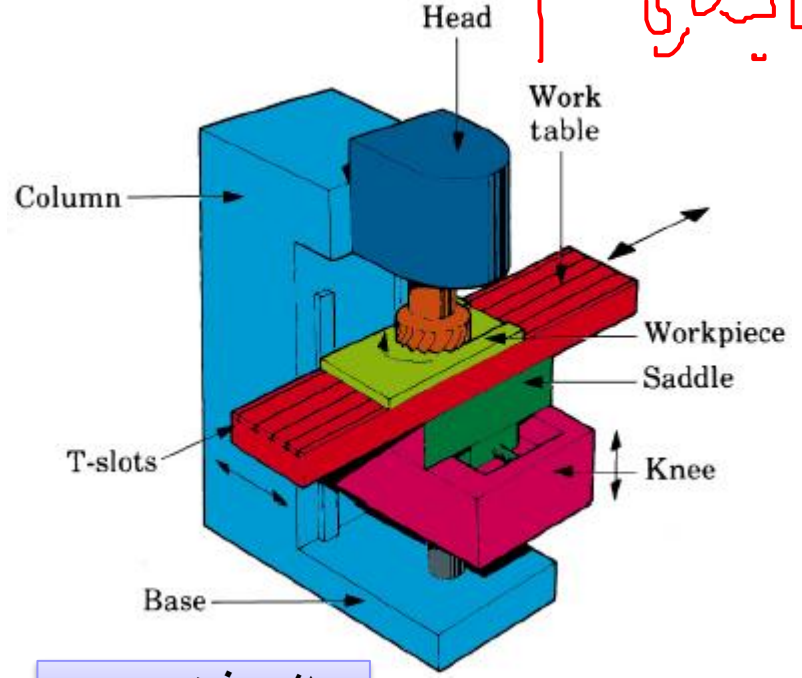


ماشین فرز عمودی


مخور ابزار عمودی

فرق بین ساخت و تولید

• وقتی قطعه ای ساخته می شود، معمولاً تیراژ و هزینه خیلی اهمیتی ندارد و معمولاً از دستگاههای عمومی و دستی برای این کار استفاده می شود. ولی وقتی از تولید صحبت به میان می آید یعنی فرایندی که از مراحل و دستگاههای زیاد استفاده می شود و قیمت تمام شده بسیار پر اهمیت است و لازم است قطعه با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت ساخته شود.

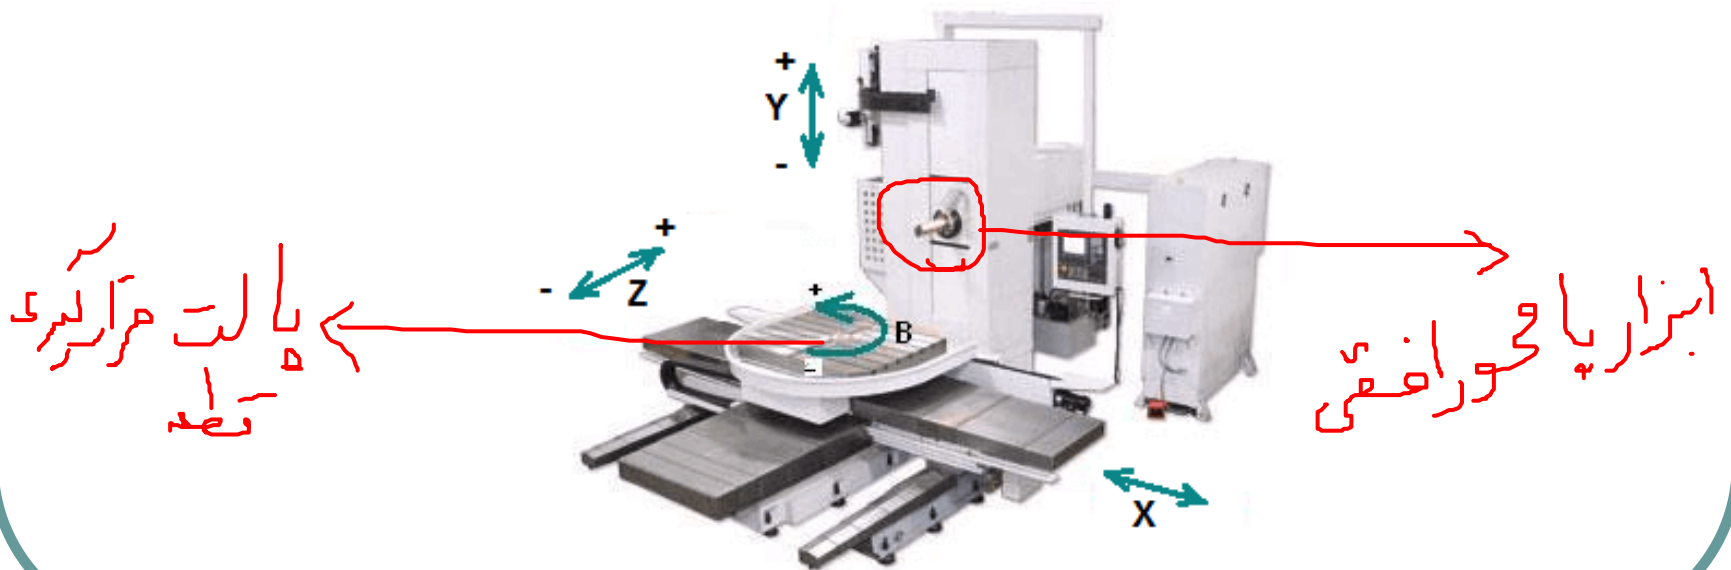


دستگاه فرز با محور افقی جهت تولید سر سیلندر

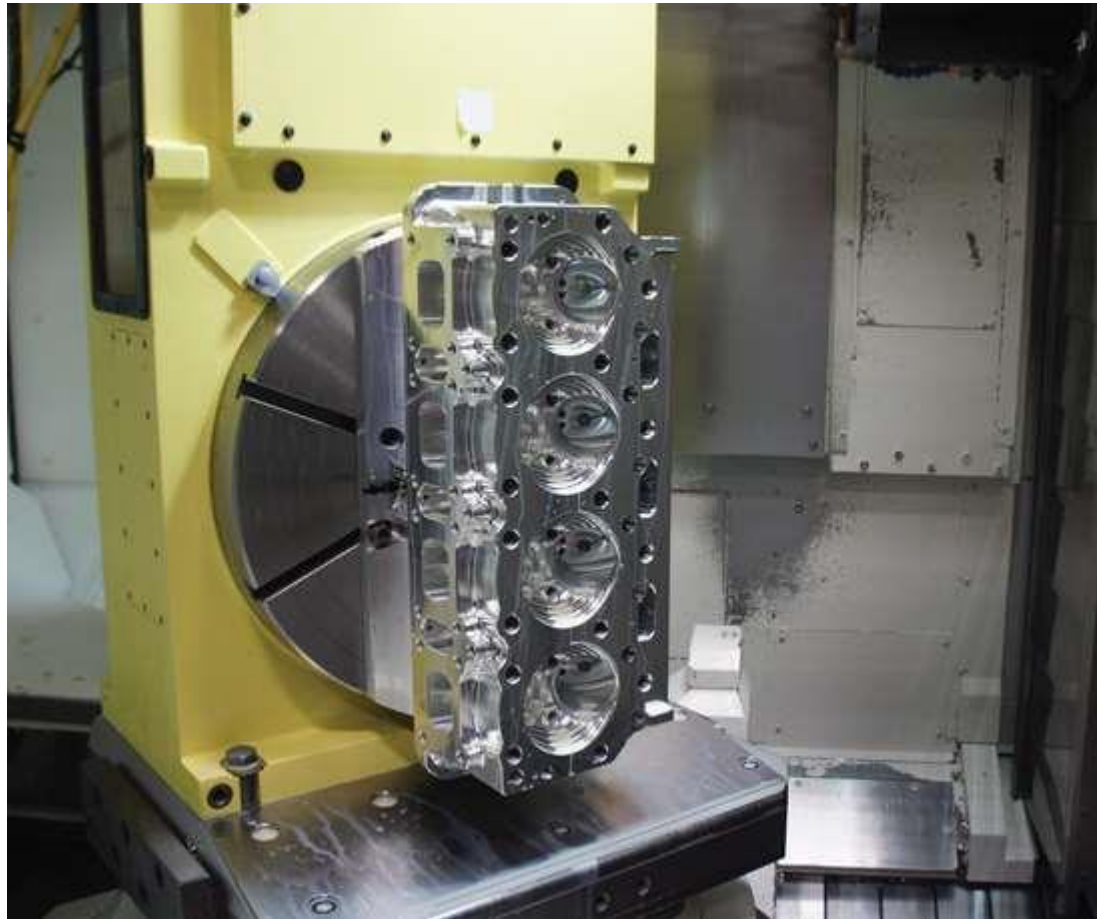

دستگاه فرز با محور افقی جهت تولید سرسیلندر

انواع دستگاه های فرز

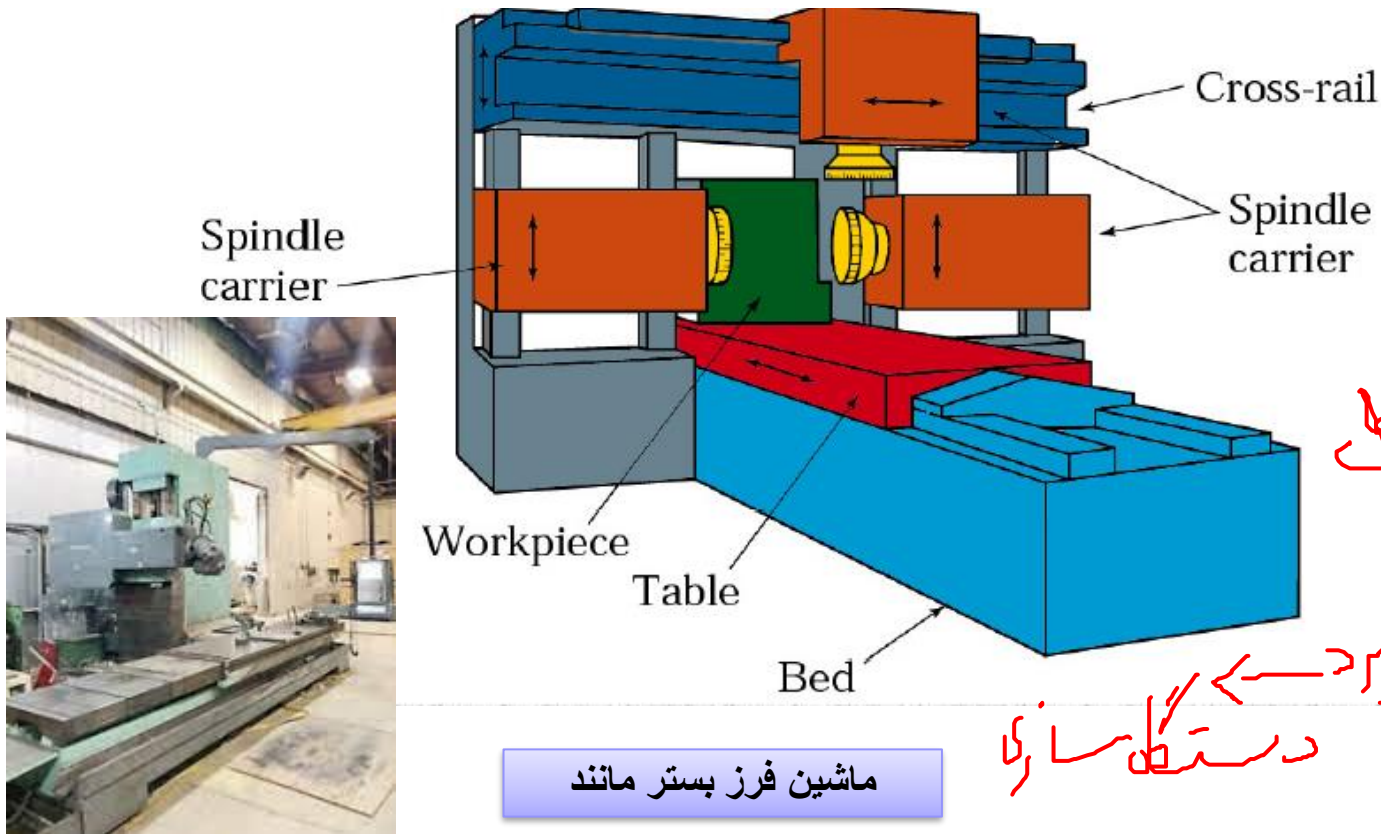

در واژه های
بسترهای

همچنین کاربرد
دستگاه سازی

ماشین فرز بستر مانند

یا در واژه های
Gantry

دستگاههای فرز مخصوص



سیلندر

هندم قطع کار



فرز کف تراش دو طرفه




کاربرد: ایجاد پخ بوش سیلندر

دستگاه‌های فرز مخصوص

این دستگاه یک نمونه از دستگاه فرز کف تراش دو کله میباشد که این دستگاه خارجی است و در داخل ایران مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین این دستگاه یکی از ماشین های ابزاری میباشد که میتواند به صورت کنترل عددی مورد استفاده قرار گیرد که موجب دقت ابعادی بسیار خوب این دستگاه میشود.

برای جاهایی که چهار طرف یک قطعه بخواهد در زمان بسیار کم (یک پنجم حالت معمولی) کف تراشی شود مورد استفاده قرار میگیرد لازم به ذکر است که این روش صافی سطح بسیار مناسبی میدهد.

فرز کف تراش چند جهته CNC

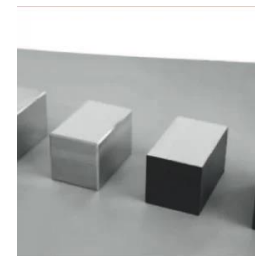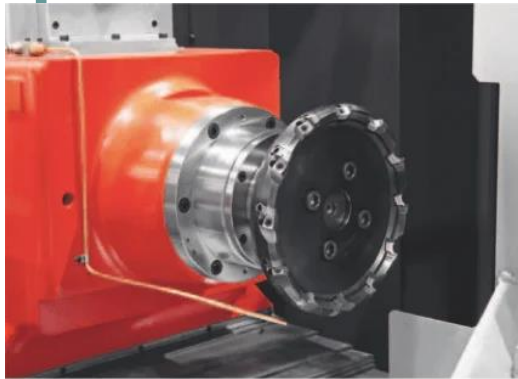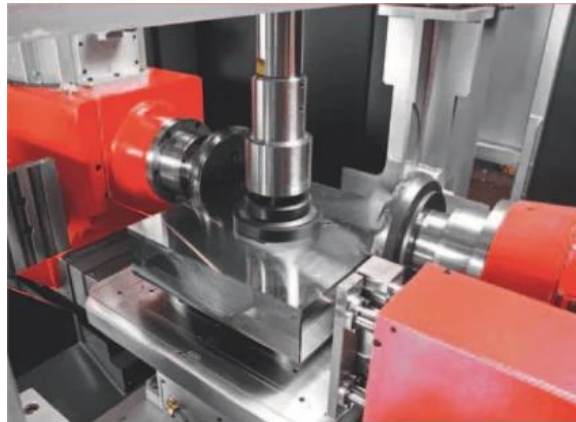


دستگاههای فرز مخصوص - Jig Boring



انواع روش های فرزکاری


کف تراش خشن
فرزکاری غلافی
فرز افقی

(a) Slab milling

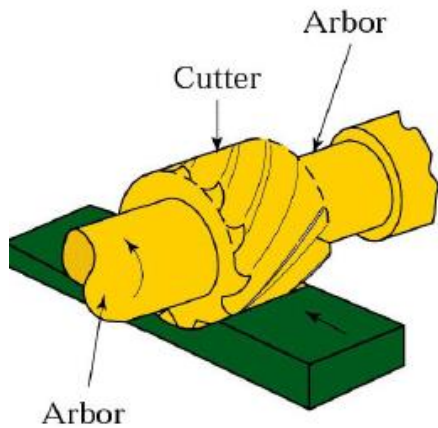


کف تراش
فرز عمودی

(b) Face milling

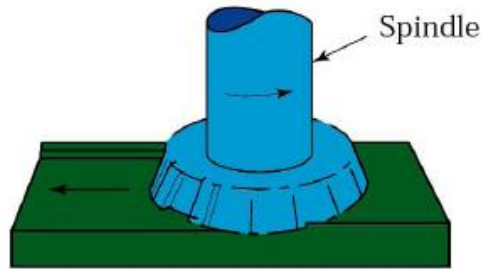

تراش

(c) End milling

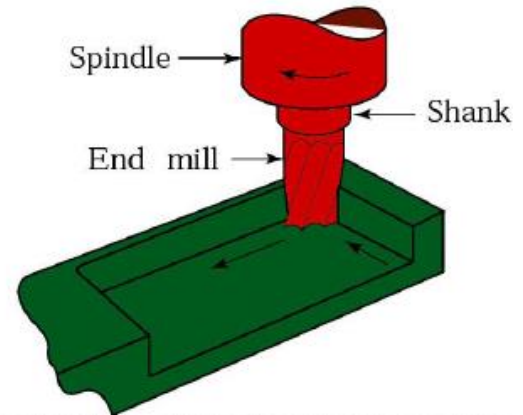

انواع روش های فرزکاری



ابزار انگشتی




ابزار کف تراش



ابزار پولکی

تفاوت تراش عمودی و فرز

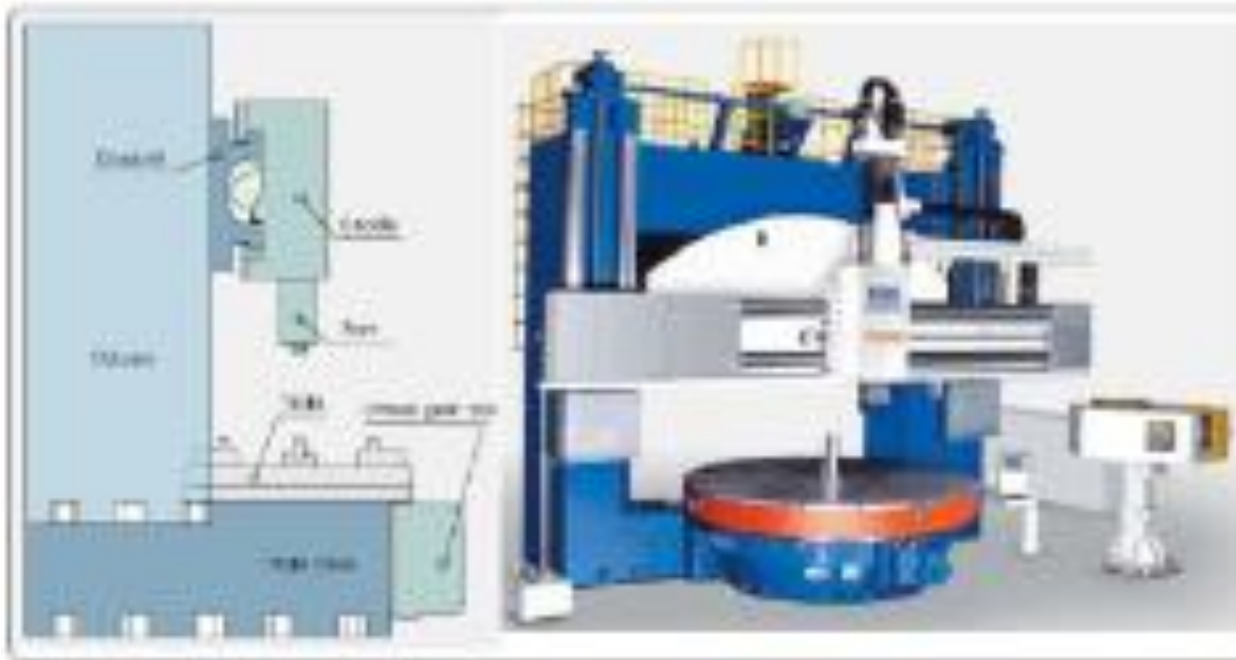


تراش عمودی معکوس


تراش عمودی

- 1 facemilling
- 2 square-shoulder milling
- 3 profile milling
- 4 cavity milling
- 5 slot milling
- 6 turn milling
- 7 thread milling

ایجاد سطح افقی

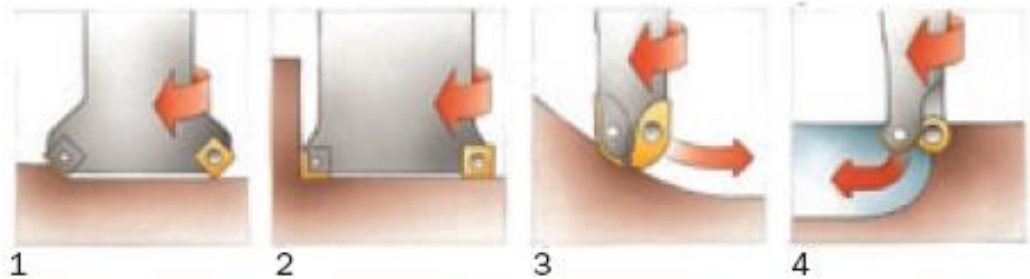


تاپینگ

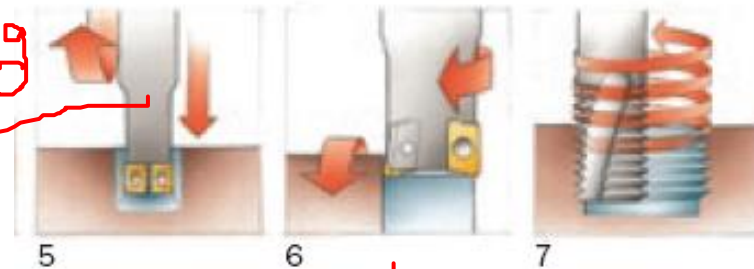

ایجاد فرزندگی
 برای تولید پیچ دای افزایش
 کاربرد

پرست


- 8 cutting off
- 9 high-feed milling
- 10 plunge milling
- 11 ramping
- 12 helical interpolation
- 13 circular interpolation

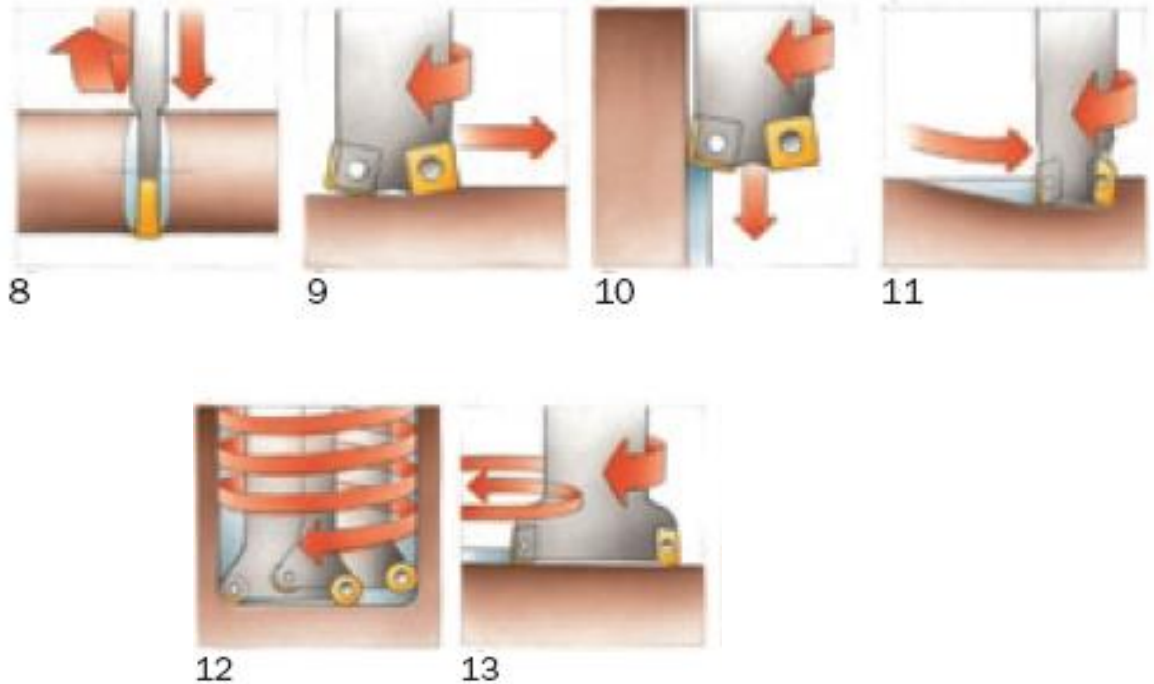

ویدئو

1. فرزکاری مخالف
2. فرزکاری موافق

به جهت گیری اندازه ها توجه شود

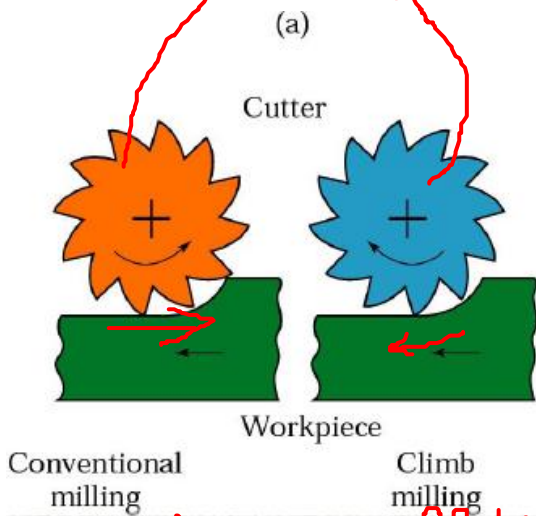

Conventional milling



Climb milling

فاصله

سرعت چرخش

سرعت پیشروی


Feed

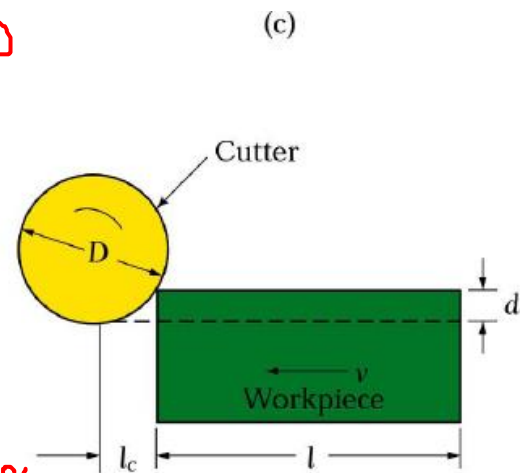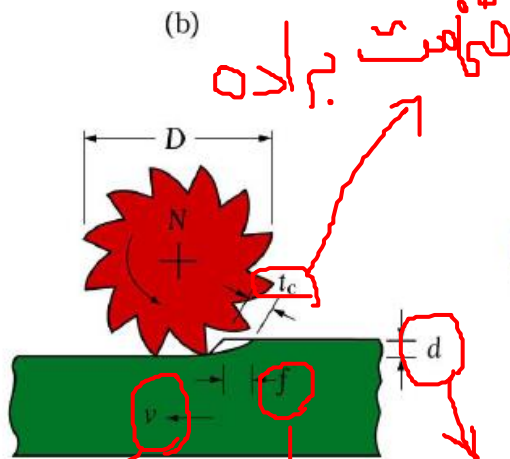

پهنای برش

•فرزکاری مخالف: با توجه به اینکه ضخامت براده از مقدار حداقل خود تا مقدار حداکثر تغییر می کند، براده برداری مستقل از سطح است. سطح ماشینکاری نشده قطعه کار آخرین نقطه درگیری است. فرایند براده برداری هموار و تدریجی است. نیروی وارده از طرف ابزار به قطعه کار آن را به سمت بالا می فشرد.

سطح قائم ماشینکاری شده
 (نقطه)
 سطح قائم ماشینکاری شده
 مشکل ایجاد نمی کند

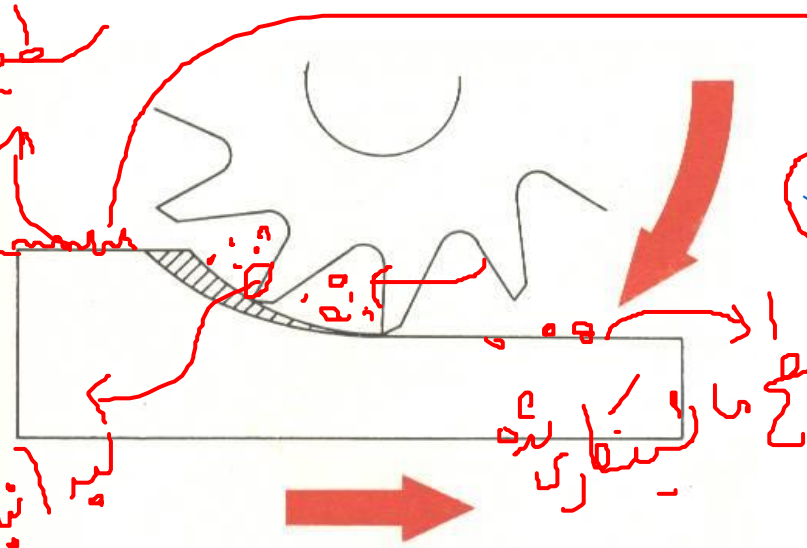


•براده برداری در این روش مستقل از خصوصیات سطح قطعه است و ناخالصی ها و زبری های سطحی تاثیری روی عمر ابزار و نیروها ندارند.

•قطعه کار تمایل دارد به سمت بالا حرکت کند بنابراین در طراحی گیره بندی باید دقت نمود.
 •ممکن است ابزار تمایل به چتر داشته باشد.

Conventional milling.

ارتباطات و حواشی و نظایر

• چون ضخامت براده از حداقل شروع می شود حرارت بیشتر به قطعه منتقل شده و در اثر کارسختی قطعه سخت تر می شود و سایش ابزار در این روش بیشتر است. کلا به نسبت روش موافق کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر موافق مورد استفاده قرار می گیرد. چون براده ها جلوی دندانها های براده بعدی می افتد امکان چسبیدن براده ها به سطح لبه برنده و ایجاد براده با لبه انباشته وجود دارد. از طرف دیگر لبه های برنده بعدی براده های ایجاد شده را دوباره می برند و این خود در کاهش عمر ابزار موثر است. عامل اصلی در عمر افتادن براده ها جلوی ابزار است و لبه انباشته باعث کاهش صافی سطح می شود. بنابراین صافی سطح کمتری در این روش اتفاق می افتد. برای قطعات ریخته گری و آهنگری شده که سطوح سختی دارند از این روش استفاده می شود که با سطح ماشینکاری شده در انتهای فرایند درگیر می شود و مثل روش موافق نیست که اول با سطح ماشینکاری نشده درگیر شود.


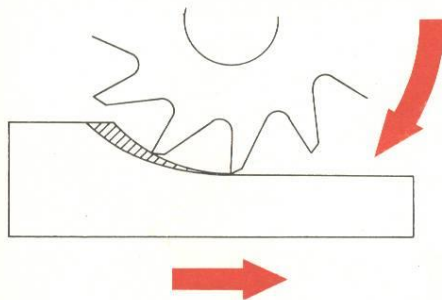


Conventional milling.

• **فرزکاری موافق:** با توجه به اینکه ضخامت براده از مقدار حداکثر خود تا مقدار حداقل تغییر می کند، مولفه رو به پایین نیروی ماشینکاری قطعه کار را به سمت پایین فشار می دهد و برای ماشینکاری قطعات نازک مناسب است. به خاطر ضربه هایی که به ابزار و قطعه کار وارد می شود، قطعه کار باید محکم نگه داشته شود و لقی محورهای حرکتی حداقل باشد.

• برای ماشینکاری قطعات با سطح زبر مانند قطعات ریخته گری و آهنگری مناسب نیست.

• کاربرد معمول: پرداخت کاری قطعات آلومینیومی

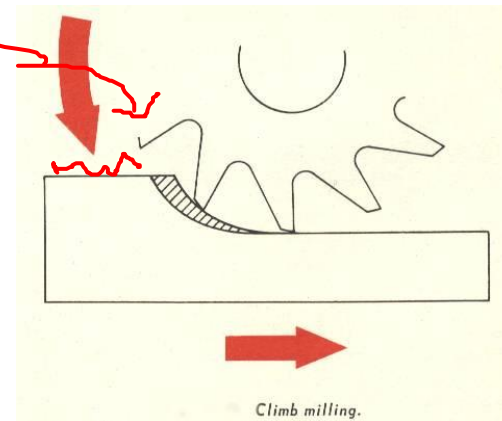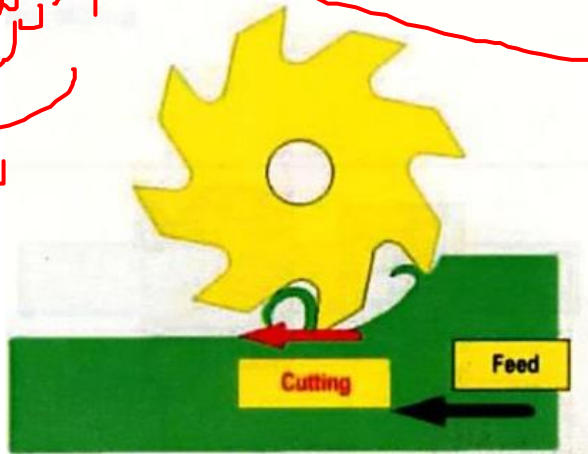

(APC)

 
مثال : روش تولید عملی در اف

حالت اول:


حالت فرز دستی:

دستگاه عمومی - فرز FP4M
۱ ساعت کردن قطعه و کف تراش

اندک تیرا
↑
م



۶ حجم
۱.۳ معاس
بدون ابزار

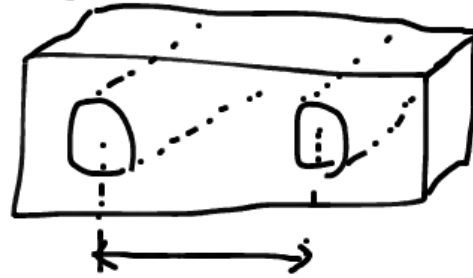

100 ± 0.05

fixture


فیکسچر

۳- ایجاد سوراخ اول

۴- ایجاد سوراخ دوم
قصه کار در لایه قرار
می گیرد

روش دوم: استفاده از دستگاه فرز CNC
وقت در این روش بالاتر است ولی زمان تولید هرگز
بالاست.

استفاده از ابزار مولتی اسپیندل

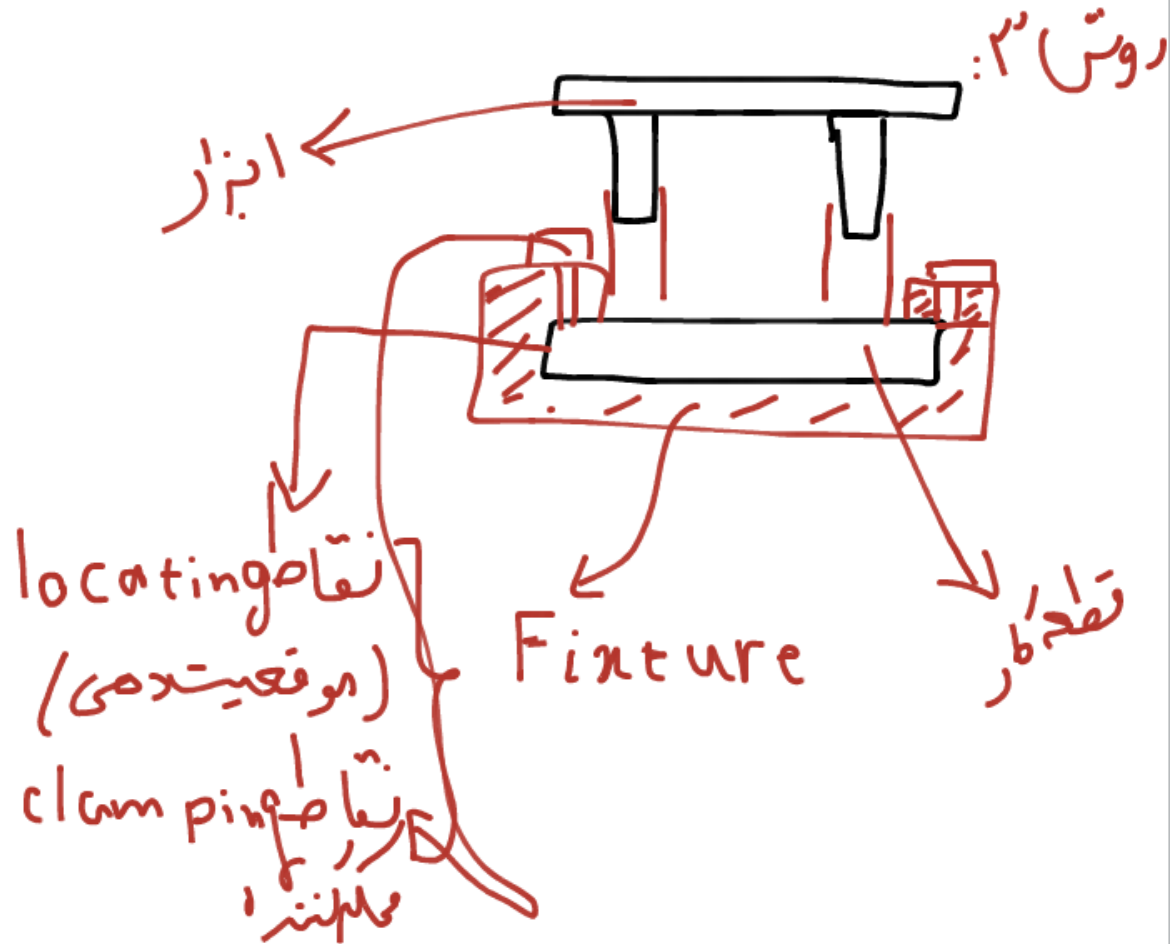


چرخ دنده تراشي با دستگاہ هاب


ويدئو

چرخ دنده تراشي با ابزار انگشتي

ويدئو

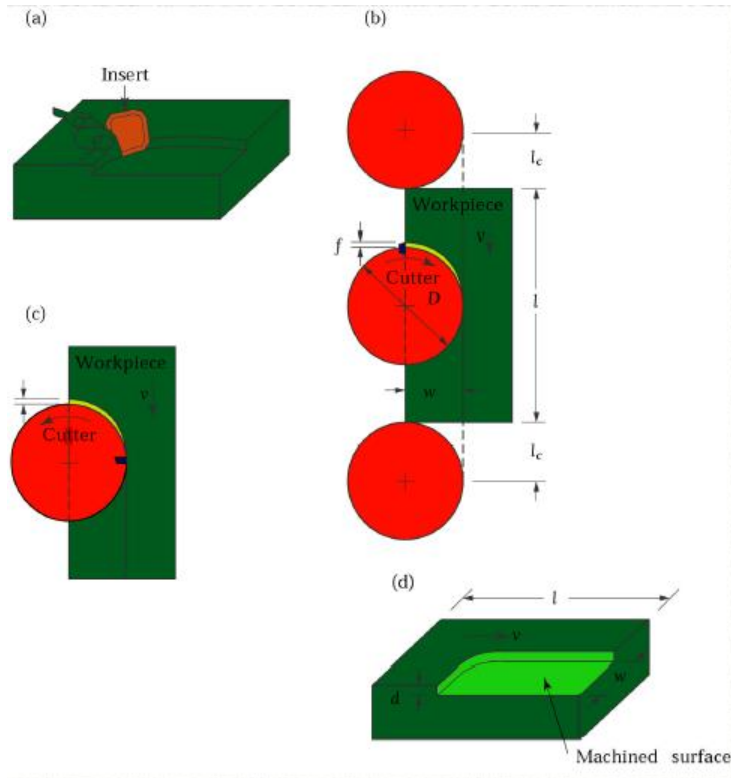


• در این فرایند محور چرخشی ابزار عمود بر سطح قطعه کار است و برای کم کردن ارتفاع قطعات مورد استفاده قرار می گیرد.

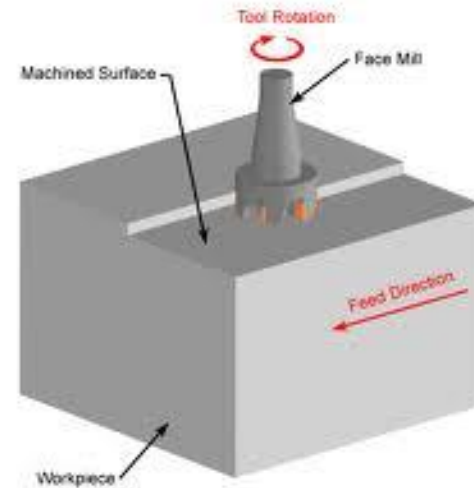

Copyright © 2007 CustomPartNet

سازوكار براده برداري

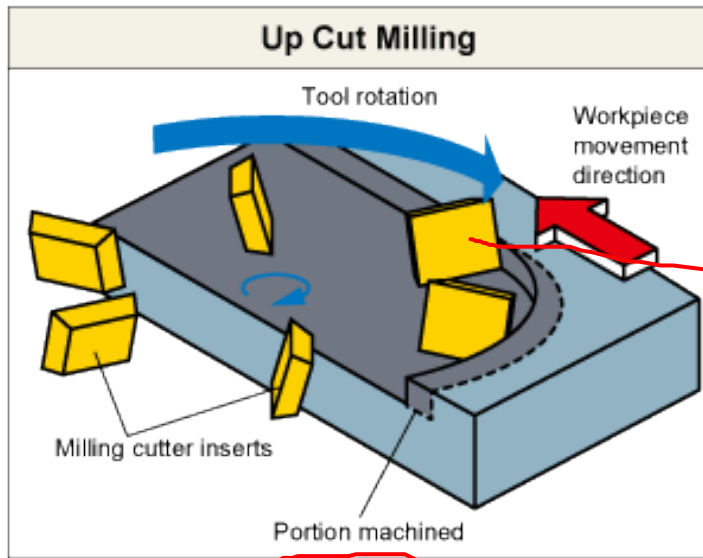


الفرزات

فرزكاري مخالف

سوال: در حين حرايت فرزکاری از کجا نفهميم
ابزارها رو؟

ابزارهاي جازدني

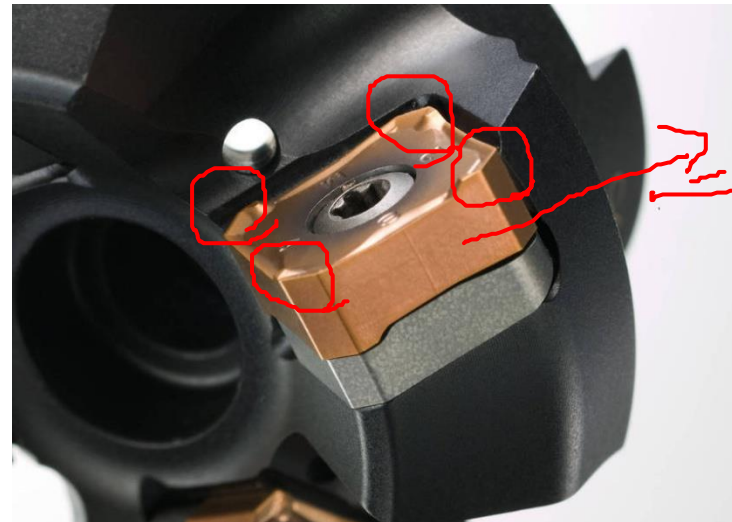

اطلاع از پایان عمر ابزار


روش های اطلاع از پایان عمر ابزار:

- ۱- اگر هندسه یا صافی سطح قطعه کار حاصل، خارج از محدوده مشخص شده در نقشه باشد.
- ۲- اندازه گیری آستانه فرسایش
- ۳- سروصدای غیرعادی و حرارت زیاد ابزار
- ۴- نیروهای زیادی به ابزار یا قطعه کار وارد می شود. به روشی می توان این نیروها را اندازه گیری نمود.

۲. بهترین روش


نیاز به بازکردن ابزار دارد

انتخاب هندسه و جنس اینسرت در ماشینکاری

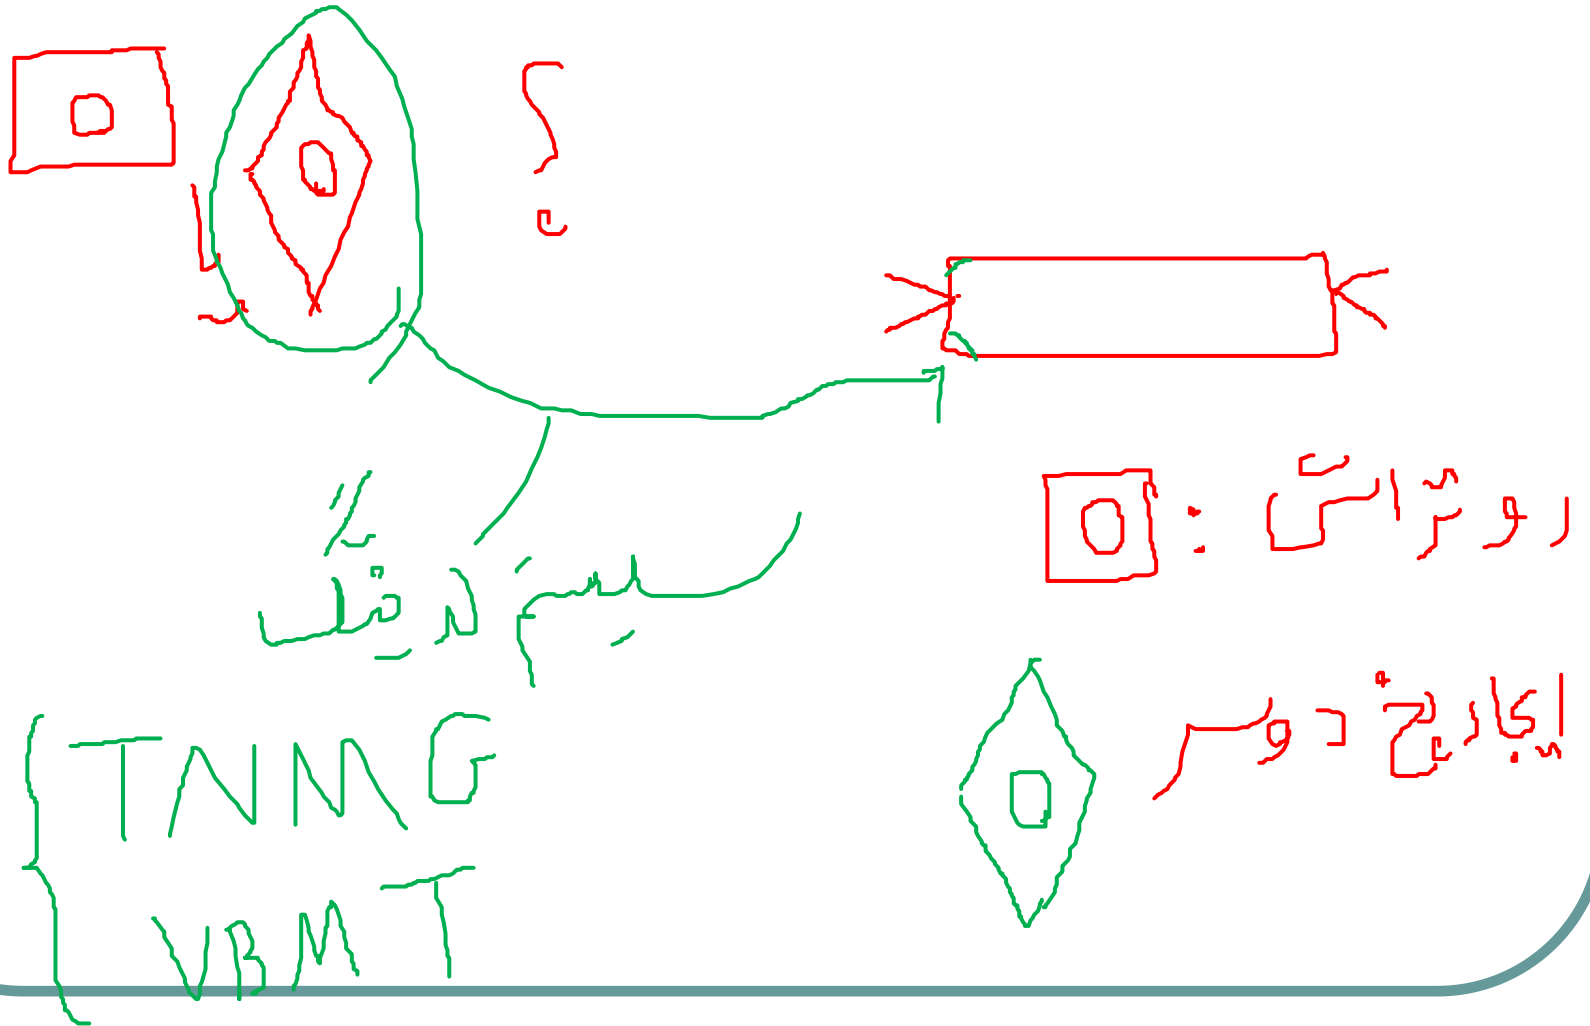

صافي سطح در كف تراشي

تأثير شعاع لبه ابزار روي صافي سطح

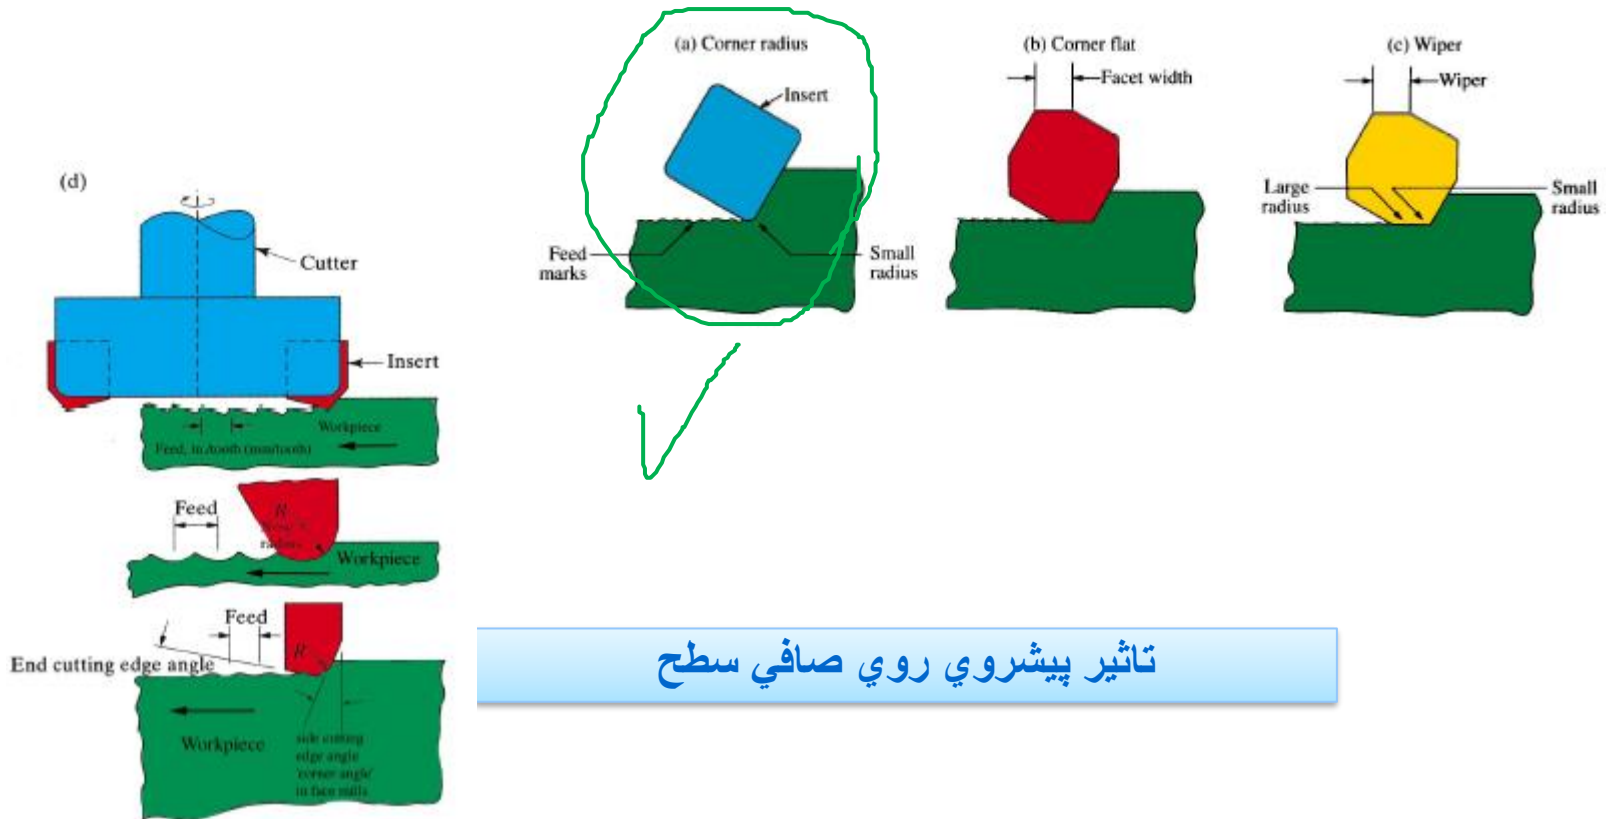

تأثير پيشروي روي صافي سطح



تأثير زاويه هدايت

با افزایش زاویه هدايت ضخامت براده تغییر شکل نیافته کاهش و طول ناحیه تماس بین ابزار و براده افزایش می یابد.


زاویه هدايت

زاویه هدايت = 0

حجم ابزار براده
دارد

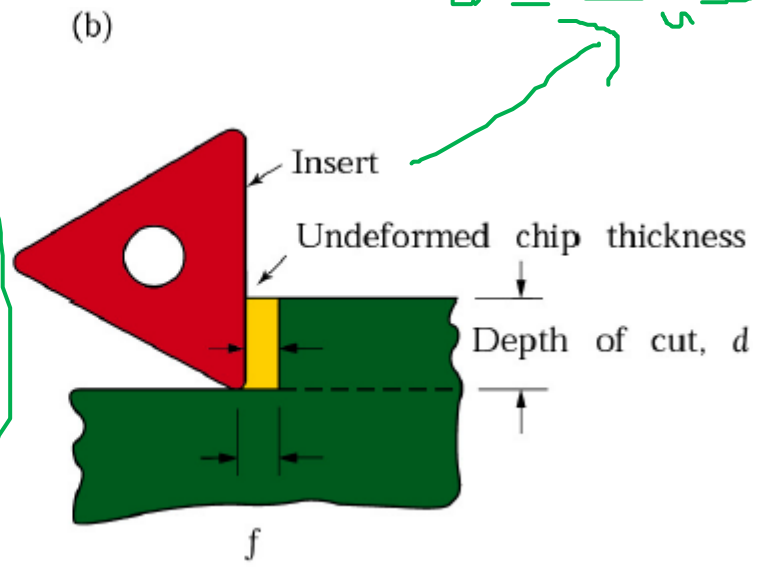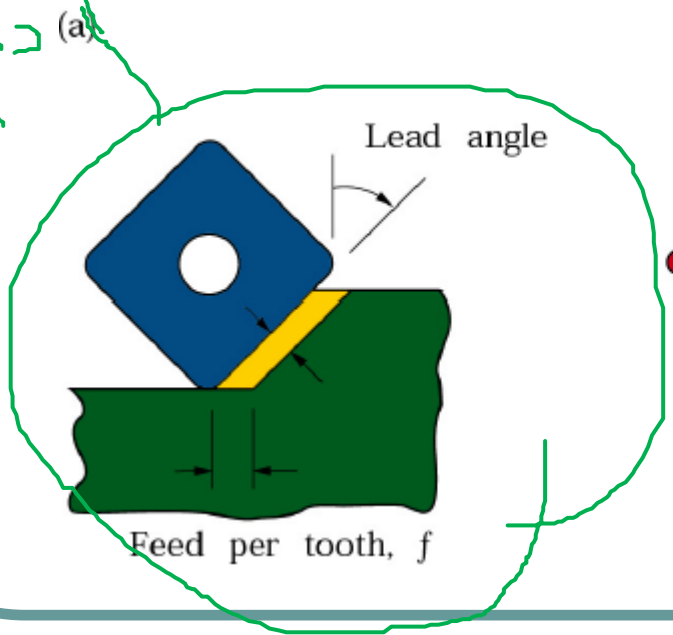

انتخاب قطر ابزار

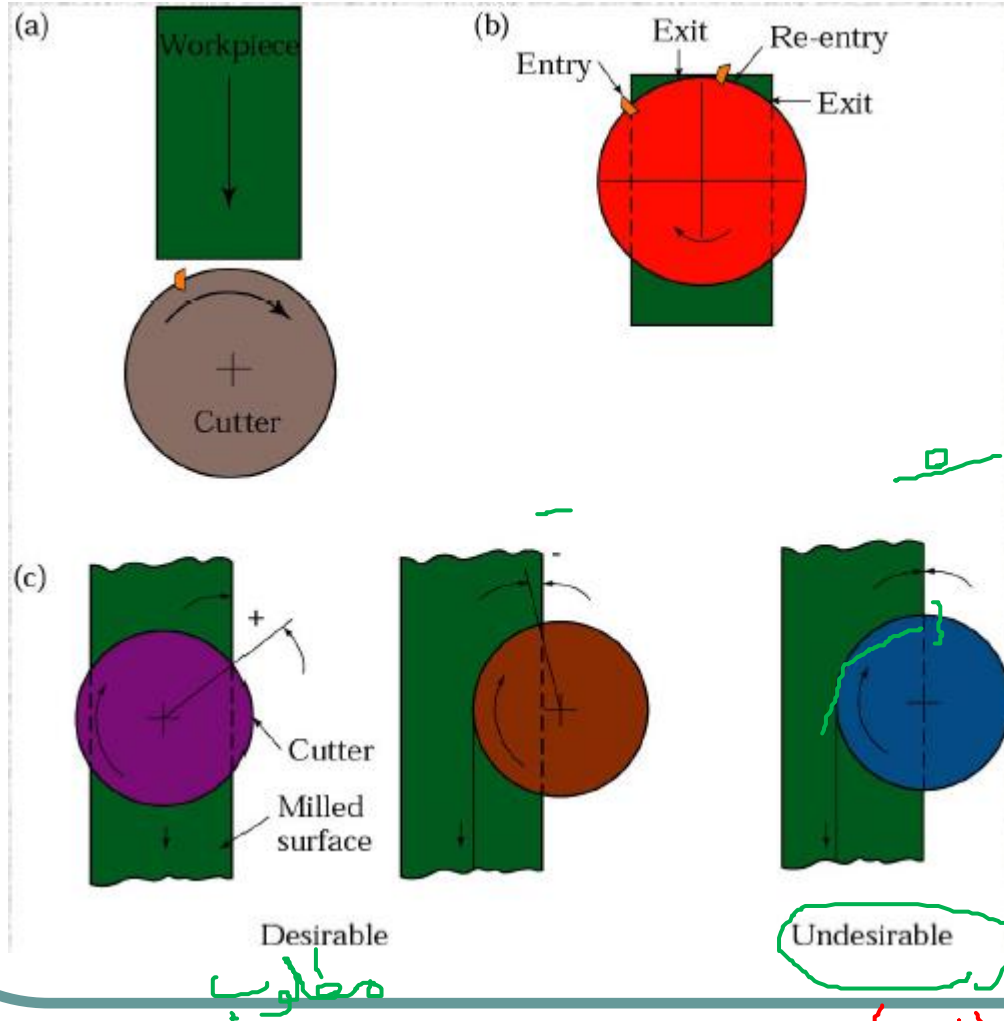

• در حالي که زاويه خروج صفر است، تيغه ابزار قطعه کار را در حداکثر ضخامت براده ترک مي کند و حداکثر ضربه به ابزار وارد مي شود.

زاویه خروج = ۰
 هرگز ابزار در برده ضخیم است


مطلوب

Undesirable

نامطلوب

اثر تعداد تیغه ابزار

• افزایش تعداد تیغه ها در ابزار باعث می شود فضای کافی برای خروج براده ها وجود نداشته باشد و توان مصرفی افزایش یابد.

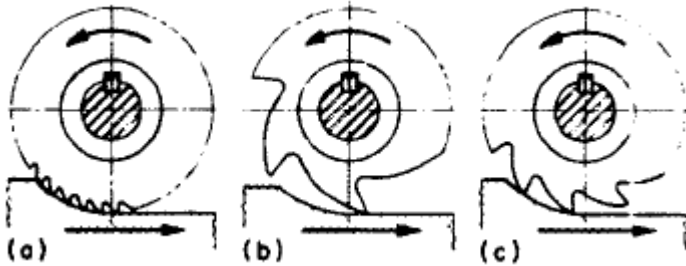

• کم بودن تیغه ها باعث ایجاد ارتعاشات (Chatter)، کاهش دقت ابعادی، صافی سطح و سایش ابزار می شود.

• خصوصیات جنس قطعه کار در انتخاب تعداد تیغه ها موثر هستند. برای جنس های ترد مانند چدن می توان از تعداد زیاد تیغه استفاده نمود.

جنس چدن
تعداد زیاد تیغه
براده ریز ایجاد
می کند
در این صورت
با افزایش تعداد تیغه
سایه ها کوچکتر می شود
و باعث کاهش دقت
می شود

• معمولاً از جنس HSS هستند و پوشش دهی نمی شوند.



جنس متداول: فولاد - M42

3. AISI M42 Tool Steel Chemical Composition Properties Comparison

ASTM A600	C		Mn		P	S	Si		Cr		V		Mo		W		Co	
M42	1.05	1.15	0.15	0.40	0.03	0.03	0.15	0.65	3.50	4.25	0.95	1.35	9.00	10.00	1.15	1.85	7.75	8.75
DIN ISO 4957	C		Mn		P	S	Si		Cr		V		Mo		W		Co	
1.3247/HS2-9-1-8	1.05	1.15	0.70	3.50	4.50	0.90	1.30	9.00	10.00	1.20	1.90	7.50	8.50
JIS G4403	C		Mn		P	S	Si		Cr		V		Mo		W		Co	

تیغه فرزهای پولکی

• معمولاً از جنس HSS ستند و پوشش دهی نمی شوند.




کل پیرامون ابزار
از جنس کارباید
است

کارباید
در تمام قسمت
است


مقایسه تیغه فرزهای پولکی HSS و کارباید

معایب کارباید	مزیت های کارباید
شکننده بودن	عمر بالاتر
امکان تیزکاری ندارند	قابلیت ایجاد شیار و برش قطعات سخت و پوششکاری شده
قیمت بالاتر	

ابزار دقیق برای دستگاه دقیق مناسب است

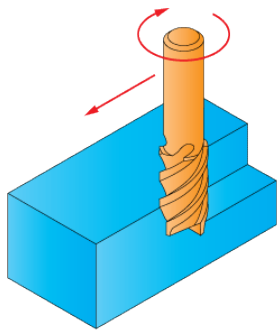

Climb milling

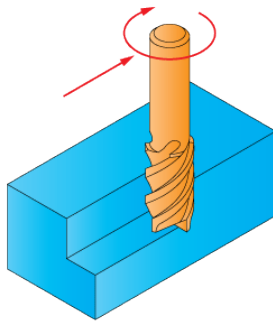

Conventional milling



فرزکاری موافق و مخالف

انواع انگشتی

THERE ARE MANY TYPES OF STANDARD MILLING CUTTERS SOME OF THEM ARE:-

1) Plain milling cutter

- Light duty plain milling cutter
- Heavy duty plain milling cutter
- Helical plain milling cutter

2) Side milling cutter

- Plain side milling cutter
- Staggered teeth side milling cutter
- Half side milling cutter
- Interlocking side milling cutter

3) Metal slitting saw

- Plain metal slitting saw
- Staggered teeth metal slitting saw

4) Angle milling cutter

- Single angle milling cutter
- Double angle milling cutter

5) End mill

- Taper shank end mill
- Straight shank end mill
- Shell end mill

6) T-slot milling cutter

7) Woodruff key slot milling cutter


8) Fly cutter

9) Formed cutter


- Convex milling cutter
- Concave milling cutter



فرزکاری گوشه ها با استفاده از ابزارهای مختلف

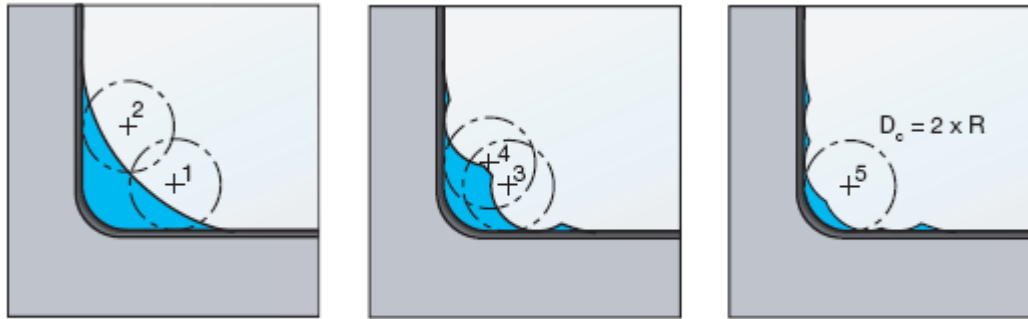

Machining sequence 1 to 5.

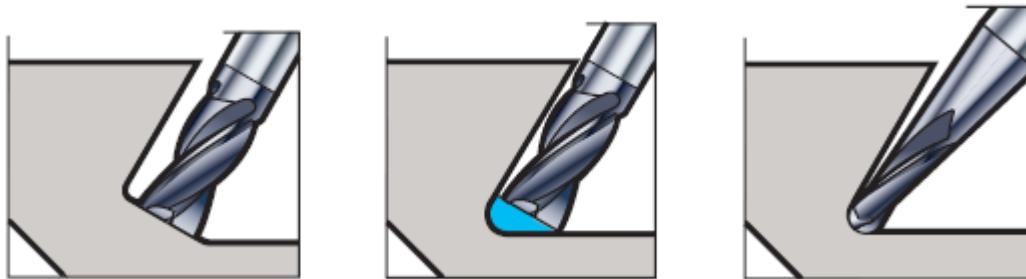

free form machining


1




لوله قالب

پادستگاه تراش امکان
ایجاد و جود ندارد

قابلیت فرآیند فرزکاری از نظر دقت ابعادی

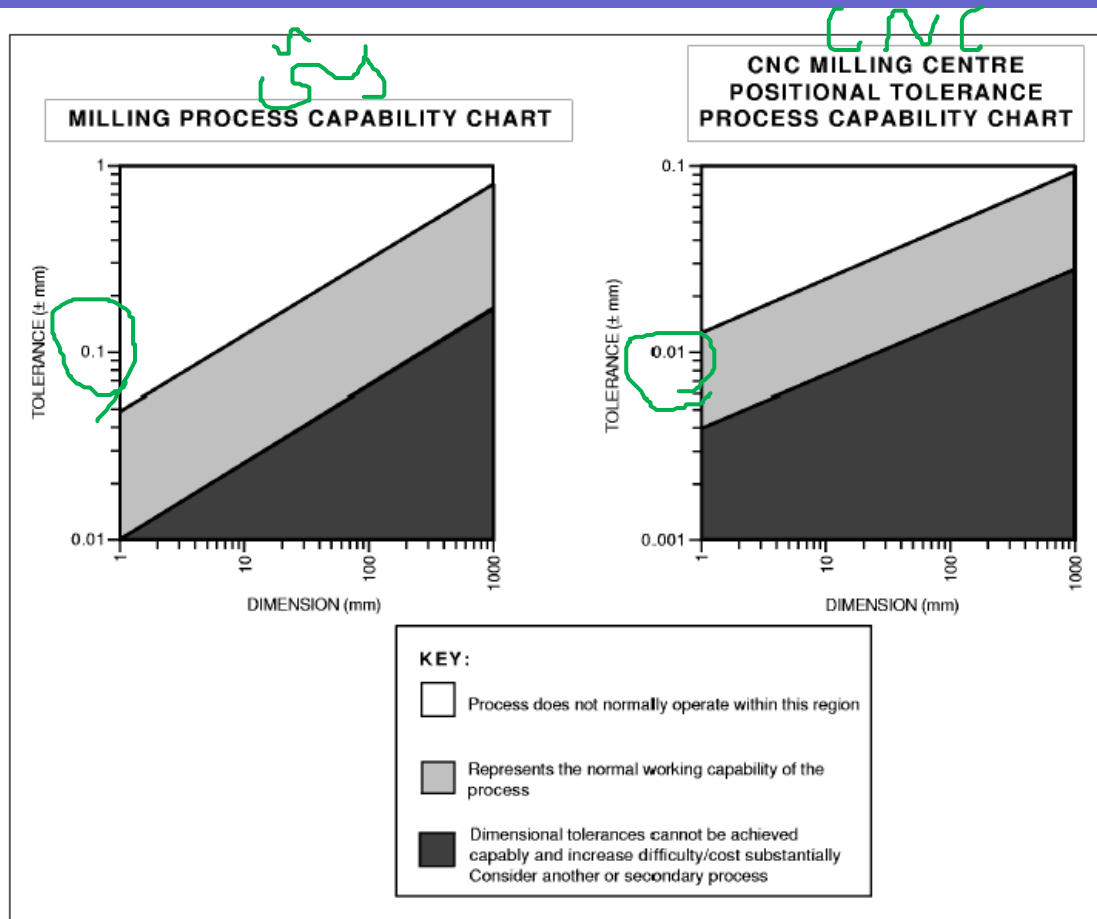


• فرایندی است که برای افزایش قطر سوراخ با استفاده از ابزار تک لبه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به بلندی طول دسته ابزار خمش آن باید مدنظر قرار بگیرد.

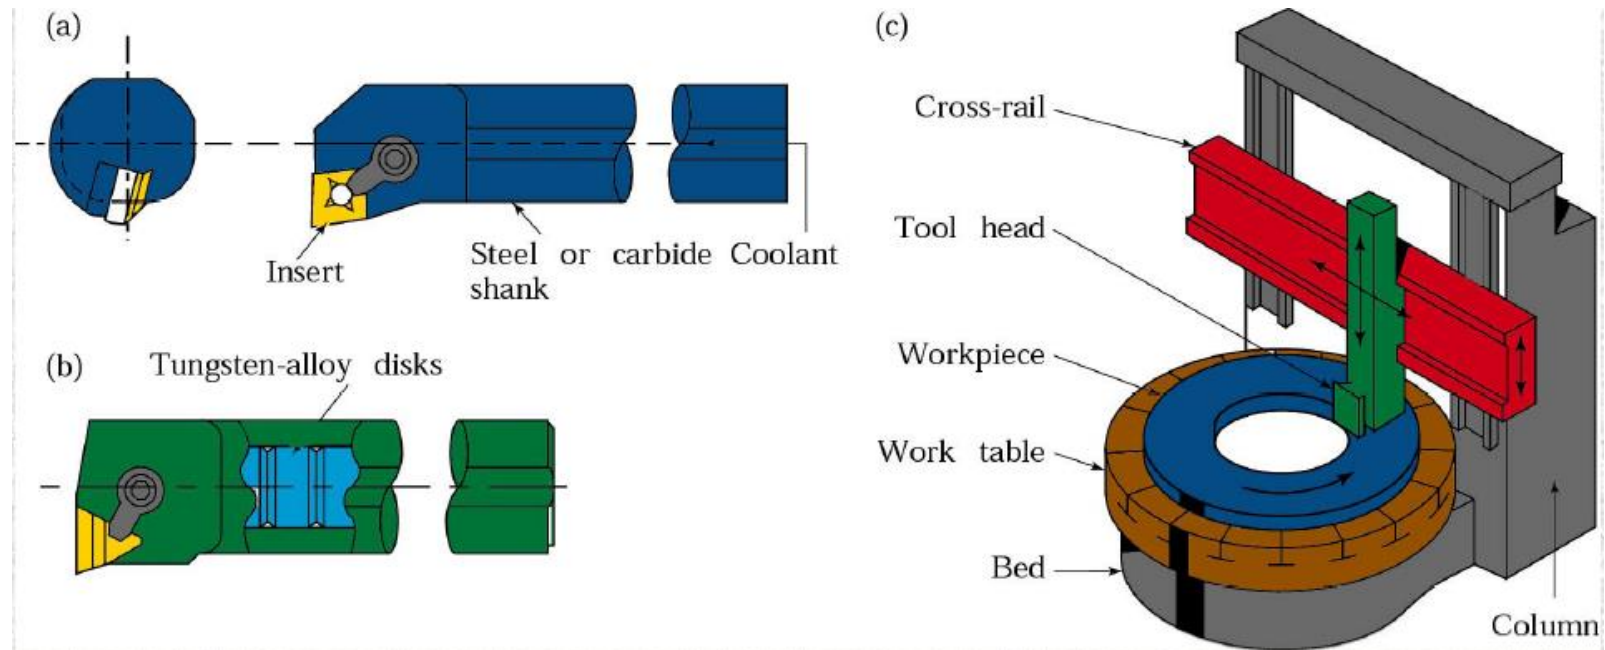


سوراخکاري عميق (Gun Drilling)

(a)

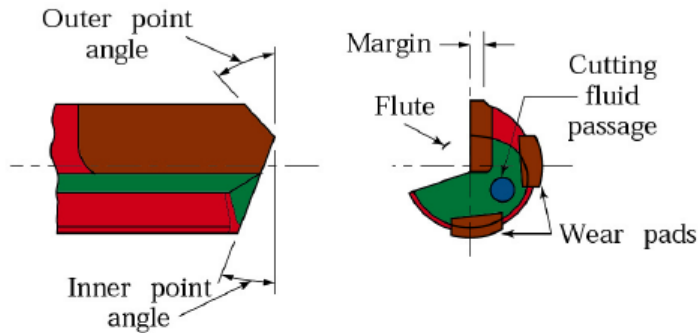

(b)

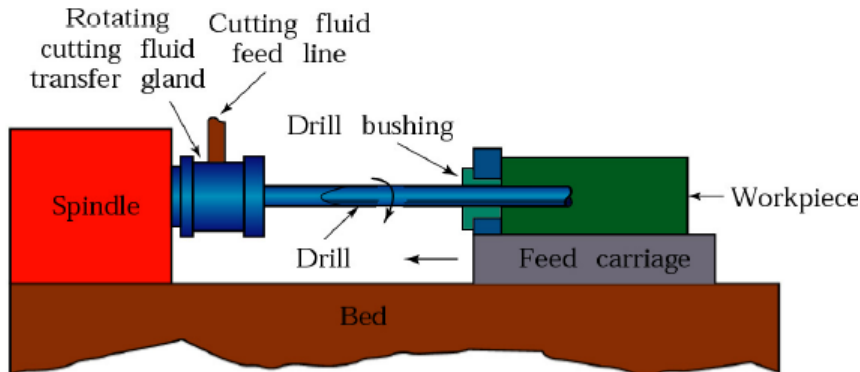


□ از اين روش در ابتدا براي سوراخکاري لوله تفنگ استفاده مي شد.

□ عمل متعادل سازي نيروهاي جانبي که به مته وارد مي شود توسط صفحات ياتاقاني جانبي که به مته متصل مي شوند انجام مي شود.


□ سيال برش با فشار زياد از مرکز ابزار به محل ماشينکاري جريان مي يابد.

سوراخکاری عمیق (Gun Drilling)

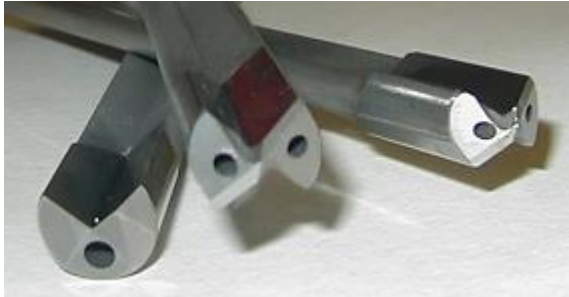

□ برای نسبت های طول به قطر 300 و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

□ سرعت های برش تند و پیشروی های کم در این فرایند مورد استفاده قرار می گیرند.

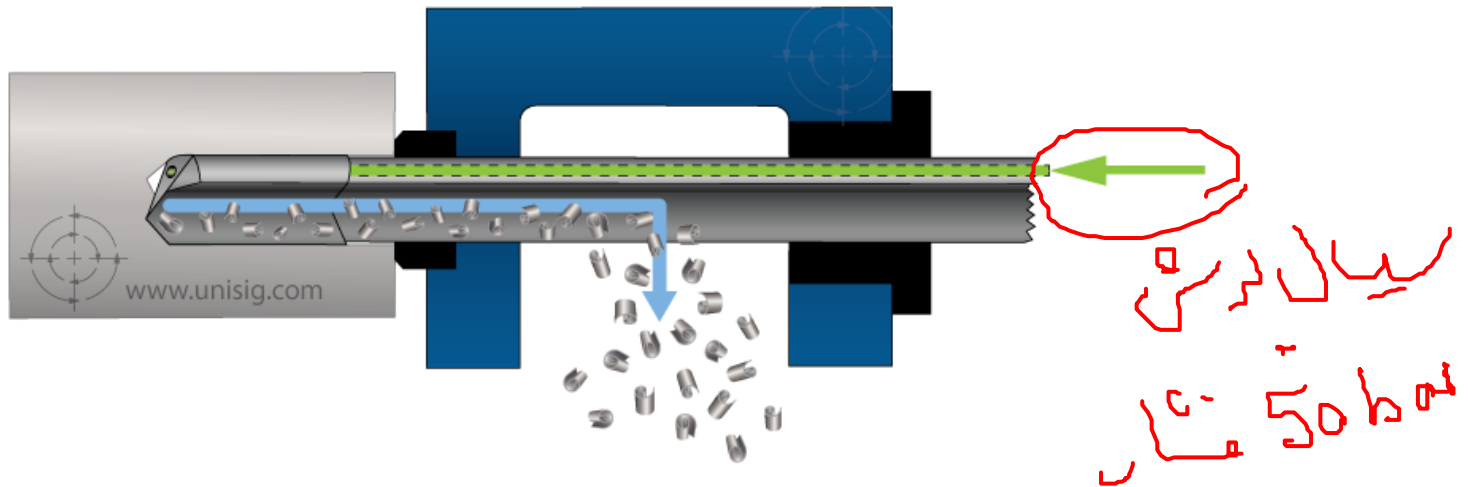


برقوکاری با ابزار چندلبه (Reaming)

□ فرایند سوراخکاری تکمیلی است که برای افزایش دقت سوراخ های ایجاد شده مورد استفاده قرار می یگیرد.

□ ابزار استفاده شده ابزار چند لبه با شیارهای مستقیم یا مارپیچ است.

□ حداقل قطر برداشت از قطعات نرم 0.2 و قطعات سخت 0.13 میلی متر است. برای کمتر از آن از هونینگ استفاده می شود.

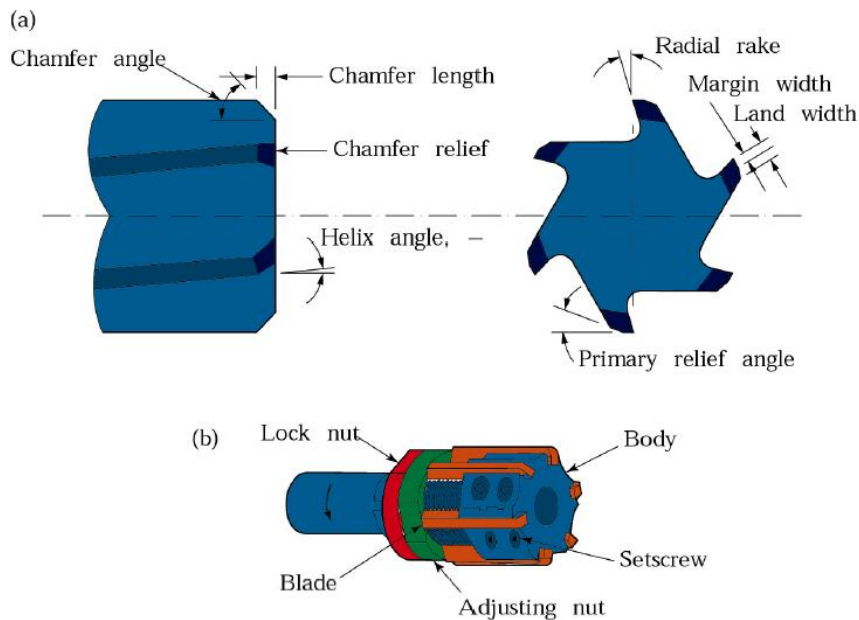


برقوکاري با ابزار چندلبه (Reaming)



برقوکاري دستي

برقوڪاري با اوزار چندلبه (Reaming)

انواع اوزار

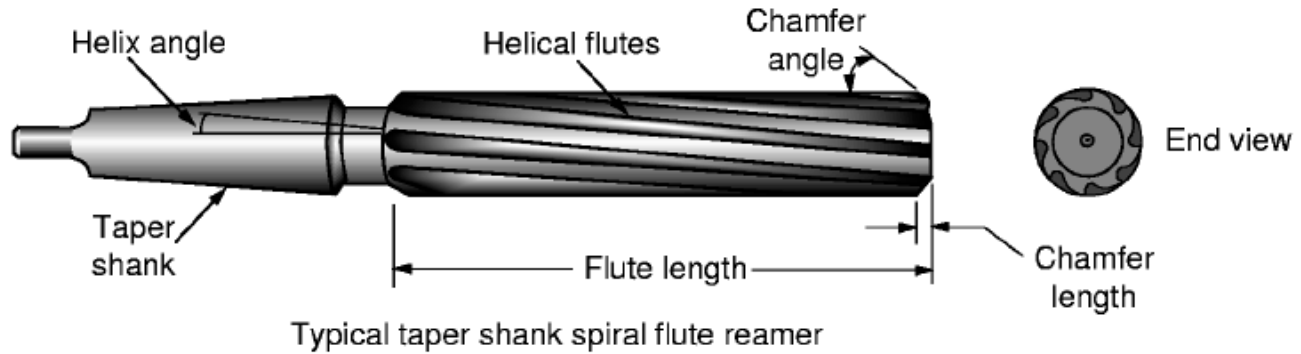

Straight fluted hand reamer



Taper reamer



Combination spiral reamer with pilot drill



Shell reamer





Adjustable insert reamer




• فرآیندي است که در آن به کمک یک ابزار چندلبه که لبه هاي برنده به شکل پله اي قرار گرفته اند، براده برداري انجام مي شود. این فرآیند براي ایجاد شیارهاي داخلي و جاي خار مورد استفاده قرار مي گیرد.

• در این فرآیند ابزار حرکت خطي ساده انجام مي دهد و قطعه کار ثابت است.

(a)

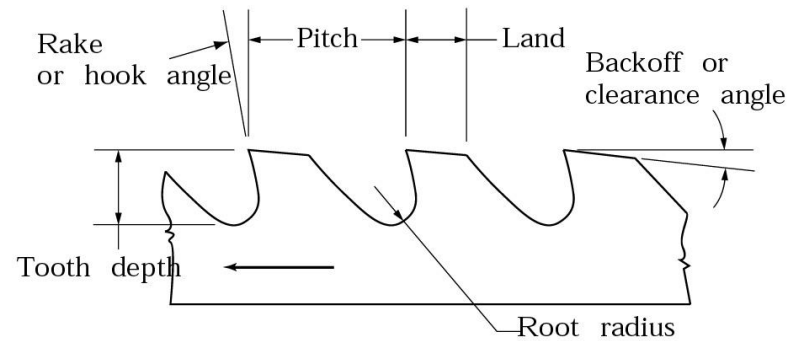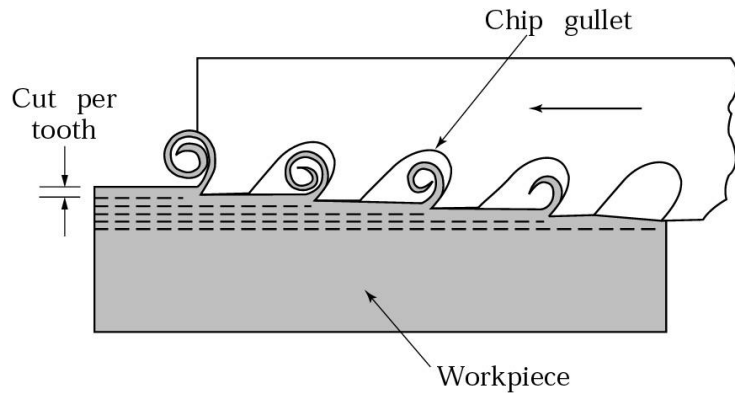

ابزار یک حرکت
خطی می کند

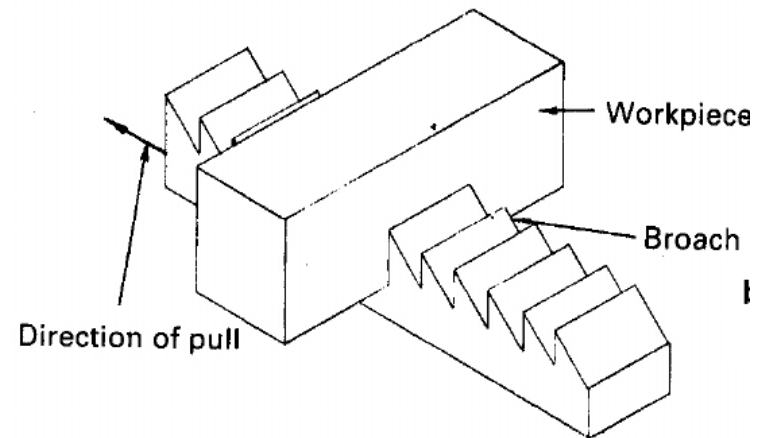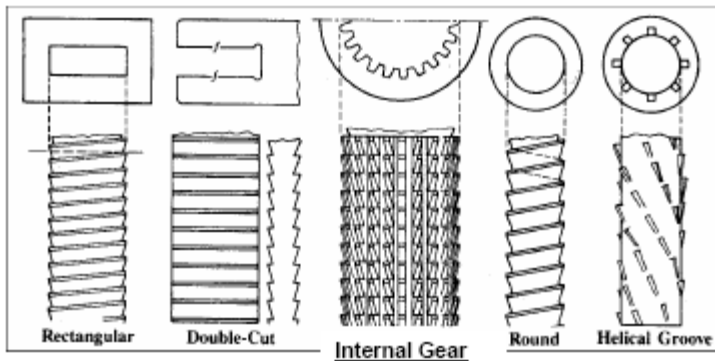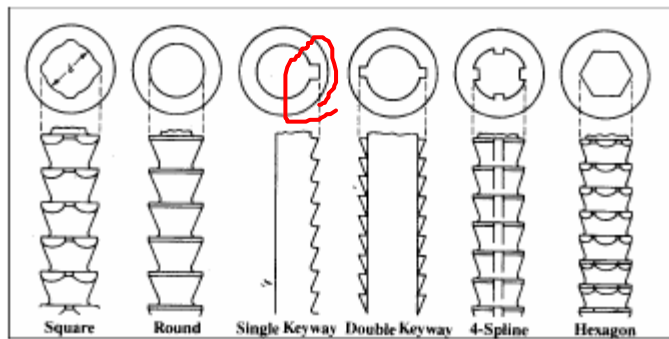

شکل های مختلف قطعات و ابزارهای خان کشي مورد استفاده

مقایسه صافی سطح فرایندهای مختلف ماشینکاری


Process	Roughness (R_a)													
	μm	50	25	12.5	6.3	3.2	1.6	0.8	0.40	0.20	0.10	0.05	0.025	0.012
	$\mu\text{in.}$	2000	1000	500	250	125	63	32	16	8	4	2	1	0.5
Flame cutting														
Snagging (coarse grinding)														
Sawing														
Planing, shaping														
Drilling														
Chemical machining														
Electrical-discharge machining														
Milling														
Broaching														
Reaming														
Electron-beam machining														
Laser machining														
Electrochemical machining														
Turning, boring														
Barrel finishing														
Electrochemical grinding														
Roller burnishing														
Grinding														
Honing														
Electropolishing														
Polishing														
Lapping														
Superfinishing														

Average application
 Less frequent application

برقی و لیزری
 برای
 سوراخکاری
 مناسب است




برای افزایش صافی سطح سوراخ از این روش استفاده می شود.

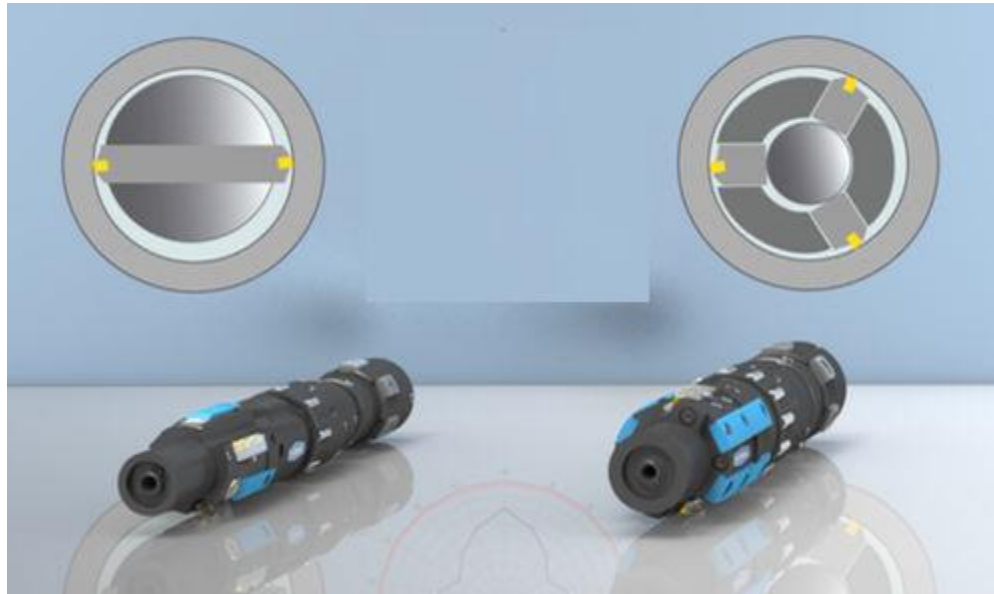

آخرین مرحله ایجاد سوراخ بسیار دقیق گژن پین استفاده از فرآیند **Burnishing** است.

محاسبات مربوط به فرزکاری - کف تراشی

Fig. 3.3 Geometry of a face mill

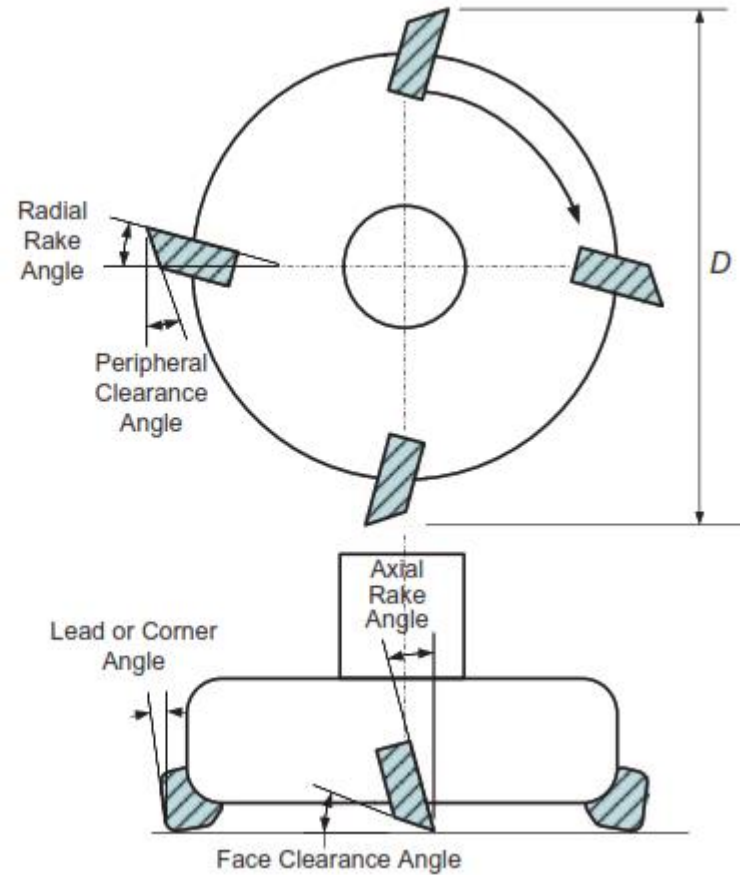

محاسبات مربوط به فرزکاری-کف تراشی


Fig. 3.4 Chip thickness, contact length, and surface roughness in face milling

$$b = \frac{d}{\cos \kappa}$$


$$h_{\max} = s_z \cos \kappa$$

$$h(\theta) = h_{\max} \cos \theta = s_z \cos \kappa \cos \theta$$

$$l_c = \frac{D \Delta \theta}{2} = \frac{D}{2} \left[\sin^{-1} \left(\frac{2a_1}{D} \right) + \sin^{-1} \left(\frac{2a_2}{D} \right) \right]$$

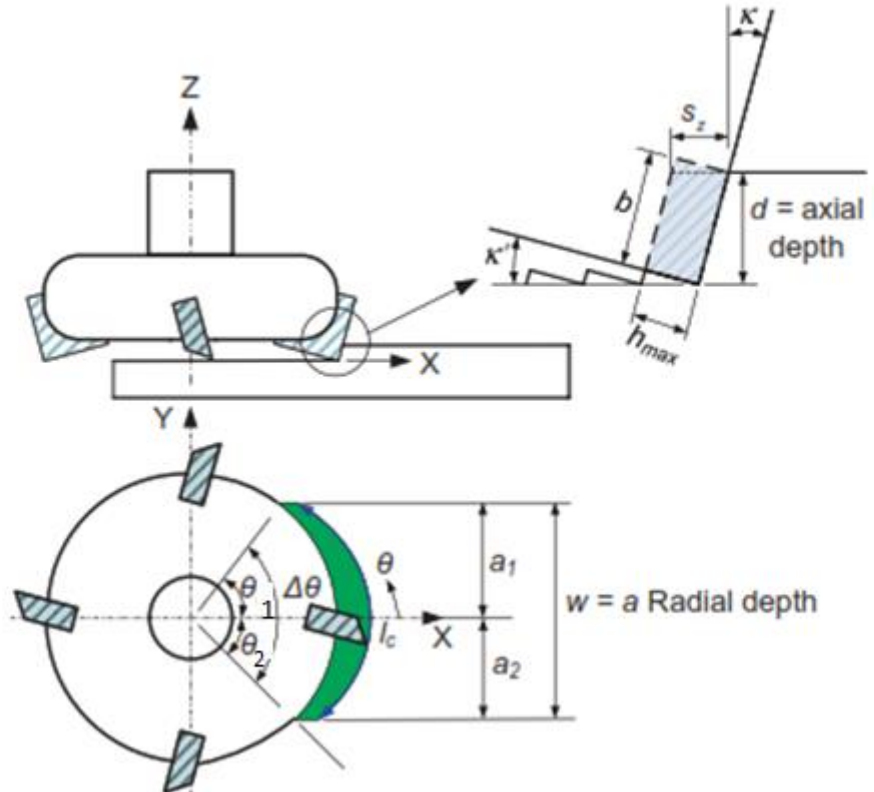

محاسبات مربوط به فرزکاری-کف تراشی

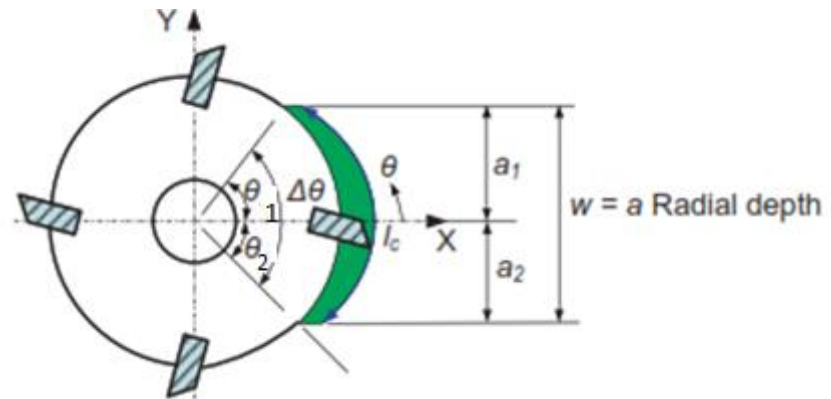

$$h_{ave} = \frac{\int_{-\theta_2}^{\theta_1} h(\theta) \frac{D}{2} d\theta}{l_c} = \frac{Dh_{max}}{2l_c} \int_{-\theta_2}^{\theta_1} \cos \theta d\theta = \frac{Dh_{max}}{2l_c} (\sin \theta_2 + \sin \theta_1)$$

$$= \frac{s_z \cos \kappa [2(a_1 + a_2)]}{D \left[\sin^{-1} \left(\frac{2a_2}{D} \right) + \sin^{-1} \left(\frac{2a_1}{D} \right) \right]}$$

$$P_m = p_s Z_{w,ave} n$$

$$Z_{w,ave} = ads_z NN_t$$

R=0

$$R_t = \frac{S_z}{\tan \kappa + \cot \kappa'}$$

$$R_a = \frac{S_z}{4(\tan \kappa + \cot \kappa')}$$

R≠0


$$R_t = (1 - \cos \kappa')R + s_z \sin \kappa' \cos \kappa' - \sqrt{2s_z R \sin^3 \kappa' - s_z^2 \sin^4 \kappa'}$$

$$\approx \frac{s_z^2}{8R}, \text{ for } \frac{s_z}{2} \leq R \sin \kappa'$$

$$R_a \approx \frac{s_z^2}{32R}, \text{ for } \frac{s_z}{2} \leq R \sin \kappa'.$$

$$t = \frac{L + \frac{D}{2}(1 - \cos(\max[\theta_1, \theta_2]))}{s_z NN_t}.$$

قرار است در یک قطعه چدنی، یک شیار با طول ۵۵ میلی‌متر با یک ابزار چهارشیاره^۱ که در شکل زیر نشان داده شده است، ایجاد شود. ابزار برشی دارای زاویه گوشه ۲۰ درجه، زاویه صفحه برشی ۱۰ درجه و شعاع گوشه ۱.۵ میلی‌متر است. ماشین فرز می‌تواند بیشترین توان ۱۶۰۰ وات را به اسپیندل بدهد. نیازمندی ماشین‌کاری، رسیدن به کیفیت سطح بهتر از ۰.۲ میکرون به‌عنوان R_a است. حداقل زمان ماشین‌کاری مورد نیاز برای یک شیار در کل قطعه با عمق محوری برش برابر ۱.۵ میلی‌متر را محاسبه کنید. توجه داشته باشید که پرداخت سطحی باید با ضریب ایمنی ۲.۵ تعریف شود.

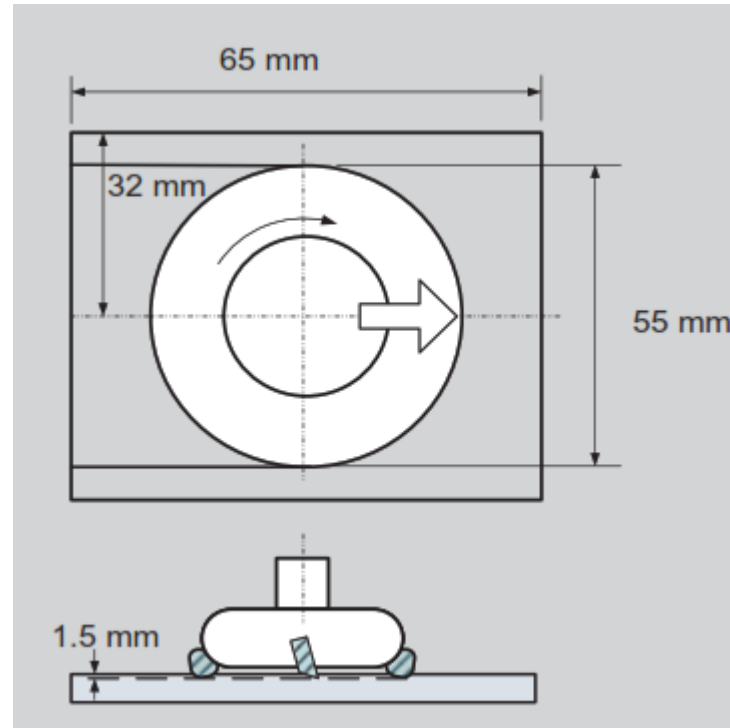

حل:

طبق فرمول ۹-۳

$$s_z^2 \leq 32RR_a = 32(1.5) \left(\frac{0.0002}{2.5} \right) = 0.061^2$$

$$s_z = 0.06 \text{ mm}$$

عبارت بالا زمانی صحیح است که: $s_z < 2(1.5) \sin 10^\circ = 0.5 \text{ mm}$

$$Z_{w,ave} = ads_z NN_t = (55)(1.5)(0.06)(4)N = 19.8N$$

$$h_{ave} = \frac{s_z \cos \kappa [2(a_1 + a_2)]}{D \left[\sin^{-1} \left(\frac{2a_2}{D} \right) + \sin^{-1} \left(\frac{2a_1}{D} \right) \right]} = s_z \frac{2}{\pi} \cos \kappa$$

$$= 0.036 \text{ mm} \text{ (چون } \theta_1 = \theta_2 = 90^\circ)$$

از شکل ۴-۲ $p_s = 5.06 \text{ J/mm}^3$


$$\text{بیشترین توان} = \frac{1600}{\text{فاکتور ایمنی} = 2.5} > p_s Z_w \times \left(\text{max } Z_w = 1.5 \text{ ضریب اصلاح} \right)$$

$$\rightarrow N \leq 4.26 \text{ rps}$$

$$\text{زمان ماشین کاری } t = \frac{L + D/2}{s_z NN_t} = \frac{65 + 55/2}{0.06(4)(4.26)} = 90.5 \text{ s.}$$

مثال ۲

یک بلوک از قطعه کار چدنی با طول ۵ اینچ با یک ابزار چهارشیاره (یا چهار دندانه) به قطر ۲ اینچ با اینسرت‌های کاربایدی مطابق شکل زیر تحت عملیات کف‌تراشی قرار می‌گیرد. تمام اینسرت‌های برشی دارای زاویه هادی ۴۵ درجه و زاویه لبه برشی ۸ درجه هستند. نیاز است تمام بلوک ۵ اینچی در ۲۰ ثانیه در یک پاس ماشین‌کاری شود، به طوری که زبری سطح (R_a) بیشتر از 10^{-4} اینچ نشود. مرز بالا و پایین قابل قبول برای سرعت اسپیندل (برحسب rpm) چقدر است؟ در این محدوده سرعت، مقدار متوسط توان برشی چقدر است؟ فرض کنید اینسرت‌های برشی، گوشه‌های تیز دارند.

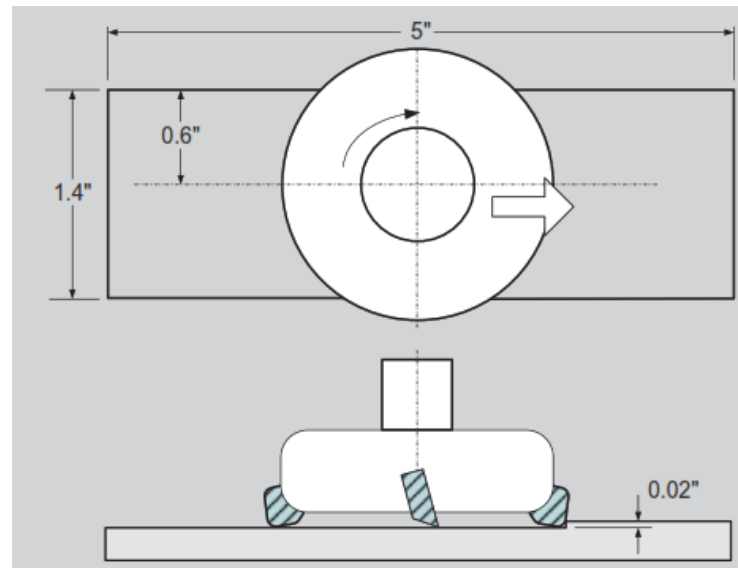

حل:

از رابطه ۳-۷:

$$s_z = 4R_a(\tan \kappa + \cot \kappa')$$

$$\theta_1 = \sin^{-1} \left(\frac{0.6}{2/2} \right) = 37^\circ$$

$$\theta_2 = \sin^{-1} \left(\frac{1.4 - 0.6}{2/2} \right) = 53^\circ$$

از معادله ۳-۱۰

$$t = \frac{L + \frac{D}{2}(1 - \cos(\max[\theta_1, \theta_2]))}{(v_f = s_z N N_t)} \Rightarrow N = \frac{L + \frac{D}{2}(1 - \cos 53^\circ)}{4R_a(\tan \kappa + \cot \kappa') t N_t}$$

$$= \frac{5 + 2/2(0.4)}{(10^{-4})4(\tan 45^\circ + \cot 8^\circ)20(4)} = 20.8 \text{ rps.}$$

که محدوده پایینی برای سرعت اسپیندل است و با توجه به اینکه توان موتور ذکر نشده، هیچ محدوده بالایی برای این مورد قابل محاسبه نیست.

در این سرعت،

$$s_z = (10^{-4})4(\tan 45^\circ + \cot 8^\circ) = 3.24 \times 10^{-3} \text{ in}$$

از معادله ۳-۵:

$$h_{ave} = \frac{s_z \cos \kappa [2(a_1 + a_2)]}{D[\theta_1 + \theta_2]} = \frac{(3.24 \times 10^{-3}) \cos 45^\circ (2) 1.4}{2(37^\circ + 53^\circ)}$$

$$= 2.04 \times 10^{-3} \text{ in} = 0.052 \text{ mm}$$

از شکل ۲-۴ انرژی مخصوص تراش برابر است با: $4.27 \frac{GJ}{m^3}$ (یا $\frac{J}{mm^3}$)

$$p_m = p_s Z_w = \left(4.27 \frac{GJ}{m^3} \right) [0.02(1.4)3.24 \times 10^{-3}(4)20.8(0.0254^3)]$$

$$= 528 \text{ W.}$$

a=1.4 in

D=0.02 in

Sz=3.24*10⁻³ in


Nt=4

N=20.8 دور بر ثانیه

$$Z_{w,ave} = a d s_z N N_t :$$


$$1 \text{ in}^3 = 25.4 \text{ mm}^3 = (0.0254)^3 \text{ m}^3$$

مثال ٢

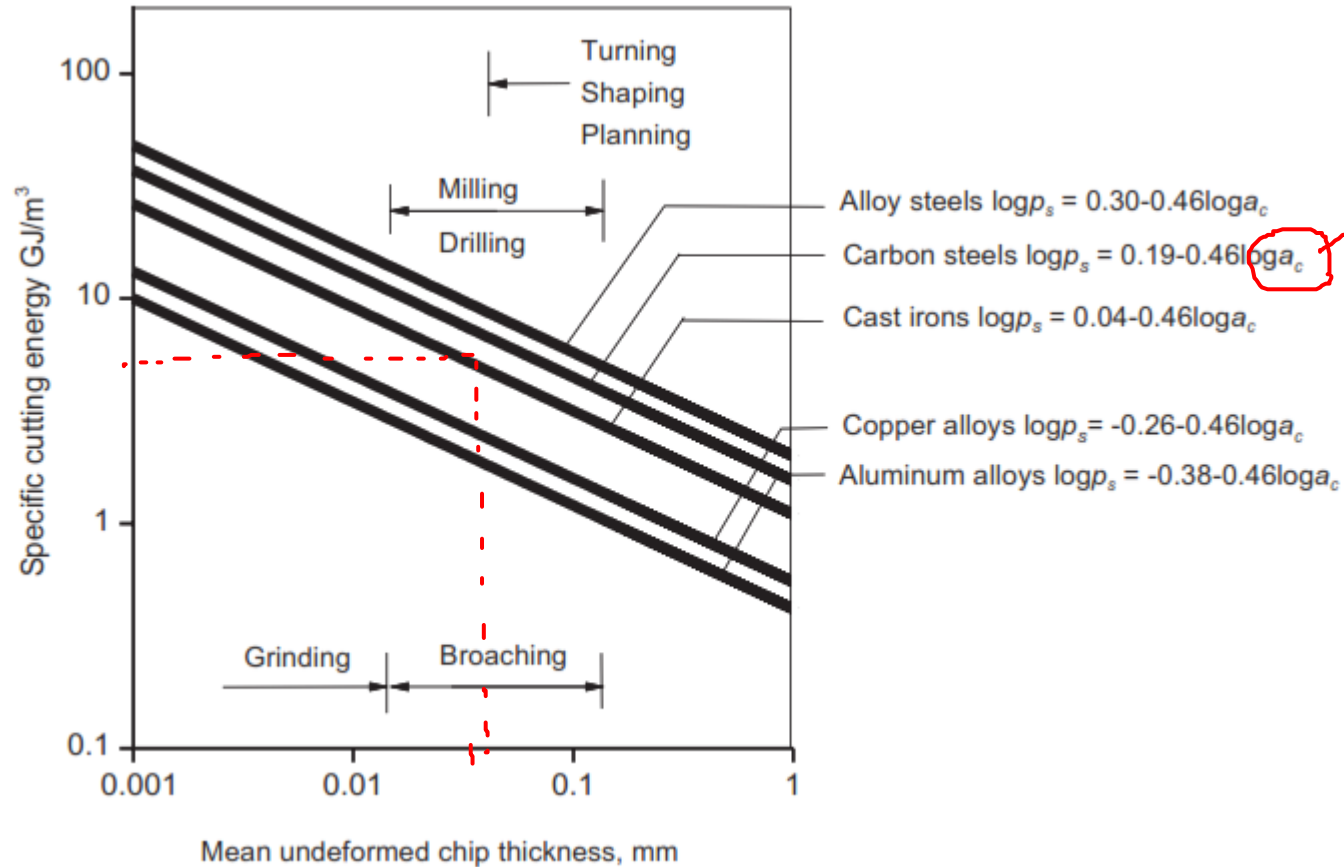

ساخته شده است
به صورت تجربی

محاسبات مربوط به فرزکاری-فرزکاری دیواره با ابزار انگشتی

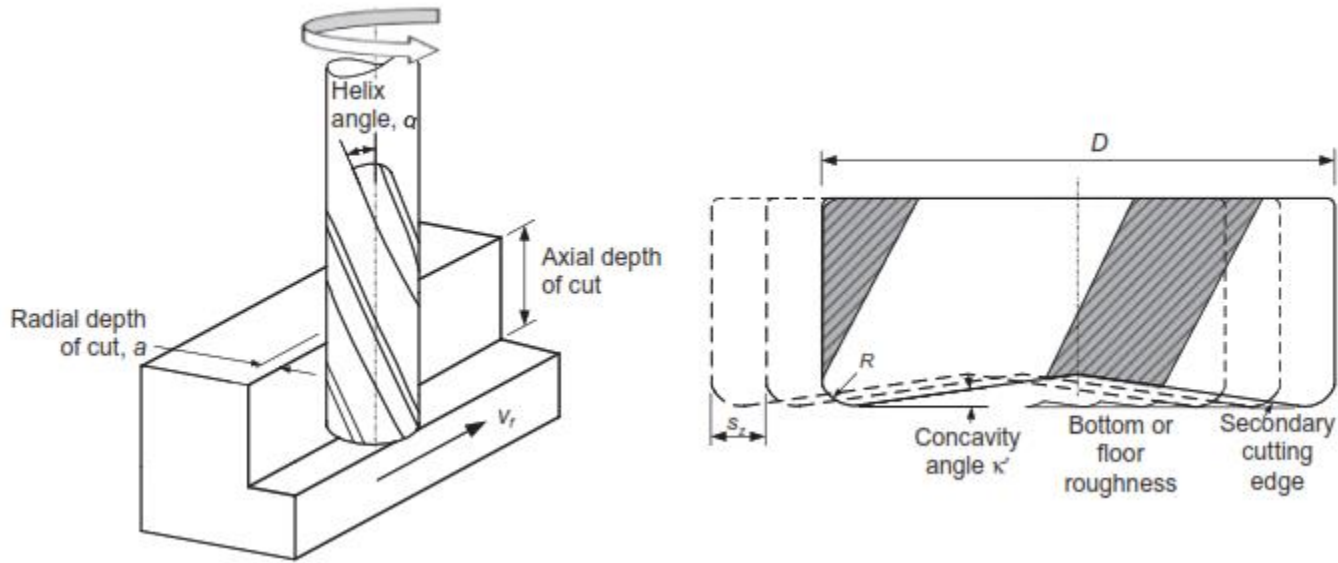

محاسبات مربوط به فرزکاری-فرزکاری دیواره با ابزار انگشتی

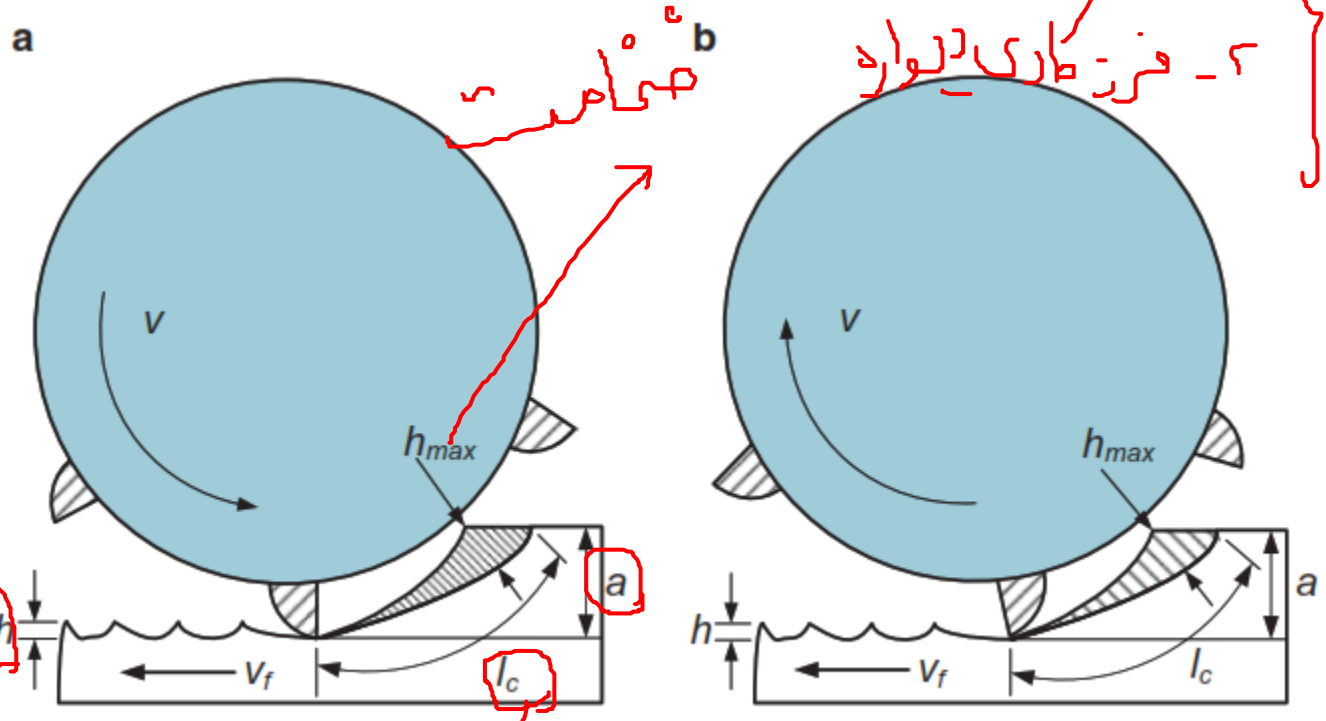


Fig. 3.6 Difference between a up milling and b down milling

طول براده

محاسبات مربوط به فرزکاری-فرزکاری دیواره با ابزار انگشتی

$$l_c = D \frac{\Delta\theta}{2}$$

$$l_c = R_{AB} = D/2 \sin \Delta\theta$$

$$\Delta\theta = \cos^{-1} \left(1 - \frac{a}{D/2} \right)$$

$$h_{\max} = s_z \sin \Delta\theta = s_z \sin \left[\cos^{-1} \left(1 - \frac{2a}{D} \right) \right]$$

$$h_{\text{ave}} l_c = (h_{\max} l_c) / 2$$

$$h_{\text{ave}} = \frac{h_{\max}}{2}$$


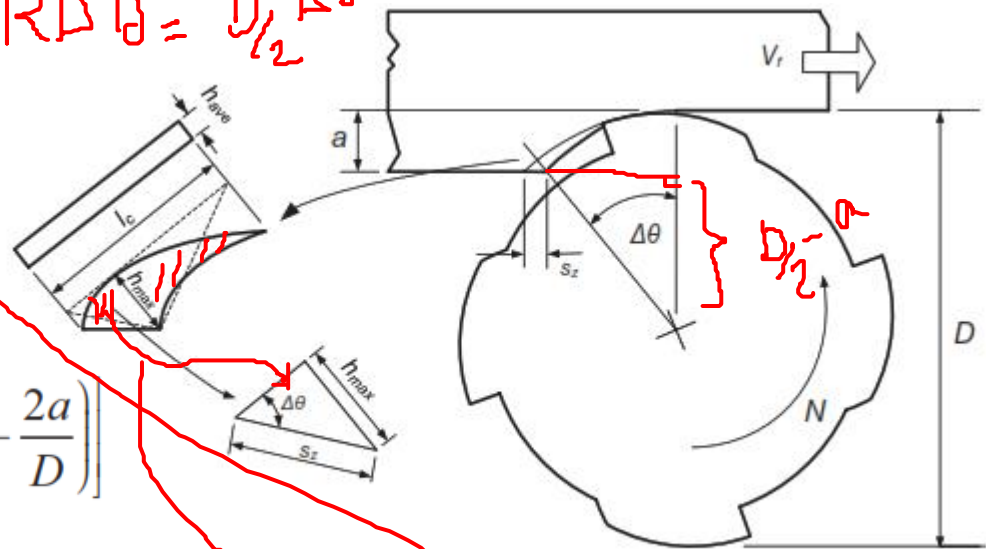


Fig. 3.7 Chip geometry in end milling

$\cos \Delta\theta = \frac{D/2 - a}{D/2}$
 مساحت مقطع = مساحت مستطیل

مثال

در یک عملیات فرزکاری غلتکی با مشخصات: ابزار با قطر ۱۰۰ میلی‌متر و دارای ۱۰ شیار و جنس ابزار HSS. قطعه کار: فولاد ۱۰۴۵ به عرض ۱۵۰ میلی‌متر، نوع فرایند: فرزکاری موافق با $N=100 \text{ rev/min}$ ، $a=15 \text{ mm}$ و مقدار متوسط توان مورد نیاز برحسب W را برای ایجاد برش با ابزار نو محاسبه کنید.

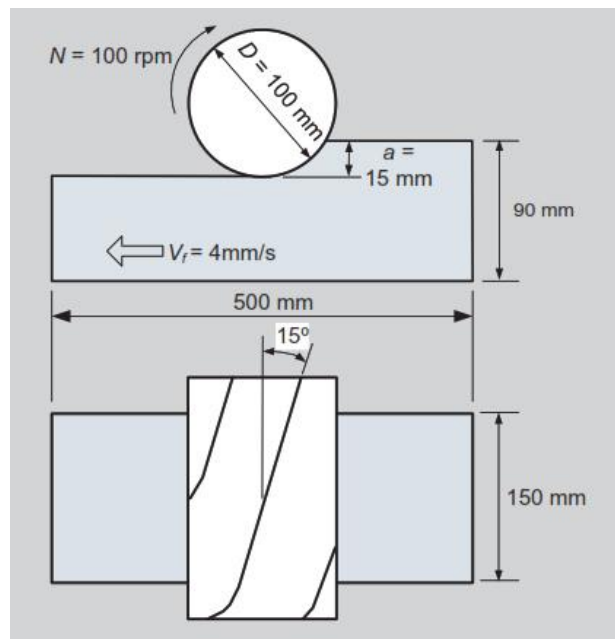

$$s_z = \frac{v_f}{NN_t} = \frac{4}{\frac{100}{60}(10)} = 0.24 \text{ mm}$$

$$\Delta\theta = \cos^{-1}\left(1 - \frac{a}{D/2}\right) = \cos^{-1}\left(1 - \frac{15}{100/2}\right) = 45.6^\circ$$

$$h_{ave} = \frac{1}{2}s_z \sin \Delta\theta = \frac{1}{2}(0.24)(\sin 45.6^\circ) = 0.086 \text{ mm}$$

از شکل ۴-۲ $p_s = 4.8 \text{ GJ/m}^3$ با ضخامت براده تغییرشکل نیافته 0.086 mm است.

$$Z_w = awv_f = 15(150)4 = 9000 \frac{\text{mm}^3}{\text{s}} = 9 \times 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

متوسط توان مورد نیاز برابر است با:

$$P_s = p_s z_w = (4.8 \times 10^9)(9 \times 10^{-6}) = 43.2 \text{ kw.}$$

$$v_f = s_z NN_t$$

محاسبات مربوط به صافی سطح-فرزکاری دیواره با ابزار انگشتی

$$R=0$$

$$R_t = \frac{s_z}{\cot \kappa'}$$

$$R_a = \frac{s_z}{4\cot \kappa'}$$

سنگین دیواره

محاسبات مربوط به صافی سطح-فرزکاری دیواره با ابزار انگشتی

R≠0

ریز
در
نرم
د

$$R_t = (1 - \cos \kappa')R + s_z \sin \kappa' \cos \kappa' - \sqrt{2s_z R \sin^3 \kappa' - s_z^2 \sin^4 \kappa'}$$
$$\approx \frac{s_z^2}{8R}, \text{ for } \frac{s_z}{2} \leq R \sin \kappa'.$$


$$R_a \approx \frac{s_z^2}{32R}, \text{ for } \frac{s_z}{2} \leq R \sin \kappa'.$$

$$R_t \approx \frac{s_z^2}{8 \left(\frac{D}{2} \pm \frac{s_z N_t}{\pi} \right)}$$

$$R_a \approx \frac{s_z^2}{32 \left(\frac{D}{2} \pm \frac{s_z N_t}{\pi} \right)}$$

محاسبات مربوط به زمان ماشینکاری-فرزکاری دیواره با ابزار انگشتی

$$t = \frac{\frac{D}{2} \sin \Delta\theta + L}{v_f}$$

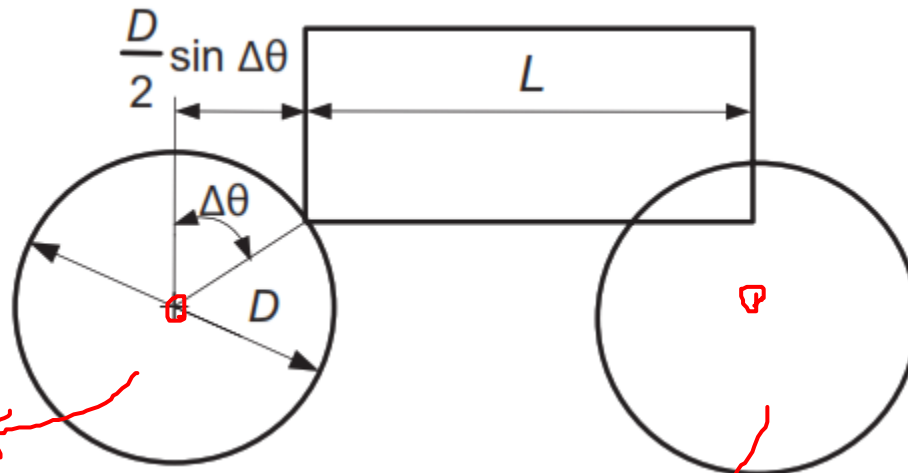

ابزار در شروع فرایند

کار را در انتها می‌تواند

مثال

در یک عملیات فرزکاری گوشه‌ای مخالف از ابزار چهارشیاره به قطر ۲۰ میلی‌متر برای ماشین‌کاری چدن استفاده می‌شود. عمق برش شعاعی برابر ۰.۵ میلی‌متر و عمق برش محوری برابر ۳۵ میلی‌متر است. هدف این است که یک برش مستطیلی در طول قطعه به طول ۲۰۰ میلی‌متر در یک مرحله (پاس) در کمتر از ۳۰ ثانیه با زبری سطح (R_a) کمتر از ۲ میکرون در راستای پیرامون دیواره‌های ابزار برنده ایجاد شود. سرعت مورد نیاز اسپیندل را برحسب دور بر دقیقه (rpm) تعیین کنید. آیا این نیازمندی، کمترین مقدار قابل قبول یا بیشترین مقدار قابل قبول برای سرعت اسپیندل است؟ اگر ماشین‌کاری این سرعت دورانی اسپیندل مشخص انجام شود، مقدار متوسط توان مورد نیاز برحسب W برای برش چقدر است؟

توان

مثال ۴

حل: از معادله ۲-۳

$$R_a < \frac{s_z^2}{32 \left(\frac{D}{2} + \frac{s_z N_t}{\pi} \right)} \Rightarrow 0.002 < \frac{s_z^2}{32 \left(\frac{20}{2} + \frac{s_z(4)}{\pi} \right)} \Rightarrow s_z < 0.829 \frac{\text{میلیمتر}}{\text{دندانه}}$$

$$\Delta\theta = \cos^{-1} \left(1 - \frac{a}{D} \right) = \cos^{-1} \left(1 - \frac{0.5}{20} \right) = 18.2^\circ$$

از معادله ۳-۲۱

$$t < \frac{\frac{D}{2} \sin \Delta\theta + L}{s_z N_t N} \Rightarrow 0.5 < \frac{\left(\frac{20}{2} \right) \sin 18.2^\circ + 200}{(0.829)(4)N} \Rightarrow N > 122.5 \text{ rpm}$$

کمترین سرعت اسپیندل قابل قبول، مورد نیاز است. اگر مقدار سرعت کمتر اسپیندل به کار برده شود، زمان کل ماشین کاری بیشتر می‌شود.

از معادلات ۳-۱۳ و ۳-۱۴

$$\begin{aligned} h_{ave} &= \frac{1}{2} s_z \sin \left(\cos^{-1} \left(1 - \frac{a}{D/2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} (0.829) \sin \left(\cos^{-1} \left(1 - \frac{0.5}{20/2} \right) \right) = 0.128 \text{ mm} \end{aligned}$$

با توجه به شکل ۴-۲ برای قطعه کار چدنی به ضخامت متوسط براده 0.128 mm

$$p_s = 2.8 \text{ J/mm}^3$$

$$\begin{aligned} \text{توان متوسط} = p_s Z_w &= p_s a d s_z N_t N = (2.8)(0.5)(35)(0.829)(4)(122.5) \\ &= 19904 \frac{\text{J}}{\text{min}} = 331 \text{ W}. \end{aligned}$$

پایان

- آقای ثانوی تجربه خود در مورد برش و ایجاد شیار با جنس آبکاری شده را توضیح دهند- تفاوت آنالیزهای M42-M35 و جنس HSCO را با ارائه جدول توضیح دهند.
- یکی از دانشجویان انواع تیغه فرزهای اشاره شده را در قالب یک اسلاید با نام بیارند (آقای واران)
- در مورد roller burnishing دو اسلاید ایجاد شود و فرایند توضیح داده شود.