


فرایند تراشکاری




<https://www.aparat.com/v/8qAa1>

دور
سرعت چرخش به نظام
RPM

پیشروی
سرعت فنی حرکت ابزار


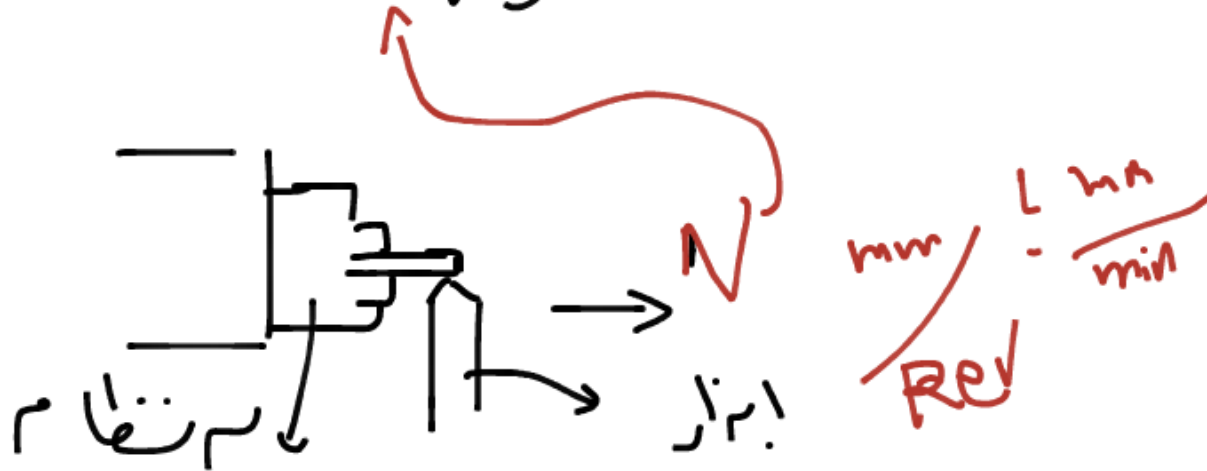


- دقت یک دستگاه تولیدی به معنی میزان دقیق بودن حرکت آن دستگاه تولیدی است. یعنی تفاوت بین حرکت برنامه ریزی شده و حرکت واقعی
- قدرت تفکیک (**resolution**): کوچکترین واحد اندازه گیری حرکتی یک ماشین ابزار
- تکرار پذیری : قابلیت یک ماشین ابزار در تکرار مقادیر حرکتی و چرخشی و ...

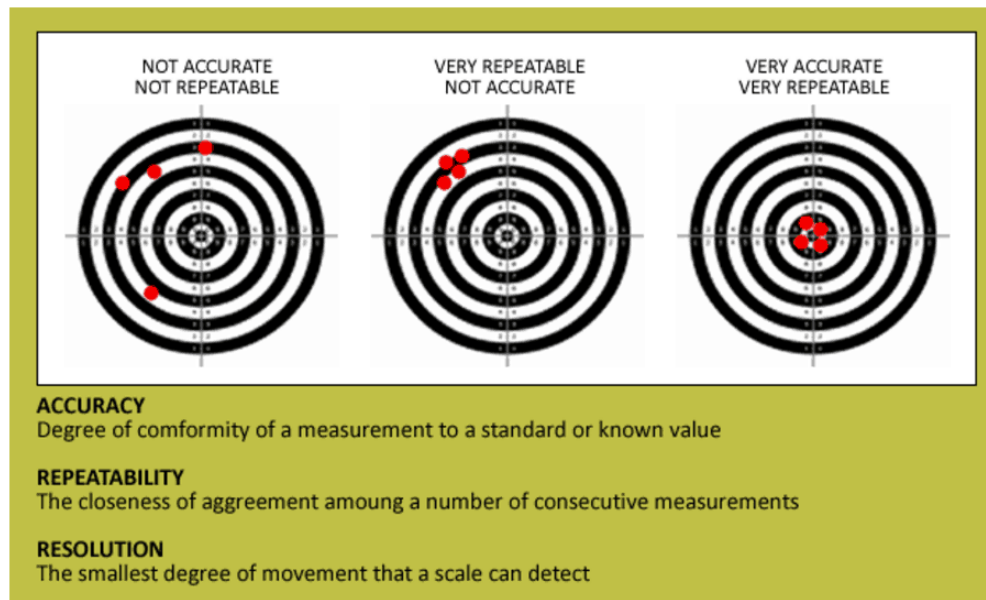


<https://www.aparat.com/v/bKjgA>

فرايند سته کردن ابزار

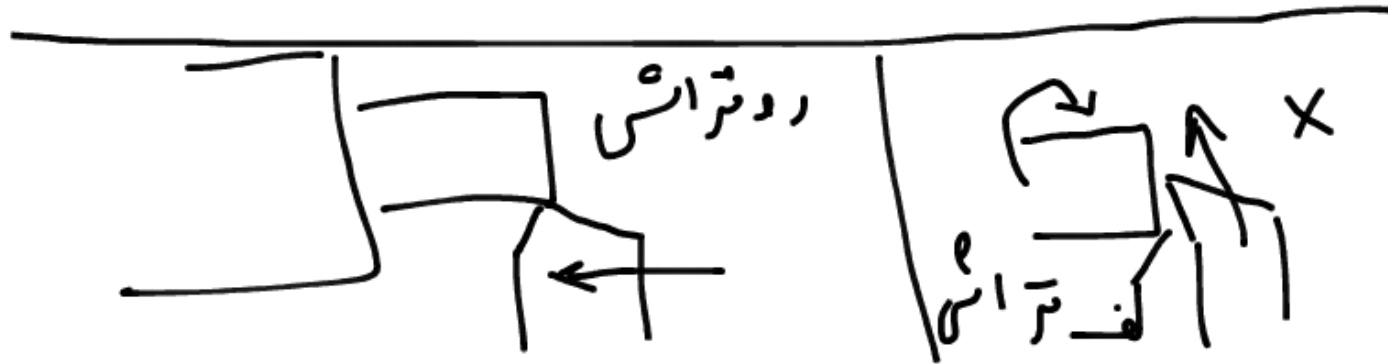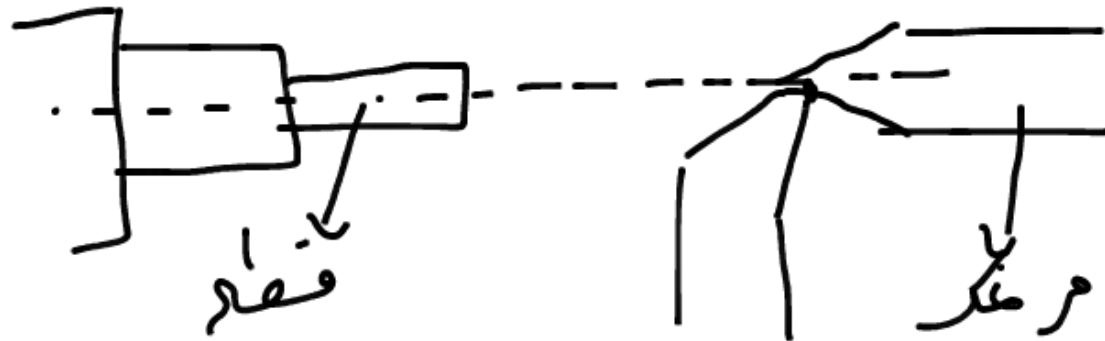


- لزوم کف تراشی قطعه: در قطعاتی که سوراخکاری می شوند ناصافی سطح کف قطعه ممکن است باعث دویدن مته و سوراخکاری غیر دقیق شود.
- برای کف تراشی ابزار باید زاویه 45 درجه داشته باشد

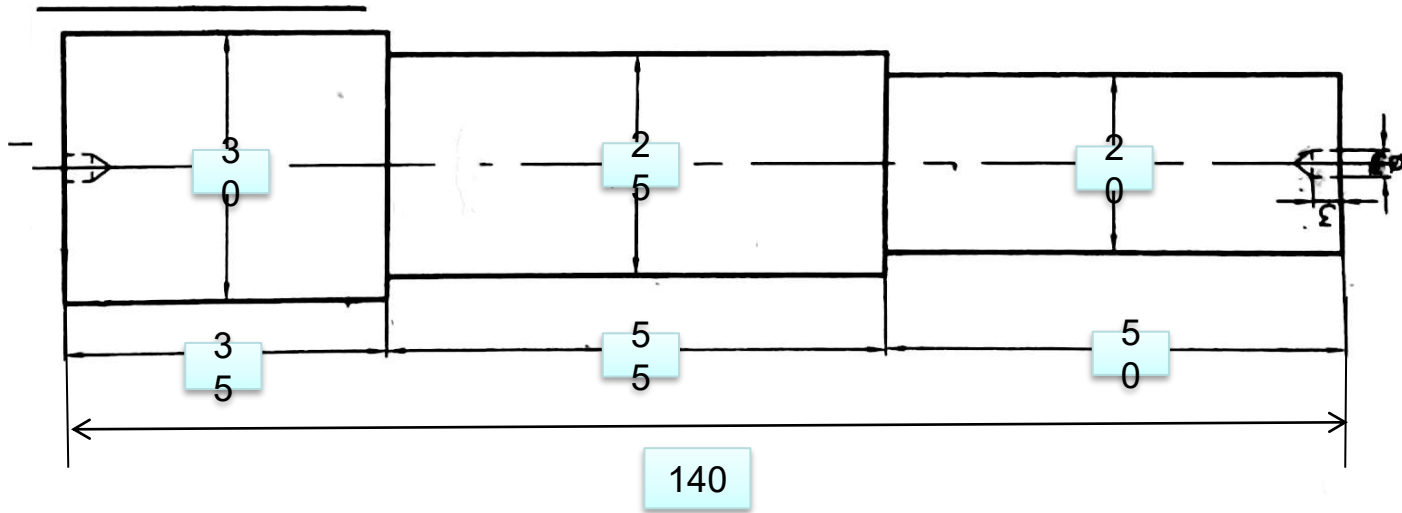



1	---	---	TRANS	---	1	---
No.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	WGH.	QTY.	DESCRIPTION
SCALE: 1:1	ORIGINAL: 44		DRAWN	CHECKED(1)	CHECKED(2)	APPROVED
PAGE:	UNIT: mm	MSQ.AT				
STAMP			NON-SPECIFIED TOLERANCES DIN 7168 GRADE: 1		PRODUCT NAME	
DWG NO:	VER: 0	STANDARDS		REFERENCE		


قطعه خام (برش خورده توسط اره لنگ)

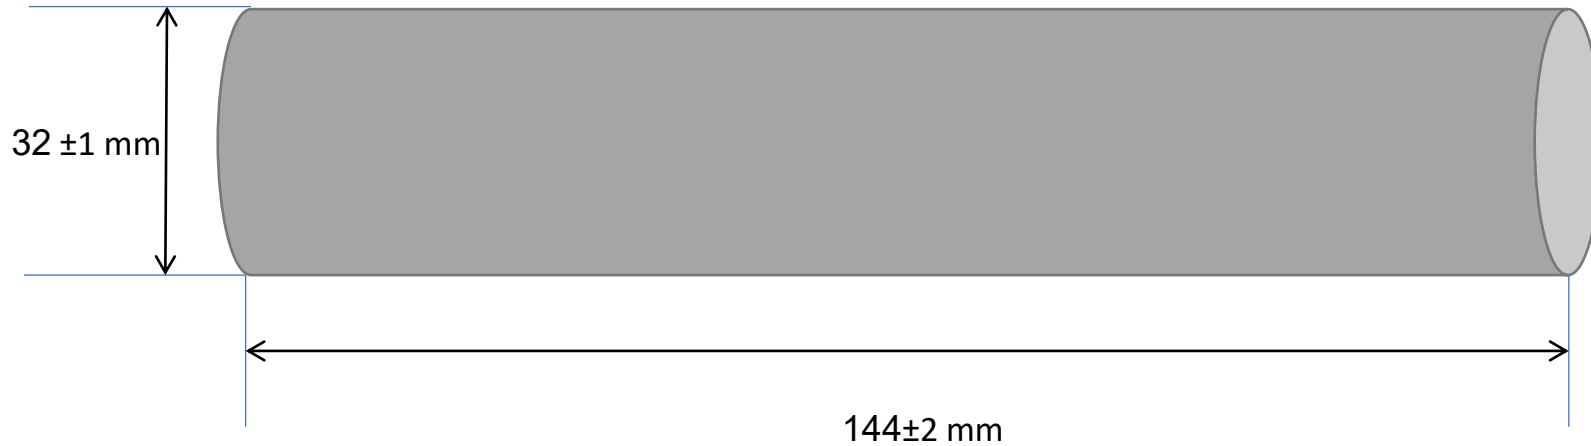



پیشانی تراشی توسط دستگاه تراش (دو طرف)

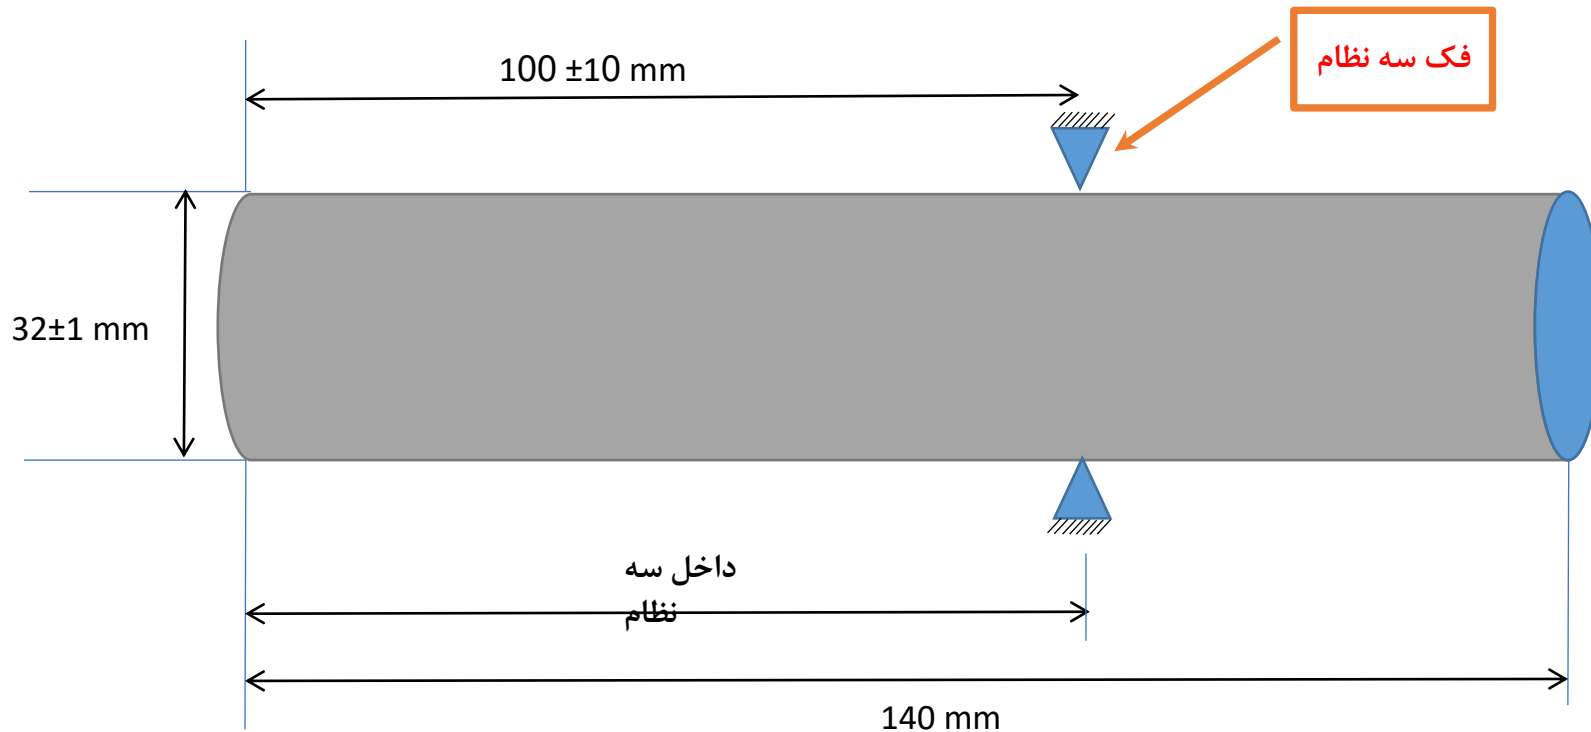

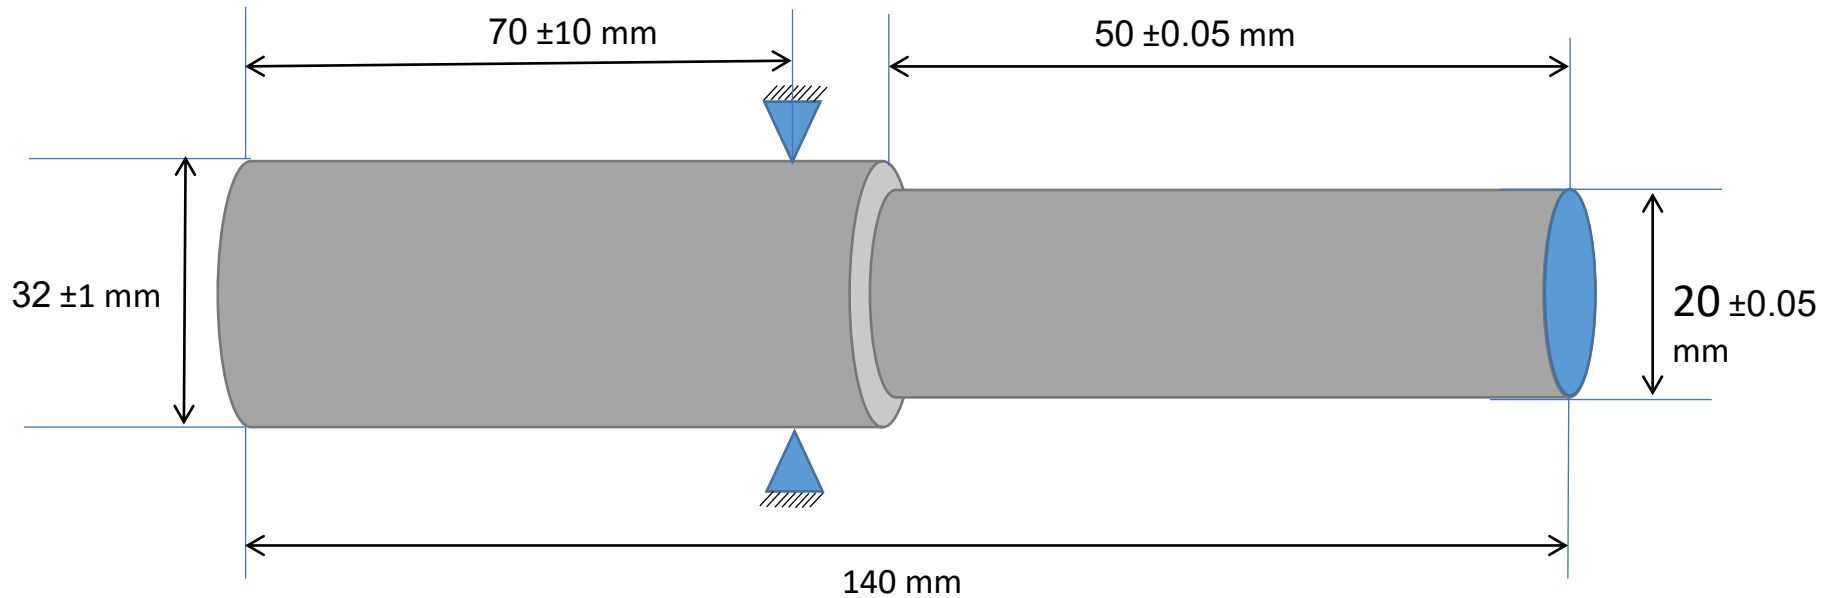

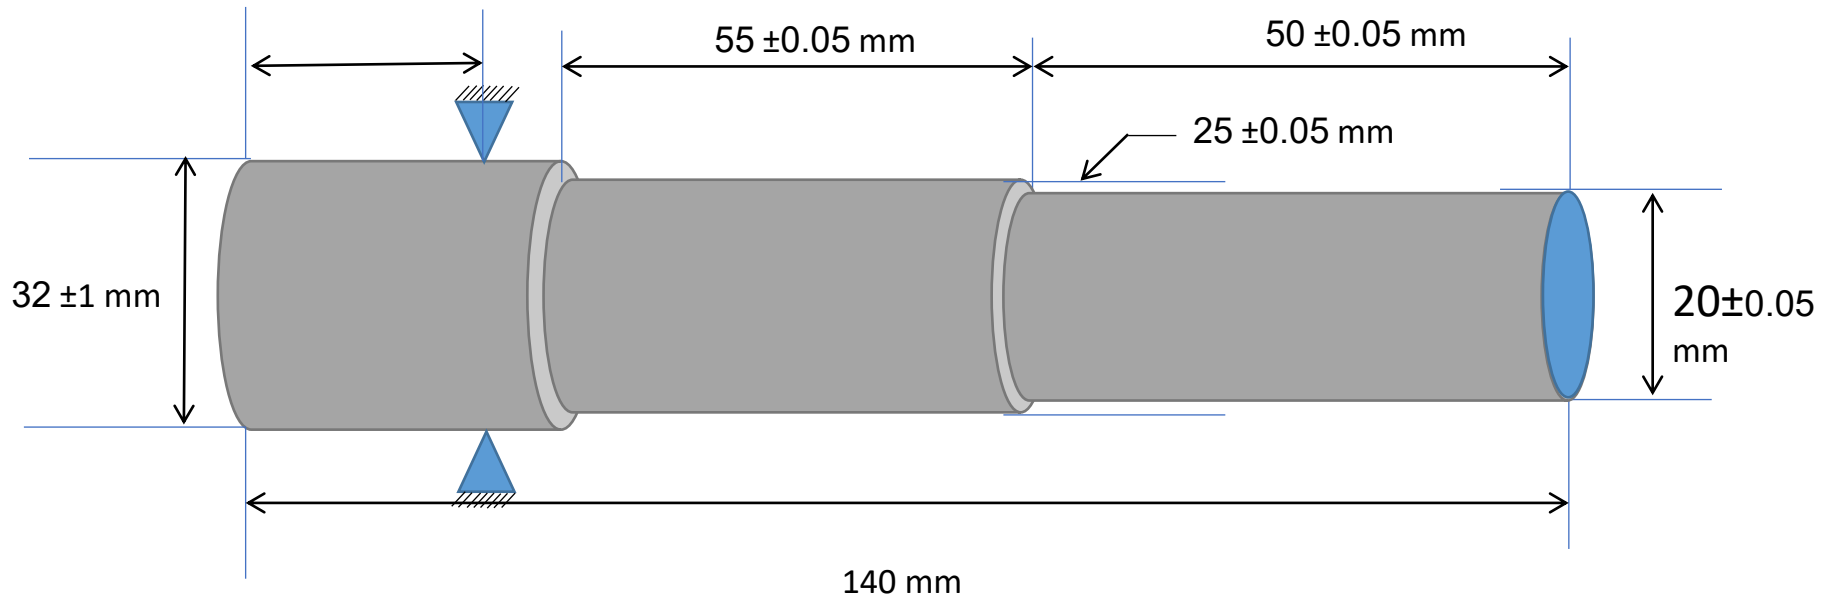

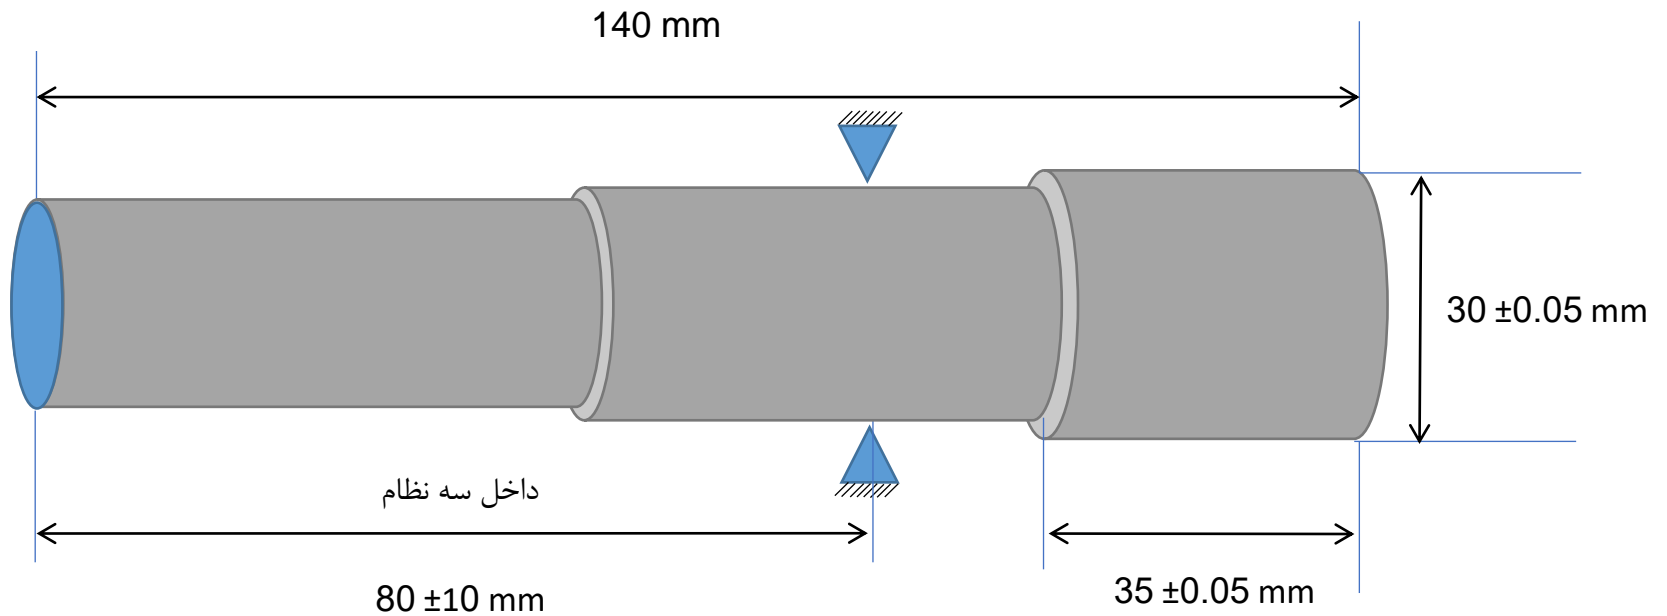

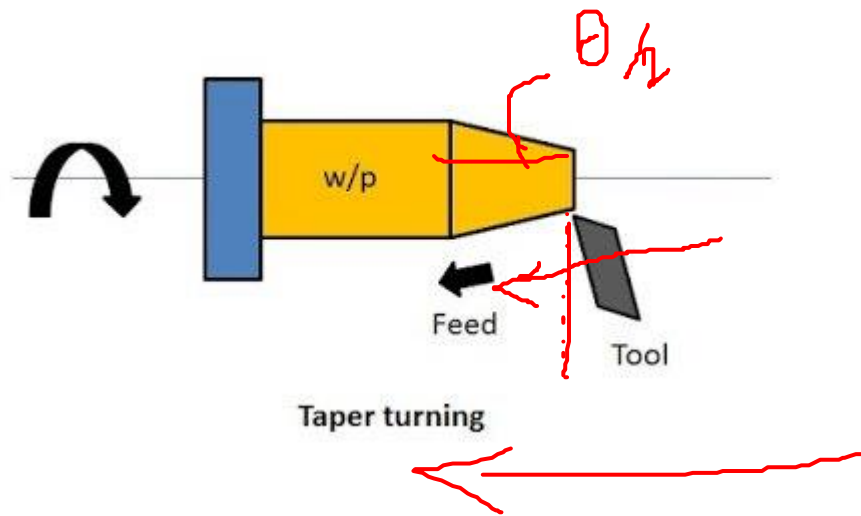


- ۱- انحراف ساپورت فوقانی
- ۲- انحراف مرغک
- ۳- با استفاه از خط کش راهنما

https://www.aparat.com/v/MhLTq/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C_-_DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84

مته مرغک

سوراخ ایجاد شده توسط مته مرغک به ماشین کار کمک می کند تا نوک مته دقیقاً در محل مورد نظر در قطعه در حال چرخش قرار گیرد و مته منحرف نشود. در تصاویر زیر مته مرغک و فرایند مته مرغک زنی بر روی دستگاه تراش را مشاهده می کنید.

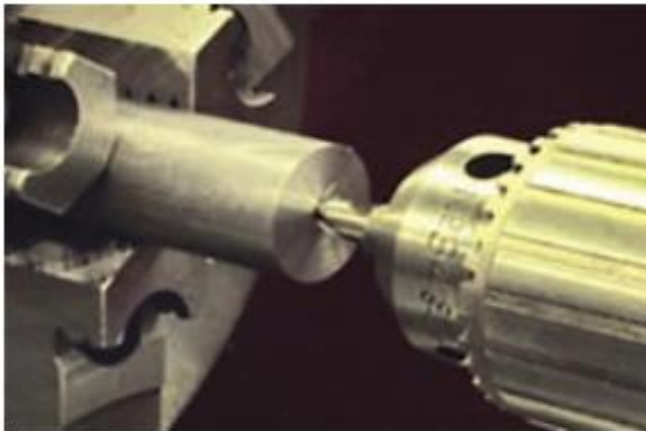

شکل ۹



شکل ۸

از مته مرغک در تراش کاری برای دو منظور استفاده می شود:


- ۱ مشخص کردن دقیق مرکز سوراخ برای جلوگیری از سر خوردن و نفوذ آسان و مطمئن مته
- ۲ ایجاد تکیه گاه مناسب برای مرغک در عملیات تراش کاری قطعات بلند و مخروط تراشی به کمک انحراف مرغک

مته مرغک

نکته



عمق سوراخ مته مرغک معمولاً تا سه چهارم طول قسمت مخروطی است. و نباید بیشتر از آن به داخل قطعه کار نفوذ کند، چون بدنه اصلی آن دارای لقی با دیواره سوراخ نیست و امکان سوختن و شکستن آن و ایجاد حادثه وجود دارد.

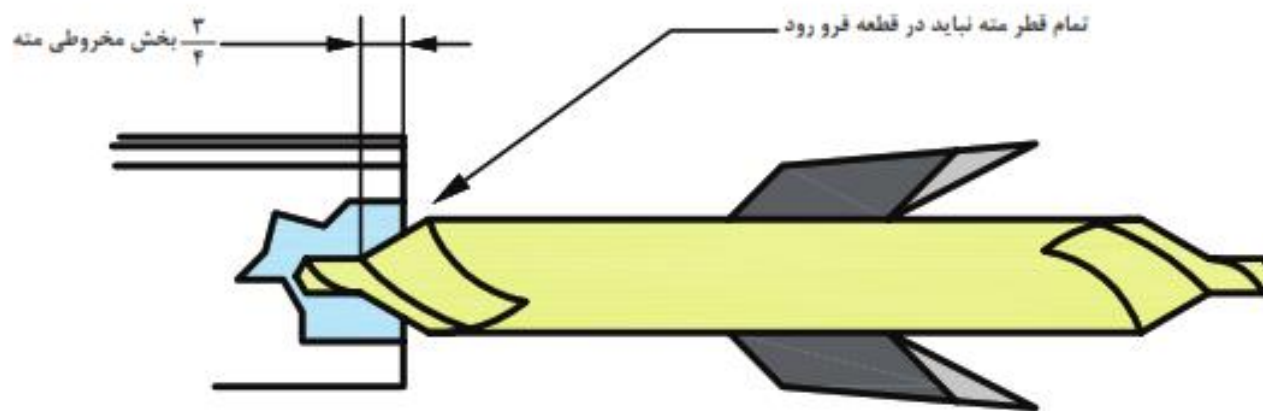

در بخش قبل با اولین مرحله سوراخ کاری با دستگاه تراش یعنی فرایند مته مرغک زنی آشنا شده‌اید، به نظر شما سوراخ کاری توسط مته در دستگاه تراش به چه دلایلی انجام می‌گیرد؟




شکل ۳۲

سوراخ ایجاد شده توسط مته در دستگاه تراش در صورتی که قطعه کار استوانه‌ای و بدون لنگی باشد، با سطح بیرونی آن هم‌محور خواهد بود و اندازه سوراخ به‌وجود آمده نیز تقریباً با قطر مته‌ای که آن را ایجاد کرده است، برابر می‌شود.

نکته



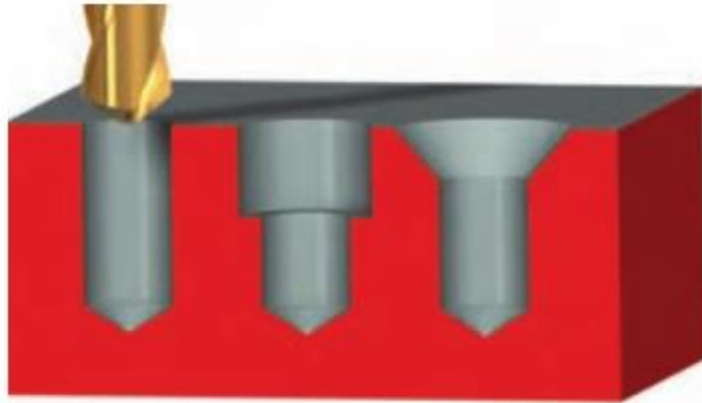

شکل ۳۵
سوراخ پله‌دار - خزینۀ مخروطی countersink hole و خزینۀ استوانه‌ای counterbore hole و سوراخ ساده simple hole



شکل ۳۷ - خزینۀ زن مخروطی

شکل ۳۶ - انگشتی سرتخت

محاسبه متغیرهای ماشین کاری

۱ تعداد دور محور که از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$V = \frac{\pi \times D \times N}{1000}$$

در این رابطه:

D قطر مته بر اساس میلی‌متر (شماره روی دنباله مته، یا اندازه‌گیری قطر مته)

V سرعت برشی متر بر دقیقه (از جدول یا نمودار سرعت برشی با توجه به شرایط و جنس ابزار و قطعه کار)


N تعداد دور محور ماشین بر اساس تعداد دور بر دقیقه (روی دستگاه تنظیم می‌شود)

۲ نرخ (مقدار سرعت) پیشروی عبارت است از مقدار راهی که لبه برنده ابزار بر حسب میلی‌متر در ازای یک


دور گردش قطعه کار در راستای محور کار طی می‌کند و آن را با f نشان می‌دهند.

در جدول زیر مقدار سرعت برشی و نرخ پیشروی براساس جنس و قطر مته، برای سوراخکاری قطعات فولادی آورده شده است.

$$V = RW = \frac{D}{2} \times \pi \times N = \frac{\pi D N}{1000}$$

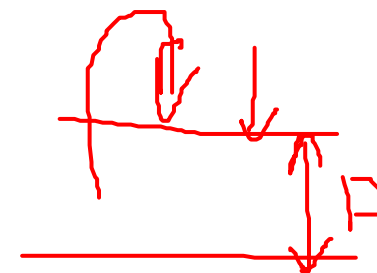

تنظیم پارامترهای ماشینکاری برای تراشکاری و سوراخکاری

سوراخ کاری 		قطر متنه (میلی متر)				
		۱-۵	۵-۱۰	۱۰-۲۰	۲۰-۳۰	۳۰-۴۰
Hss بدون پوشش	V_c (m / min) سرعت برش f (mm / rev) پیشروی	۱۳-۱۵				
		+۰.۵-۰/۱۰	+۰/۱۰-۰/۲۰	+۰/۲۰-۰/۳۰	+۰/۳۰-۰/۳۵	+۰/۳۵-۰/۴۰
Hss پوشش دار	V_c (m / min) سرعت برش f (mm / rev) پیشروی	۱۳-۱۵				
		+۰.۵-۰/۱۰	+۰/۱۰-۰/۲۰	+۰/۲۰-۰/۳۰	+۰/۳۰-۰/۳۵	+۰/۳۵-۰/۴۰
Indexable insert ³⁻⁴ (cem. carbide inserts)	V_c (m / min) سرعت برش f (mm / rev) پیشروی				۱۸-۲۰۰	
					+۰/۳-۰/۰.۸	+۰/۰.۸-۰/۱.۲
Solid cemented carbide ⁵⁻⁷	V_c (m / min) سرعت برش f (mm / rev) پیشروی	۱۰-۱۳۰				
		+۰/۰.۸-۰/۱۰	+۰/۱۰-۰/۲۰	+۰/۲۰-۰/۳۰	۱/۳۰-۰/۳۵	
Brazed cemented carbide ⁵⁻⁷	V_c (m / min) سرعت برش f (mm / rev) پیشروی	۵-۷۰				
				+۰/۱۵-۰/۲۵	-۰/۳۵ +۰/۲۵	+۰/۳۵-۰/۴۰

تنظیم پارامترهای ماشینکاری برای تراشکاری و سوراخکاری

برای سوراخکاری قطعه‌ای از جنس فولاد توسط مته HSS به قطر ۱۲ میلی‌متر تعداد دور محور ماشین تراش و نرخ پیشروی را محاسبه کنید.

فعالیت




بر اساس نقشه داده شده قطعه کار را سوراخکاری کنید.

فعالیت




تجهیزات لازم:

- دستگاه تراش
- سه‌نظام مته و کلاهک‌های واسط
- مته (با توجه به نقشه)
- لوازم ایمنی (عینک، لباس کار و ...)

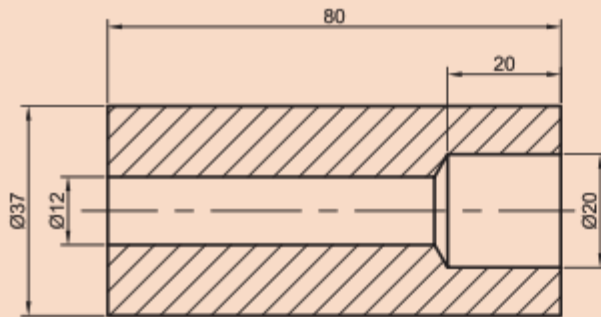

شکل ۵۵

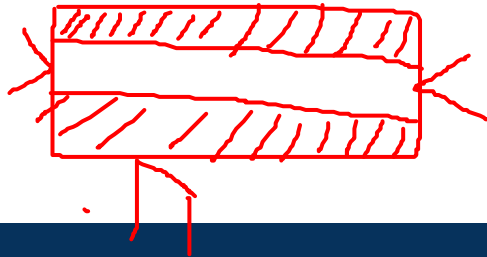

15min

روش ایجاد سوراخ مستقیم: ایجاد سوراخ ناصاف و سپس مرغک به مرغک و روتراشی



شناسایی قرقره آج

ابزاری است که به شکل نورد عملیات آج زنی را انجام می دهد و چون قطعه کار بین دو سطح قرقره آج کاملاً مهار و فشرده می شود .

سطح حاصل از این عملیات به دلیل این فشردگی از استحکام و مقاومت خوبی برخوردار می باشد (به دلیل آنکه کریستال های لایه بیرونی یا محیطی کار کاملاً فشرده می شود و سطح را مستحکم می نماید). تصویر ۲


قرقره آج از سه قسمت تشکیل شده است:

- بدنه
- نگهدارنده قرقره
- قرقره




https://www.aparat.com/v/Eg1XB/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2832%29_-%D8%A2%D8%AC_%D8%B2%D9%86%DB%8C




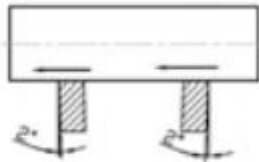


شکل ۱۰

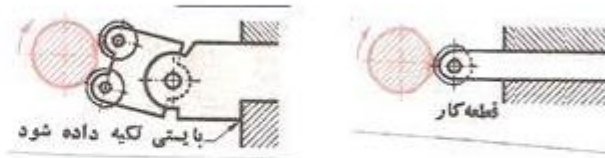

شکل ۹

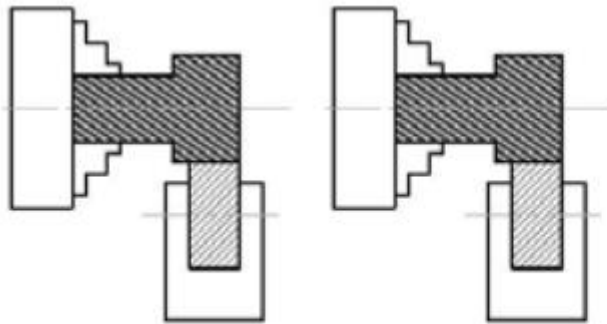


شکل ۱۲

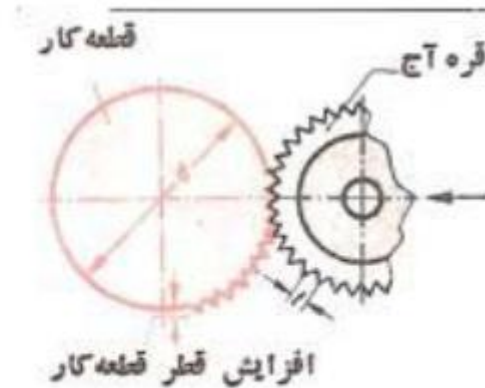

شکل ۱۱

تعریف داخل تراشی

داخل تراشی به مجموعه فرایندی گفته می‌شود که به کمک ابزار برنده تک لبه یا چند لبه از سطوح داخلی قطعه کار براده‌برداری انجام می‌شود تا به اندازه مشخص شده در نقشه برسد. عمده کارهای داخل تراشی شامل طول تراشی، مخروط تراشی، شیار تراشی (گاه تراشی) و پیچ‌بری داخلی می‌شود.

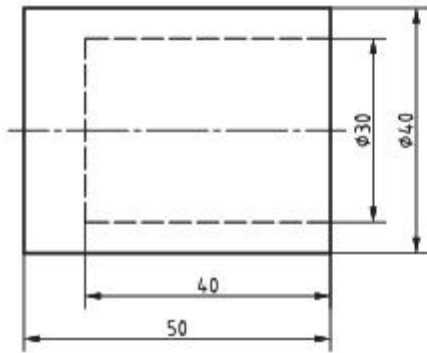


شکل ۲۶




شکل ۲۵

فرایند داخل تراشی


قطعه کار داخل سه نظام یا سایر وسایل کارگیر مناسب بسته می‌شود. به این ترتیب قطعه کار دارای حرکت دورانی است و قلم یا ابزار براده‌برداری به صورت خطی حرکت می‌کند و عملیات داخل تراشی را انجام می‌دهد.

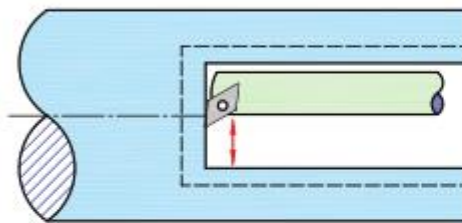


شکل ۳۱

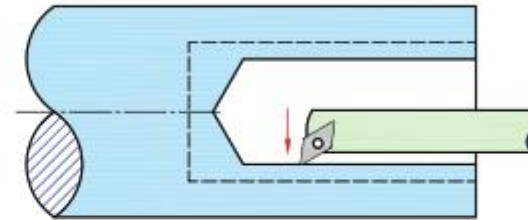

شکل ۳۰

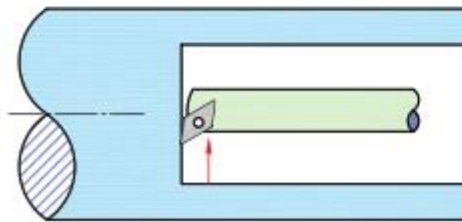

شکل ۳۳

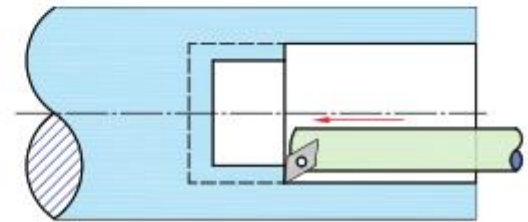


شکل ۳۲

<https://www.aparat.com/v/t3swB>

https://www.aparat.com/v/FK9T1/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4



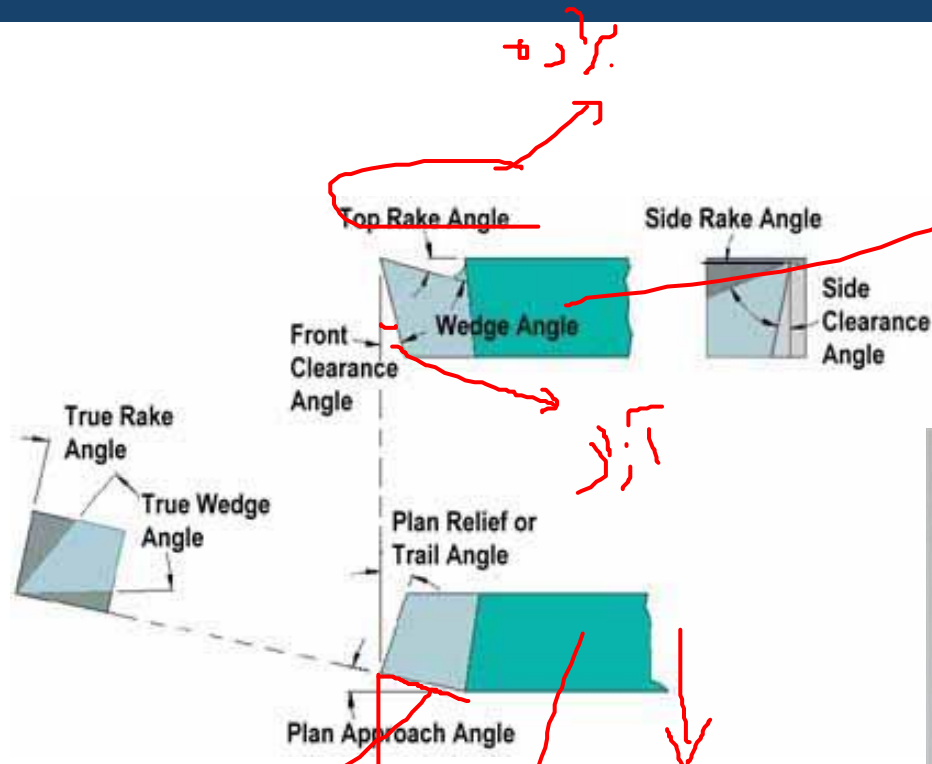


براد +

دیر کنار

آزاد

دیر بالا

تیمار از نا همگی

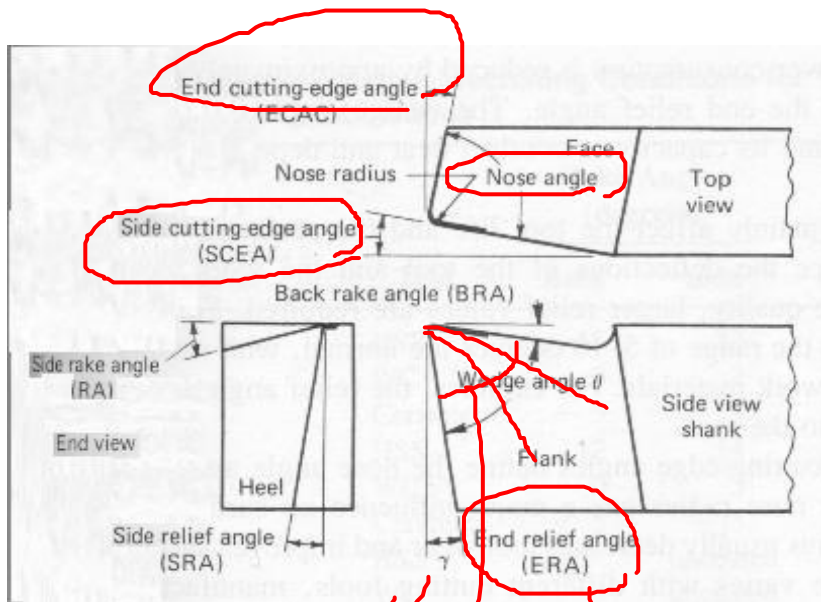

ازاد
نور

زاویه براده (rake angle): شیب سطح جلوی قلم (ابزار) است که یکی از متغیرهای مهم در تراش می باشد.

زاویه آزاد (relief angle): زاویه بین سطح آزاد ابزار و سطح تراشیده شده است و تاثیر مستقیم روی فرسودگی ابزار دارد.

زاویه گوه (wedge angle): زاویه ای است که توسط سطوح براده و آزاد تشکیل می شود.

زاویه تنظیم (cutting edge angle): زاویه بین لبه برنده و محور قطعه کار


ابزار شیار تراشی:

عملیات شیار تراشی با رنده‌های مخصوصی که نمونه‌هایی از آنها را در شکل رو به رو مشاهده می‌کنید، انجام می‌شود.



شکل ۳

رنده‌های شیار تراش بر حسب ضرورت کار، از نظر ظاهری دارای شکل‌های گوناگونی هستند و در ابعاد و اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند. این رنده‌ها لبه برنده نسبتاً باریک دارند و برای جلوگیری از تماس با دیواره‌های جانبی آنها با دیواره‌های شیار در حال تراش، بغل رنده را تحت زاویه‌ای خالی کرده و نازک می‌کنند.

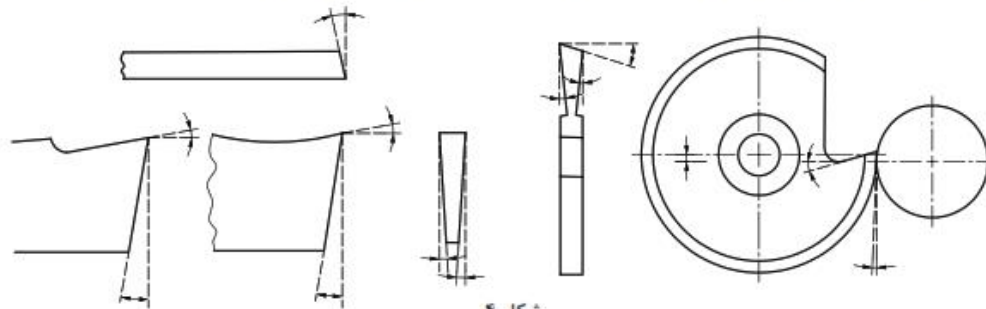

شکل ۴

به عبارت دیگر سطح مقطع سطح براده از سطح مقطع سطح زیرین که موازی سطح براده است، بزرگ‌تر است. به همین دلیل نیز باید مقدار بار وارد شده به آن کمتر باشد و سرعت برش و مقدار پیشروی نیز باید به‌طور مناسب انتخاب شود تا از شکستن احتمالی آنها جلوگیری شود. مقدار پیشروی 0.1 تا 0.2 میلی‌متر در هر دور است. رنده‌های شیار تراش همانند سایر رنده‌های تراش کاری می‌توانند از جنس فولاد ابزار غیرآلیاژی، فولاد ابزار آلیاژی، کاربیدی و سرامیکی، و به‌صورت شمش یا تیغچه در اندازه‌های مختلف تهیه شوند.






https://www.aparat.com/v/cObFo/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%DA%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4


TN40A		← -12 →						← -10 →						← -8 →												
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6							
W	mm	1:1	B				0.08	0.09	0.11	0.12	0.14	0.20	B	0.5						B	64	72				
		8:1	C										C	18	18	22	24	28	40	C	32	36	44	48	56	
		A											A	8	9	11	12	14	20	A	16	18	22	24	28	40
M	mm	1:1	B	0.08	0.09	0.11	0.12	0.14	0.20	B	0.5			0.75		1.25	B	0.25								
		8:1	C	0.16	0.18	0.22	0.24	0.28	0.40	C	1			1.5	1.75	2.5	C	0.5			0.75		1.25			
		A	0.32	0.36	0.44	0.48	0.56	0.80	A	2			3	3.5	6	A	1			1.5	1.75	2.5				
		1:1	B	0.64	0.72	0.88	0.96	1.12	1.60	B	4	4.5	5.5	6	7	10	B	2	2.25	2.75	3	3.5	5			
		8:1	C	1.28	1.44	1.76	1.92	2.24	3.20	C	8	9	11	12	14	20	C	4	4.5	5.5	6	7	10			
			A	2.56	2.88	3.52	3.84	4.48	6.40	A	16	18	22	24	28	40	A	8	9	11	12	14	20			

قلاویز کاری فرآیندی است که از سه ابزار در سه مرحله برای ایجاد رزوه پیچ داخل سوراخ از آن استفاده می شود. حدیده کاری برای ایجاد پیچ روی میله بکار میرود.

https://www.aparat.com/v/KQ5jo/%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C

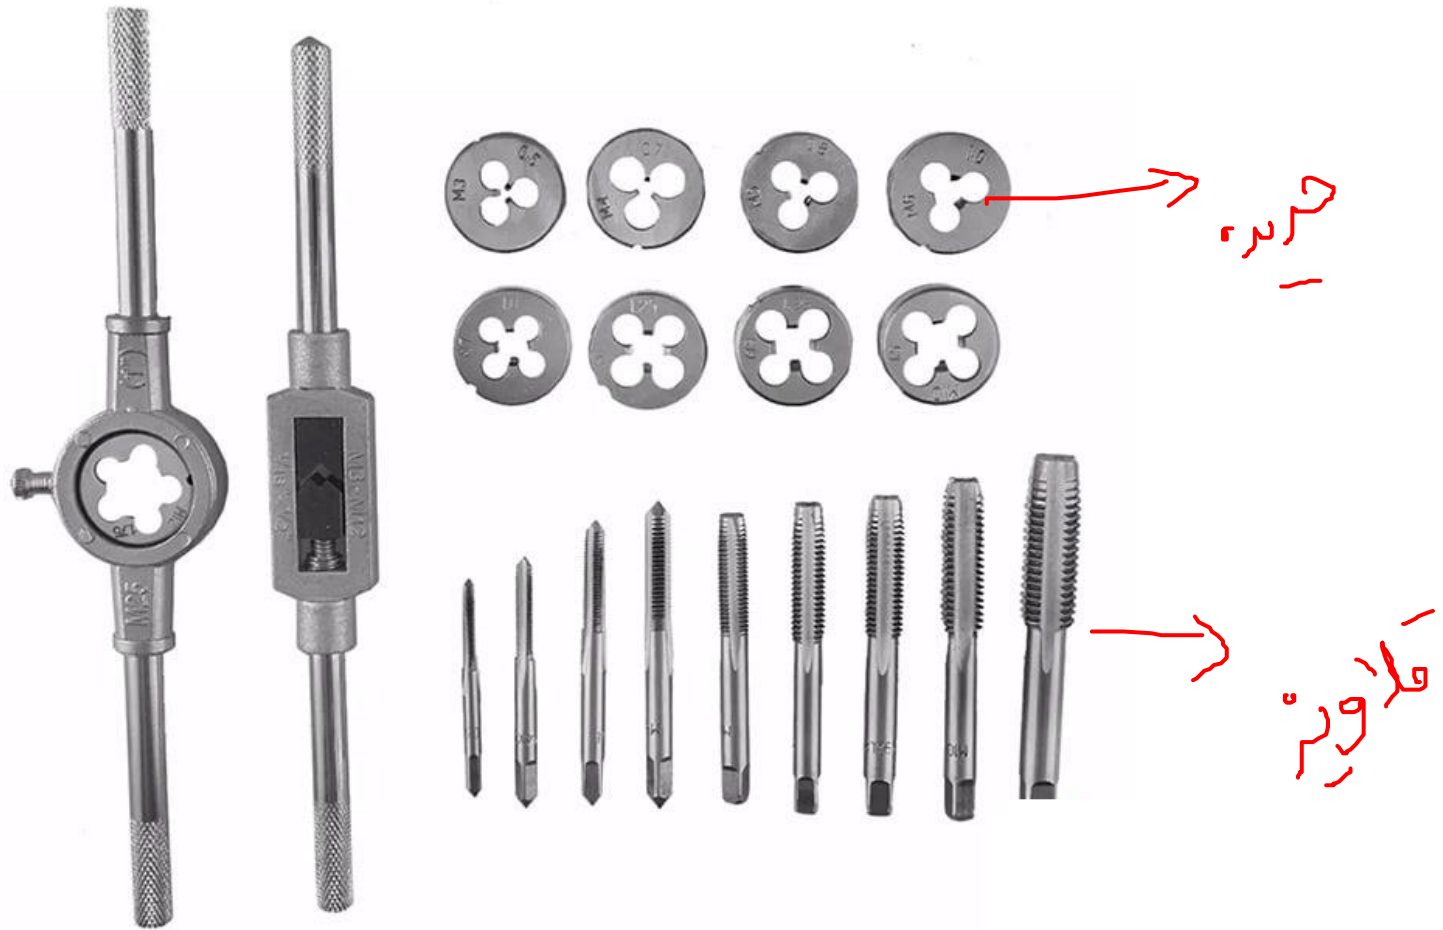


در شکل زیر رنده‌های روتراشی، پیشانی تراش، فرم، پیچ‌بری و شیارتراش و برش را مشخص کنید و آنها را با هم مقایسه نمایید. بر روی شباهت‌ها، تفاوت‌ها و کاربرد آنها با دوستان خودتان بحث کنید و نتایج را در جدول زیر بنویسید.

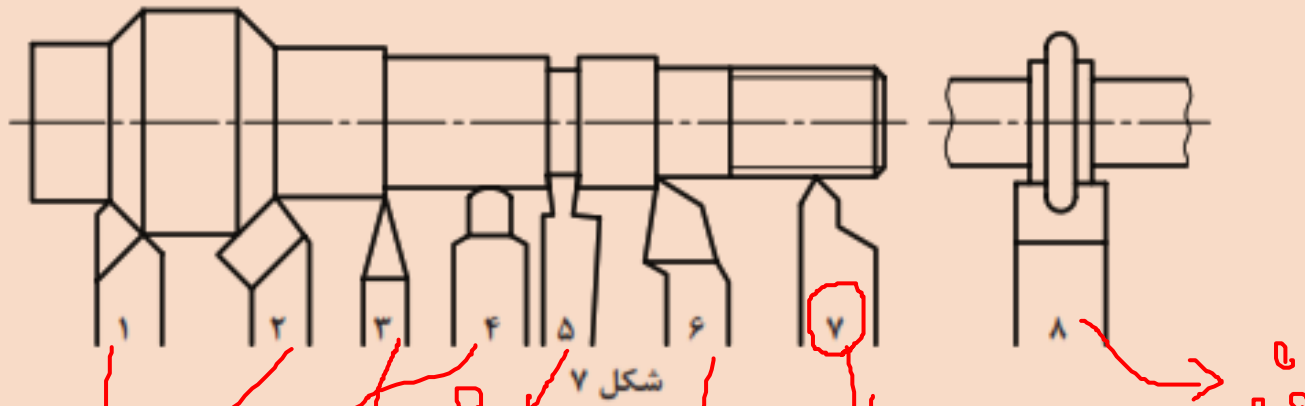

Handwritten red annotations in Persian: 'شکل ۷' (Figure 7) points to the tools. 'پیچ‌بری' (Thread turning) points to tool 4. 'شیار تراش' (Groove turning) points to tool 5. 'برش' (Turning) points to tool 6. 'فرم' (Form) points to tool 7. 'شیار تراش' (Groove turning) points to tool 8.

https://www.dideo.ir/v/yt/fZIWJ_JqQtA/parting-on-the-lathe

- 1) <http://mechanic.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=14&pageid=10872>
- 2) جزوه ارائه شده

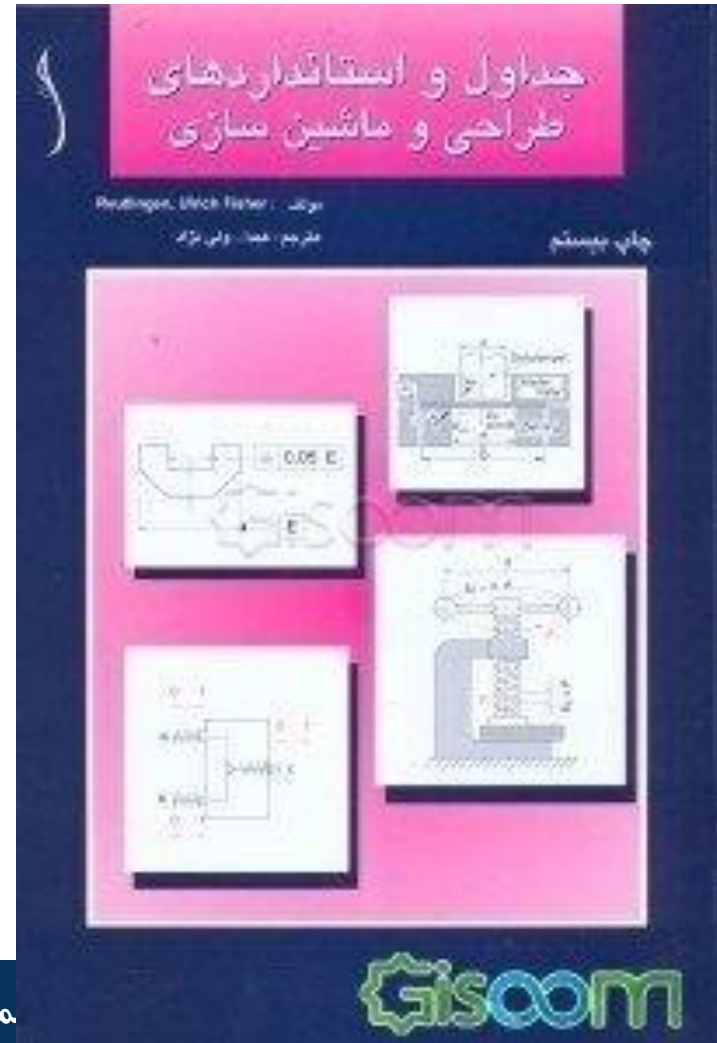

پایان جلسہ اول