

به نام خدا

درس روش های ساخت

جلسه اول: معرفی درس و سرفصل ها

• آشنایی با روش های تولید

• شناخت دقیق محدودیت ها و مزیت های هر روش تولید

حمایت های تولید

هزینه ساخت - کیفیت

• آشنایی با روش های نوین تولید قطعات در محیط روشهای علمی

• آشنایی با مباحث علمی مرتبط با روشهای ساخت و متغیرهای اثرگذار

تولید

ساخت

تفاوت ساخت و تولید

ساخت

- تیراژ کم است (یک یا تعداد کم)
- از ماشین آلات عمومی برای تولید استفاده می شود
- عدم توجه به اصول ساخت زیان زیادی را موجب نمی شود
- اپراتور ساخت در حوزه های مختلف تخصص نسبی دارد

تولید

- تیراژ زیاد است.
- از ماشین آلات مخصوص استفاده می شود.
- عدم توجه به اصول تولید باعث زیان زیادی می شود.
- اپراتور تولیدی در مورد فرایند یا دستگاه مربوطه تسلط و تخصص زیادی دارد.



IATF
ISO 9001

تولید نیاز به سیستم دارد

فرآیند تولید

سرفصل های درس

شماره جلسه	موضوع اصلی	جزئیات هر موضوع
۱	آشنایی با سرفصل های درس	- معرفی سرفصل های درس و ارائه کلیاتی از آنها - ذکر اهمیت و لزوم فراگیری روش های تولید
۲	خواص مواد	آشنایی با مواد متداول در قطعات تولیدی مرور خواص مکانیکی مواد و مفاهیم مرتبط با آن
۳	فرایند های ماشینکاری	- تراشکاری - معرفی فرآیند، متغیرهای تاثیرگذار - تئوری شکل گیری براده و عوامل موثر بر آن در فرآیندهای براده برداری - تعریف رواداشت های هندسی و ذکر اهمیت آن ها در تولید
۴	فرایند های ماشینکاری	- فرزکاری - معرفی فرآیند، متغیرهای تاثیرگذار - سنگ زنی - معرفی فرآیند، متغیرهای تاثیرگذار
۵	فرایند های ماشینکاری	- سوراخکاری، تئوری روش و متغیرهای تاثیرگذار - فرآیندهای ماشینکاری تکمیلی، انواع روش های پرداخت کاری (برقو کاری و قلاویز کاری) مورد استفاده در تولید قطعات موتور، کاربردهای فرآیندهای ماشینکاری در ساخت قطعات
۶	فرآیندهای شکل دهی	- آهنگری، معرفی روش، متغیرهای تاثیرگذار، تجهیزات مورد استفاده - کاربرد فرآیندهای آهنگری در تولید قطعات
۷	فرآیندهای شکل دهی	- تزریق پلاستیک، انواع روش ها، کاربردها، تجهیزات مورد استفاده - کاربرد فرآیندهای تزریق پلاستیک در تولید قطعات
۸	فرآیندهای شکل دهی	- ریخته گری ماسه ای، معرفی روش سنتی، متغیرهای موثر و طراحی فرآیند - ریخته گری کم فشار و گریز از مرکز، متغیرهای موثر و کاربردها

براده
برداری
شکل دهی

فرایندهای لیزر
براده برداری (باربرداری)
شکل دهی
ساخت نمونه

۹	فرآیندهای شکل دهی	<ul style="list-style-type: none"> - ریخته گری تحت فشار با قالب فلزی، متغیرهای موثر و کاربردها - کاربرد روش های ریخته گری در تولید قطعات موتور
۱۰	فرآیندهای شکل دهی	<ul style="list-style-type: none"> - انواع روش های شکل دهی ورق و کاربرد آن ها در تولید قطعات موتور (خودرو) - تئوری شکل دهی ورق، متغیرهای تاثیر گذار - انواع روش های خمکاری، تجهیزات و کاربردها
۱۱	فرآیندهای شکل دهی	<ul style="list-style-type: none"> - متالورژی پودر، معرفی فرایند، متغیرهای موثر و تجهیزات و مواد مصرفی - کاربردهای فرایند متالورژی پودر
۱۲	فرآیندهای شکل دهی	<ul style="list-style-type: none"> - کشش عمیق، پارامترهای فرایند، اساس عملکرد - معرفی فرایند فرم دهی به کمک فشار سیال (Hydro forming) و کاربردهای آن
۱۳	عملیات حرارتی و پوشش دهی	<ul style="list-style-type: none"> - آنیل کردن، آستمپینگ و مارتمپینگ - انواع روش های پوشش دهی، کاربرد روش های پوشش دهی در فرآیند تولید قطعات
۱۴	فرآیندهای اتصال	<ul style="list-style-type: none"> - جوشکاری قوس الکتریکی، تئوری فرایند و تجهیزات مورد استفاده - جوشکاری زیر پودری - جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ
۱۵	روش های نوین تولید	<ul style="list-style-type: none"> - دلایل رویکرد به روش های نوین تولید- معرفی انواع روش های نوین تولید - روش ماشینکاری لیزر، تئوری روش، متغیرها - کاربرد روش های ماشینکاری لیزر در نمونه سازی و تولید قطعات

سرفصل های درس

۱۶	روش های نوین تولید	- جوشکاری اولتراسونیک، تئوری فرآیند، کاربرد ها - فرایند ماشینکاری روش تخلیه الکتریکی (EDM)، تئوری فرآیند، کاربردها
۱۷	روش های نمونه سازی	- معرفی انواع روش های نمونه سازی - کاربرد روش های نمونه سازی در فرآیند توسعه

- از قدرت فعال در صنعت برآوردن در کلاس استفاده خواهد شد

- ۱- آزمون میان ترم-۵ نمره
- ۲- آزمون پایان ترم- ۱۳ نمره
- ۳- تکلیف و پروژه درس- ۲ نمره
- ۴- حضور منظم، فعالیت ها و تحقیق های جانبی- ۱ نمره

- * حداکثر زمان تعیین موضوع پروژه ۲۰ فروردین
- تحویل پروژه یک هفته بعد از آزمون پایان ترم
- نماینده:

جزوه اول و دوم در کتابخانه: منبع اصلی

منابع و مراجع:

- 1) Manufacturing engineering and technology, S. Kalpakjian, Addison-Wesley Publishing Company, Third Edition, 1995

(۲) فناوری ها و فرایندهای تولید، الیپس مسیحی، مریم رونق، انتشارات فرمنش، چاپ دوم، ۱۳۸۹

(۳) دانش و فناوری موتور ملی پایه گازسوز، زیر نظر سید مصطفی میرسلیم و مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو، شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۶۳۱۴-۷، انتشارات ارشاد، سال ۱۳۸۹

(۴) تحلیل ماشینکاری و ماشین های ابزار، علیرضا حاجی علی محمدی، ایمان فاطمی، علی رحمتی، ۱۳۹۸، انتشارات دانشگاه سمنان

- 4) K.G. Swift, J.D. Booker, Process selection from design to manufacture, Butterworth-Heinemann, UK, 2003

5) H. Yamagata, The science and technology of materials in automotive engines, Woodhead Publishing Limited Cambridge, UK, 2005

6) Schuler GmbH, Metal forming handbook, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 1998


7) H. El-Hofy, Advanced machining processes: nontraditional and hybrid machining process, Mc-Graw Hill, 2005

8) M.P Groover, Fundamentals of modern manufacturing, John Wiley & Sons, US, 2007

استفاده از روش های ساخت برای تولید قطعات موتور

نام قطعه	مواد معمول	روش های ساخت معمول	جنس قطعه در موتور نمونه (EF7)	روش ساخت در موتور نمونه (EF7)
بدنه	چدن خاکستری، چدن گرافیتی فشرده، آلیاژ ریختگی آلومینیوم	ریخته گری - دالینگ	چدن خاکستری	ریخته گری ماسه ای
سمبه	آلیاژهای آلومینیوم - فولاد JIS-AC8A و AFP1	ریخته گری - آهنگری - متالورژی پودر	آلیاژ آلومینیوم	ریخته گری در قالب دائمی
حلقه ها	فولاد (فنری (SWOSC) و ضد زنگ (SUS304) و چدن (چدن ورقه ای گرافیتی (FC) و چدن نقطه ای گرافیتی (FCD))	ریخته گری - نورد، برش و سنگ زنی	چدن	52 مرحله نورد ریخته گری
میل بادامک	چدن کرم دار و چدن قابل سخت شدن، فولاد کروم مولیبدن (SCM420)	ریخته گری ماسه ای، متالورژی پودر برای میل بادامک های مونتاژی و هیدروفرمینگ	چدن معمولی	ریخته گری در قالب فلزی خنک شونده
دریچه	فولاد ضد زنگ مارتنزیتی (SUH3) و استنیتی (SUH35)، سوپر آلیاژهای نیکل دار (Inconel 751) و سرامیک ها	آهنگری - متالورژی پودر	فولاد	شکل دهی (جوشکاری، آهنگری سرد)
بستار	آلومینیوم (Al-Si-Cu)	ریخته گری ثقلی یا کم فشار در قالب های ماسه ای یا دائمی	GAISi8Cu3 226.10	ریخته گری ثقلی در قالب دائمی (فلزی)
میل لنگ	فولاد و چدن	ریخته گری، آهنگری و ماشینکاری	چدن	ریخته گری
دسته سمبه	فولاد کروم مولیبدن (SCM435)	آهنگری داغ	فولاد C70	آهنگری داغ
چندراهه هوا	پلاستیک (PA) آلومینیوم	تزریق پلاستیک، ریخته گری	آلومینیوم	ریخته گری
چند راهه دود	چدن با شبکه استنیتی (niresist) و فولاد آلیاژی	ریخته گری، شکل دهی ورق و هیدروفرمینگ	چدن	ریخته گری

انواع روشهای تولید

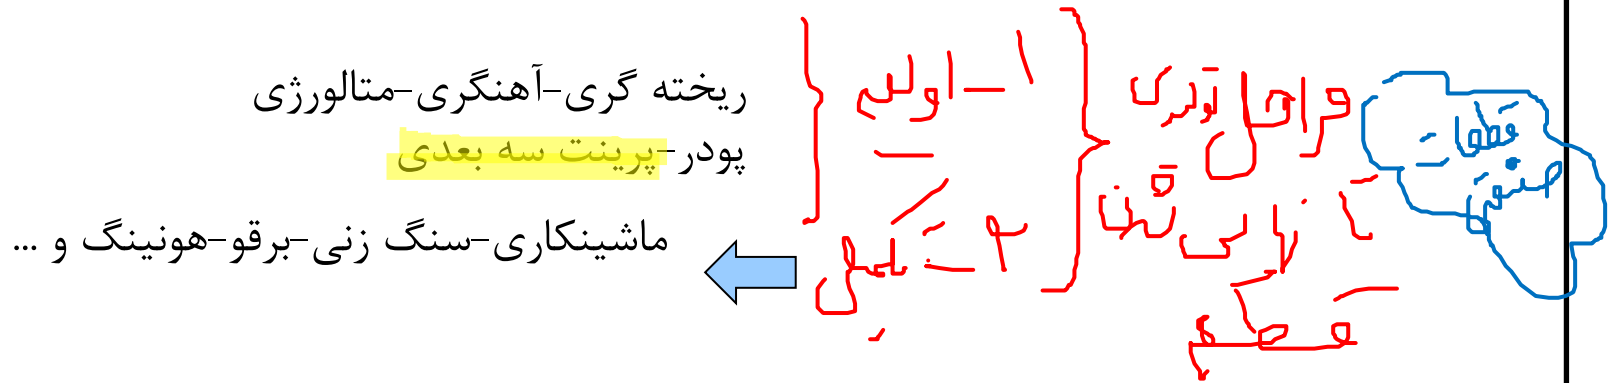

روش های پرینت سه بعدی می توانند جایگزین روش های اولیه تولید شوند.

دسته بندی روش های ساخت

از نظر تعداد قطعه تولیدی:

- تولید تکی (نمونه ای)
 - تولید دسته ای
 - تولید انبوه
- ۱-۱۵۰ ← تمام در سال
 ۱۰۰۰۰ - ۱۰۰۰۰۰ ← ...
 ۱۰۰۰۰۰ - ۱۰۰۰۰۰۰ ← ...
 ← سوایپا
 ← انومویل هزاره - پستی
 ← سفید

از نظر فناوری ساخت:

- روش های سنتی
- روش های مدرن

در سنتی از نیروی مکانیکی استفاده می شود و در مدرن از انرژی حرارتی، الکتریکی، الکتروشمایی و ...

تفاوت



تاریخچه روش های ساخت

ساختار مواد

انواع مواد

خواص مواد

دسته بندی روش های ساخت

تاریخچه روش های ساخت


- از هزاران سال قبل انسان از ابزارهایی از استخوان و سنگ برای برش فلزات استفاده می نمود.
- با استفاده از منابعی مانند آب، بخار و الکتریسیته به تدریج ابزارهای ماشینی جایگزین ابزارهای دستی شدند.
- جان ویلکینسون در سال ۱۷۷۴ ماشینی برای برقوکاری دقیق موتورهای بخار اختراع نمود.
- ویتنی در سال ۱۸۱۸ اولین ماشین فرز را اختراع نمود.
- در اواسط قرن نوزدهم ماشین تراش با انباره ابزار برای تولید انبوه پیچ مورد استفاده قرار گرفت.
- در اواخر قرن نوزدهم ماشین سنگ زنی اختراع شد.

تاریخچه روش های ساخت

- با بکارگیری الکتروسیته به عنوان منبع انرژی در قرن بیستم دستگاه های تولیدی توسعه زیادی یافتند و انواع دستگاه ها برای ساخت قطعات مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
- با اختراع رایانه و اختراع ماشینهای CNC در سال ۱۹۵۳ دقت ساخت قطعات دچار تحول زیادی شد و امروزه ساخت قطعاتی با دقت ۱ میکرومتر از طریق روش های فوق دقیق ممکن است.
- با ورود رایانه ها و تلفن های هوشمند و بحث انقلاب صنعتی چهارم، روش های تولید هوشمندتر شدند

Industry 4.0

تاریخچه روش های ساخت

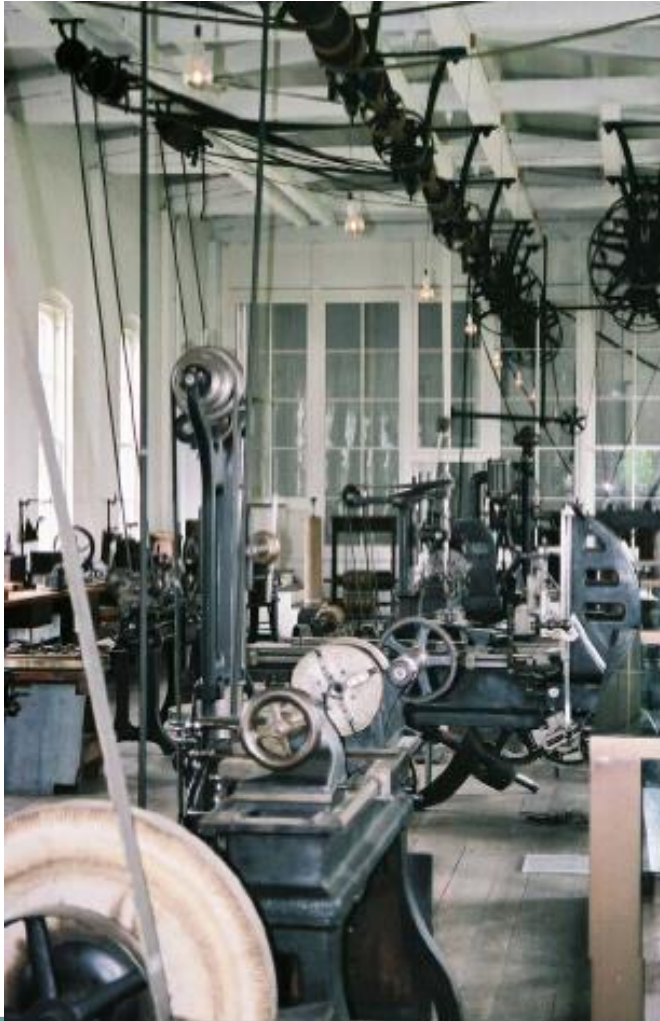

کارگاه ماشینکاری - آزمایشگاه ادیسون

تاریخچه روش های ساخت

ساختار مواد

انواع مواد

خواص مواد

دسته بندی روش های ساخت

تاریخچه روش های ساخت


ساختار مواد

انواع مواد

خواص مواد

دسته بندی روش های ساخت

انواع مواد

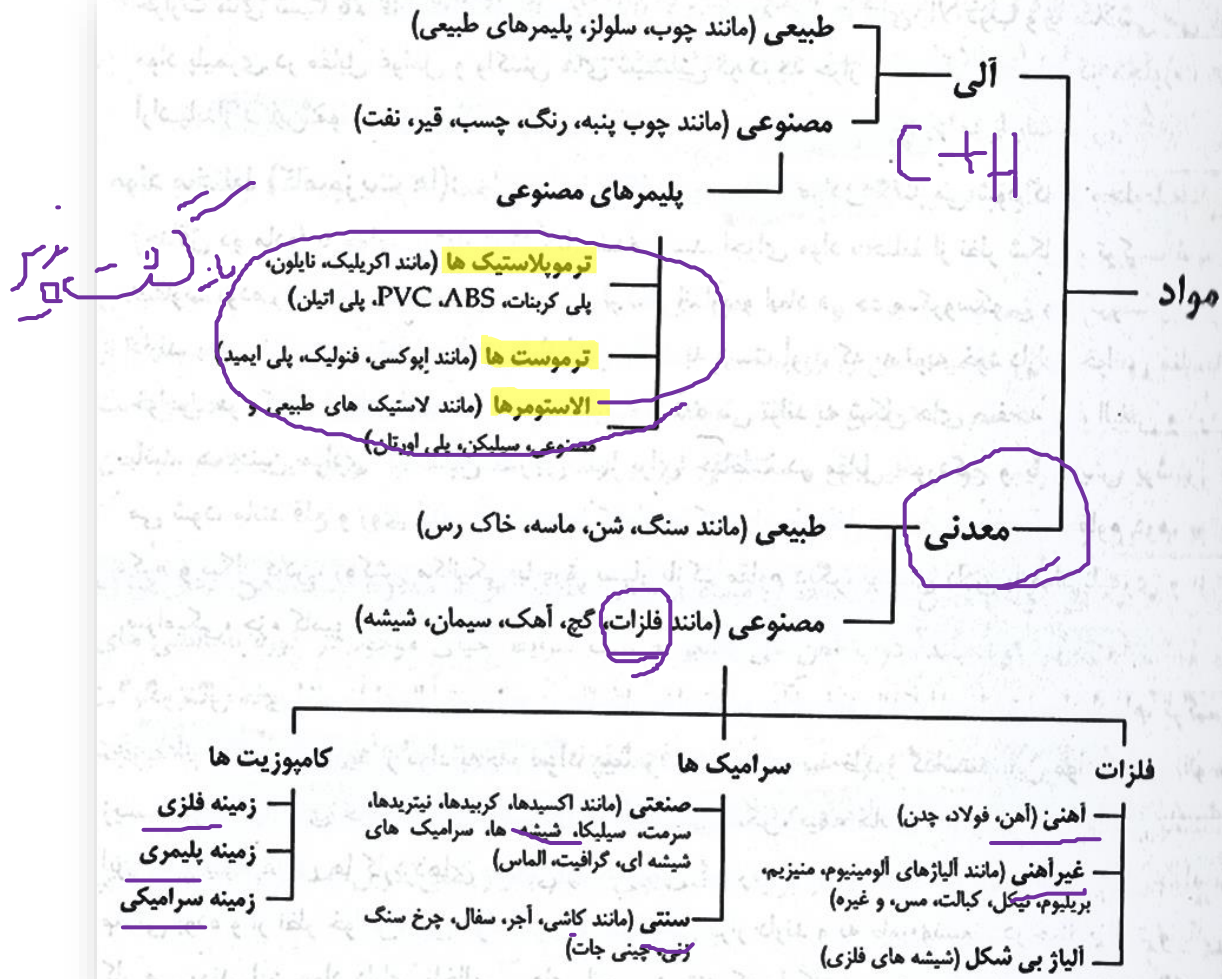

انواع مواد- آهن

- آهن از فراوانترین عناصر طبیعت است که به صورت سنگ آهن در معادن یافت می شود.

ساختارهای کریستالی آهن

- آهن آلفا: این ساختار از دمای طبیعی تا ۹۱۰ درجه سانتی گراد به دست آمده است و دارای شبکه BCC است.
- آهن گاما: این ساختار از دمای ۹۱۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد به دست آمده است و دارای شبکه FCC است.
- آهن دلتا: این ساختار از دمای ۱۴۰۰ تا ۱۵۳۹ درجه سانتی گراد به دست آمده است و دارای شبکه BCC است.

انواع مواد- فولاد

- فولاد برای اولین بار در چین و ژاپن در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ سال پیش از میلاد مسیح ایجاد شد.
- فولادها بیشترین کاربرد را در صنعت و تجارت دارند چون می توان با روش های مختلف تولید و عملیات حرارتی خواص متفاوتی را در آن ها بوجود آورد.
- فولاد برای آلیاژهای آهن که بین ۰.۱ تا حدود ۲ درصد کربن دارند بکار می رود فولادهای آلیاژی غالبا با فلزهای دیگری نیز همراهند. خواص فولاد به درصد کربن موجود در آن، عملیات حرارتی انجام شده بر روی آن و فلزهای آلیاژ دهنده موجود در آن بستگی دارد.

انواع مواد- فولاد

انواع فولادها

- فولاد های کربنی ساده (غیر آلیاژی) ← شکل زیری
- فولادهای ضد زنگ ← زنگ نزن
- فولادهای ابزار ← کما، الما

● فولاد های کربنی ساده (غیر آلیاژی)

- **فولادهای با درصد کربن کم:** این فولادها بین ۰.۱ تا ۰.۲۵ درصد کربن دارند. فولادهای با ۰.۱ درصد کربن برای ساخت ورق هایی که در کشش عمیق، برش و خمش مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده می شود.
- فولادهای با ۰.۲ درصد کربن برای تیرآهن ها، میلگردها و ورق ها مورد استفاده قرار می گیرند. این فولادهای ارزان قیمت به ندرت عملیات حرارتی می شوند.

انواع مواد- فولاد

● فولاد های کربنی ساده (غیر آلیاژی)

- **فولادهای با درصد کربن متوسط:** این فولادها بین ۰.۲۵ تا ۰.۶ درصد کربن دارند. این نوع فولاد ها دارای قابلیت ریخته گری بهتری از فولاد های کم کربن بوده ،سیال تر و تمایل کمتری به ایجاد ترک های گرم در قطعات ریخته گری دارند.
- مصرف اصلی این نوع فولاد ها در صنعت ماشین سازی و در تولید قطعات ریخته گری کوچک، متوسط و بزرگ، صنایع حمل و نقل، دستگاههای نورد و ماشین های راهسازی و ساختمانی است. در میان انواع فولاد های ساده کربنی این نوع فولاد ها بیشترین مقدار مصرف را دارا می باشند.
- **فولادهای با درصد کربن زیاد:** این فولادها بین ۰.۶ تا ۱.۳ درصد کربن دارند. این فولادها پس از انجام عملیات حرارتی سختی و مقاومت سایش زیادی پیدا می کنند. این نوع فولاد ها در تولید قطعاتی نظیر غلتک های نورد گرم، چرخ دنده ها، قالبهای اکستروژن قطعات مقاوم در مقابل سایش است.

انواع مواد- فولاد

• در سال ۱۹۱۳، یک متخصص متالورژی انگلیسی به نام هری بریلی، در حال کار بر روی پروژه ای بود تا کارآیی لوله های تفنگ را افزایش دهد که به طور اتفاقی متوجه شد که افزودن کروم به فولادی حاوی مقدار کمی کربن، آن فولاد را ضد زنگ می کند

• فولاد های ضد زنگ *عنصر اصلی کروم*

- این فولادها با خواص استحکام و داکتیلیته زیاد و مقاومت به خوردگی مشخص می شوند. مقدار زیاد کروم این فولادها را از بقیه فولادها متمایز می کند.
- در تماس با اکسیژن این فولادها تولید اکسید کروم می کنند که آن ها را از خوردگی حفاظت می نماید.
- برای حفاظت در برابر خوردگی باید مقدار کروم حداقل ۱۰-۱۲ درصد وزنی باشد.
- هر چقدر میزان کربن فولاد بیشتر باشد مقاومت به خوردگی کاهش می یابد چون کربن با کروم واکنش داده و تولید کاربید کروم می کند و از میزان کروم کاسته می شود.

انواع مواد- فولاد

انواع فولاد های ضد زنگ

• فولادهای ضد زنگ آستنیتی:

فولادهای آستنیتی به عنوان فاز اولیه خود (کریستال FCC) دارای آستنیت هستند. آنها آلیاژهایی هستند که حاوی کروم و نیکل (بعضی مواقع هم منگنز و نیتروژن) هستند. رایج ترین فولاد ضد زنگ نوع ۳۰۴ است. غیرمغناطیسی یا نگیر هستند. قابلیت شکل پذیری خوبی دارند. نمونه کاربرد این نوع فولادهای ضد زنگ در چندراهه های دود ورقه ای است.

• فولادهای ضد زنگ فریتی:

فولاد های فریتی به عنوان فاز اولیه خود (کریستال BCC) دارای فریت هستند. آنها آلیاژهایی هستند که بر اساس ترکیب نوع ۴۳۰ با ۱۷٪ کروم، حاوی آهن و کروم می باشند. بنابراین این نوع فولادها دارای درصد کروم زیادی هستند. فولادهای فریتی در مقایسه با فولادهای آستنیتی کمتر شکل پذیر هستند. معمولا فولادهای ضد زنگ فریتی بخاطر قیمت پایین آن نسبت به نوع زمینه آستنیتی (مقدار نیکل به کار رفته) ، در انتخاب مواد ترجیح داده می شود .

• فولادهای ضد زنگ مارتنزیتی:

فولاد های مارتنزیتی حاوی فولاد کربن زیادی نیستند و به دلیل عدم زمانی کافی در تبدیل شبکه FCC به شبکه BCC ساختار مخصوصی دارند که به ساختار BCT معروف اند. مارتنزیت به فولاد قدرت سختی زیادی می دهد، اما دوام آن را کاهش می دهد و آن را شکننده می کند،

ترکیب شیمیایی فولادهای ضد زنگ

نام آلیاژ (AISI)	استاندارد معادل DIN	شماره ماده Mat.No	C (%)	Si (%)	Ni (%)	Cr (%)	Others (%)	Fe (%)	Matrix
409	X6CrTi12	1.4512	0.08max	1 max	0.5 max	11	Ti=6*c min to 0.75 max	Base	Ferrite
439	X3CrTi17	1.4510	0.07	1 max	0.5	18	Ti=6*c min to 0.75 max	Base	Ferrite
444	X2CrMoTi18-2	1.4521	0.02	1 max	0.4	18	2Mo,0.02N	Base	Ferrite
441		1.4509	0.02	1 max	0.3	18	0.7Nb,0.3Ti	Base	Ferrite
468			0.009	1 max	0.22	18.25	0.25Cb ² ,0.1Ti	Base	Ferrite
304(L ¹)	X2CrNi19-11 GX2CrNiN18-9	1.4306	0.03	1 max	10	19	2Mn1Si,P,S	Base	Austenite
309	X7CrNi23 14 X12CrNi24 12	1.4833	0.06	1 max	13	23	1.75Mn0.5Si 0.02P,0.002S	Base	Austenite
321	X6CrNiTi18-10	1.4541	0.08	1 max	10	18	Ti=5*C min to 0.7 max	Base	Austenite
Inconel601	Ni Cr 23 Fe	2.4851	0.05	0.5 max	60.5	23	1.4Al Cu 1 max	14.4	Ni Base


¹Low Carbon
²Columbium

ترکیب فولادهای ضد زنگ

مقاومت حرارتی → Ni
مقاومت خوردگی → Cr
بیست - شور دگی

Cr
Ni
Fe

ساختارهای فولاد

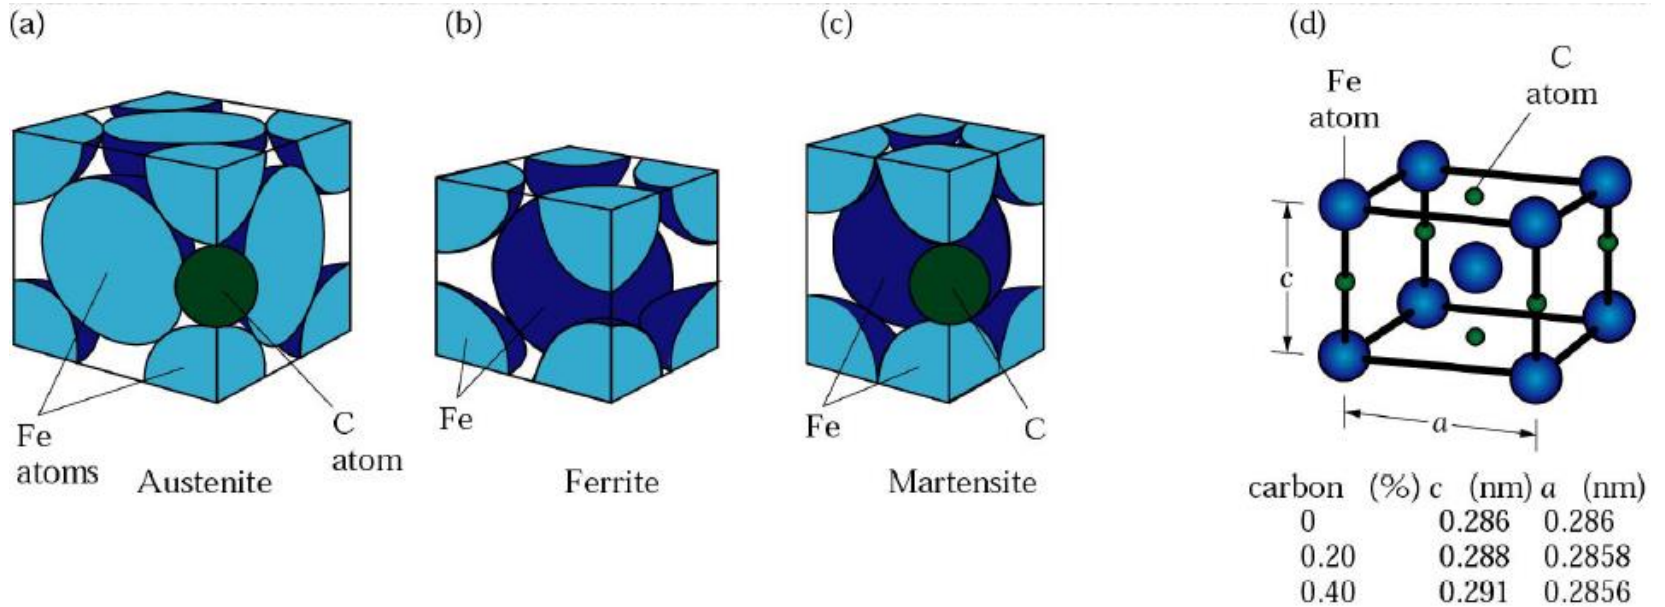

انواع مواد- فولاد

فولاد های ابزار

این نوع فولادها معمولا فولادهای آلیاژی هستند که دارای استحکام زیاد، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت به سایش در دماهای محیط و دماهای کاری زیاد هستند. این فولادها عموما برای ماشینکاری فلزات مورد استفاده قرار می گیرند. میزان کربن این فولادها ۰.۷ تا ۱.۵ درصد می باشد.

• فولادهای تندبر (HSS):

فولادهای تندبر علاوه بر سختی زیاد دارای مقاومت فوق العاده ای در دماهای زیاد هستند و می توانند تا دمای ۶۰۰ درجه سختی و توان برشی خود را حفظ کنند. سری M این فولادها دارای ۱۰ درصد مولیبدن و عناصر دیگر شامل کروم، وانادیم، تنگستن و کبالت هستند.

• سری T حاوی ۱۲ تا ۱۸ درصد تنگستن و عناصر دیگر شامل کروم، وانادیم و کبالت هستند. فولادهای سری M بیش از ۹۵ درصد فولادهای ابزاری تولید شده در آمریکا را شامل می شوند.

• فولادهای گرم کار (سری H):

این فولادها برای استفاده در دماهای بالا طراحی شده اند و دارای چقرمگی و مقاومت در برابر سایش و ترک زیادی هستند. تنگستن، مولیبدن، کروم و وانادیم عناصر آلیاژی این فولادها هستند.


• فولادهای سرد کار (سری A, D, O):

این فولادها برای استفاده در دماهای پایین طراحی شده اند و دارای مقاومت در برابر سایش و ترک زیادی هستند.

• فولادهای ضد شوک (سری S):

این فولادها مقاومت به ضربه خوبی دارند و در سنبه و ماتریس ها مورد استفاده قرار می گیرند.

ابزارهای از جنس HSS

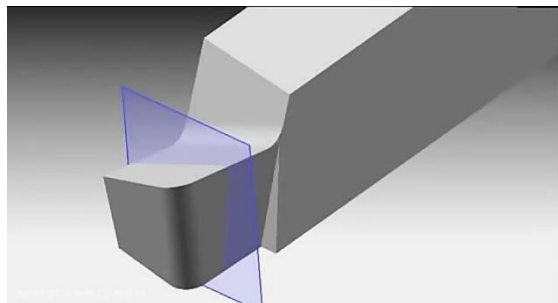

قلم یا تیغچه با ابزار تراشکاری




تیغه برش

انواع مواد-چدن

قسم فولاد پرستی و سختی

چدن

- چدن با داشتن ۲ تا ۴ درصد کربن از فولاد متمایز می شود.
- از چدن به خاطر خاصیت جذب ارتعاشات در بسیاری از قطعات سنگین ماشین الات مانند بسترها و بدنه ماشین ابزارها استفاده می شود. بدنه موتورهای احتراقی معمولاً از جنس چدن می باشد.
- نقطه ذوب کم، سیالیت زیاد (قابلیت ریخته گری و ماشینکاری خوب)، قابلیت جذب ارتعاشات و مقاومت به سایش خوب از ویژگی های چدن در مقایسه با فولاد است.
- مقاومت چدن به ضربه و انعطاف پذیری آن از فولادها کمتر است.

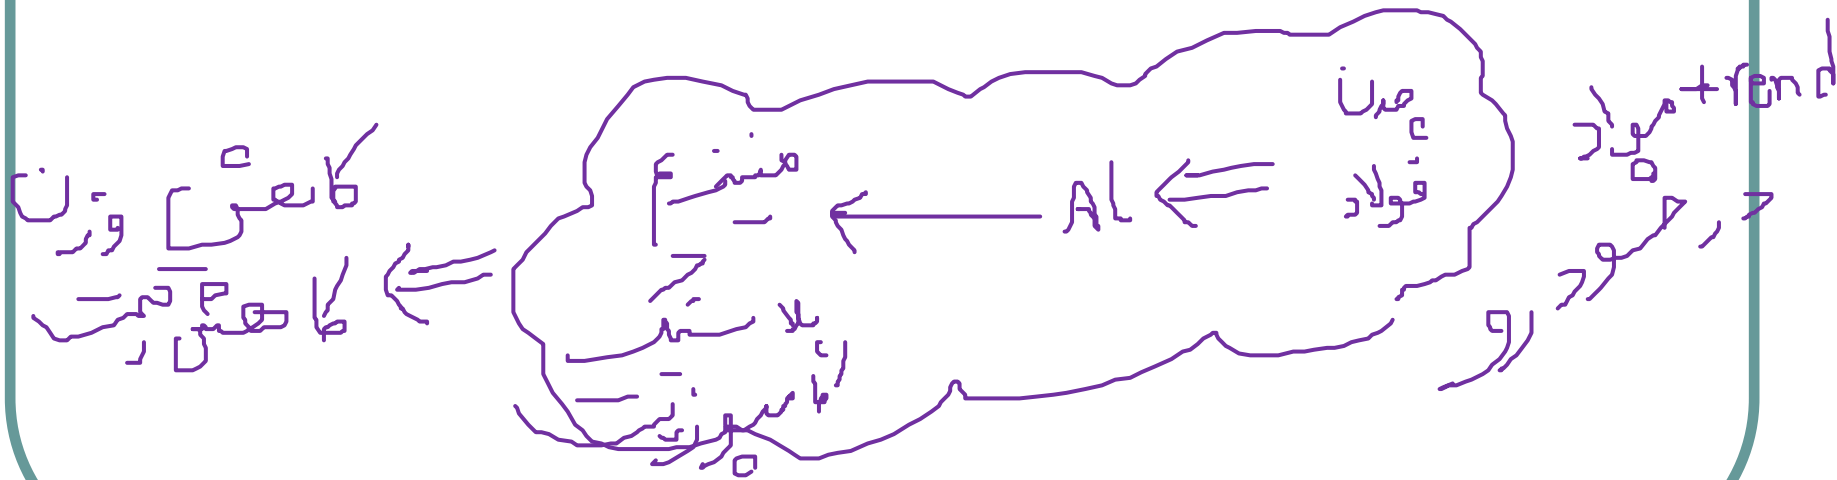

مقایسه وزن و ضریب انتقال حرارت

ضریب انتقال حرارت (W/m*k)	درصد چگالی نسبت به چدن	چگالی	فلز
۵۵	۱۰۰٪	۸۰۰۰	چدن
۲۰	۹۸٪	۷۸۵۰	فولاد
۲۵۰	۳۳.۷۵٪	۲۷۰۰	آلومینیوم
۱۵۶	۲۱.۷۲٪	۱۷۳۸	منیزیم

انواع مواد-سرامیک ها

سرامیک ها

- سرامیک ها از مواد معدنی غیرفلزی هستند.
- مواد سرامیکی سخت و ترد هستند، نقطه ذوب و پایداری زیادی در برابر واکنش های شیمیایی دارند و غالباً هدایت حرارتی و الکتریکی کمی دارند.
- استحکام فشاری آن ها ۵ تا ۱۰ برابر استحکام کششی آن هاست (نمونه: پیزوالکتریک)
- **سرامیک های تک عنصری:** ← مواد خالص گتے
- مواد سرامیکی تک عنصری بیشتر شامل اتم های کربن، سیلیسیم (Si) یا همان سیلیکون) و ژرمانیوم هستند. سیلیسیم و ژرمانیوم برای ساخت نیمه هادی ها به کار می روند و کربن هم به صورت گرافیت به عنوان ماده روانکار مورد استفاده قرار می گیرد.
- **سرامیک های اکسیدی:**
- این مواد از اکسیدهای فلزی تشکیل شده اند. نمونه این اکسیدهای فلزی آلومینا (Al_2O_3) است. این ماده سختی زیادی دارد و به عنوان ماده ساینده مورد استفاده قرار می گیرد.
- نمونه دیگر سرامیک های اکسیدی، اکسید زیرکونیوم است که مقاومت خوبی در برابر ضربه و خوردگی دارد و ضریب انبساط حرارتی و ضریب اصطکاک کمی دارد. این ماده به عنوان جنس قالب ها در فرایند روزنرانی گرم مورد استفاده قرار می گیرد.


انواع مواد-سرامیک ها

سرامیک ها


□ **سرامیک های غیر اکسیدی:**

□ این مواد شامل کاربایدها و نیترایدها هستند. تنگستن کارباید و تیتانیوم کارباید دو نمونه از کاربایدها هستند که به عنوان جنس ابزار و قالب مورد استفاده قرار می گیرند. نیترایدها هم شامل نیتريد بور مکعبی، تیتانیوم نیتريد و سیلیکون نیترايد هستند. نیتريد بور مکعبی دومین ماده سخت پس از الماس است. این ماده به طور طبیعی یافت نمی شود و در دهه ۷۰ میلادی با فرایندی مشابه فرایند تولید الماس مصنوعی تولید شد.

• سیمان و شیشه از دیگر سرامیک ها هستند.

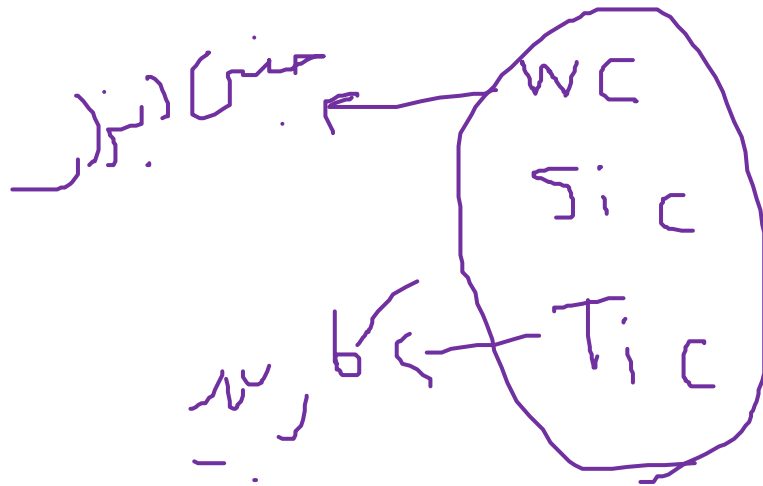

انواع مواد-پلیمرها

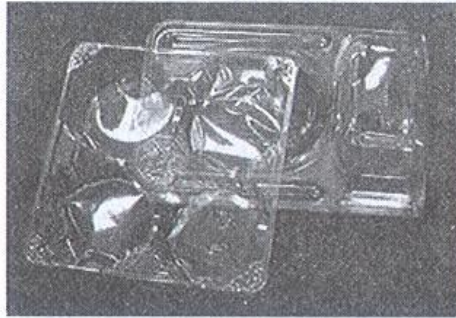

(ج)



(ب)



(الف)



(و)




(ه)



(د)


نمونه هایی از پلیمرهای مورد استفاده در زندگی روزمره: (الف) پلی پروپیلن (PP)؛ (ب) پلی استیرن (PS)؛ (ج) پلی وینیل کلراید (PVC)؛ (د) پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE)؛ (ه) پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)؛ (و) پلی اتیلن ترفتالات (PET).

انواع مواد- کامپوزیت ها

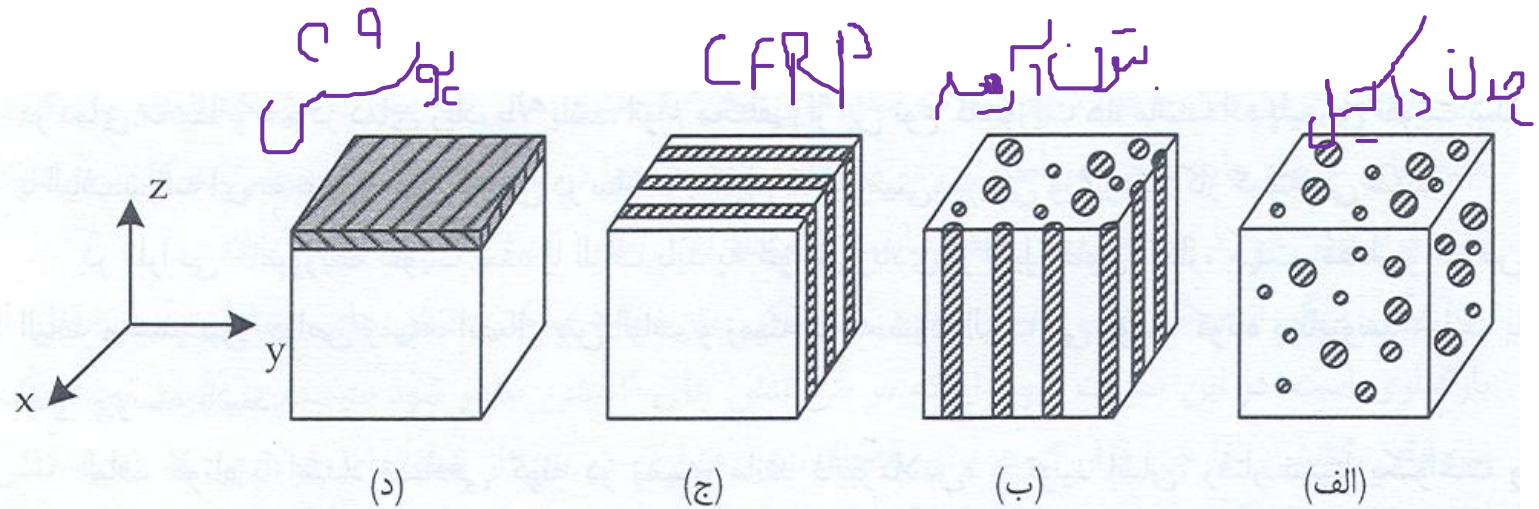

شکل ۲-۹. فرم های مختلف ساختارهای کامپوزیت دو فازی: (الف) ذره ای کروی شکل؛ (ب) الیافی به صورت میله هایی در جهت z ; (ج) لایه ای به صورت صفحاتی در جهت yz ; (د) پوشش سطحی.

• کاربرد مواد مرکب در یاتاقان پوسته ای

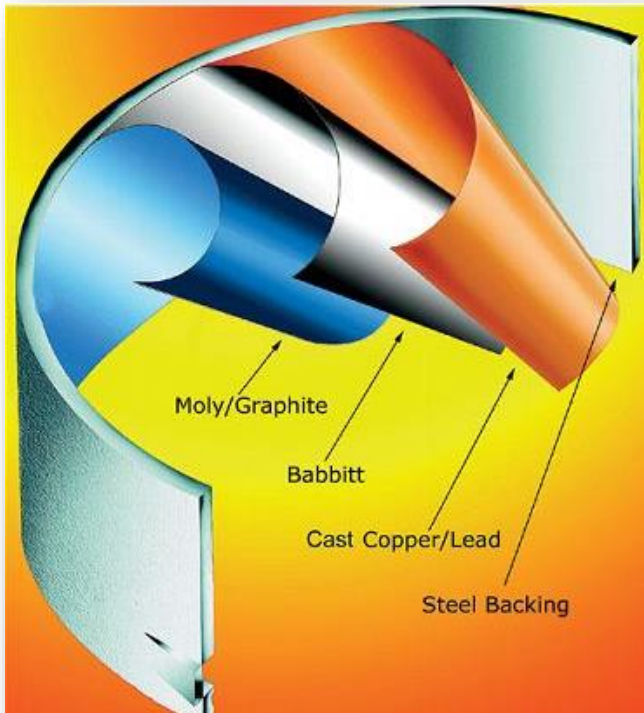

تاریخچه روش های ساخت

ساختار مواد

انواع مواد



خواص مواد


دسته بندی روش های ساخت



خواص مکانیکی

استحکام کششی: میزان تنش کششی که ماده می تواند تا شکست تحمل کند.
 استحکام فشاری: میزان تنش فشاری که ماده می تواند تا شکست تحمل کند.
 معیار تعیین: منحنی تنش کرنش

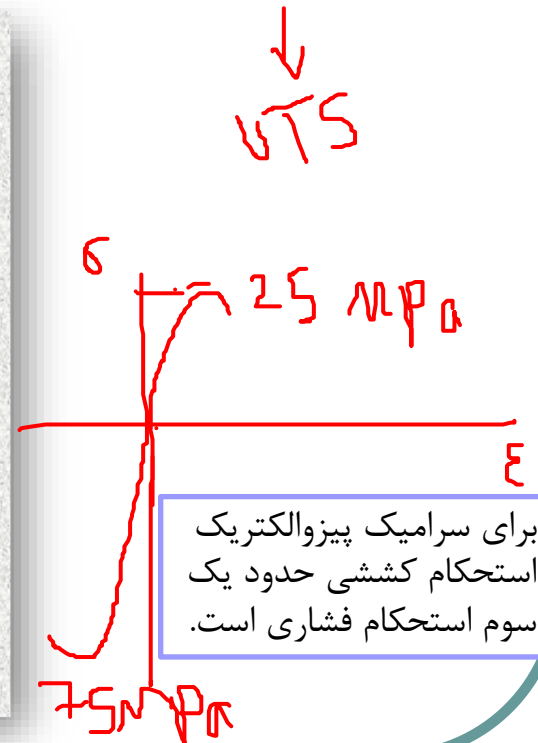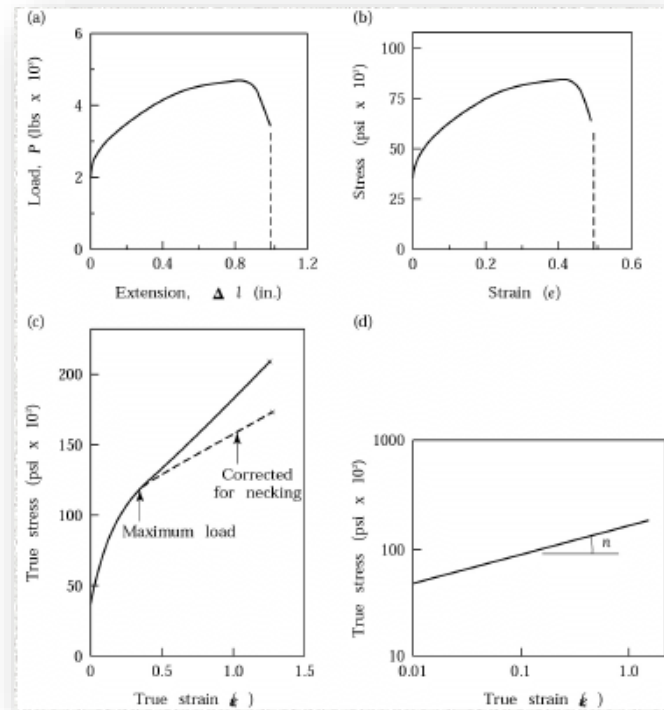


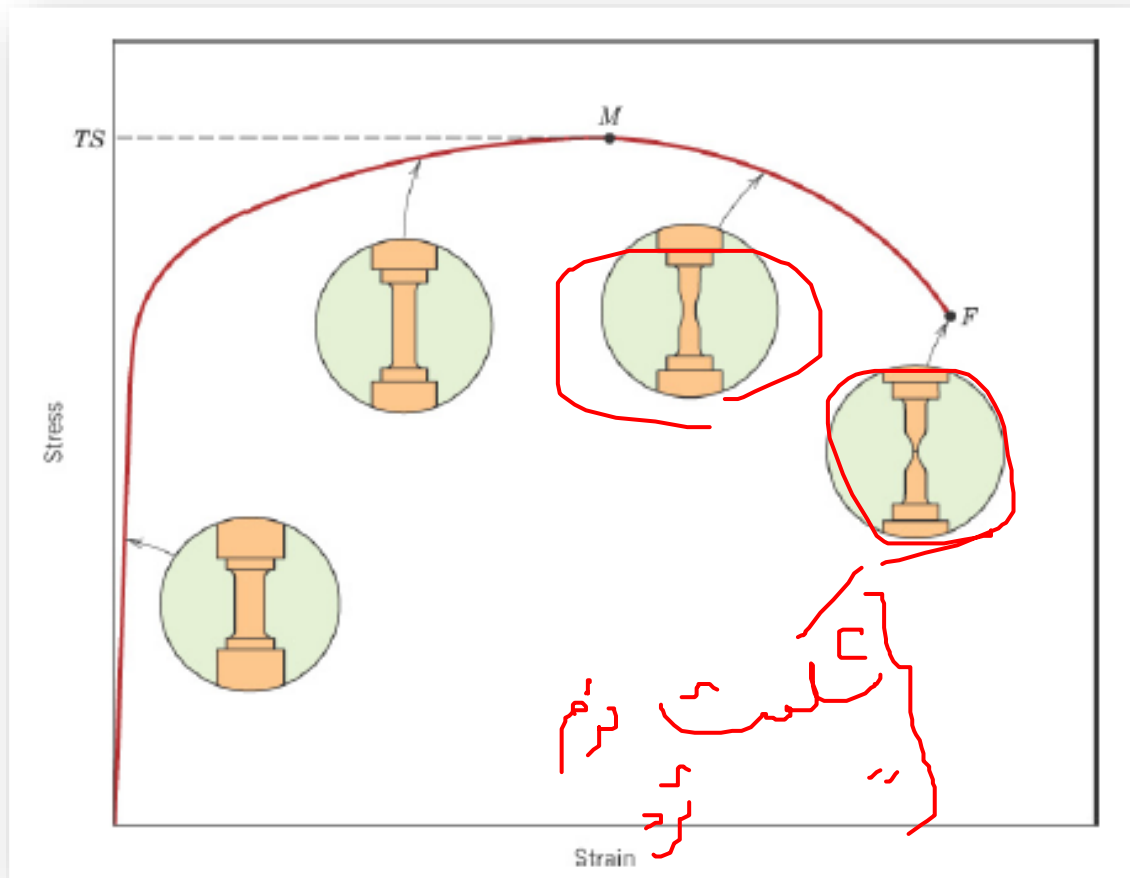

خواص مکانیکی

Stiffness

سفتی: مقاومت یک ماده نسبت به تغییر شکل الاستیک. ماده ای که تغییر شکل کمتری تحت بار از خود نشان می دهد، سفتی بیشتری دارد.
معیار تعیین: مدول یانگ (E)

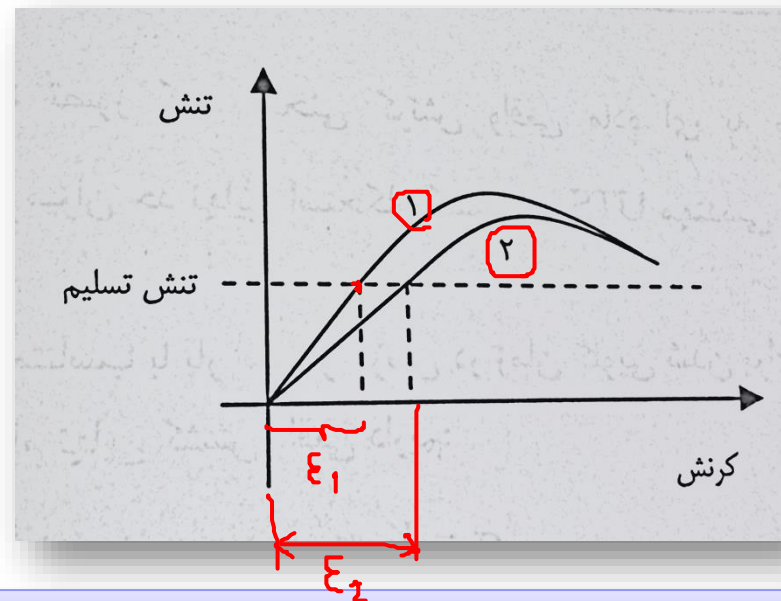


$$\epsilon_1 < \epsilon_2$$

ماده ۱ از ماده ۲ سفت تر است چون در بار یکسان، تغییر شکل کمتری داده است.


Plasticity

پلاستیسیته: مقاومت یک ماده در مقابل تغییر شکل پلاستیک پیش از شکست.

ماده ۱ از ماده ۲ پلاستیک تر است چون تغییر شکل بیشتری پیش از گلویی شدن داده است.

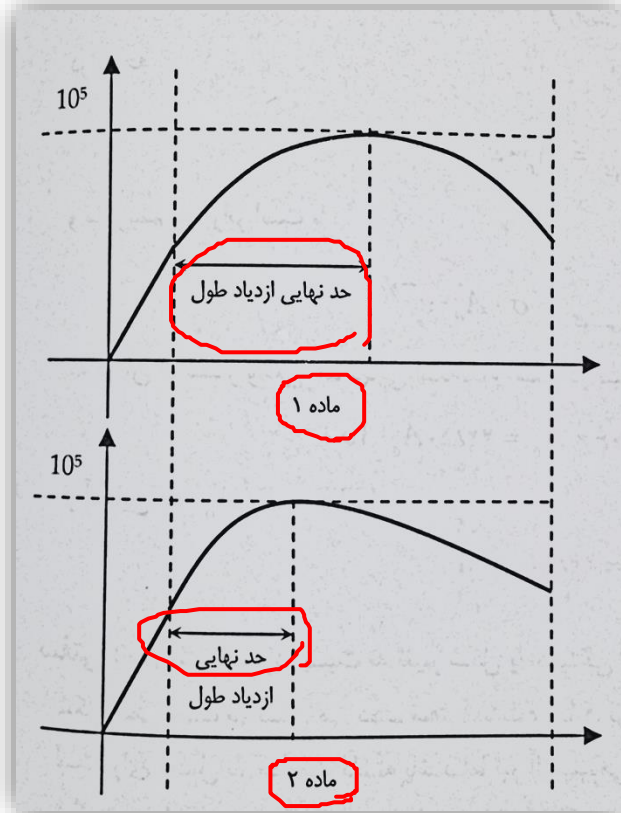

خواص مکانیکی

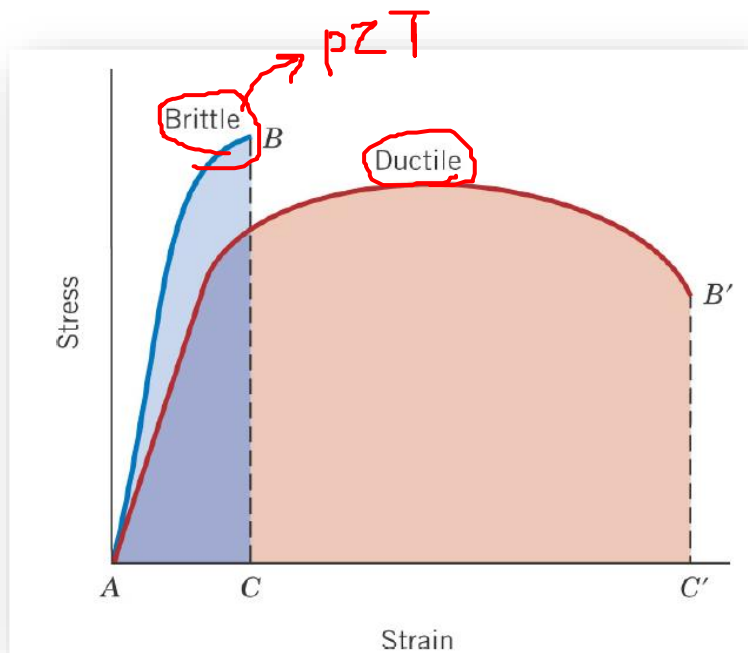


چکش خوری (Ductility): خاصیتی است که به ماده امکان می دهد به قدری کشیده شود که به صورت یک سیم نازک درآید.

شکندگی یا تردی یک ماده قابلیت شکستن آن بدون تغییر شکل زیاد می باشد.

خاصیت کششی - کشش سیم



فرآیند کشش سیم

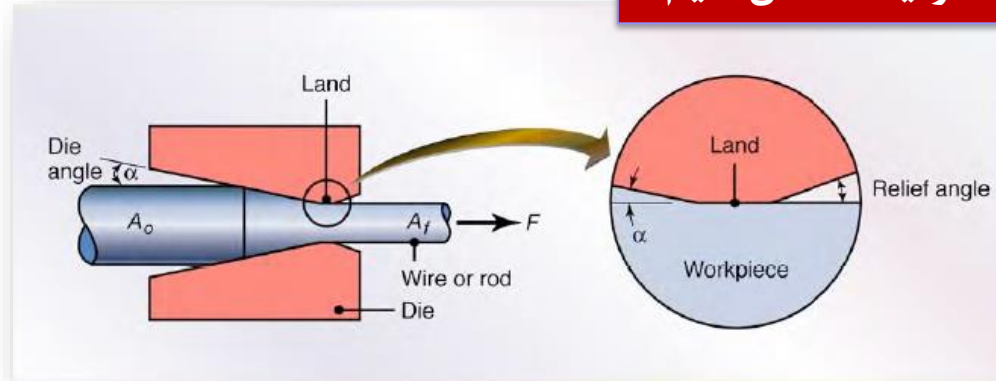


معیار پذیرش

elongation

$$\text{درصد افزایش طول} = \frac{l_f - l_o}{l_o} \times 100$$

$$\text{درصد کاهش سطح مقطع} = \frac{A_o - A_f}{A_o} \times 100$$

Lf قبل از شکست
را بیان می کند

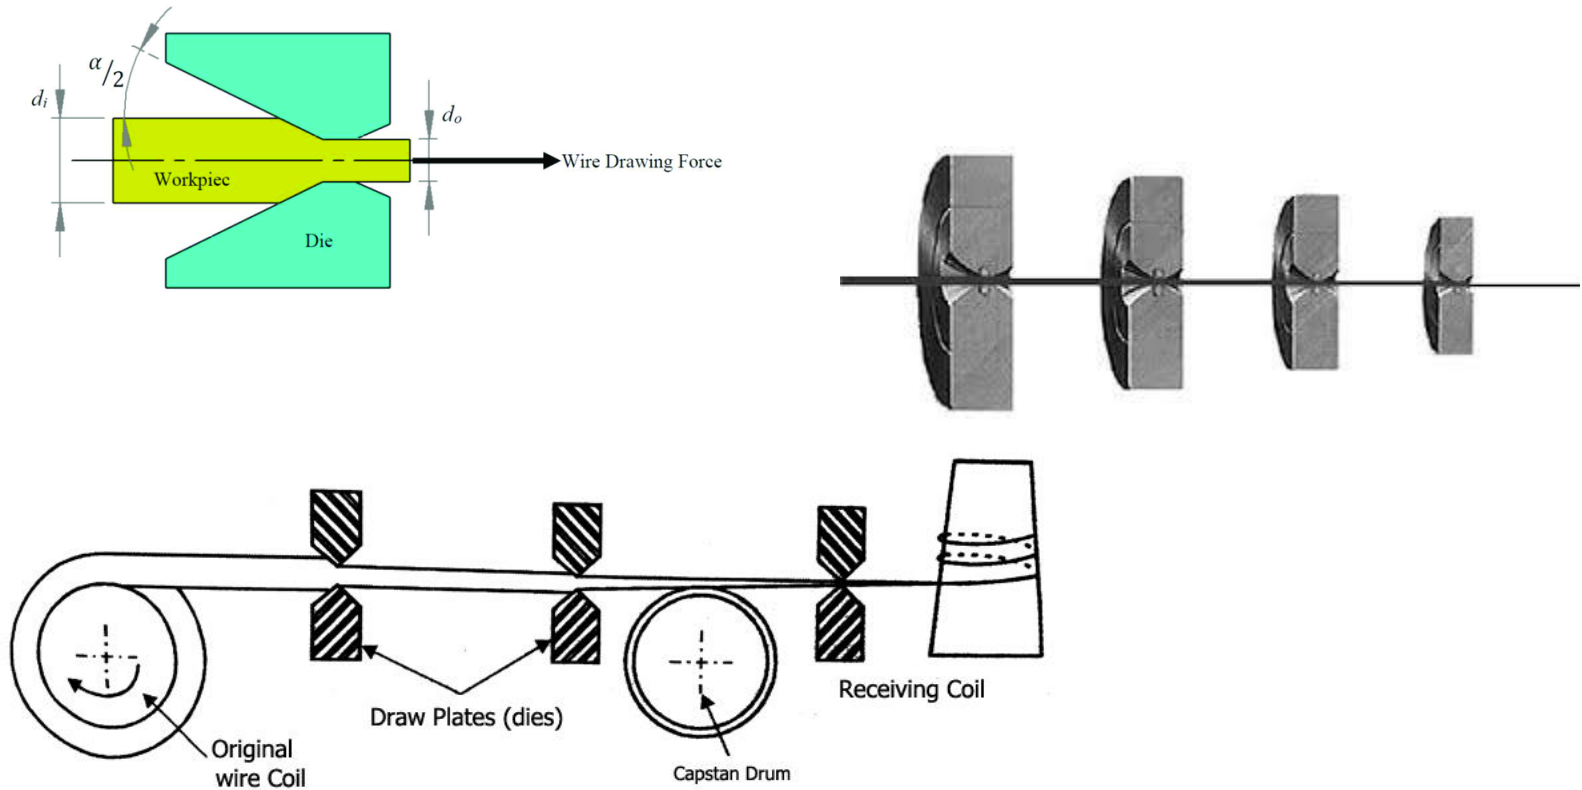

خواص مکانیکی

تورق پذیری (Malleability): قابلیت ماده برای تبدیل به ورق های نازک، بدون ترک برداشتن.

آلمینیوم و سرب تورق پذیرند ولی چکش خوار نیستند.



Aluminum





Gold


خاصیت
کشوری

فرآیند نورد (Rolling)

• چکش خواری یک خاصیت کششی است در حالی که تورق پذیری یک خاصیت فشاری محسوب می شود.

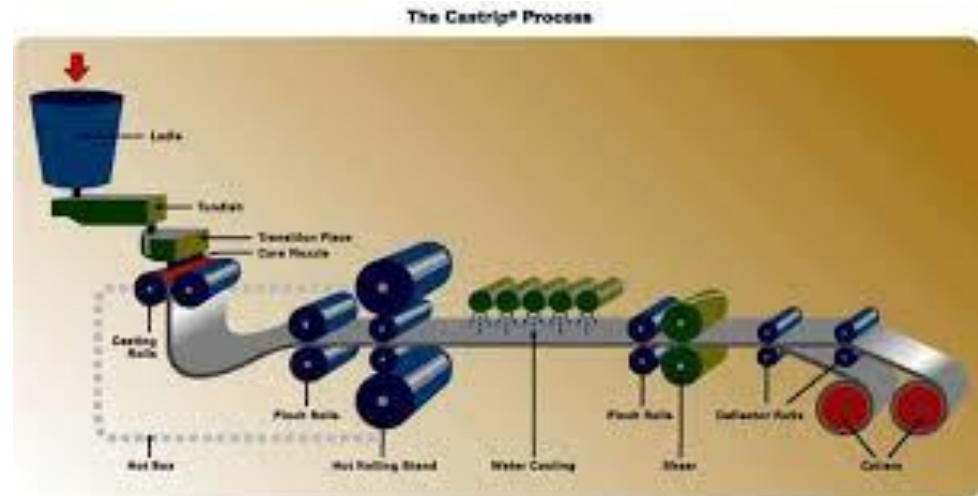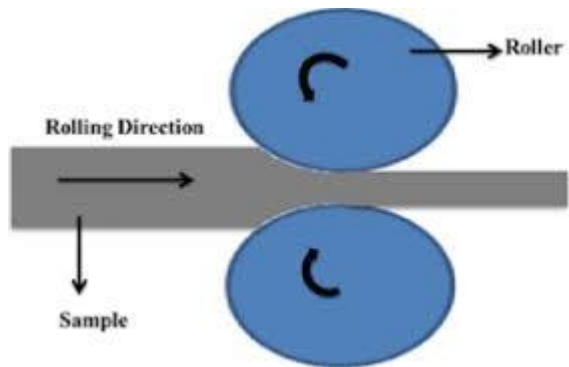

خواص مکانیکی

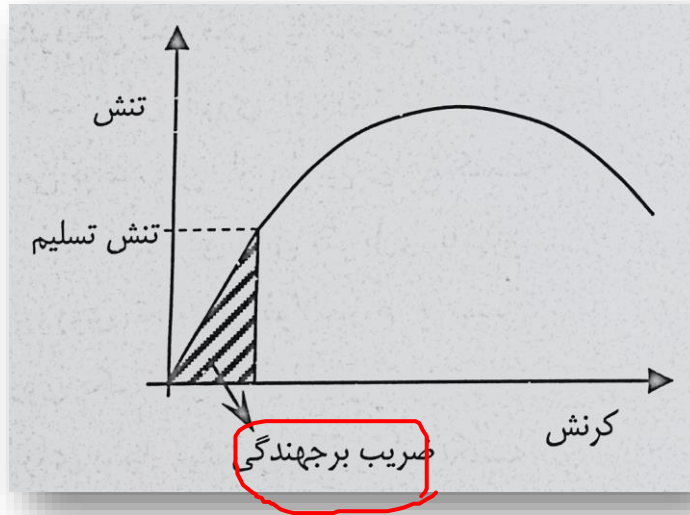

برجهندگی (Resilience): ظرفیت ماده برای جذب انرژی به صورت الاستیک


این ویژگی بیانگر ظرفیت تحمل در برابر شوک ها و ارتعاشات یک جنس است.

$$U_r = \int_0^{\epsilon_y} \sigma d\epsilon \quad \longrightarrow \quad U_r = \frac{1}{2} \sigma_y \epsilon_y = \frac{\sigma_y^2}{2E}$$

Roughness ۵۵٪


انرژی

• **چقرمگی (Toughness)** مقدار انرژی که ماده قبل از شکست جذب می‌کند.
 قابلیت یک ماده برای تحمل تغییر شکل‌های الاستیک و پلاستیک.
 □ فولاد از شیشه چقرمه تر است

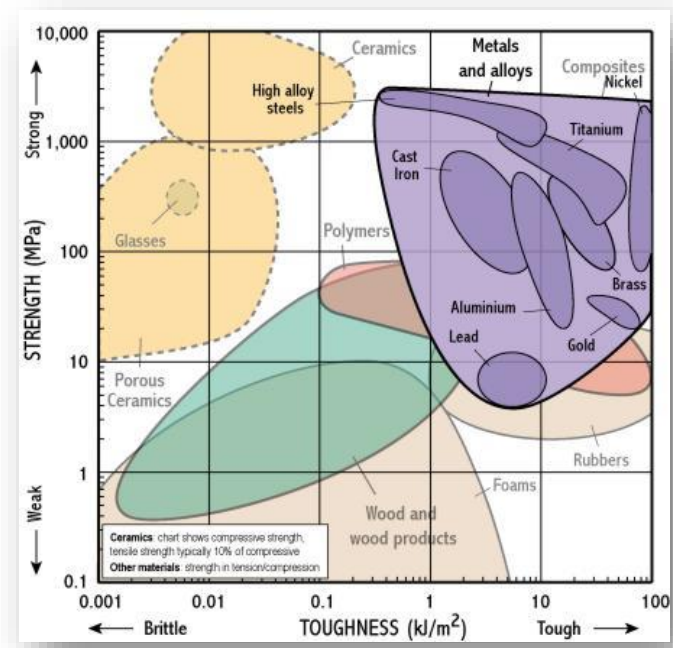

نرم
سخت

ضریب چقرمگی (Toughness)

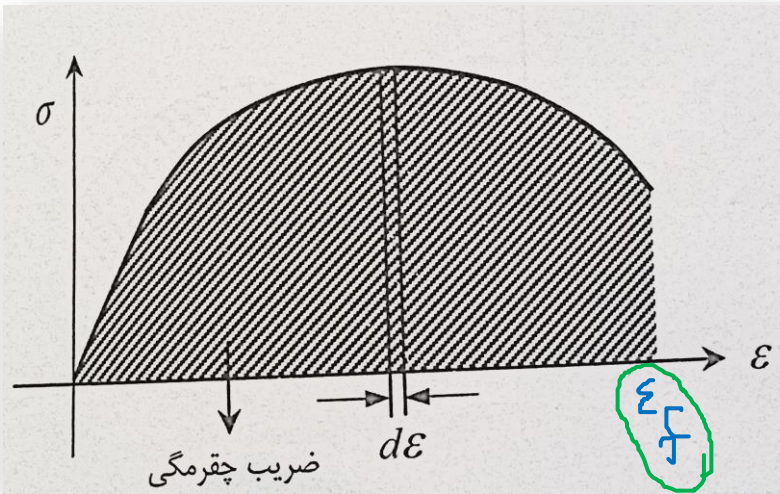


معیار یا ختنی

$$\text{ضریب چقرمگی} = T = \int_0^{\varepsilon_f} \sigma_T \cdot d\varepsilon$$


خواص مکانیکی

سختی (Hardness):


قابلیت ماده در برابر برش، نفوذ، خراش و ساییدگی، سختی آن ماده است.

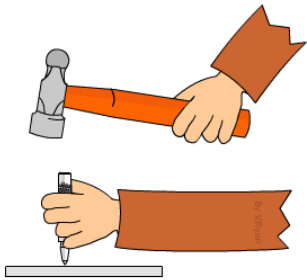

Hardness Scale

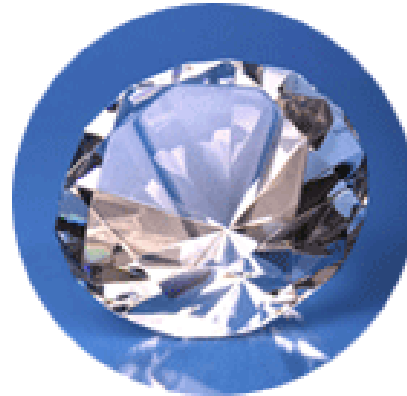

Advanced Ceramic is second only to diamond in hardness

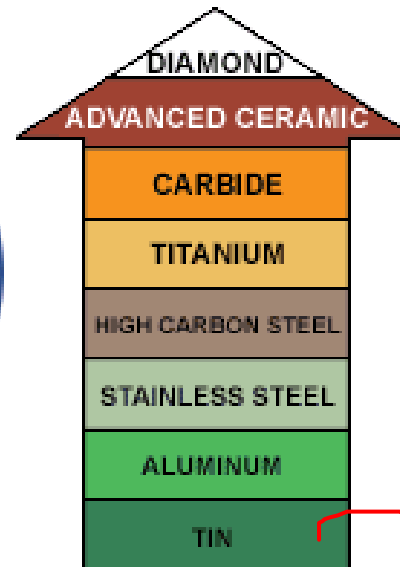

سختی زبرترین است

خواص مکانیکی

تست	سنجه	نمای بغل سنجه	نمای بالای سنجه	بار (P)	عدد سختی
برینل	ساجمه ای با قطر ۱۰ میلیمتر از جنس فولاد یا کاربید تنگستن			۵۰۰	$HB = \frac{2P}{(\pi D) (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$
				۱۵۰۰	
				۳۰۰۰	
ویکرز	هرم الماسی			۱۲۰ تا ۱	$HV = \frac{1.854P}{L^2}$
نوب	هرم الماسی			۵ تا ۰.۰۲۵	$HK = \frac{14.2P}{L^2}$
راکول A C D	مخروط الماسی			۶۰	$\left. \begin{matrix} HRA \\ HRC \\ HRD \end{matrix} \right\} = 100 - 500t$
				۱۵۰	
				۱۰۰	
راکول B F G	ساجمه فولادی به قطر ۱/۱۶ اینچ			۱۰۰	$\left. \begin{matrix} HRB \\ HRF \\ HRG \end{matrix} \right\} = 130 - 500t$
				۶۰	
				۱۵۰	
راکول E	ساجمه فولادی به قطر ۱/۸ اینچ			۱۰۰	HRE

AL

مواد نرم

سختی سطحی

پولیس کروم

مواد سخت

St 304


تاریخچه روش های ساخت

ساختار مواد

انواع مواد

خواص مواد

دسته بندی روش های ساخت

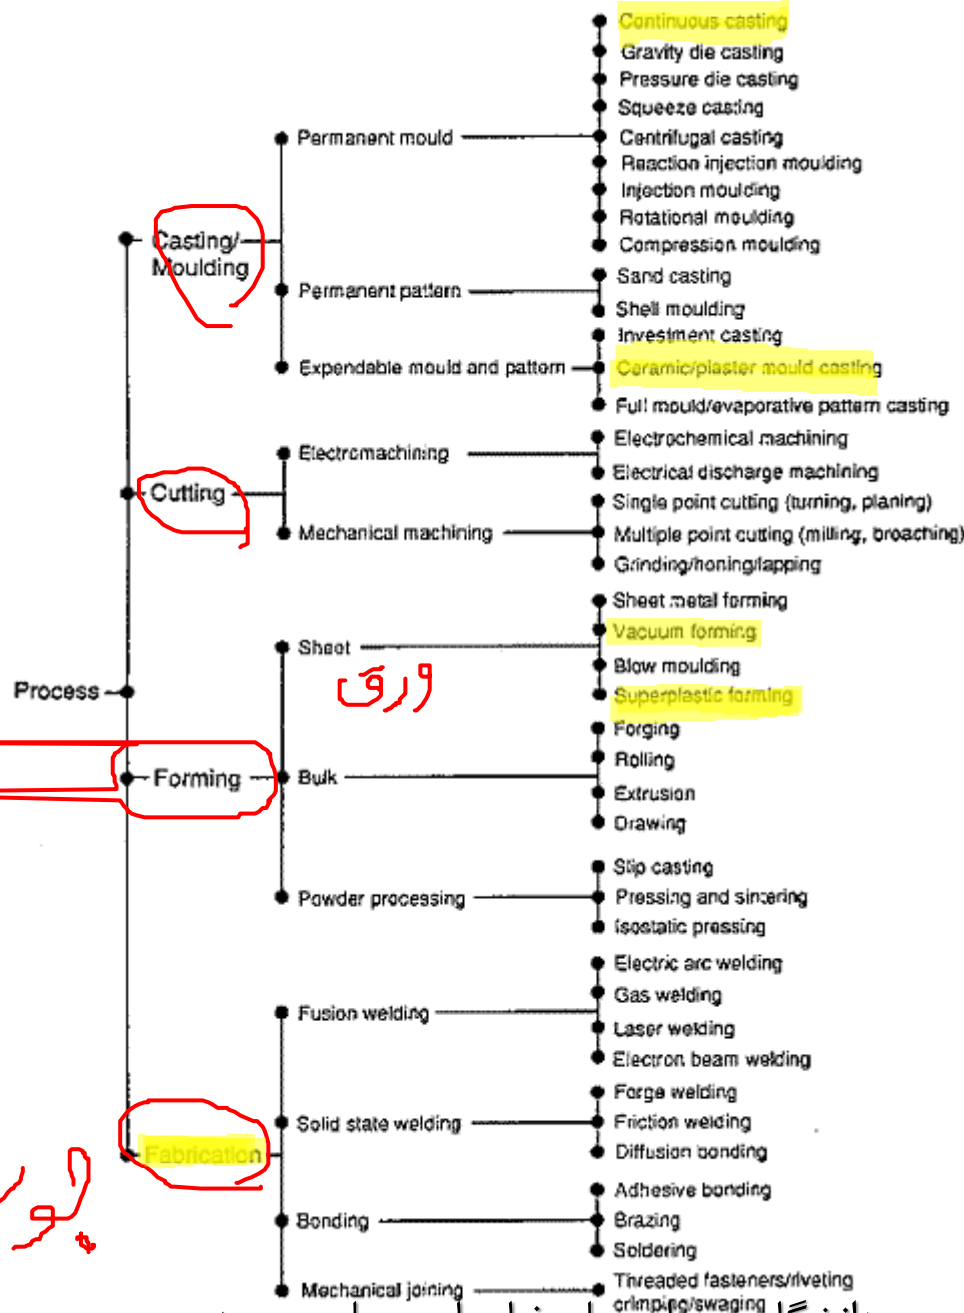

ورق


پوسته‌کاری

به نام خدا

درس روش های ساخت

جلسه دوم: ماشینکاری


قسمت های مختلف یک ماشین تراش

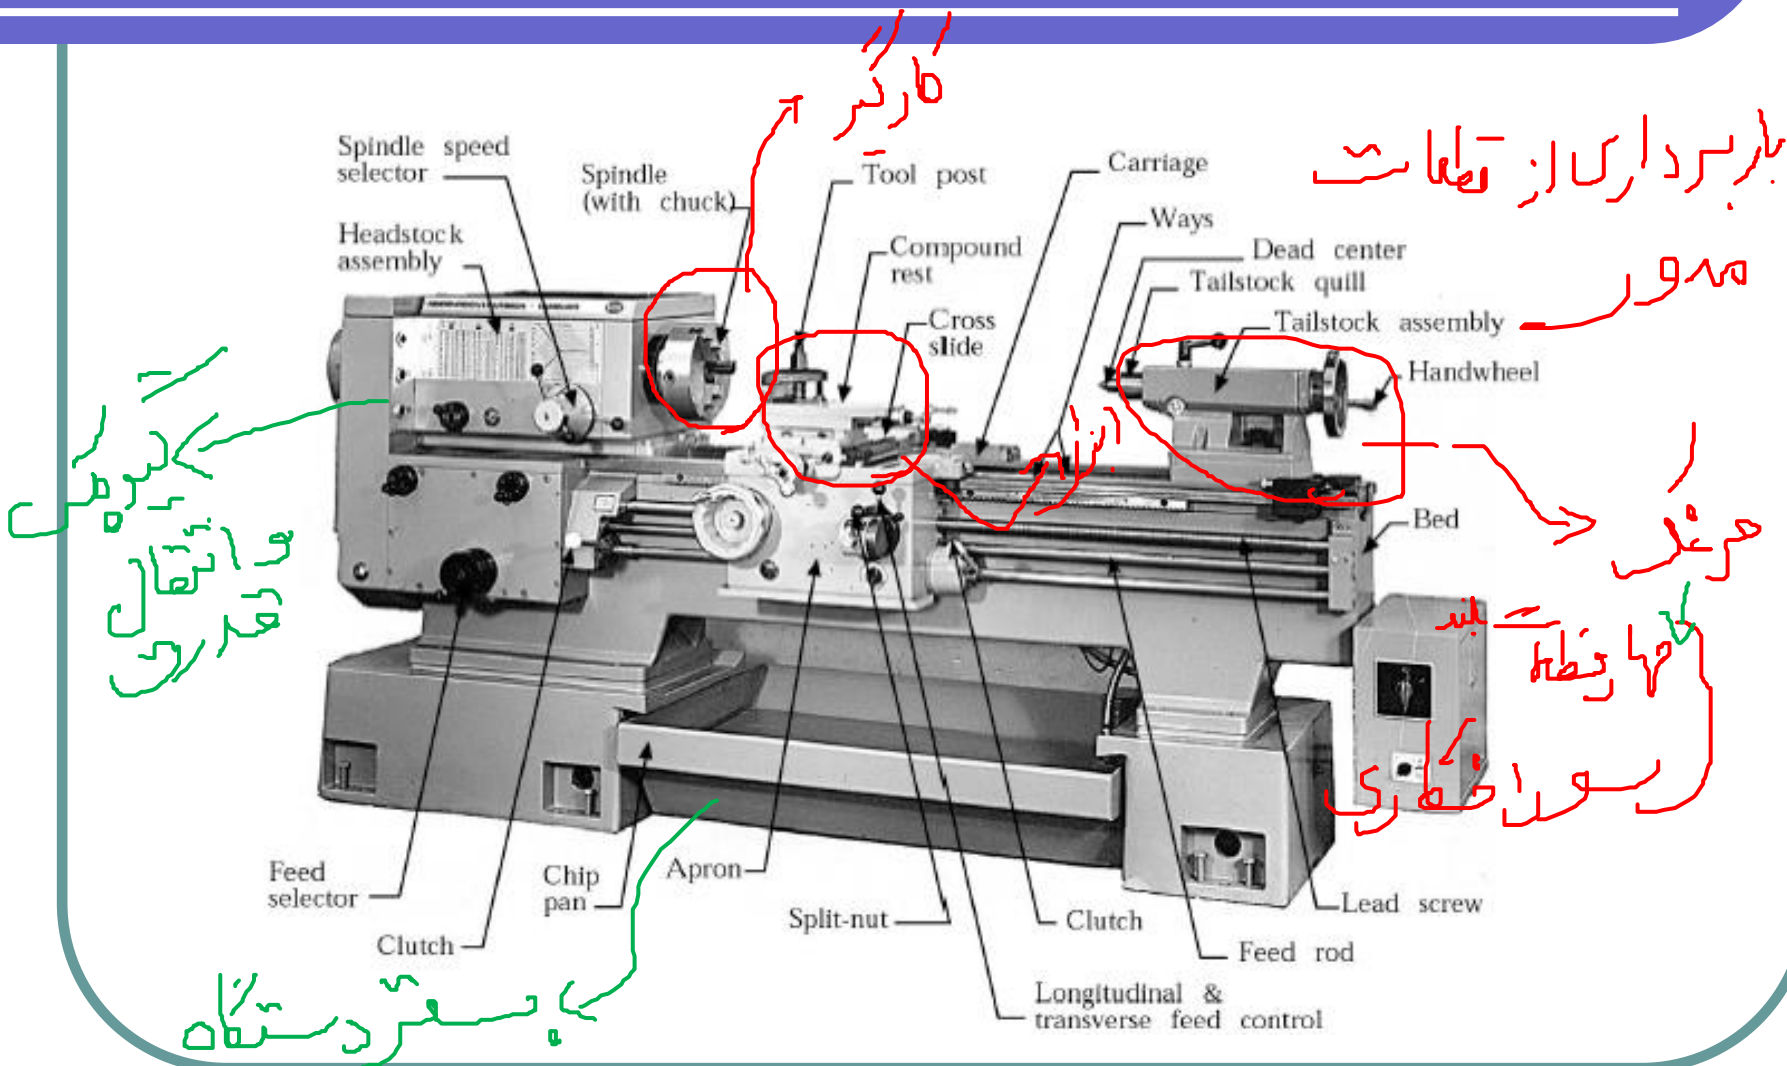


انواع فرایندهای تراشکاری

روتراستی

(a) Straight turning

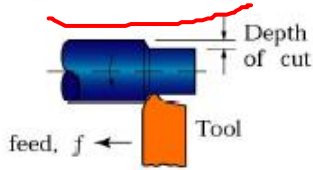

 
(b) Taper turning




(c) Profiling




(d) Turning and external grooving

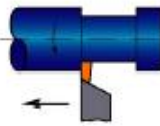


(e) Facing

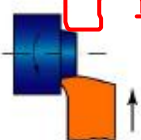


(f) Face grooving

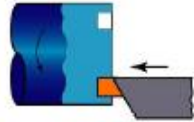

(g) Cutting with a form tool

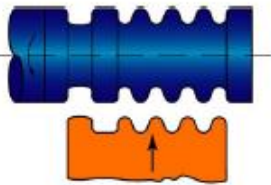

 (h) Boring and internal grooving




(i) Drilling




(j) Cutting off



(k) Threading

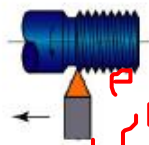

(l) Knurling

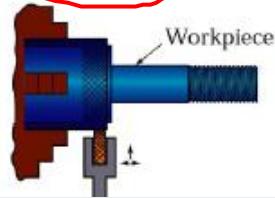

شیار خارجی

فرم تراستی

پیرس

شیار داخلی

کف تراستی

داخل تراستی

پس تراستی

پروفایل

سیارک


شیار

سوراخ


پیرس

پس تراستی

انواع فرایندهای تراشکاری

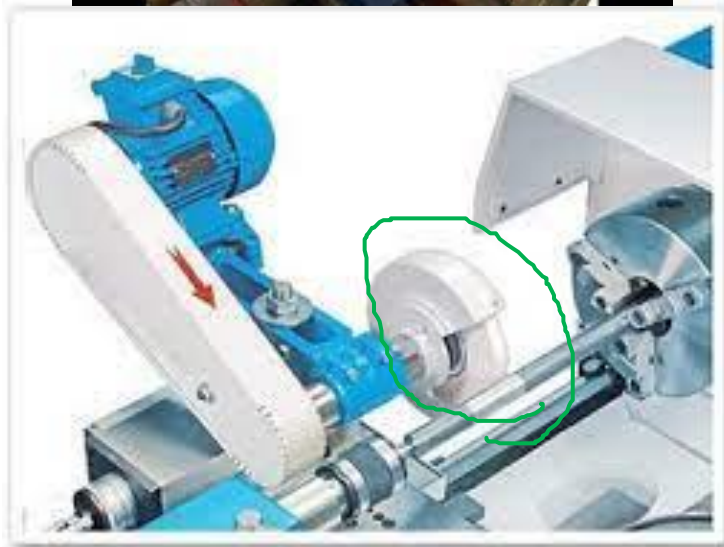


سنگ زنی با استفاده از دستگاه تراش
با استفاده از تجهیزات اضافی

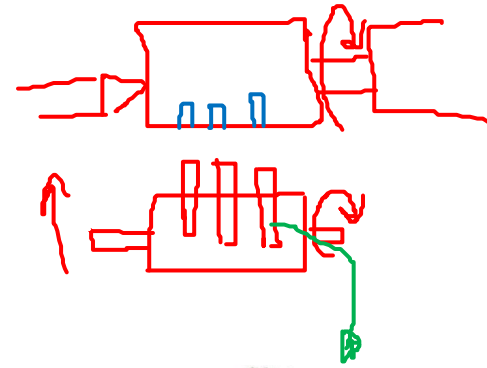

شیار زنی با استفاده از دستگاه تراش
با استفاده از تجهیزات اضافی

زوایای ابزار

برای شکل دادن راحت تر براده

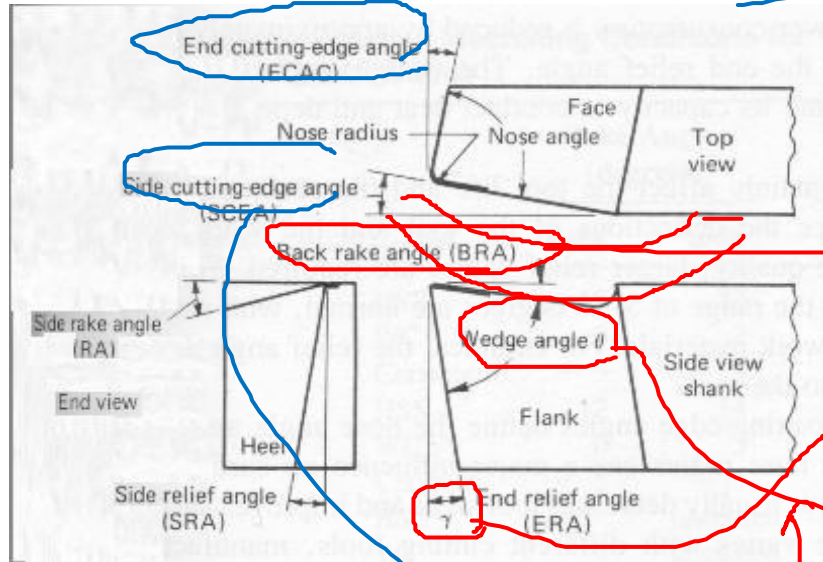

• زاویه براده (rake angle): شیب سطح جلوی قلم (ابزار) است که یکی از متغیرهای مهم در تراش می باشد.

• زاویه آزاد (relief angle): زاویه بین سطح آزاد ابزار و سطح تراشیده شده است و تاثیر مستقیم روی فرسودگی ابزار دارد.



• زاویه گوه (wedge angle): زاویه ای است که توسط سطوح براده و آزاد تشکیل می شود.

ابزار باید از قطعه کار سخت تر باشد تا عمل برش انجام شود
جنس ابزار معمولاً از فولادهای آلیاژی، کاربایدها یا سرامیک ها می باشد

زاویه تنظیم (cutting edge angle): زاویه بین لبه برنده و محور قطعه کار

- ابزار باید از قطعه کار سخت تر باشد تا عمل برش انجام شود
- جنس ابزار معمولاً از فولادهای آلیاژی، کاربایدها یا سرامیک ها می باشد

نیروهای ماشینکاری و متغیرهای برش

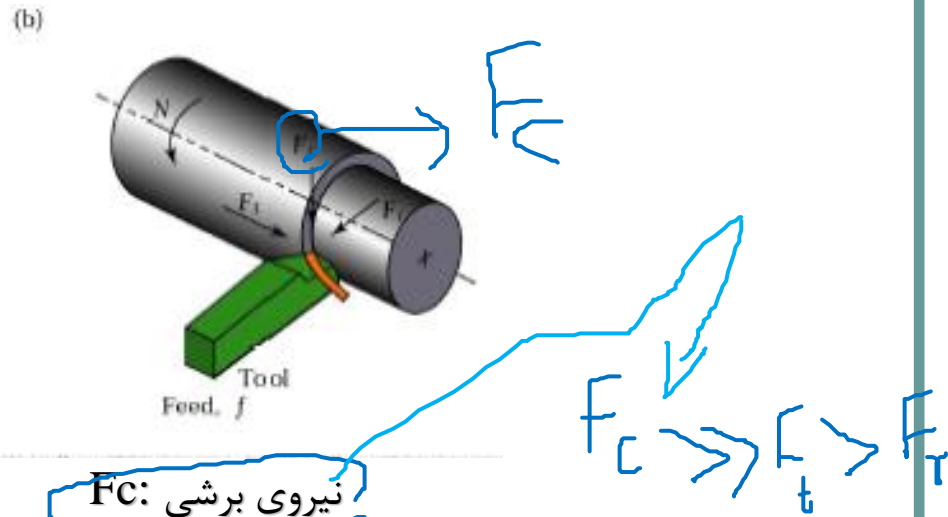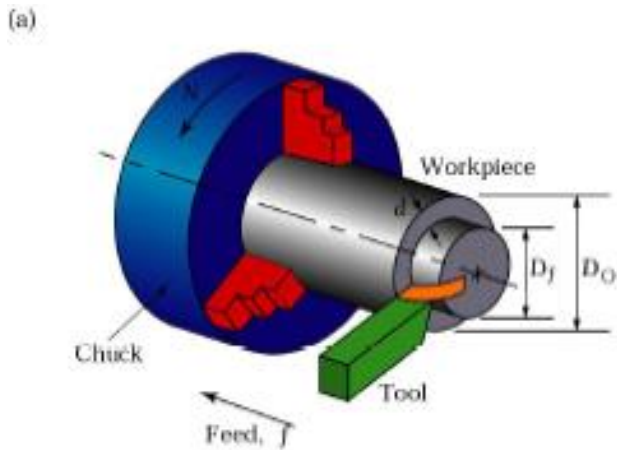

f : پیشروی (میلی متر بر دور)

N : سرعت دورانی محور نگهدارنده قطعه کار

d : عمق برش

D_f : قطر نهایی قطعه کار

D_0 : قطر اولیه قطعه کار

F_c : نیروی برشی



F_t : نیروی جانبی (پیشروی)

F_r : نیروی شعاعی (گریز از مرکز)

دورانی ← پیشروی ↓ ← شعاعی سطح
 شعاعی شعاعی ← پیشروی ↓ ← شعاعی سطح

دورانی ↑ شعاعی سطح
 شعاعی شعاعی ↓ شعاعی سطح
 شعاعی شعاعی ↓ شعاعی سطح
 شعاعی شعاعی ↓ شعاعی سطح

دیاگرام آزاد نیروهای ماشینکاری

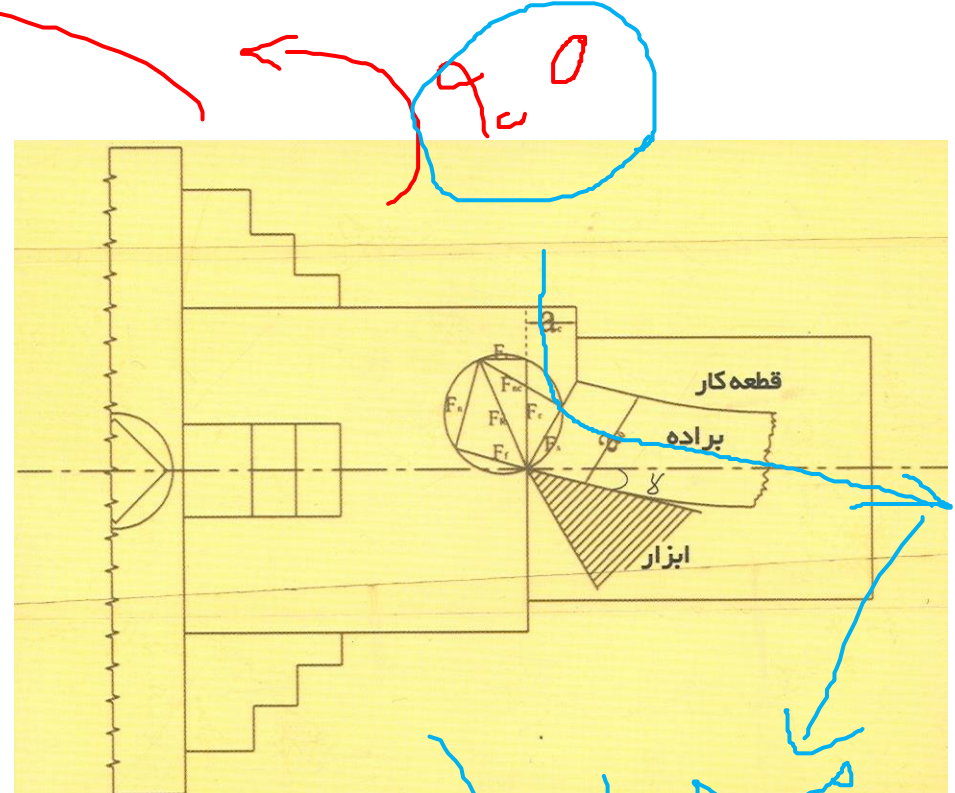
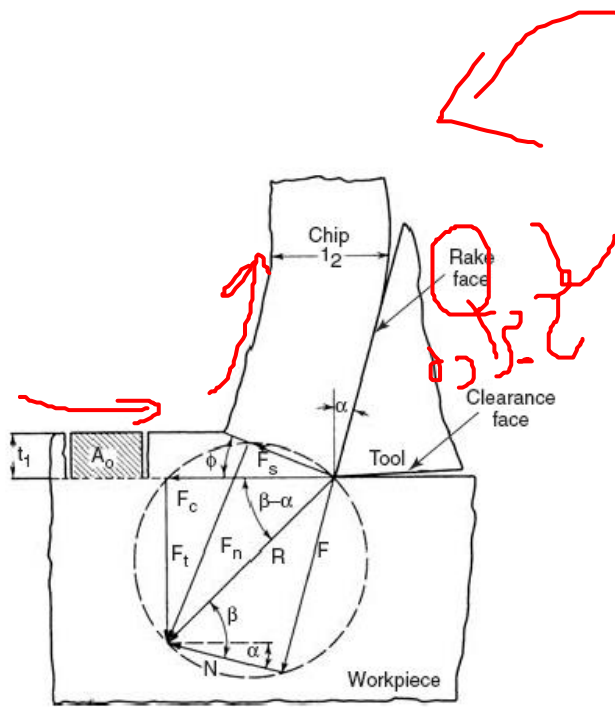


میرزا علی محمدی

صفحه برش

- همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، صفحه برش صفحه ای است که تغییر شکل پلاستیک براده پس از عبور از آن انجام می گیرد.
- زوایای برش و براده ضخامت براده تغییر شکل یافته را در ماشینکاری تعیین می کنند.

جهت حرکت براده

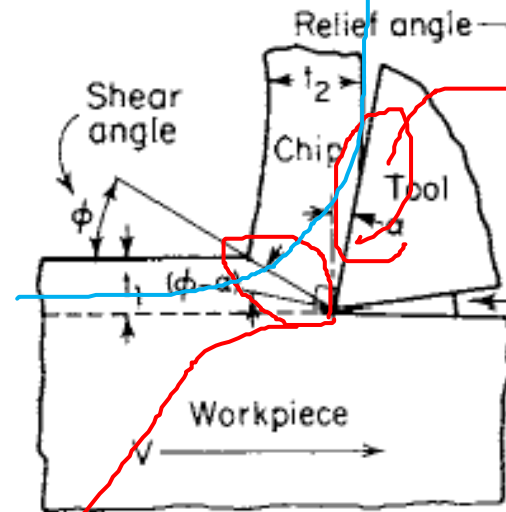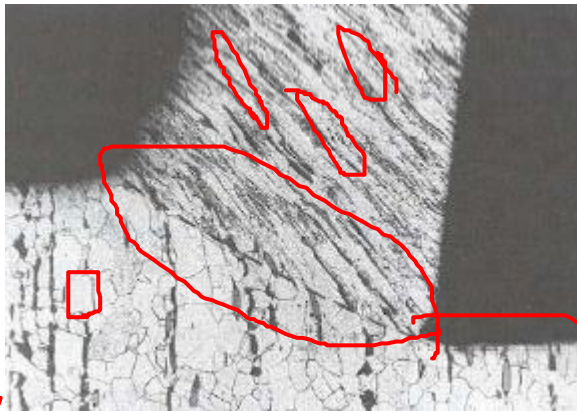

شکل براده
تغییر شکل
تغییر شکل



صفحه برش → ناحیه تغییر شکل پلاستیک

انواع براده تراشیدگی های شیار


۱- براده پیوسته

نامشعار

از برش فلزات نرم در دورهای تند براده پیوسته حاصل می شود.

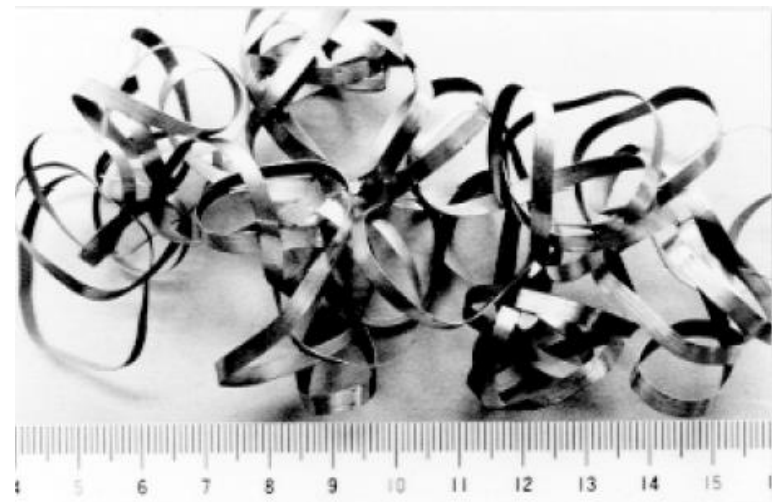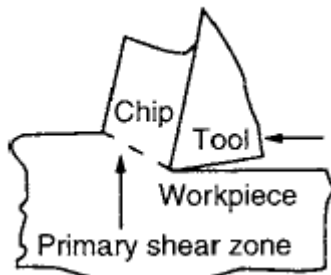

لزوم کنترل براده-براده پیوسته

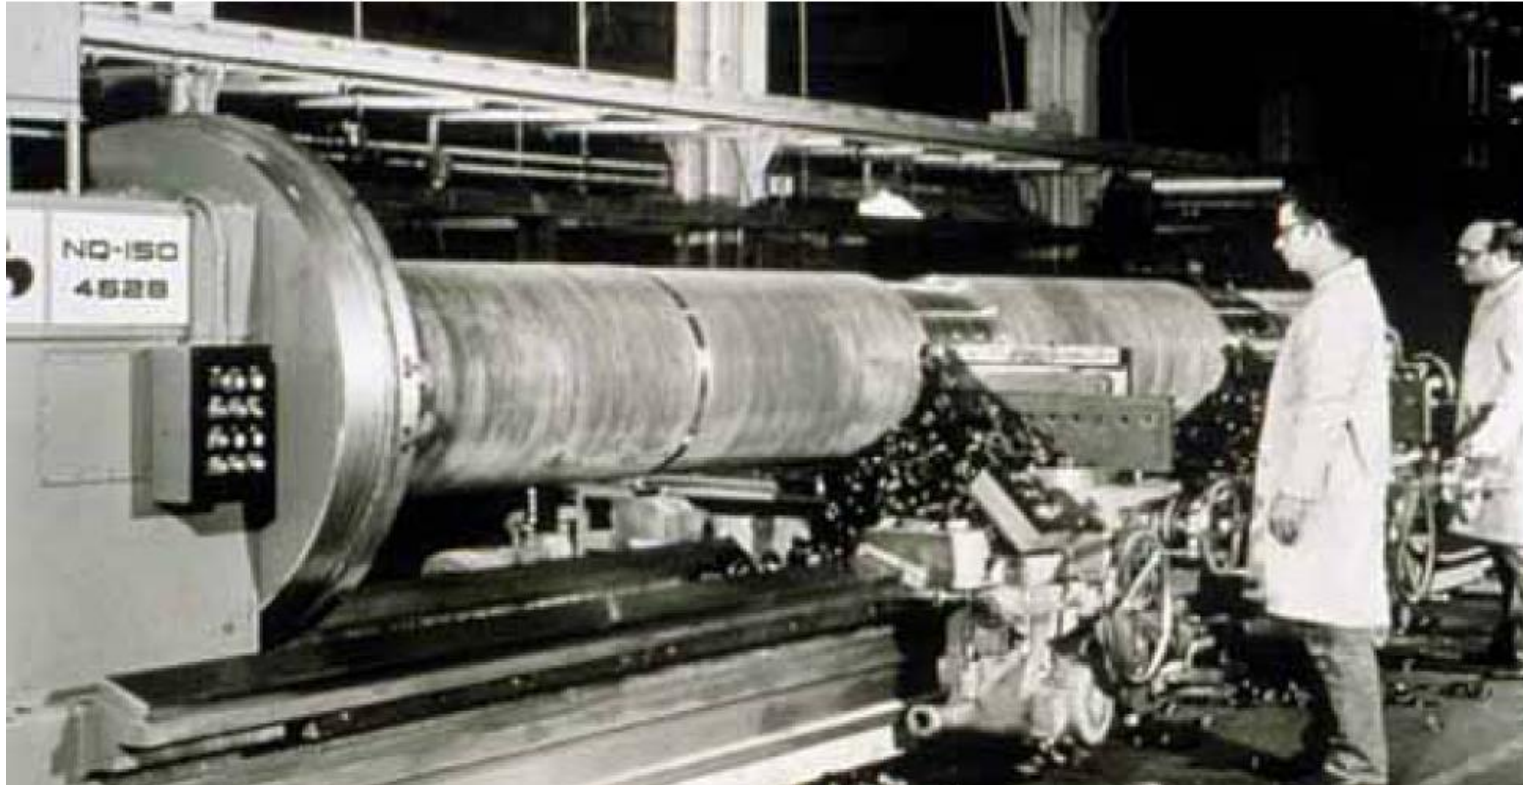


انواع براده

۲- براده منقطع



براده های منقطع از تکه های ریز فلز قطعه کار تشکیل شده اند که معمولاً از برش فلزات ترد مانند چدن، برنز و برنج حاصل می شوند. در سرعت های برشی کند و زاویه های براده کوچک و منفی برای مواد نرم مانند فولاد بیز می توانند ایجاد شوند.

مغز

دلیل خوش تراشی
محرون

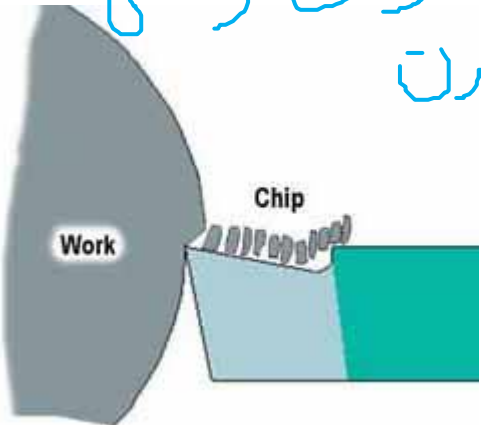

عیب براده منقطع
اجساد استر رها
راهنمای مرکزی
ماترین ابزارها

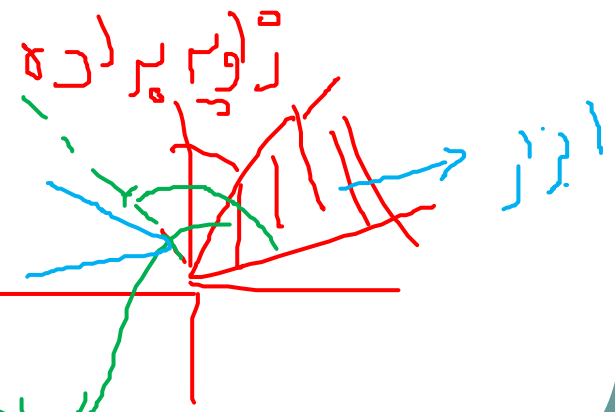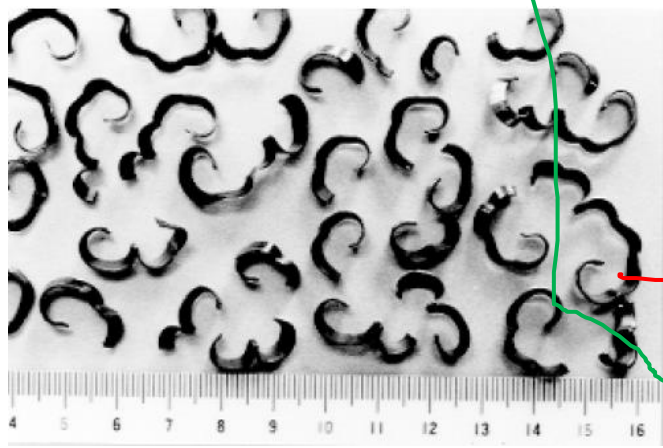

زاویه براده منفی

براده پیوسته و منقطع


براده منقطع

- ❖ به دلیل ترد بودن قطعه کار امکان شکست ابزار وجود دارد
- ❖ فضای کمتری نسبت به براده پیوسته اشغال می کند
- ❖ خرابی دستگاه را افزایش می دهد
- ❖ به دلیل پرتاب شدن برای اپراتور ممکن است خطرناک باشد.

براده پیوسته

- ❖ نیاز به براده شکن وجود دارد
- ❖ تراشکاری را مشکل می کند
- ❖ ممکن است خطراتی برای دستگاه و اپراتور داشته باشد
- ❖ صافی سطح قطعه را کاهش می دهد
- ❖ ممکن است باعث ایجاد ارتعاش شود.
- ❖ باعث افزایش دمای ماشینکاری می شود و استفاده از سیال خنک کار ضرورت دارد

Chip Breakers in Metal Cutting

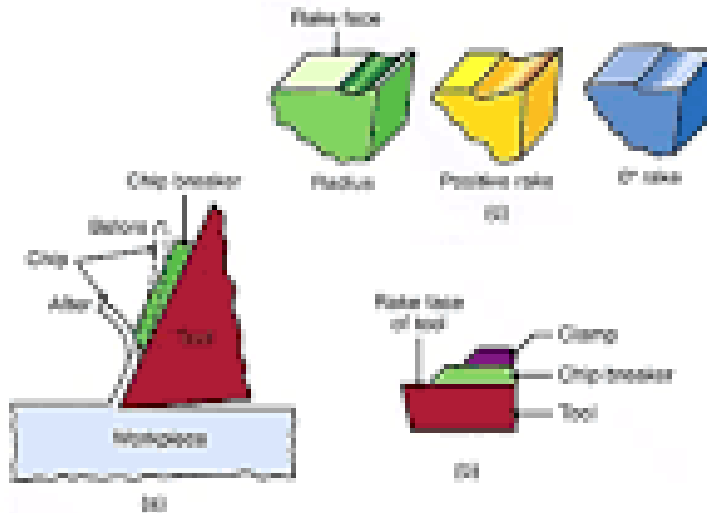


Why Chip Breakers ?

Types of Chip Breakers.

Metal Cutting

Mechanical Magic Mechanical Learning Tutorials


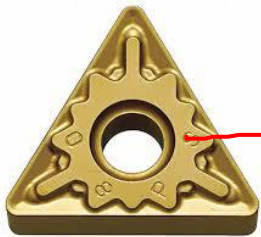


براده شکن
دانشگاه سمنان - علیرضا حاجی علی محمدی

انواع براده

۳- براده لبه انباشته ← نامعلوم

در هنگام ماشینکاری با سرعت های کند (۲۰-۱۰ متر بر دقیقه) که شرایط چسبیدن قسمتی از براده به سطح ابزار فراهم شود لبه انباشته تشکیل می شود و صافی سطح قطعه کار را کاهش می دهد.

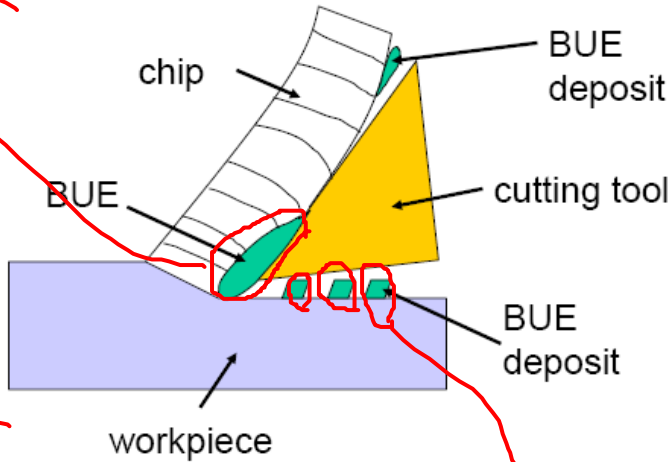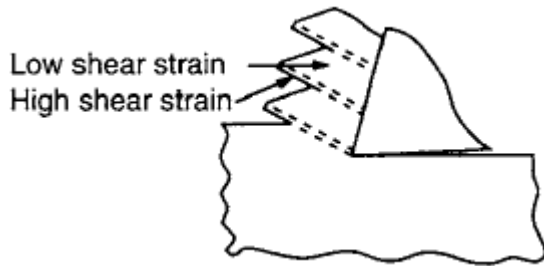


حرارت در ماشینکاری

تغییر شکل و سوراخ شدن در حرارت

X → 670-690

Y → 720-750

Z → 50-70

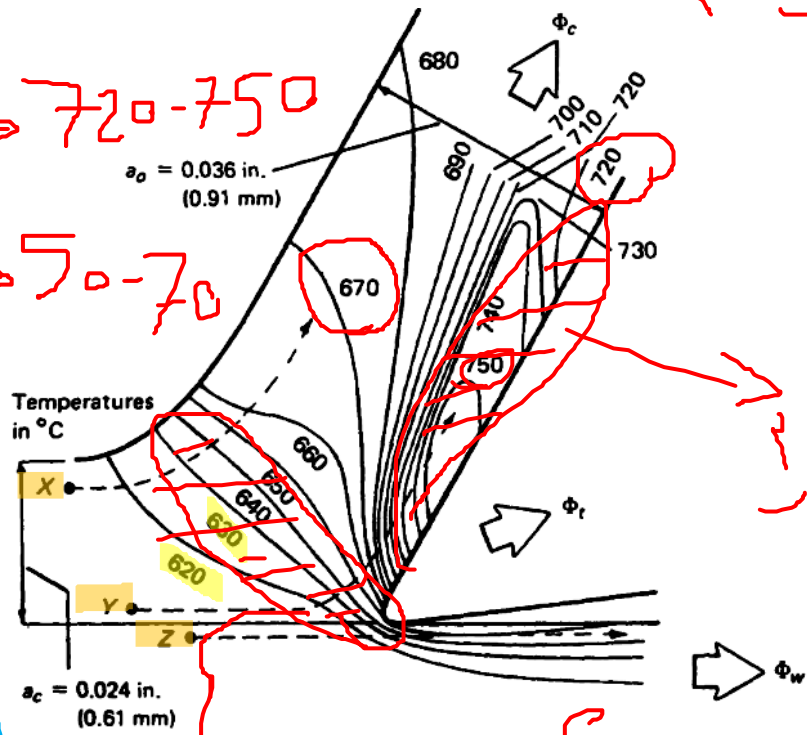

بیشتر توان مصرف شده در براده برداری به صورت گرما توسط براده حمل می شود و بخشی از آن به ابزار و بخشی به قطعه کار منتقل می شود.

شماره های
کامی براده ها
از ابزار

دما در ماشینکاری
بالای رود و باید کنترل شود

صنعت پرست باصرا

نیازمندی های جنس ابزارهای برشی

سایز زیاد و ابعاد اصلی است

مقاومت به سایز: این ویژگی ابزار را قادر می سازد کاربری، دقت ماشینکاری و شکل اصلی خود را حفظ کند.


گرما سختی: ابزار را قادر می سازد تا در دمای بالا توانایی برش داشته باشد و سختی خود را حفظ کند.

سیستم توان ابزار برش با سوز


چقرمگی: ابزار را قادر می سازد تا نیروها و شوک های حاصل از برش قطعه کار را مستهلک سازد. ابزار باید در برابر شوک های حرارتی و مکانیکی ماشینکاری مقاوم باشد.

پایداری شیمیایی: ابزار برشی باید از نظر شیمیایی خنثی بوده و با جنس قطعه کار واکنش شیمیایی ندهد.

شیمیایی هرگز

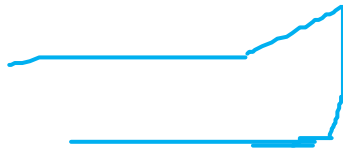


مقایسه سختی جنس های ابزار

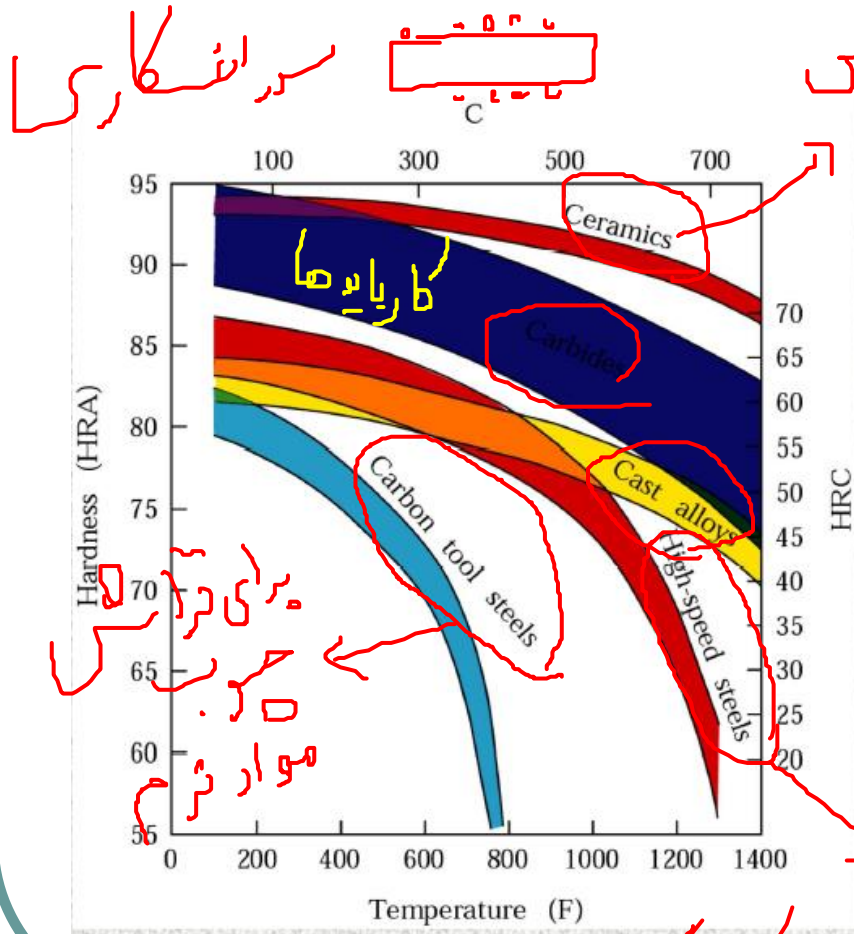


CBN - WC - HSS

inset ← سختی ابزار

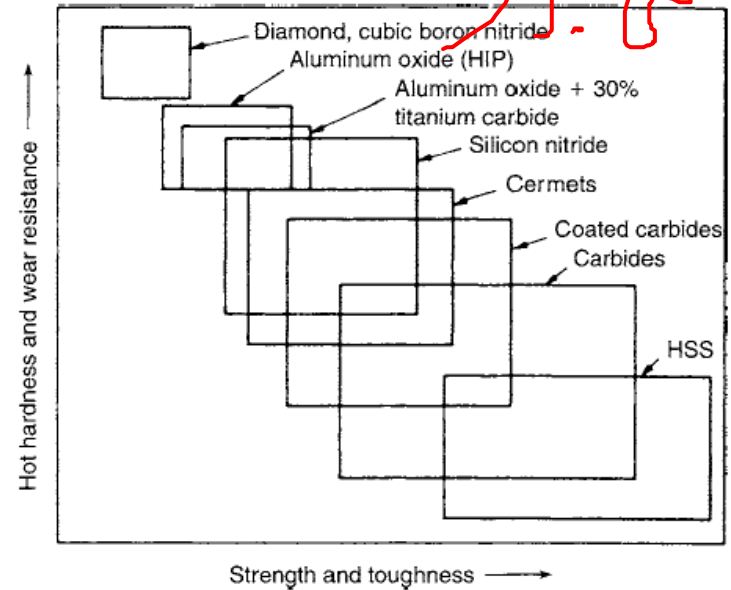

سختی ابزار کارگاهی

دانشگاه سمنان - علیرضا حاجی علی محمدی

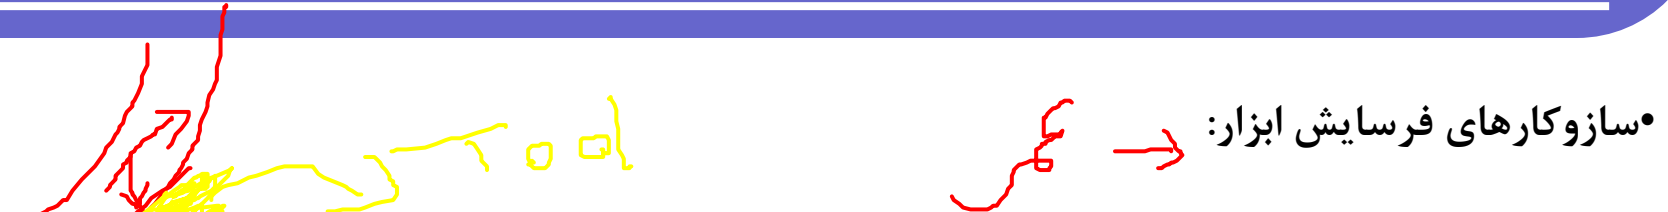

• سازوکارهای فرسایش ابزار:

• تغییر شکل یلاستیک لبه برنده در اثر تنش های فشاری ناشی از نیروی عمودی سطح

• فرسایش ابزار در اثر چسبندگی سطح ابزار و براده

• فرسایش ابزار در اثر ساییدگی


• فرسایش ابزار در اثر نفوذ اتم های ابزار به قطعه کار در دماهای زیاد

• فرسایش ابزار در اثر خستگی

تنش حرارتی
مکانیکی

سایش ابزار


• سایش در سطح آزاد (~~flank wear~~): فرسایش در سطح آزاد در اثر سایش سطح ماشینکاری شده قطعه کار با ابزار بوجود می آید.

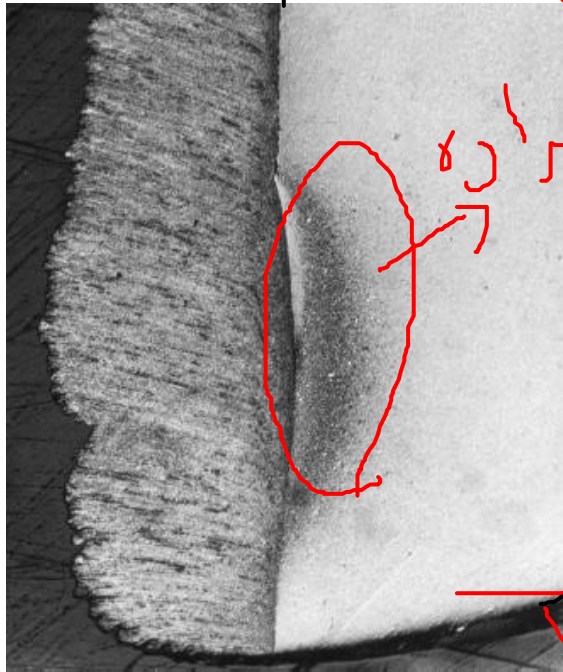

• سایش در سطح براده (~~crater wear~~): در اثر حرکت براده در سطح ابزار بوجود می آید و مهمترین دلیل ایجاد آن پدیده نفوذ است.

سایش ← حرکت براده

سایش آزاد

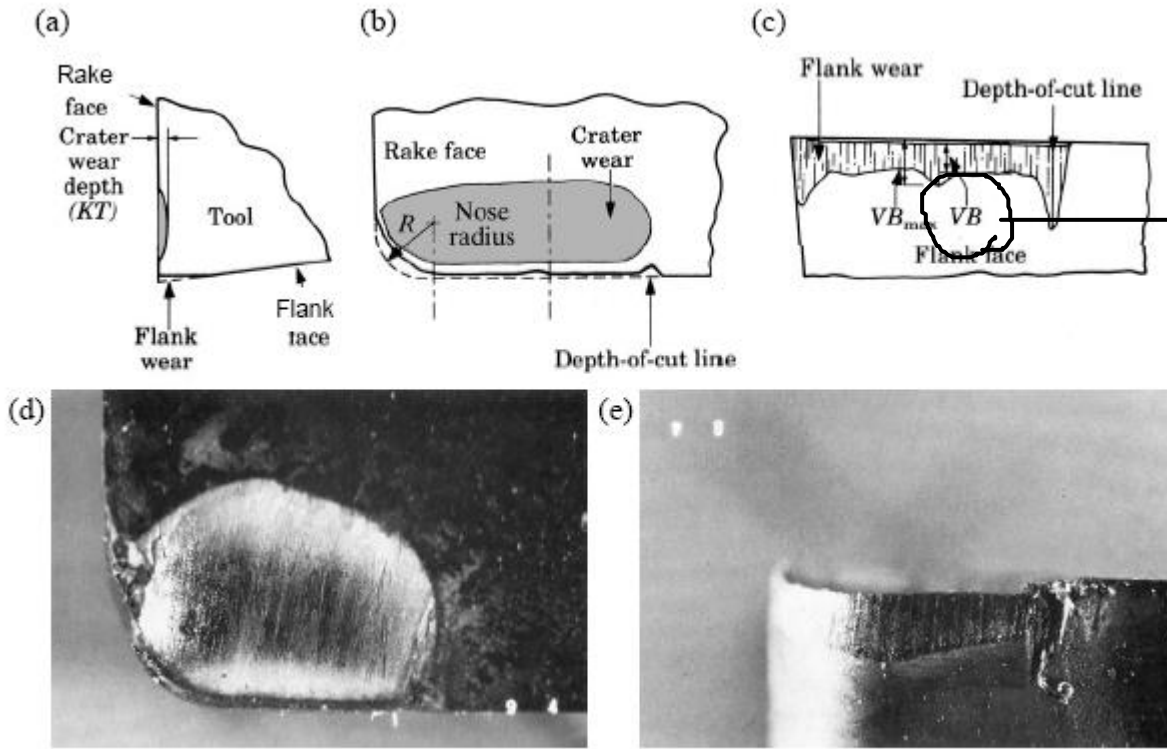


سایش ابزار
ابزار

•Cutting Forces and Tool Wear Investigation for Face Milling of Bimetallic Composite Parts Made of Aluminum and Cast Iron Alloys
http://www.ije.ir/article_107814.html

مخترکار - آب مایون - cutting fluid

coolant

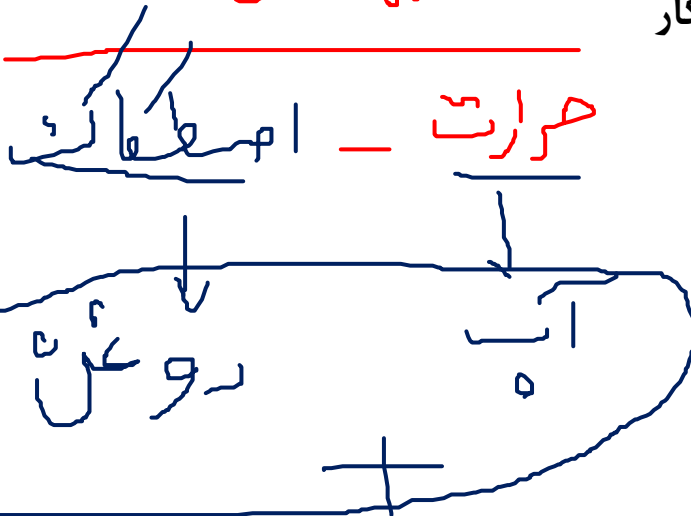

حرارت - اصطکاک


وظایف سیالات برش:

- کاهش اصطکاک (کاهش نیروهای برشی و توان مصرفی)
- کاهش درجه حرارت و در نتیجه کاهش تغییر شکل قطعه کار
- افزایش عمر ابزار

- بهبود کیفیت سطح قطعه کار
- راحت جدا شدن براده

- کاهش تشکیل لبه انباشته

- دفع براده ها از ناحیه سطح ابزار

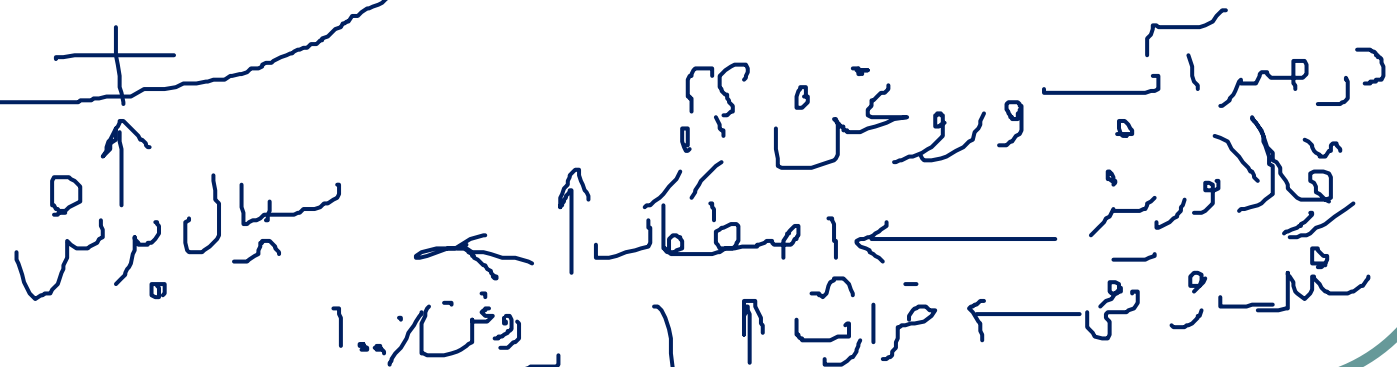


پایان جلسہ دوم

به نام خدا

درس روش های ساخت

جلسه سوم: فرزکاری و سوراخکاری

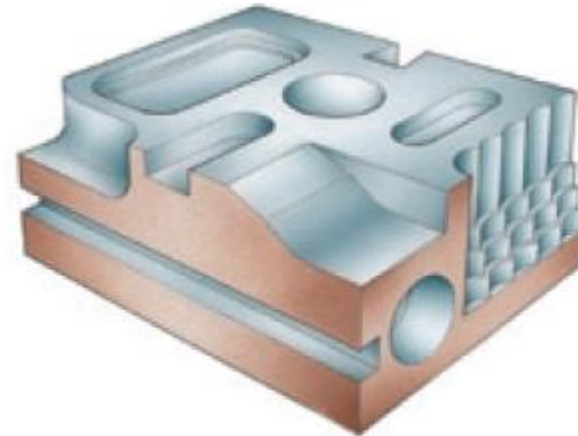


فرزکاری

• فرزکاری یکی از معمولترین فرایندهای تولید دسته ای در ماشینکاری است.

• در فرزکاری به کمک یک ابزار چندلبه عمل براده برداری از طریق حرکت چرخشی ابزار و حرکت خطی قطعه کار انجام می شود.


• بر خلاف فرایند تراشکاری در فرزکاری براده برداری به کمک یک ابزار چند لبه انجام می شود و تماس دائمی بین ابزار و قطعه کار در فرایند وجود ندارد.

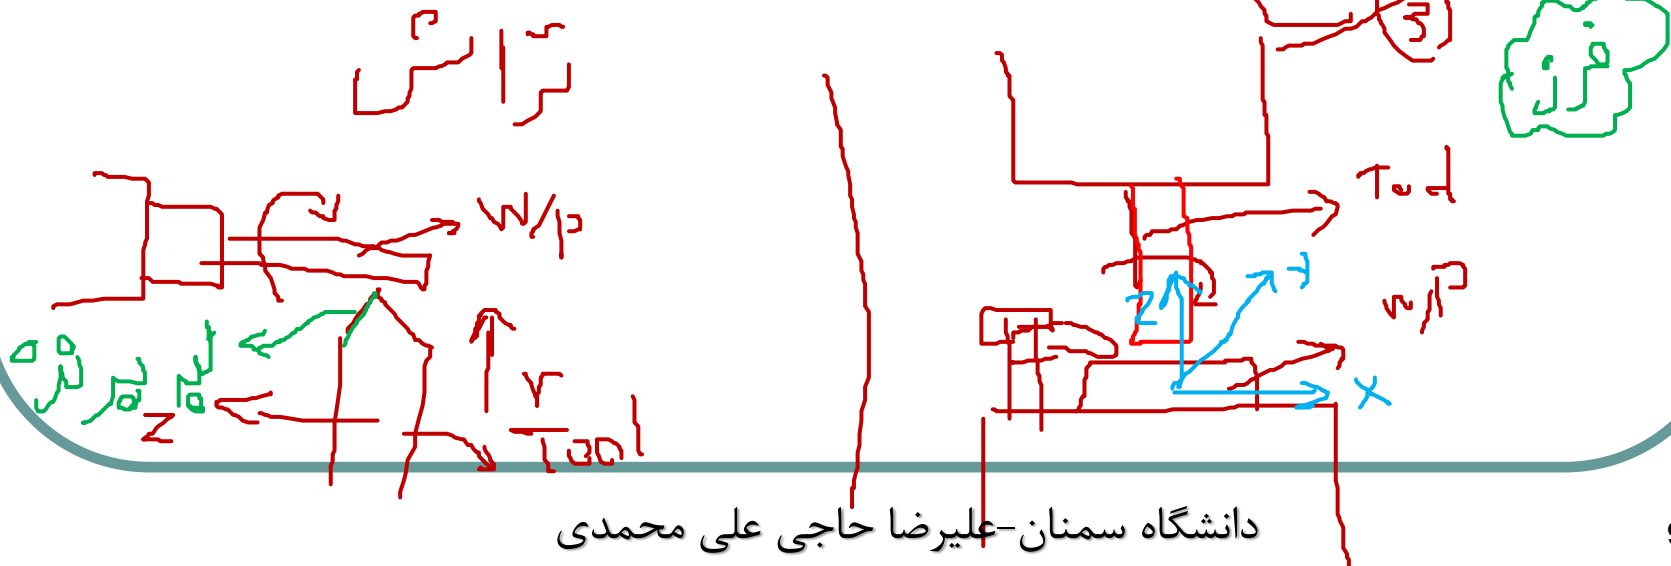

تفاوت های فرزکاری و تراشکاری

۳ • در فرزکاری با ماشین دستی (manual) امکان جابجایی ابزار یا قطعه کار در راستای محور Z وجود دارد. در حالیکه در تراشکاری امکان تغییر ارتفاع وجود ندارد.

۴ • قطعات چهارگوش با فرز قابل ماشینکاری هستند و با تراش به راحتی قابل ماشینکاری نیستند.

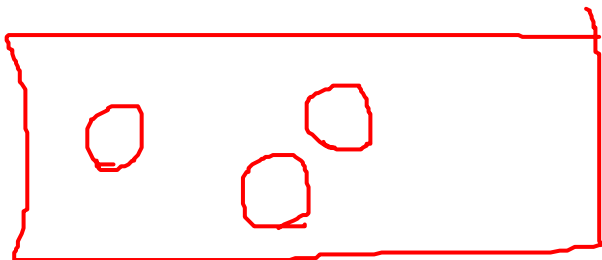

ایجاد سوراخ با استفاده از تراش دستی امکان پذیر نمی باشد




ایجاد سوراخ یا استفاده از دستگاه تراش به راحتی قابل انجام نیست

انواع دستگاه های فرز

مقاله سازی
 کارگاه - بر کار بردن
 تولید انبساطی
 برای آموزش
 بیست بار
 مسکن


فن تراشی
 محور ابزار افقی

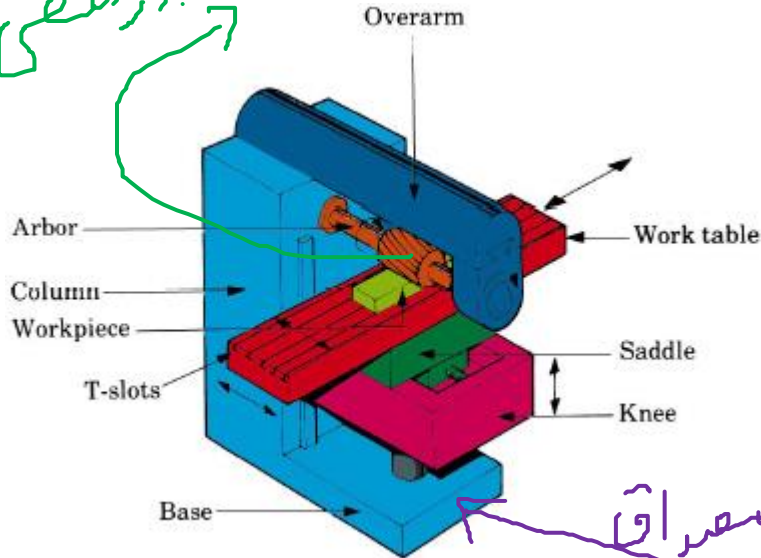

ماشین فرز افقی

گود

صبراً داد

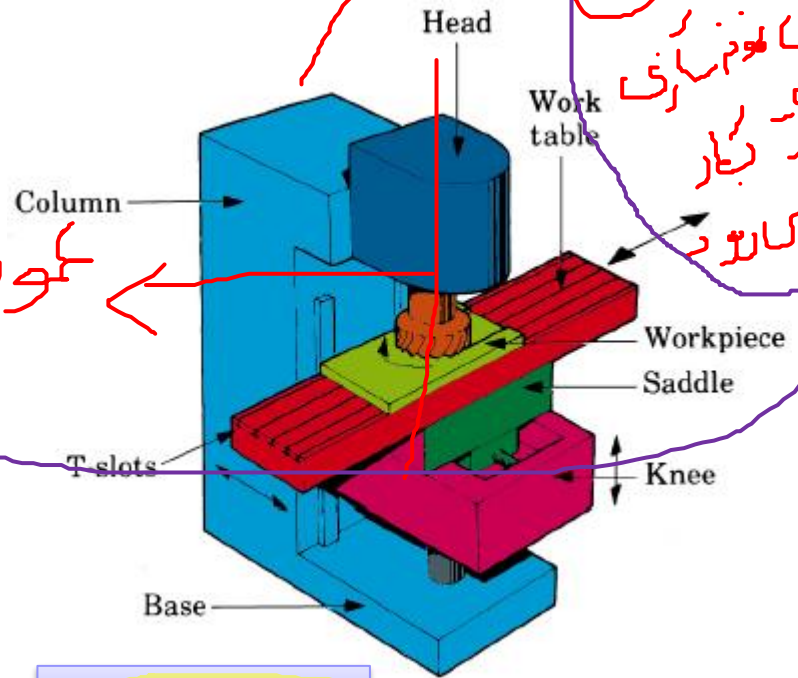

ماشین فرز عمودی

کار بردها!
 ۱. میز دنده تراش
 ۲. فن تراش

انواع دستگاه های فرز


ماشین فرز دروازه ای

قطعات بزرگ
مثل دروازه ای
تراش



انواع دستگاه های فرز

ماشین فرز دروازه ای

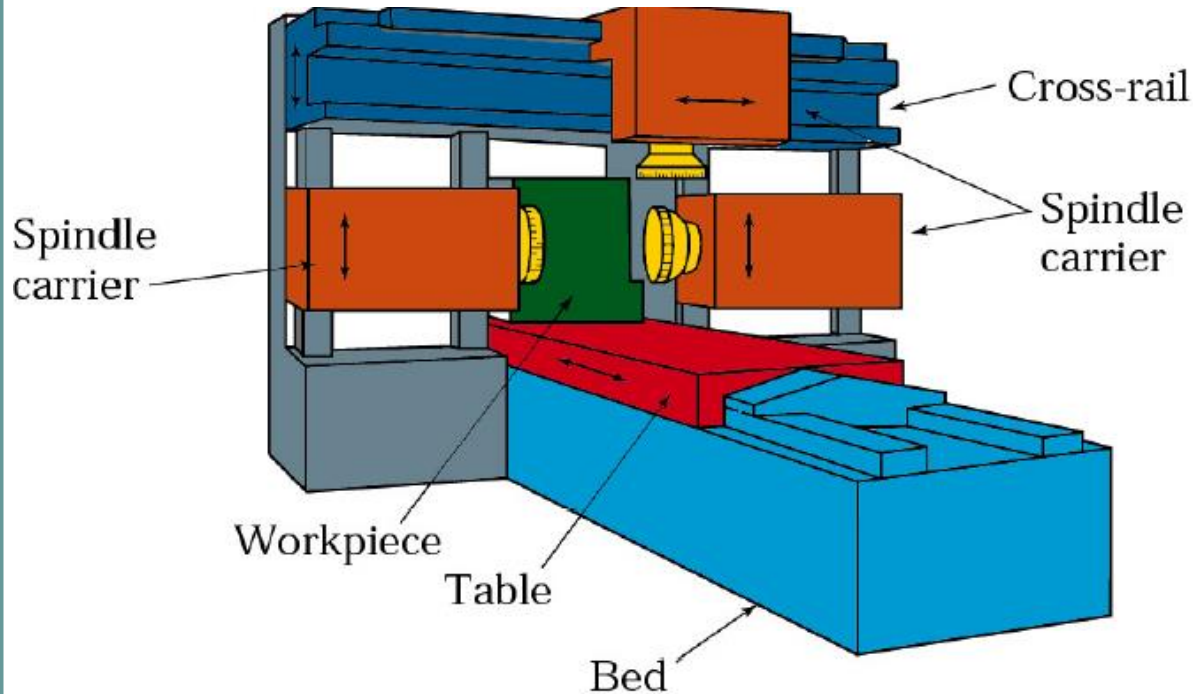

انواع روش های فرزکاری



ایسرتا



ابزار کف تراش

کف تراشی
کاهش ارتفاع موضعی



ابزار پولکی
برش

ابزار انگشتی


تفاوت یا نه
سویچ

لفظ

در مواردی که
پودر و فلز با هم
برای ذره

فرز افقی

۱. فرزکاری مخالف
۲. فرزکاری موافق

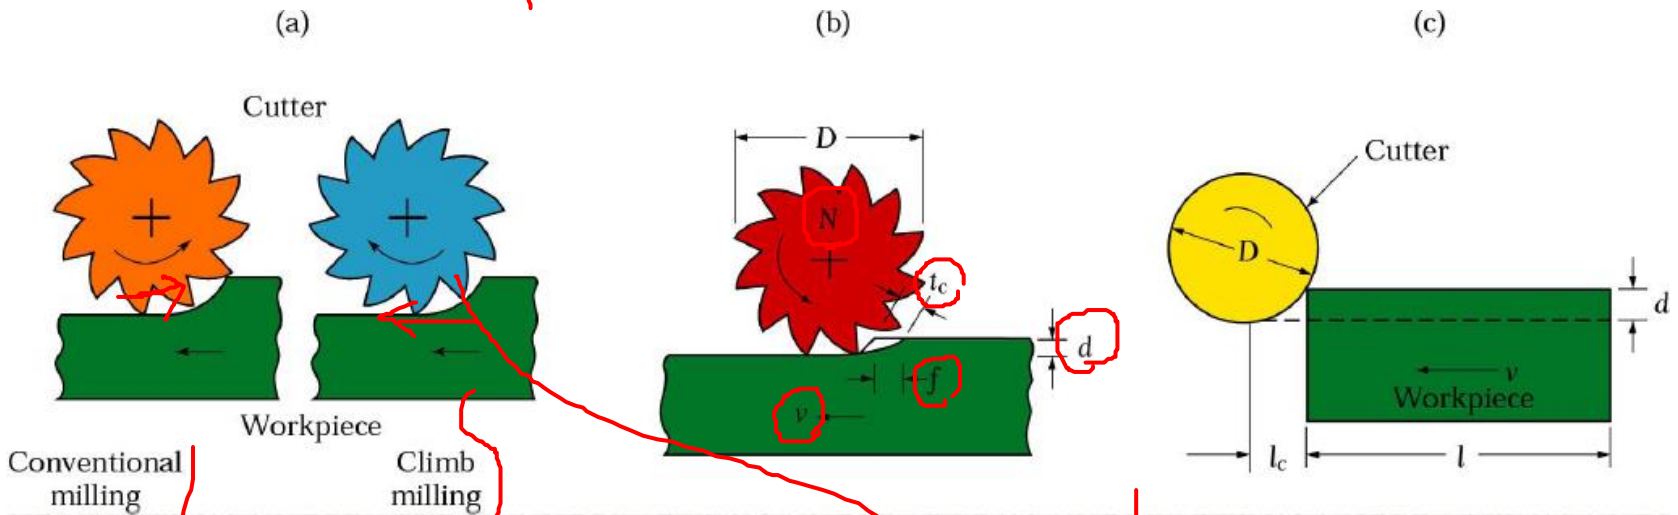

مخالف

موافق

تنگ و
به پهنای زیاد
مقاومت کم


انواع روش های فرز کاری

• **فرز کاری مخالف:** با توجه به اینکه ضخامت براده از مقدار حداقل خود تا مقدار حداکثر تغییر می کند، براده برداری مستقل از سطح است. سطح ماشینکاری نشده قطعه کار آخرین نقطه درگیری است. فرایند براده برداری هموار و تدریجی است. نیروی وارده از طرف ابزار به قطعه کار آن را به سمت بالا می فشرد.



ارتباطات و حواشی و نظایر



• چون ضخامت براده از حداقل شروع می شود حرارت بیشتر به قطعه منتقل شده و در اثر کارسختی قطعه سخت تر می شود و سایش ابزار در این روش بیشتر است. کلا به نسبت روش موافق کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر موافق مورد استفاده قرار می گیرد. چون براده ها جلوی دندانهای براده های بعدی می افتد امکان چسبیدن براده ها به سطح لبه برنده و ایجاد براده با لبه انباشته وجود دارد. از طرف دیگر لبه های برنده بعدی براده های ایجاد شده را دوباره می برند و این خود در کاهش عمر ابزار موثر است. عامل اصلی در عمر افتادن براده ها جلوی ابزار است و لبه انباشته باعث کاهش صافی سطح می شود. بنابراین صافی سطح کمتری در این روش اتفاق می افتد. برای قطعات ریخته گری و آهنگری شده که سطوح سختی دارند از این روش استفاده می شود که با سطح ماشینکاری شده در انتهای فرایند درگیر می شود و مثل روش موافق نیست که اول با سطح ماشینکاری نشده درگیر شود.

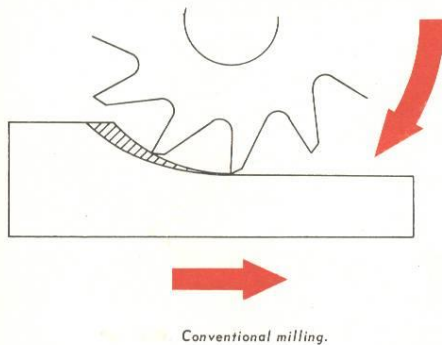

• **فرز کاری موافق:** با توجه به اینکه ضخامت براده از مقدار حداکثر خود تا مقدار حداقل تغییر می کند، مولفه رو به پایین نیروی ماشینکاری قطعه کار را به سمت پایین فشار می دهد و برای ماشینکاری قطعات نازک مناسب است. به خاطر ضربه هایی که به ابزار و قطعه کار وارد می شود، قطعه کار باید محکم نگه داشته شود و لقی محورهای حرکتی حداقل باشد.


• برای ماشینکاری قطعات با سطح زبر مانند قطعات ریخته گری و آهنگری مناسب نیست.

• کاربرد معمول: پرداخت کاری قطعات آلومینیومی

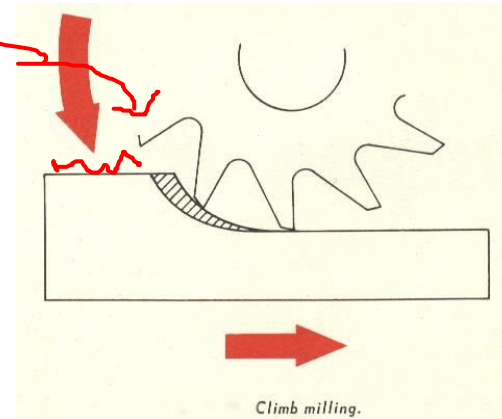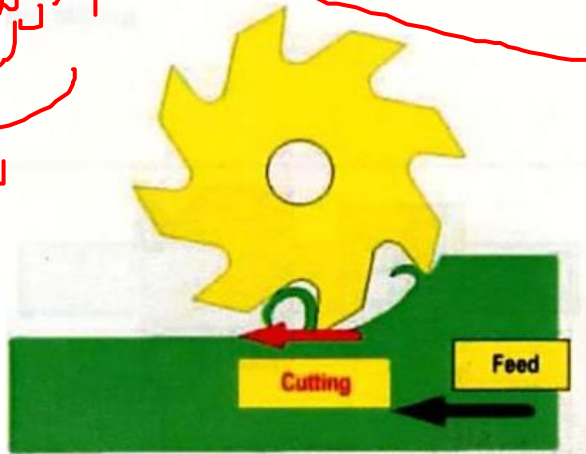


ابزارهای جازدنی

انسترت
المان

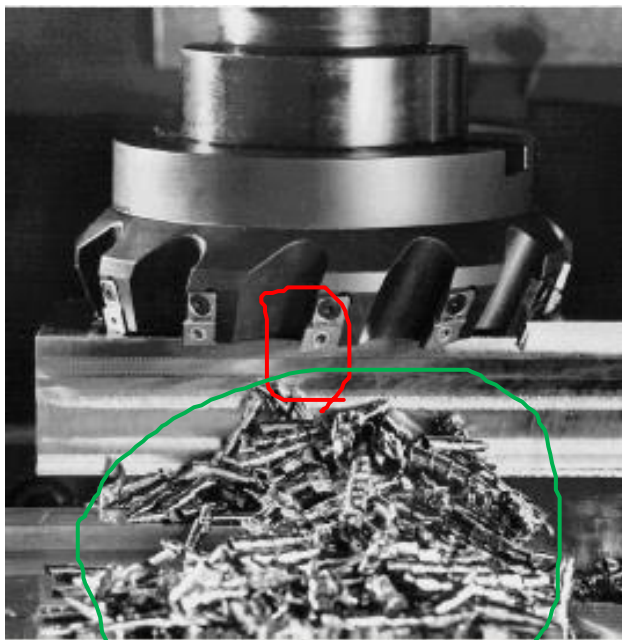


End milling

فرزکاری با ابزار انگشتی

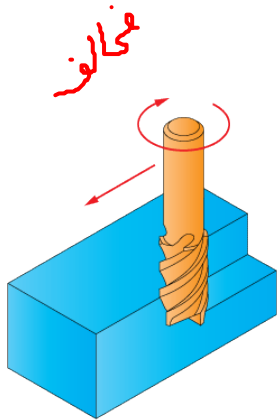


Climb milling

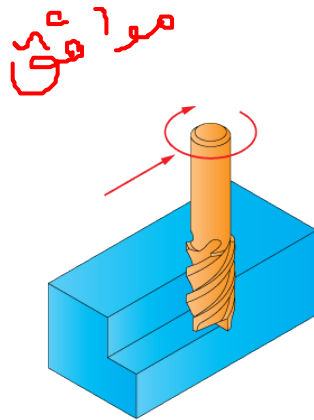


Conventional milling

فرزکاری موافق و مخالف

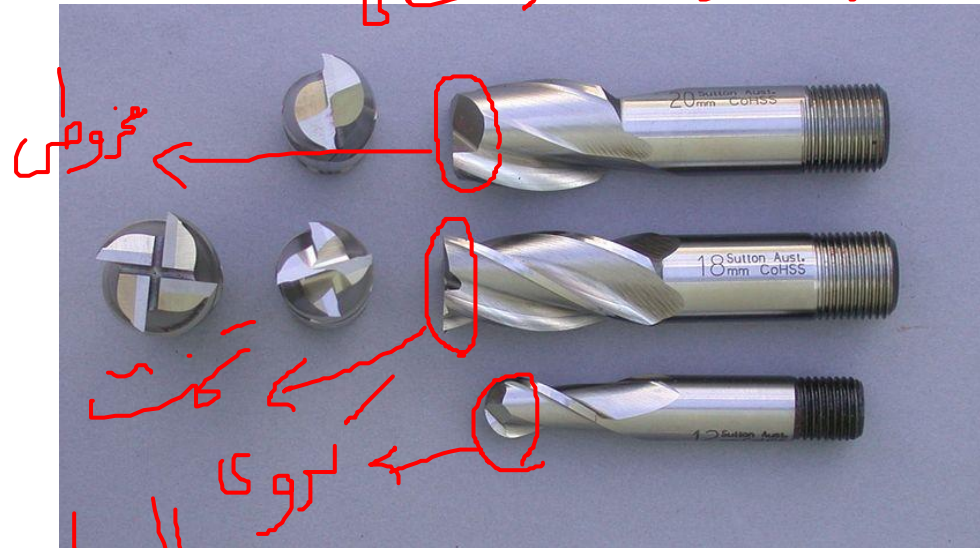


انواع انگشتی

فرزکاری گوشه ها با استفاده از ابزارهای مختلف

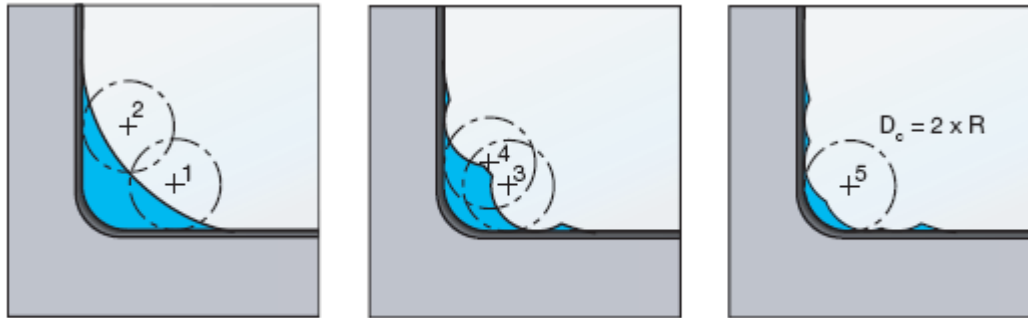

Machining sequence 1 to 5.

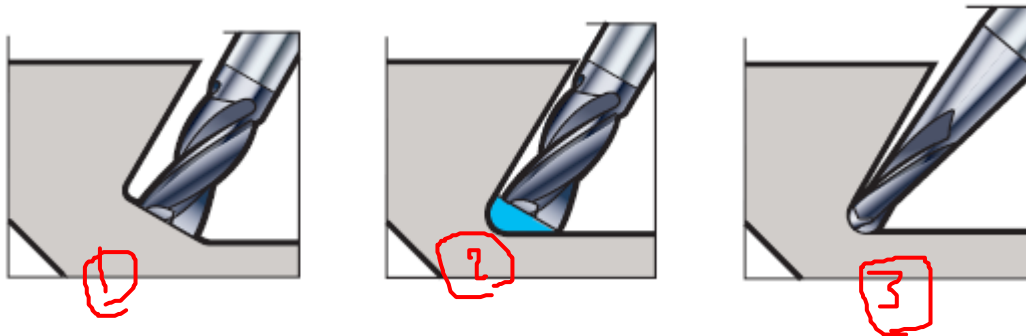

قالب سازی

free form




<https://www.aparat.com/v/pg16h>

https://www.aparat.com/v/jfm2w/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D8%B3%D8%A%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B2



دقت ماشین
موقعیت برزنی

نماین
ماتریس

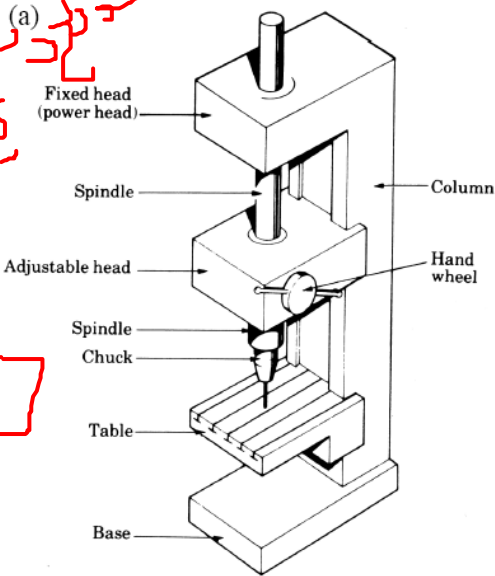


دستگاه مته کاری عمودی

متر و متریک

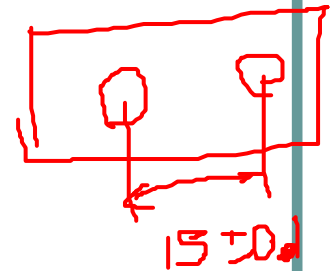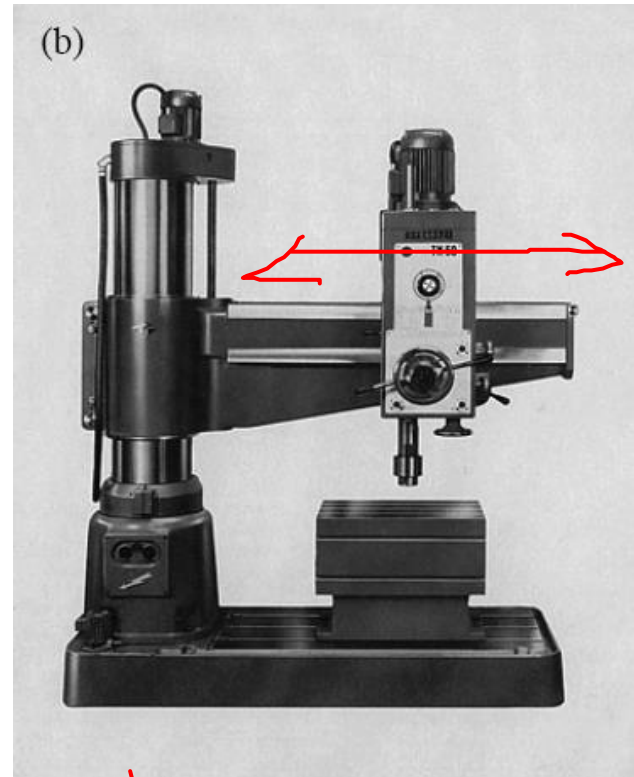



دستگاه مته کاری شعاعی

انتخاب ابزار و روش ایجاد سوراخ

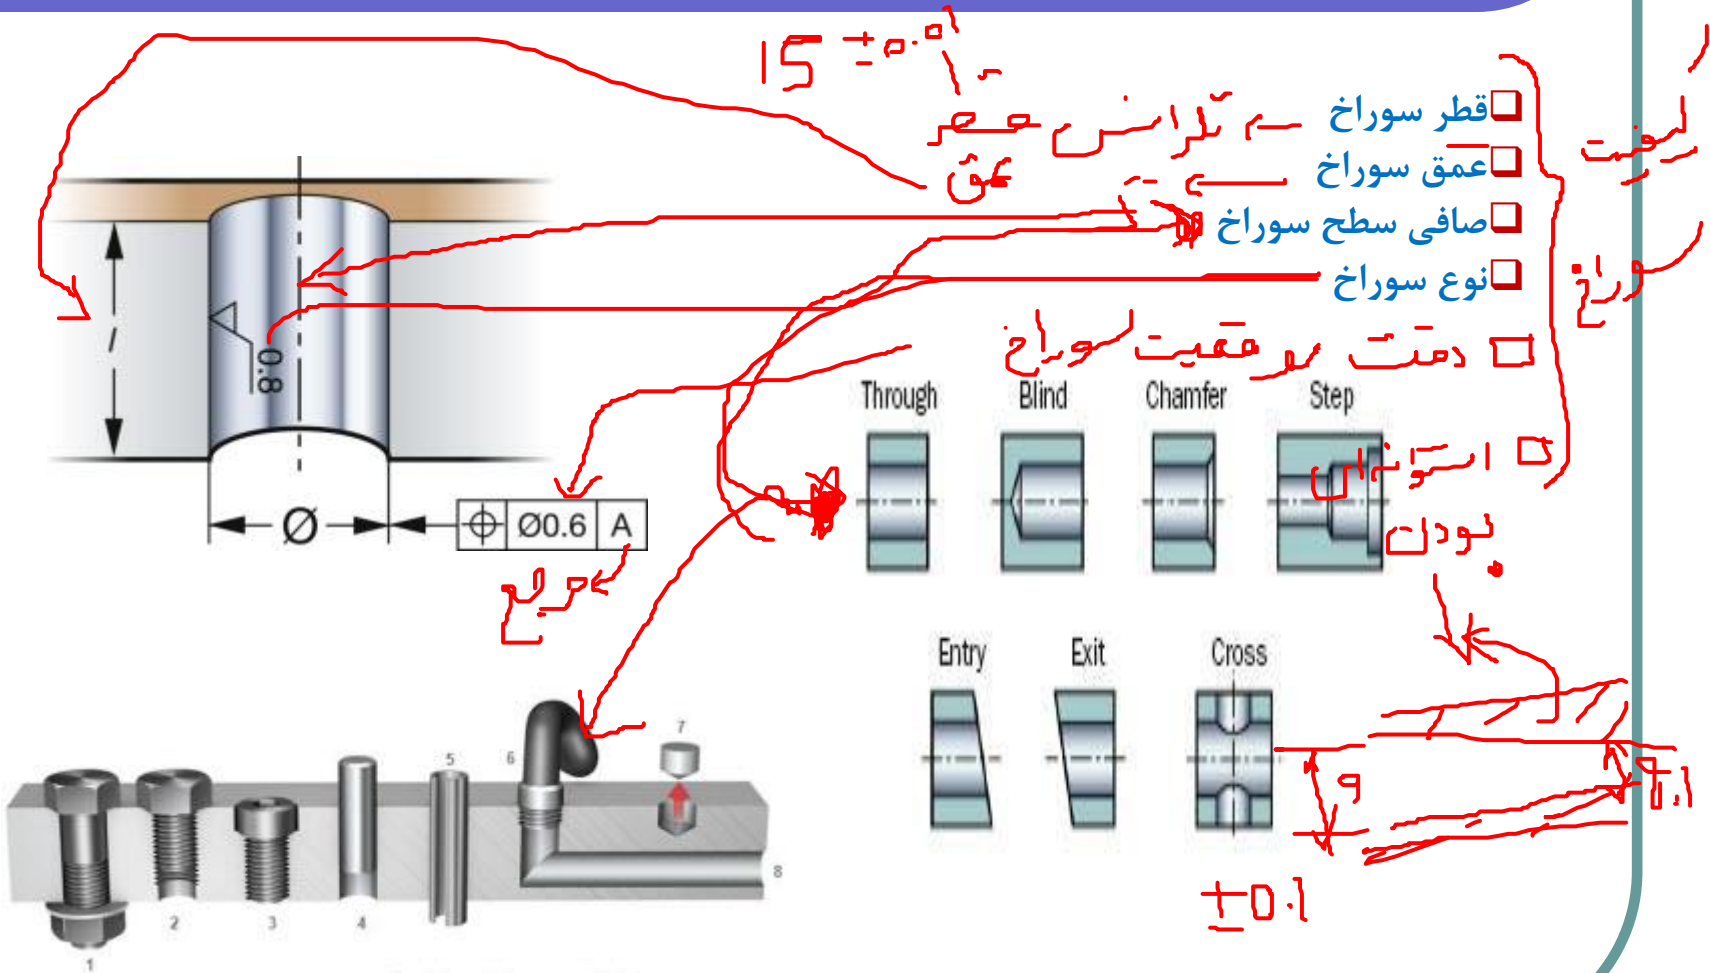

مثال: ایجاد سوراخ پله‌ای به روش‌های مختلف

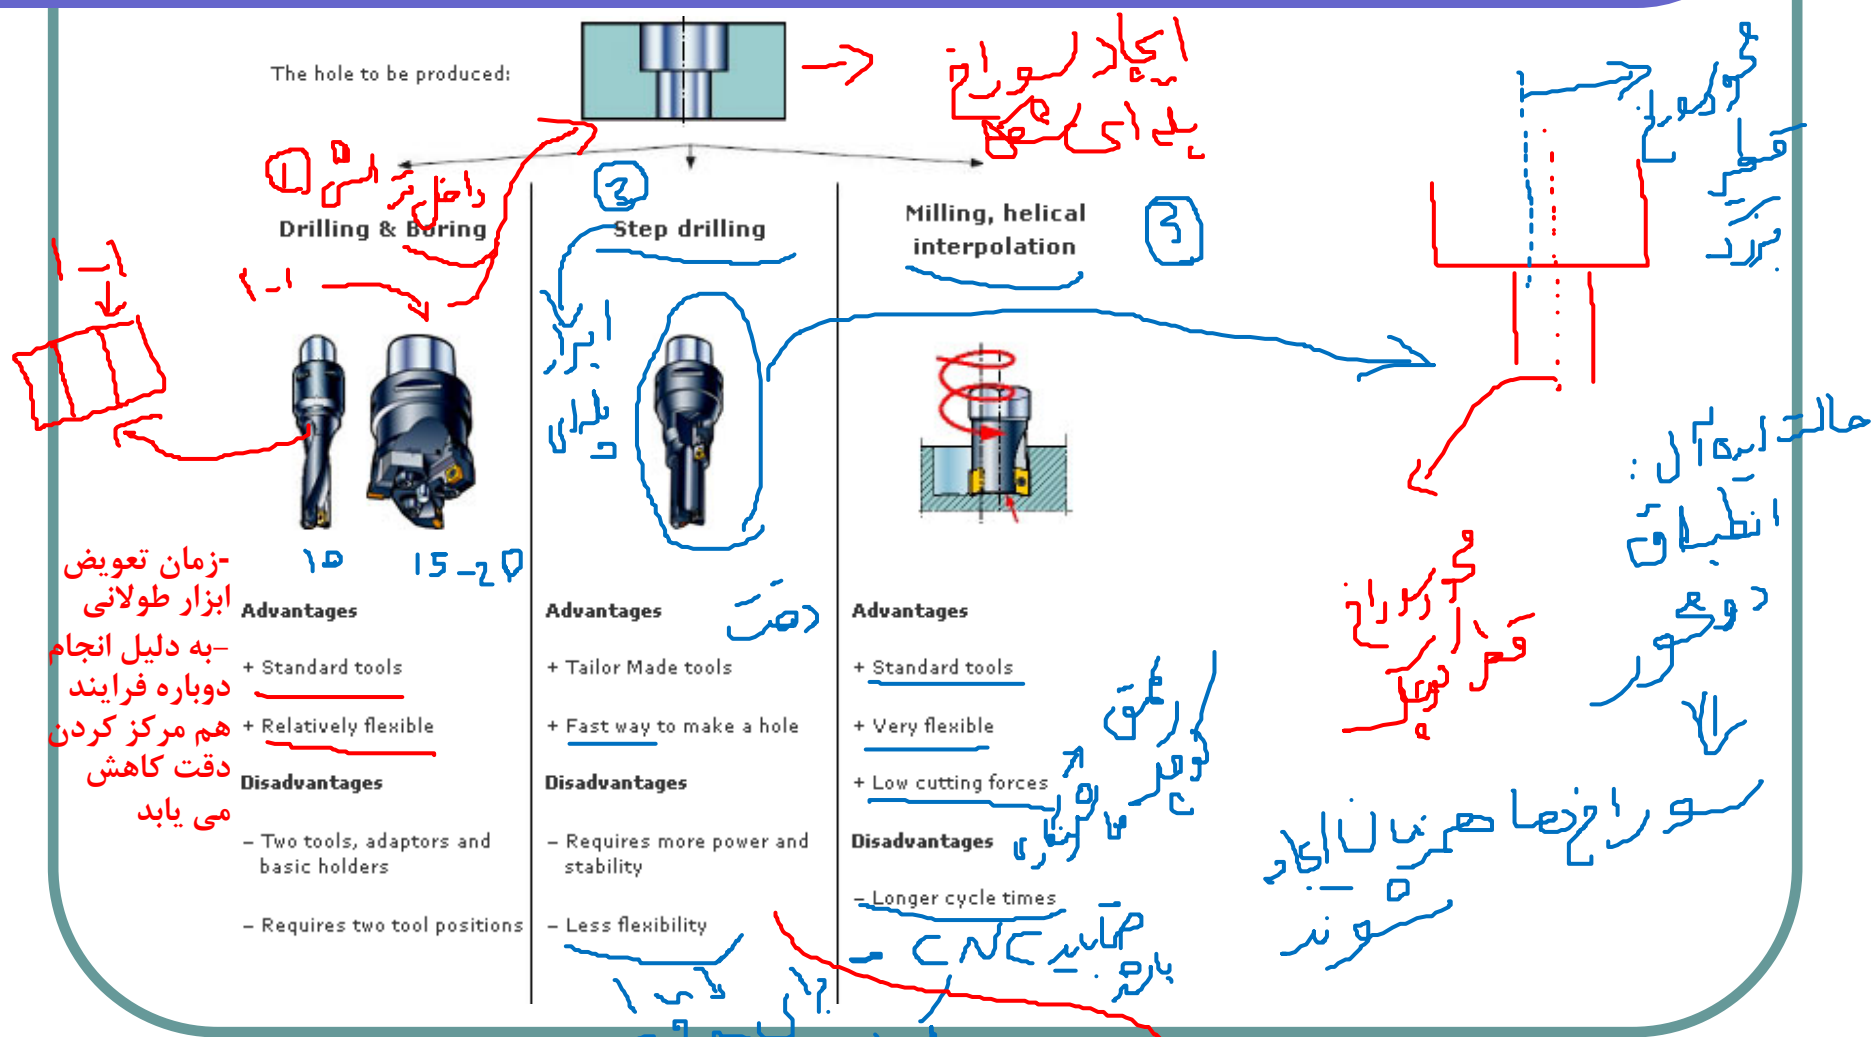


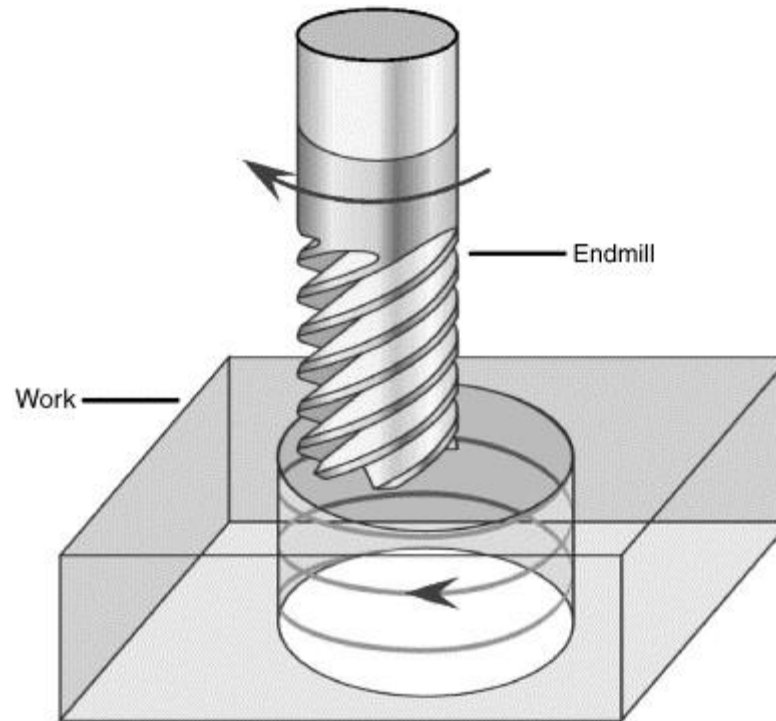

<https://www.dideo.ir/v/yt/5LCAi3u4dYs/evh-helical-drilling>

<https://www.dideo.ir/v/yt/21qmzQ59Uzg/helical-interpolation>

انواع فرآیندهای سوراخکاری

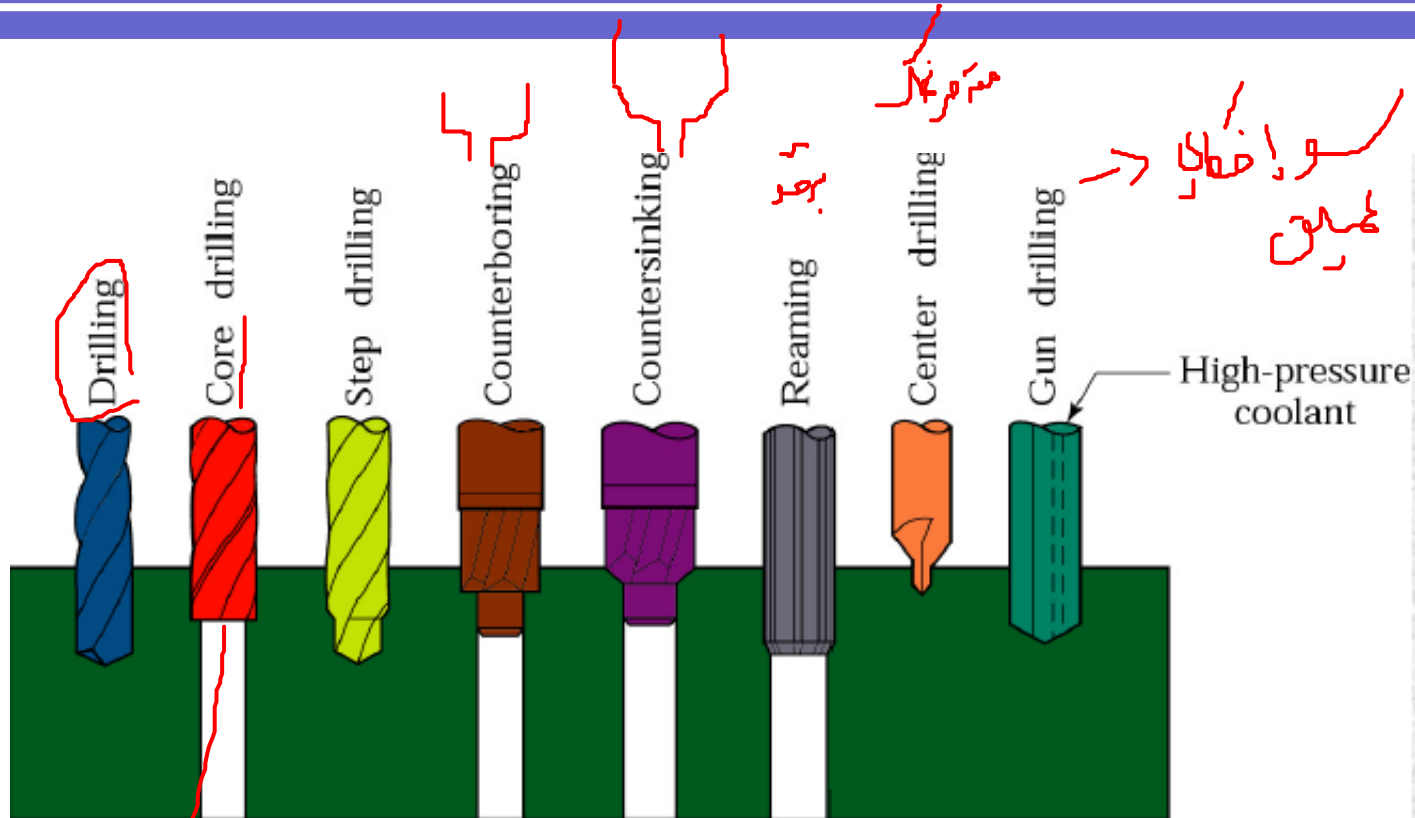

Core drill برای گشاد کردن سوراخ موجود استفاده می شود.

از بین بردن سوراخ از وسط

TABLE 22.11

Tool type	Diameter range (mm)	Hole depth/diameter	
		Typical	Maximum
Twist	0.5–150	8	50
Spade	25–150	30	100
Gun	2–50	100	300
Trepanning	40–250	10	100
Boring	3–1200	5	8

سپد معمولی

در اندازه
تو
داده

(d) Spade drill




Spade drill از لبه های برنده اینسرتی تشکیل شده و برای سوراخکاری سوراخ های گشاد و عمیق بکار کی رود. سفتی زیادی دارد چون **flute** (شیار ندارند)



HSS

سوراخ داخلی

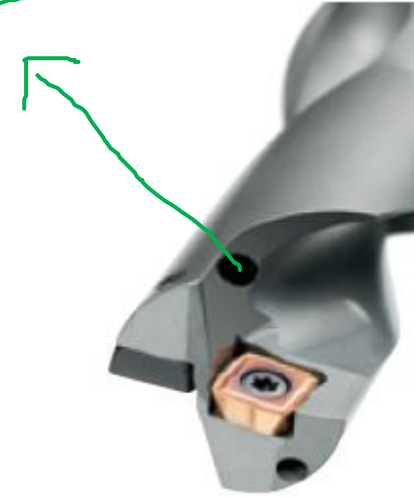

CoroDrill 880



Coromant U drill R416.2



T-Max U large-diameter drill R416.9



T-Max U stack drill R416.01



T-Max U trepanning tool R416.7



• برای تیز کردن مته، دو لبه برنده ابتدای مته لازم است تیز شوند و نیازی به تیز کردن شیار ماریپیچ نیست چرا که اساسا بر خلاف ابزار انگشتی، در مته شیار ماریپیچ فقط در هدایت و خارج کردن براده ها نقش دارد و در براده برداری نقشی ایفا نمی کند.

• پس از هر مرحله تیزکاری مته کوتاهتر می شود تا جایی که عمق سوراخ را نتواند پاسخگو باشد.

<https://www.dideo.ir/v/yt/y0SQkzScQk0/how-to-hand-sharpen-a-twist-drill>

انواع روش های استفاده از سیال برش




سیال برش داخلی

□ در جاهایی از این روش استفاده می شود که احتمال تشکیل براده فشرده وجود دارد (Chip jamming).

براده گرازان

□ برای نسبت های طول به قطر بزرگتر از ۳ مورد استفاده قرار می گیرد.

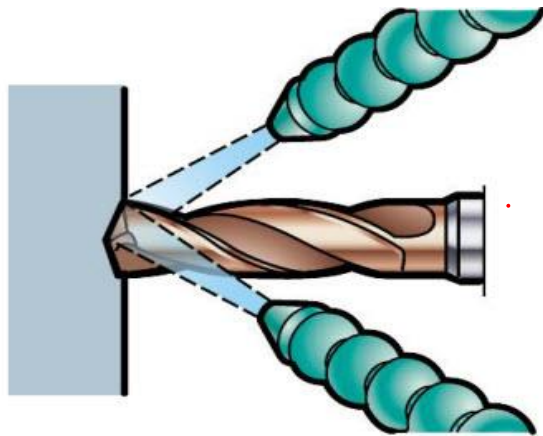

سیال برش خارجی


□ برای سوراخ های کم عمق و قطعاتی که براده مطلوب تولید می کنند.

□ باعث کاهش تشکیل لبه برنده می شود.

□ در مته های ساکن باید از دو فواره سیال خنک کن استفاده نمود.

انواع روش های استفاده از سیال برش

□ از امولسیون روغن و آب با درصد روغن ۵-۱۲ درصد برای حالت های معمول و ۱۰-۱۵ درصد برای قطعه کار از جنس فولاد ضدزنگ و آلیاژهای مقاوم در برابر گرما

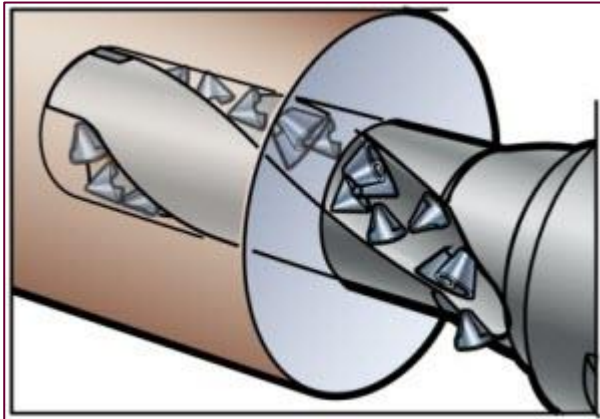


□ گاهی اوقات سوراخکاری برای مواد ترد که براده تکه تکه ایجاد می کنند بدون سیال برش انجام می گیرد حرف

□ استفاده از سیال برش با فشار بسیار زیاد (۷۰ اتمسفر) می تواند باعث بهبود تخلیه براده ها و افزایش عمر ابزار شود.

بورینگ داخلی تراشی

فرایندی است که برای افزایش قطر سوراخ با استفاده از ابزار تک لبه مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به بلندی طول دسته ابزار خمش آن باید مدنظر قرار بگیرد.

تراش عمودی برای عملیات بلند یا سنبلن یا بزرگ

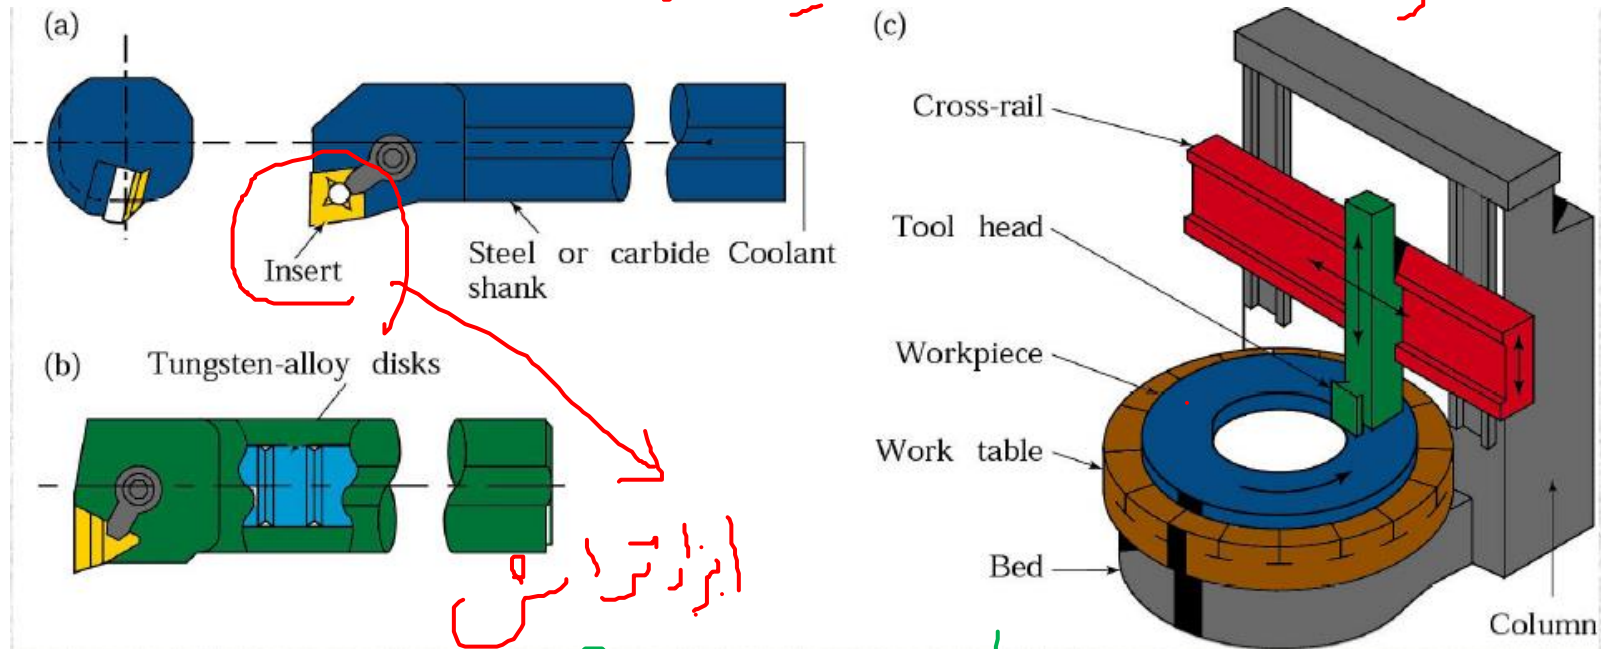


ابزار تراش

نوعی تراشکاری عمودی می شود


- <https://www.dideo.ir/v/yt/J38Fu6i7a5g/metal-lathe-112-operation-basics%2C-boring-holes>
- <https://www.dideo.ir/v/yt/J58dpuZVMJE/cnc-vtl-retainer-ring-rough-and-finish-turning>

سوراخکاری عمیق (Gun Drilling)

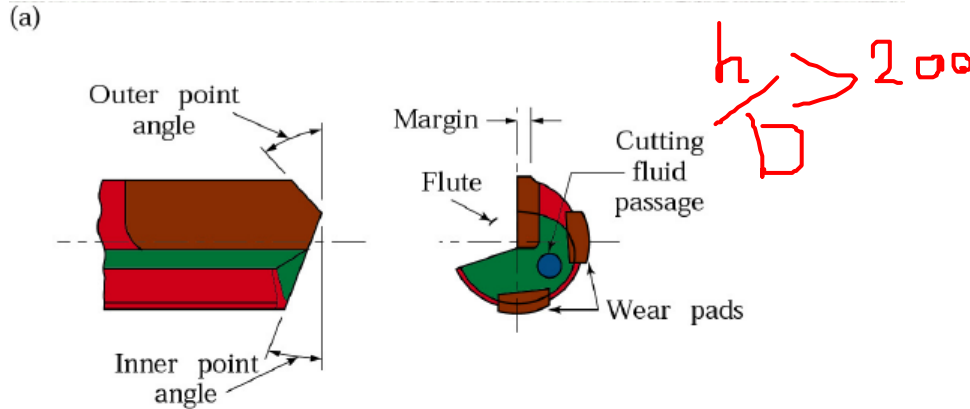


□ از این روش در ابتدا برای سوراخکاری لوله تفنگ استفاده می شد.

□ عمل متعادل سازی نیروهای جانبی که به مته وارد می شود توسط صفحات یاتاقانی جانبی که به مته متصل می شوند انجام می شود.

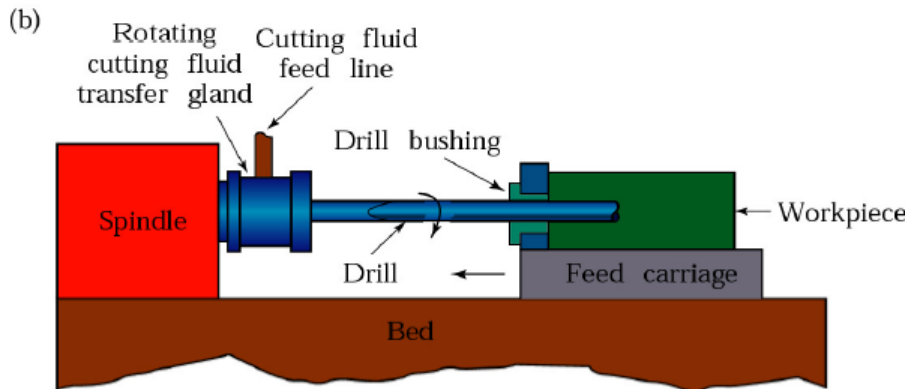


□ سیال برش با فشار زیاد از مرکز ابزار به محل ماشینکاری جریان می یابد.

سوراخکاری عمیق (Gun Drilling)

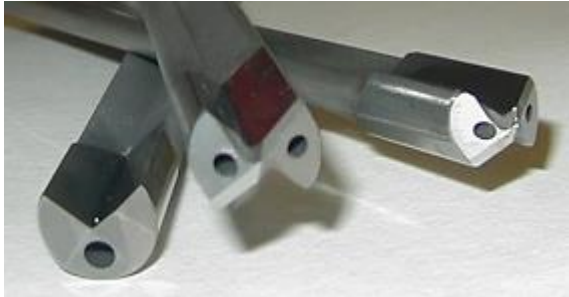

□ برای نسبت های طول به قطر ۳۰۰ و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

□ سرعت های برش تند و پیشروی های کم در این فرایند مورد استفاده قرار می گیرند.

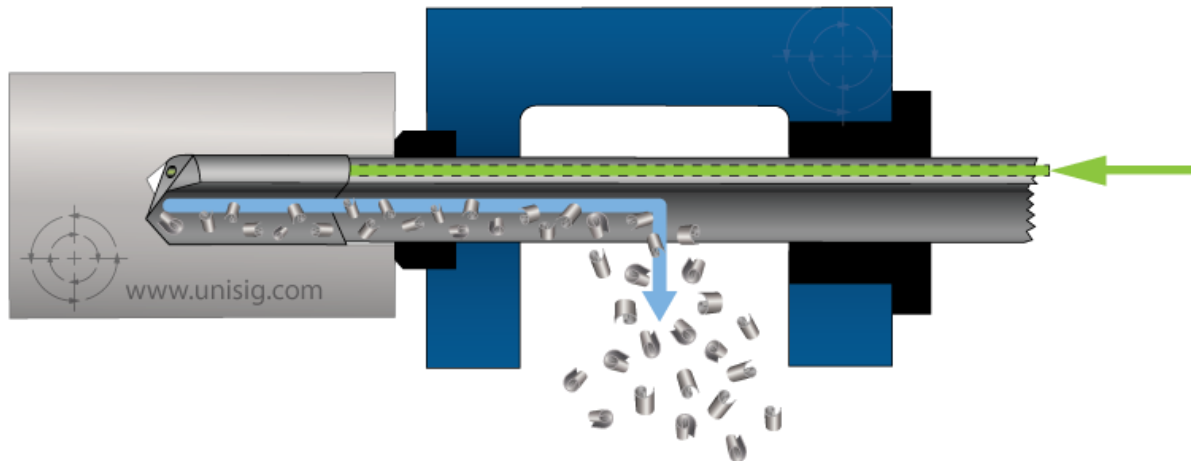

تفاوت های سوراخکاری عمیق با سوراخکاری معمول با مته مارپیچ

□ ابزار سوراخکاری عمیق شیار مستقیم است که باعث افزایش استحکام مته می شود. خیلی از اوقات انحراف و شکستن مته در اثر شیار مارپیچ آن و کاهش استحکام حاصل از آن است.

□ هم ابزار و هم قطعه کار در این فرایند می چرخند و این دقت ماشینکاری را بسیار افزایش می دهد.

□ از سیال پرفشار در گاندرل برای سوراخکاری استفاده می شود که پدیده **chip jamming** را به حداقل می رساند.


□ مته گانداال سوراخدار است.

<https://www.dideo.ir/v/yt/4rMxTC0OwiY/unisig-une-gundrilling-machines-compact-footprint>


برقکاری با ابزار چندلبه (Reaming)

فرایند سوراخکاری تکمیلی است که برای افزایش دقت سوراخ های ایجاد شده مورد استفاده قرار می یگیرد.

ابزار استفاده شده ابزار چند لبه با شیارهای مستقیم یا مارپیچ است.

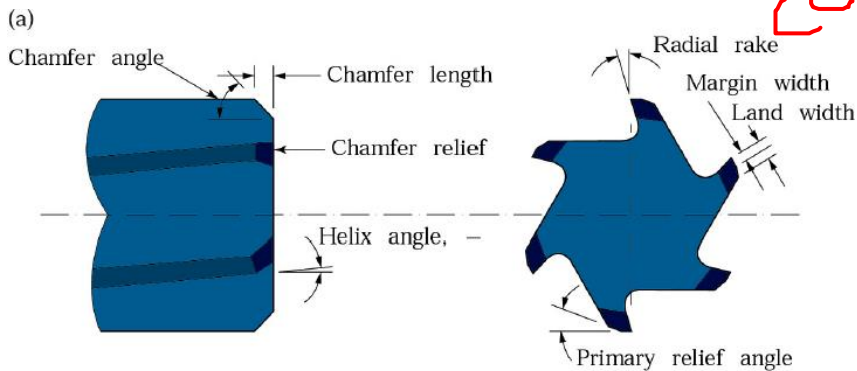

صاف نم


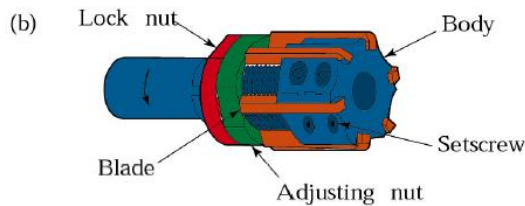


حداقل قطر برداشت از قطعات نرم ۰.۲ و قطعات سخت ۰.۱۳ میلی متر است. برای کمتر از آن از هونینگ استفاده می شود.



• فرآیندی است که در آن به کمک یک ابزار چندلبه که لبه های برنده به شکل پله ای قرار گرفته اند، براده برداری انجام می شود. این فرآیند برای ایجاد شیارهای داخلی و جای خار مورد استفاده قرار می گیرد.

• در این فرآیند ابزار حرکت خطی ساده انجام می دهد و قطعه کار ثابت است.

یک فرآیند

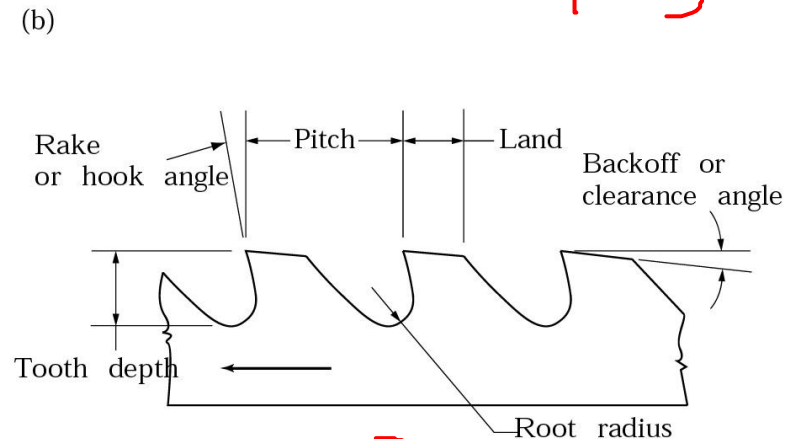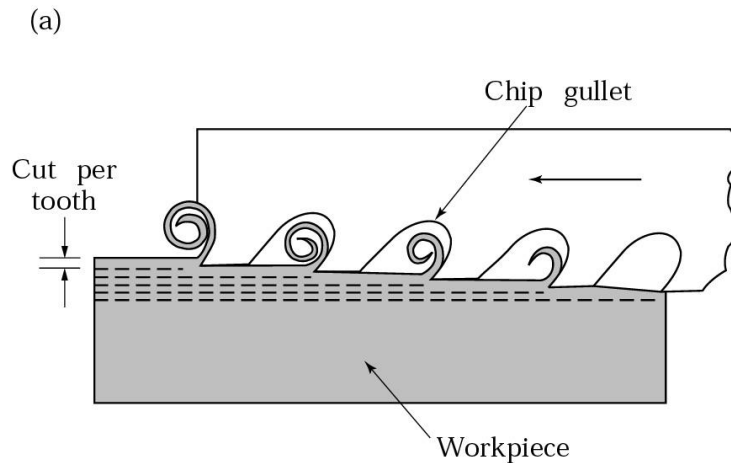

دو زاویه
فاصله
برش

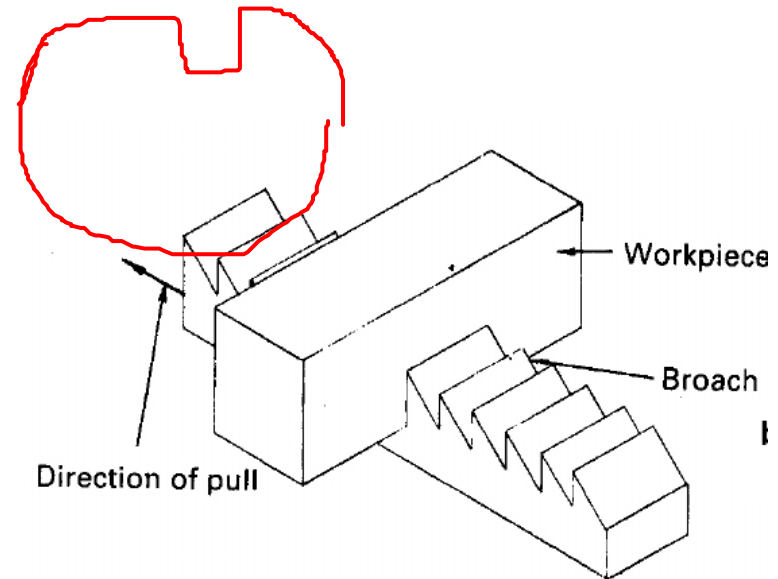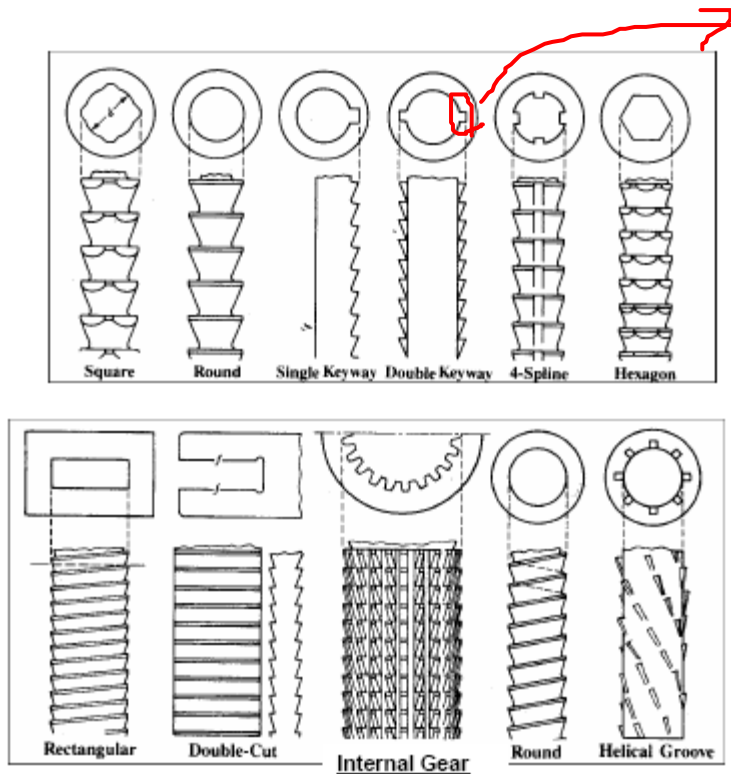

شکل های مختلف قطعات و ابزارهای خان کشی مورد استفاده

پایان

به نام خدا

درس روش های ساخت

جلسه چهارم: فرایندهای پرداخت کاری



سنگ زنی

در چه مواردی نیاز به سنگ زنی یا پرداخت کاری وجود دارد:

۱- جایی که آب بندی مورد نیاز است (سطوح بستار و بدنه موتور که توسط واشر آب بند می شوند).

۲- در جایی که نیاز به ایجاد پوشش روی سطح وجود دارد

۳- جایی که به دلیل عبور سیال نیاز به صافی سطح بالاست

۴- سطوح روانکاری (سطوح یاتاقان و بلبرینگ)

سنگ زنی

ابزار سنگ زنی ← هر چه سنگ

• سنگ زنی یکی از فرآیندهای پرداخت کاری است که در آن از یک ابزار با بی نهایت لبه برنده برای براده برداری استفاده می شود.



• از آنجا که ابعاد لبه های برنده بسیار کوچک است با استفاده از این روش می توان به دقت های ابعادی و صافی سطوحی رسید که در هیچ یک از روش های ماشینکاری به دست نمی آیند.

ماده

• جنس لبه های برنده از مواد ساینده غیر فلزی است. ←

TiC - SiC - WC

CBN

فرآیندهای اولیه

فرآیندهای ثانویه

ماده تولید

سنگ زنی

این را به صورت

دلیل استفاده از روش سنگ زنی: $\{R_z\}$ استفاده از لودر ریز

۱- صافی سطح و دقت ابعادی زیاد

۲- حجم باربرداری زیاد: مثلاً شیار روی مته و یا ریشه پره توربین


۳- ماشینکاری قطعات بسیار سخت مانند پره توربین + ابزار



هدف براده برداری است نه بهبود صافی سطح


شش جزء اصلی فرآیند سنگ زنی

• وجود اتمسفر برای فرایند سنگ زنی ضروری است. وجود اتمسفر باعث تشکیل لایه اکسید در سطح فلز در دماهای زیاد می شود. این لایه اکسید نقش روانکاری دارد.

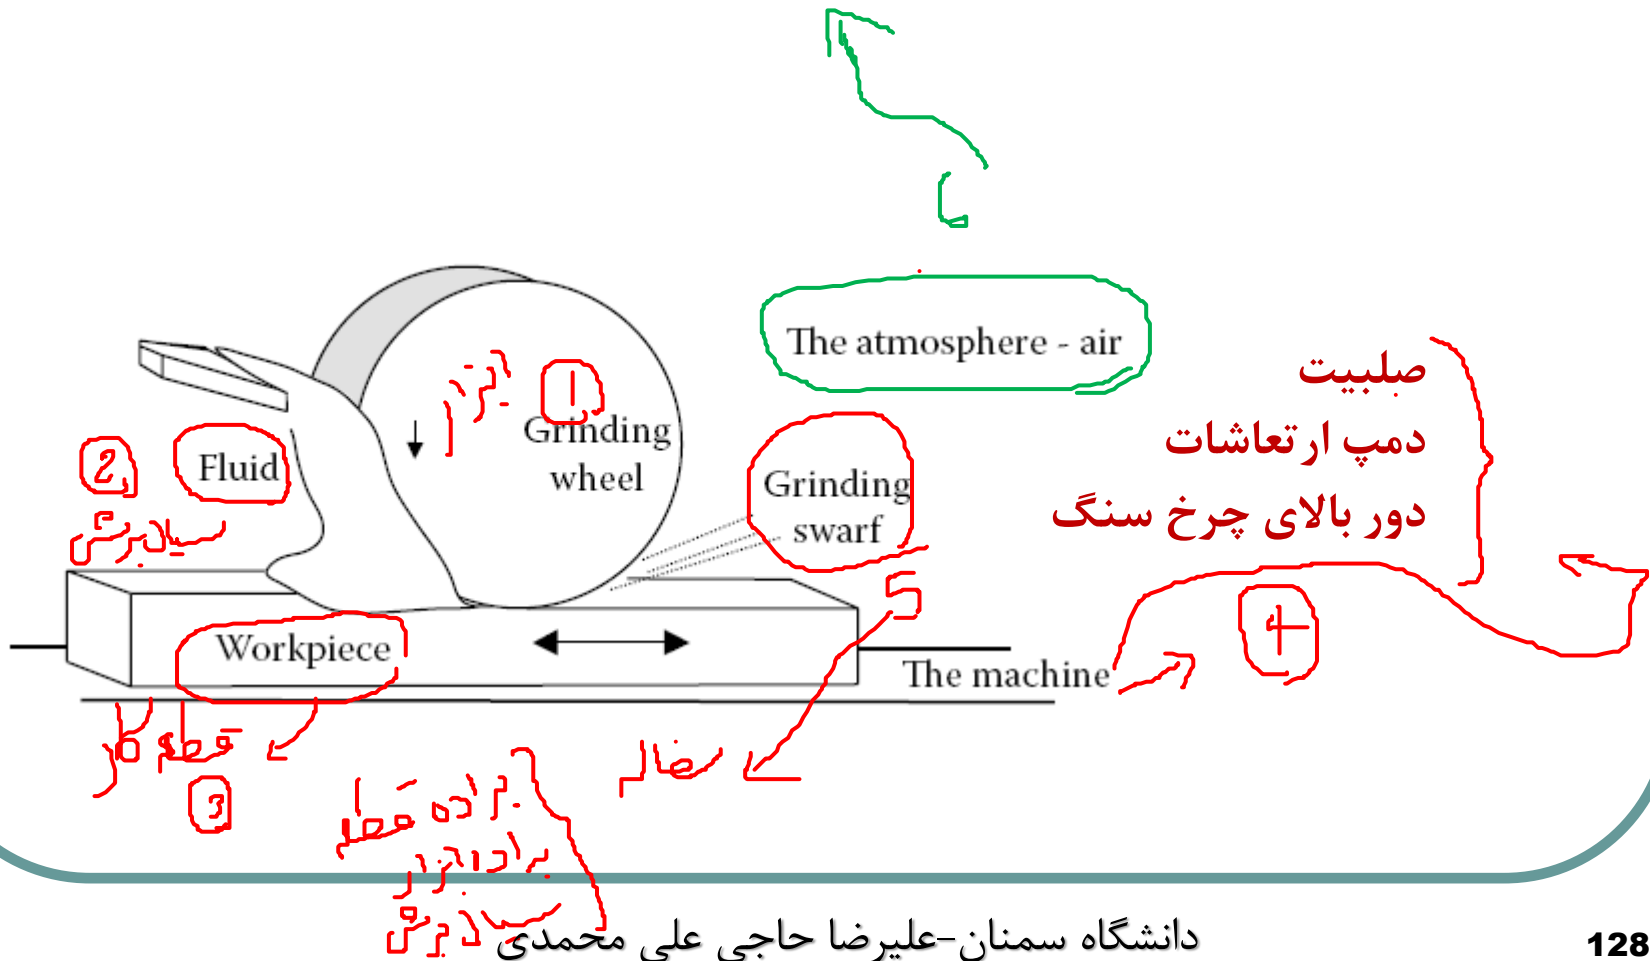

چرخ سنگ


- چون هر ذره ساینده فقط مقدار کمی از سطح قطعه کار را به صورت براده جدا می کند برای افزایش نرخ براده برداری باید تعداد زیادی از ذرات ساینده را به هم چسباند.
- چرخ سنگ از ماده ساینده، چسبی که مواد ساینده را به هم می چسباند و فضاهای خالی تشکیل شده است.
- وجود فضاهای خالی برای تشکیل براده و کمک به خنک کاری ضروری است.

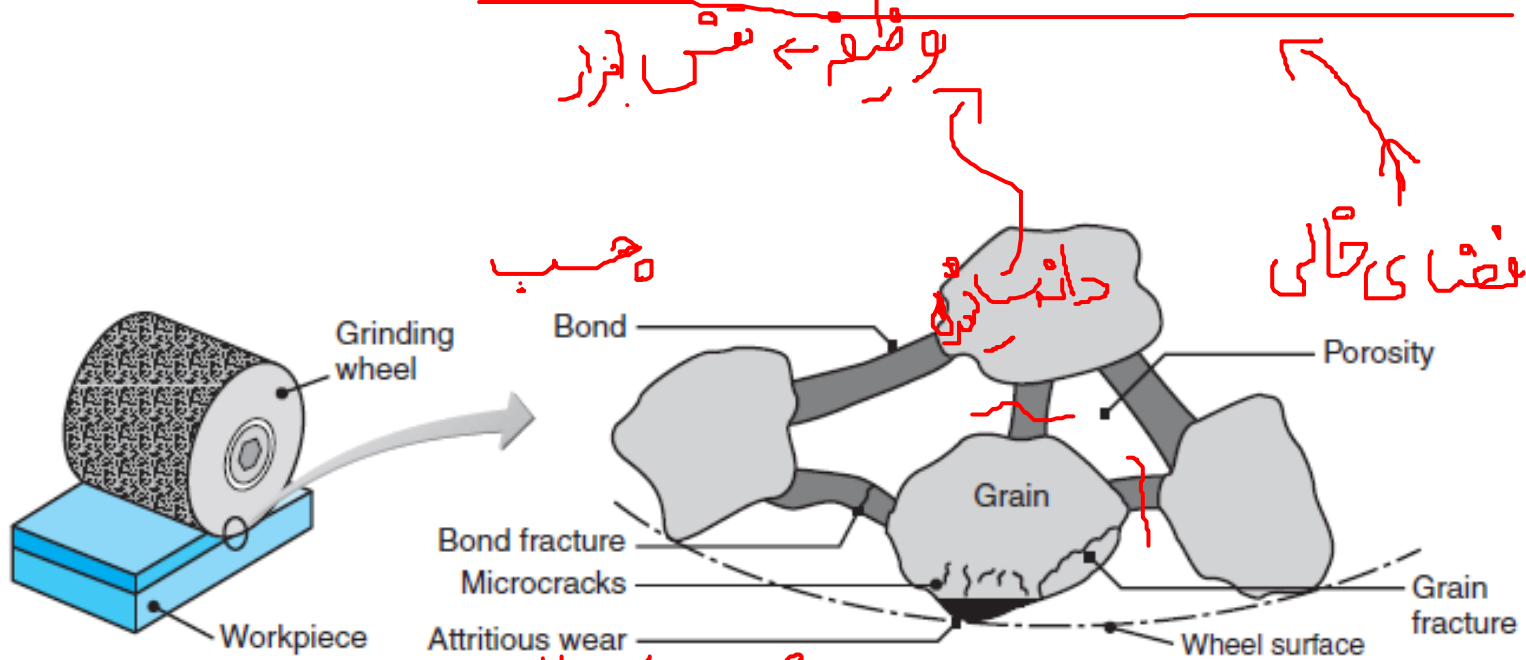

چرخ سنگ





سنگ زنی هندسه های مختلف قطعه کار

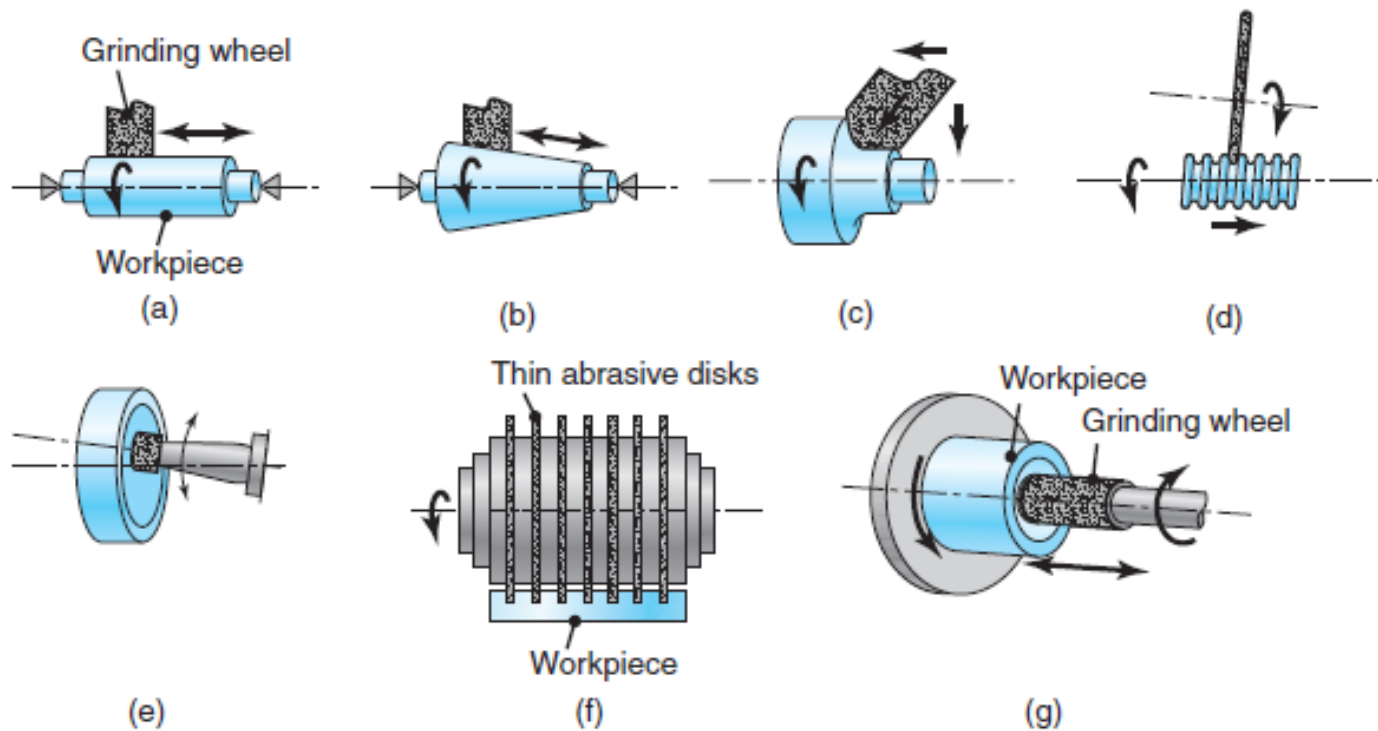


سازوکار شکل گیری براده

• تفاوت سنگ زنی و ماشینکاری با ابزار تک لبه این است که در سنگ زنی هر یک از لبه های برنده شکل های نامشخصی دارند و به صورت تصادفی در اطراف چرخ سنگ چیده شده اند.

• زاویه براده میانگین در چرخ سنگ منفی است بنابراین در مقایسه با روش های دیگر براده برداری، براده ها تحت تغییر شکل زیادی قرار می گیرند و زاویه صفحه برش بسیار کوچک است.

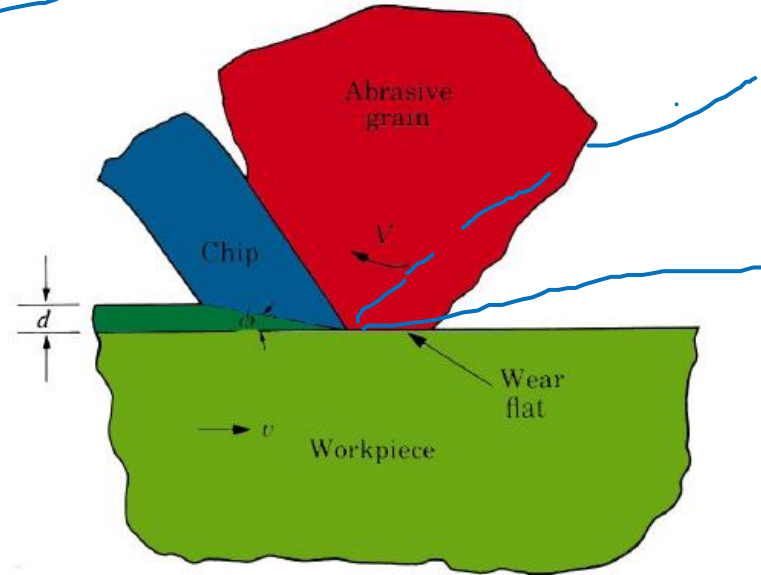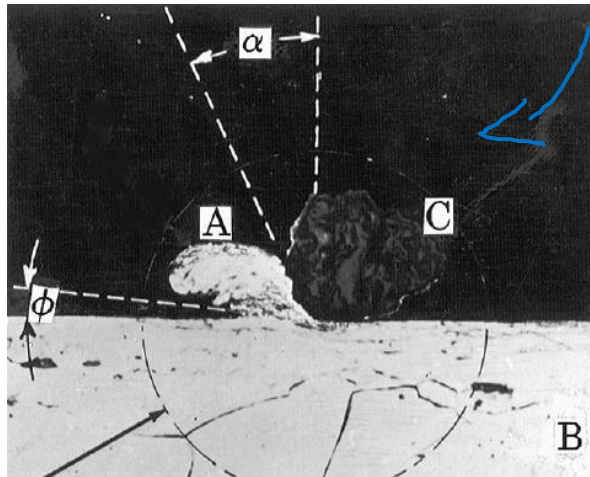

سازوکار شکل گیری براده

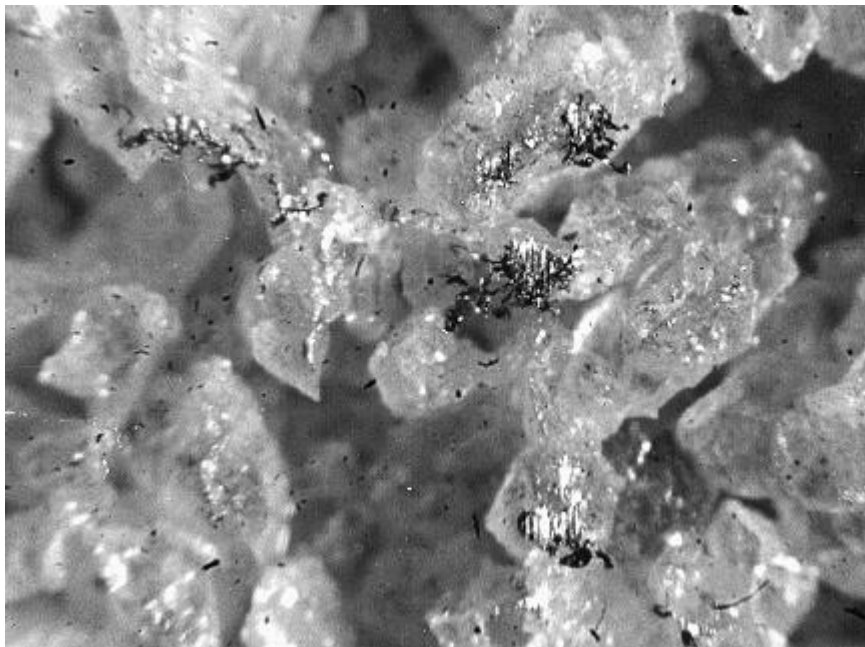

سطح یک چرخ سنگ که در آن ذرات ساینده، فضاهای خالی، سطوح سایشی روی ذرات ساینده و براده های جدا شده از سطح قطعه کار نشان داده شده است.

چرخ سنگ با بزرگنمایی ۵۰ برابر

انواع فرآیندهای سنگ زنی

- ۱- سنگ زنی مسطح (سنگ تخت)
- ۲- سنگ زنی استوانه ای (سنگ محور)
- ۳- سنگ زنی بدون مرغک (سنترلس)
- ۴- سنگ زنی خزشی

۱- سنگ زنی مسطح

عمق براده برداری در فرایند سنگ تخت معمولاً کمتر از ۰.۱ میلی متر است



ابزار است
سردی صورت پاندولی
رکت می کند


سنگ گنت
• سنگ مغناطیس
• سنگ پاندولی
• سنگ رفت و برگشتی
اسامی

۲- سنگ محور (Cylindrical grinding)




<https://www.dideo.ir/v/yt/GIZubRz706U/ge4i-cylindrical-grinding-machine>

۲- سنگ محور

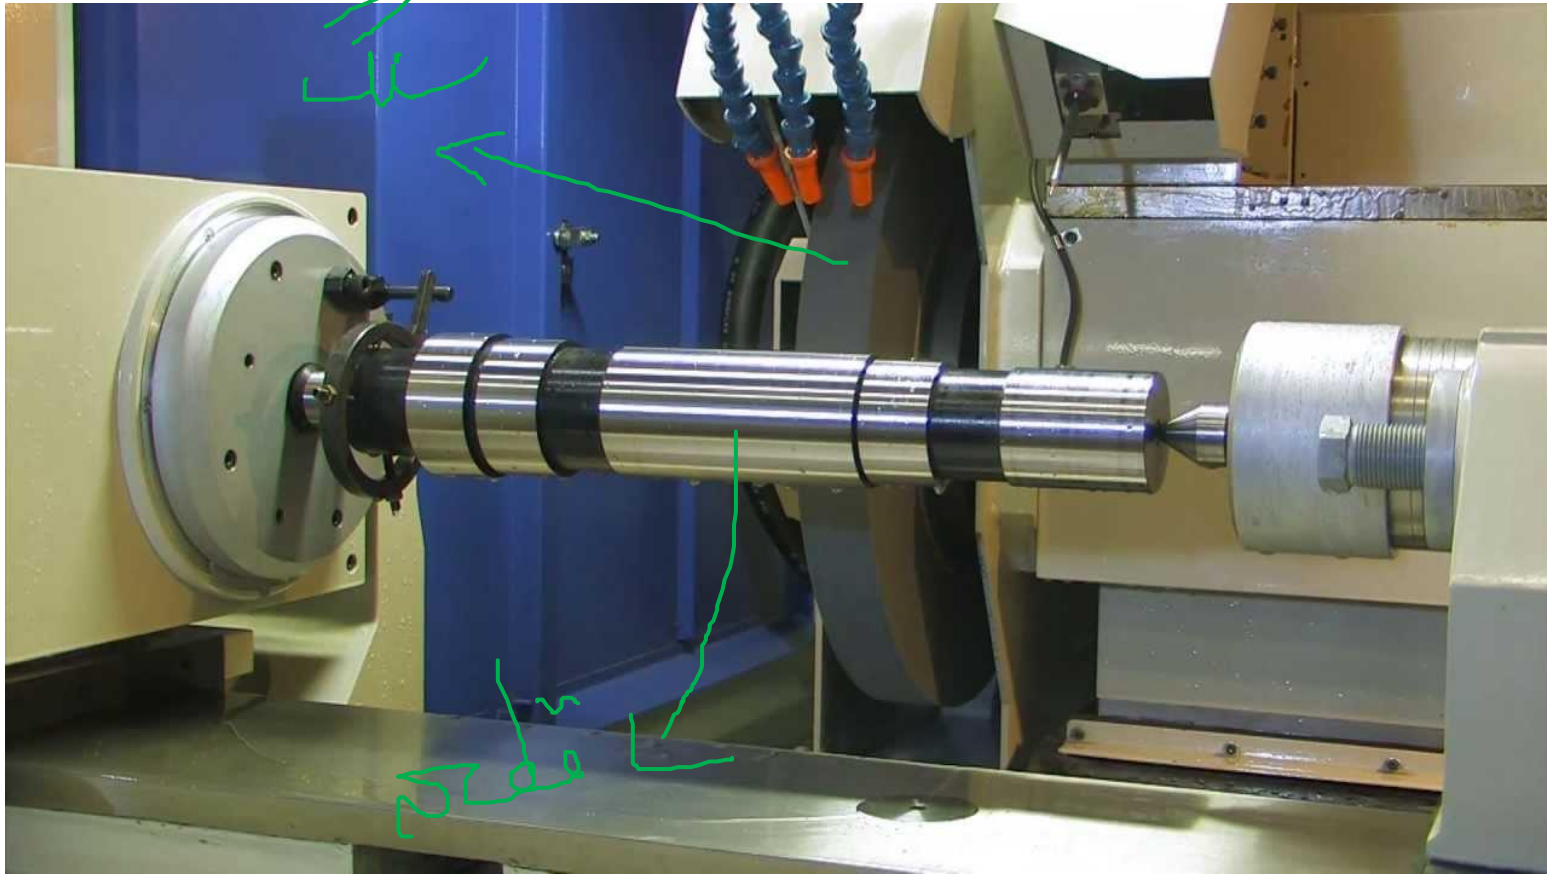


۲- سنگ زنی استوانه ای


□ با ایجاد هندسه قطعه روی چرخ سنگ می توان یک پروفایل را سنگ زنی نمود.

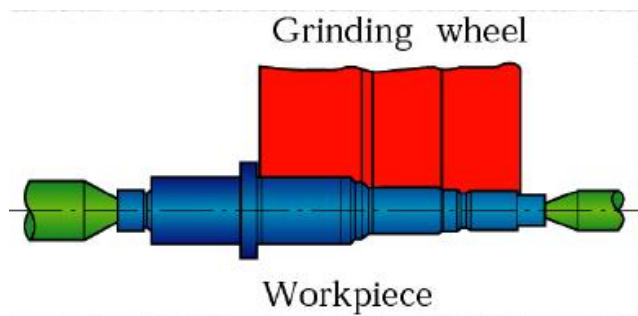

□ با استفاده از این روش و تنظیم حرکت خطی چرخ سنگ نسبت به سرعت دورانی محور قطعه کار می توان شکل های غیر متقارن مانند بادامک را سنگ زنی نمود.

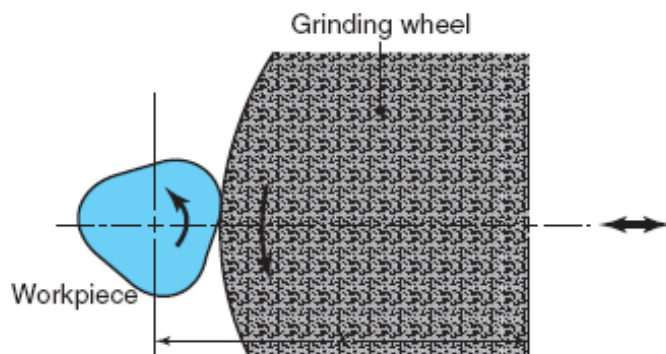

انواع فرآیندهای سنگ زنی-سنگ زنی استوانه ای

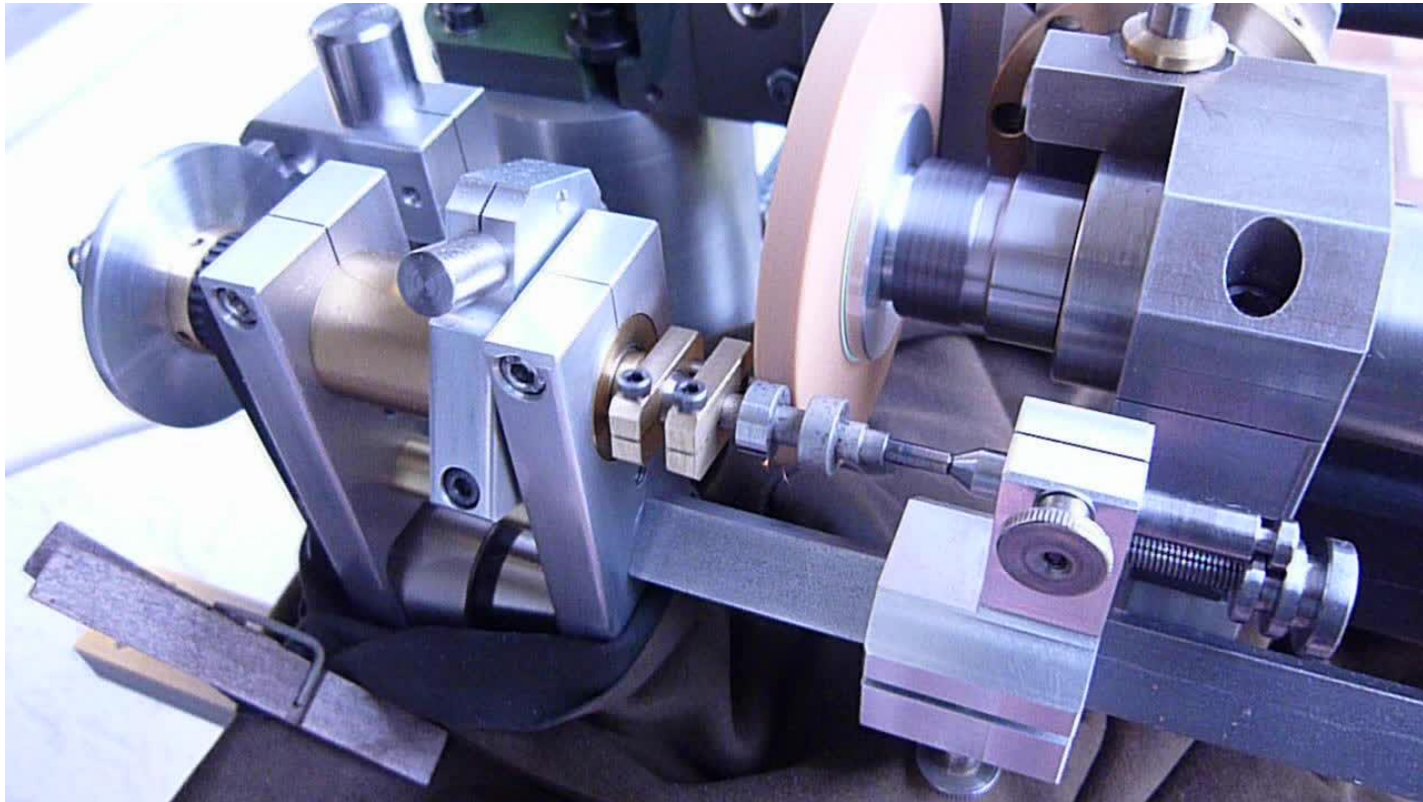


سنگ زنی میل بادامک

انواع فرآیندهای سنگ زنی - سنگ زنی استوانه ای


۱- استفاده از عنصر پروفیل
روش سنگ زنی
۲- استفاده از فرم سنگ
ساده و حرکت
عمود
به جهت
پروفیل
CNC

انواع سنگ زنی پروفیل

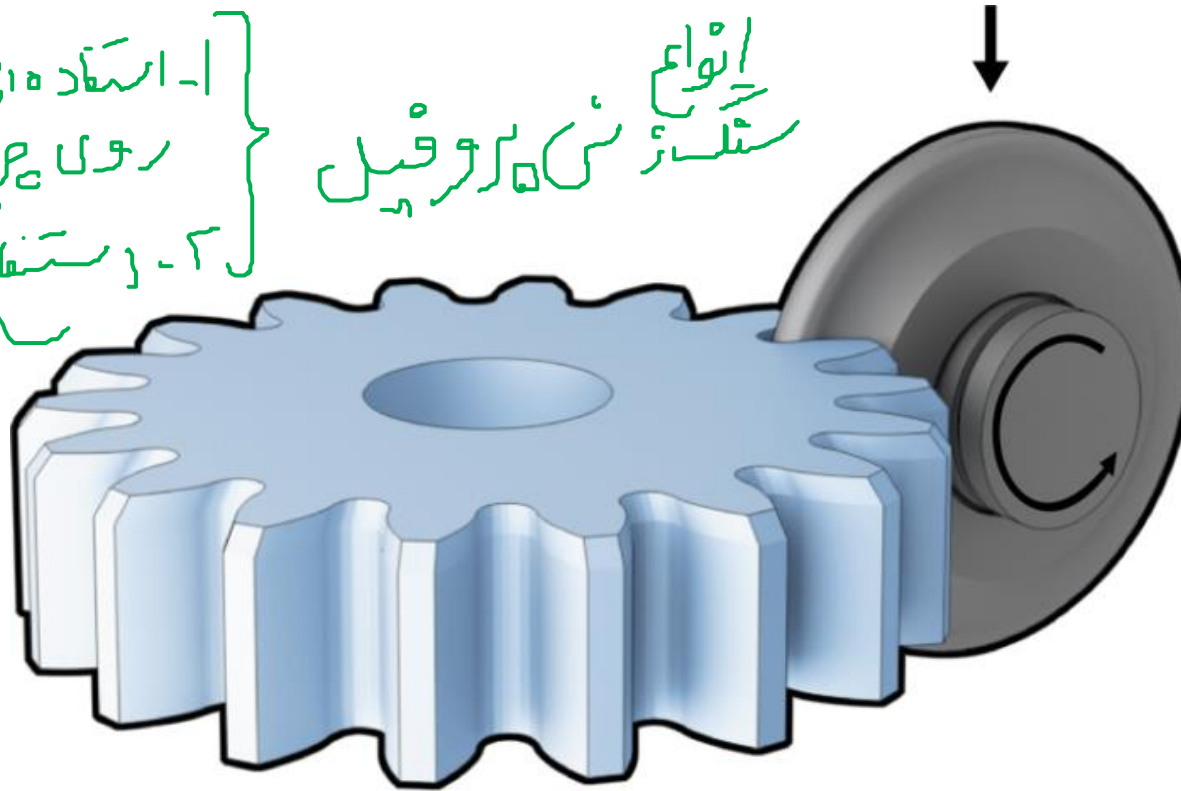

سنگ زنی چرخ دنده با ابزار سنگ پروفیل

سنگ زنی بدون مرغک ← دستگاه توپری

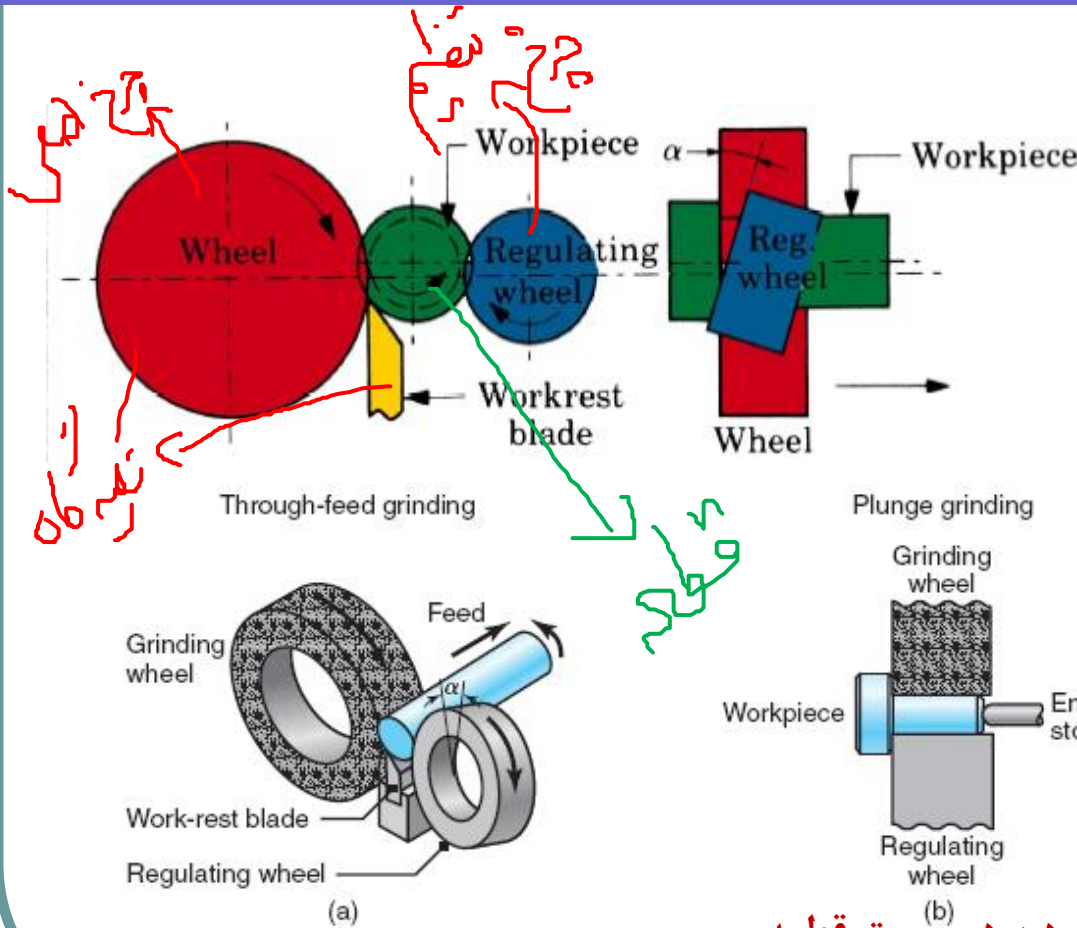

□ در این روش که برای تولید انبوه قطعات مورد استفاده قرار می گیرد قطعه کار بین دو مرغک مقید نمی شود بلکه بوسیله یک تیغه سر جای خود نگه داشته می شود.

□ از دو چرخ سنگ برای مقید کردن و سنگ زنی استفاده می شود که قطعه کار بین این دو چرخ سنگ قرار می گیرد.

با توجه به گیردار بودن دو سمت قطعه و نیروی وارده باعث خیز برداشتن قطعه و کاهش دقت می شود

دو محور مرغک و سه نظام خطای هم محوری

دانشگاه سمنان - علیرضا حاجی علی محمدی

مشکلات
سنگ
زنی

مشکلات سنگ محور



- ۱- با توجه به گیردار بودن دو سمت قطعه و نیروی وارده باعث خیز برداشتن قطعه و کاهش دقت می شود
- ۲- دو محور مرغک و سه نظام خطای هم محوری دارند و این باعث کاهش دقت ابعادی قطعه تولیدی می شود
- ۳- باز و بست قطعه در سنگ محور زمان بر است و این دستگاه برای تولید مناسب نیست

https://www.dideo.ir/v/yt/1Z_NAIGXE8k/centerless-grinding-%7C-centerless-grinding-machine


سنگ زنی بدون مرغک

□ چرخ سنگ بزرگتر برای سنگ زنی و چرخ سنگ کوچکتر برای تنظیم حرکت خطی قطعه کار مورد استفاده قرار می گیرند. چرخ سنگ کوچکتر از جنس چسب لاستیکی است و سرعت چرخش آن $1/20$ چرخ سنگ اصلی است.

□ برای سطوح داخلی هم از ۳ چرخ برای مقید نمودن قطعه کار استفاده می شود.

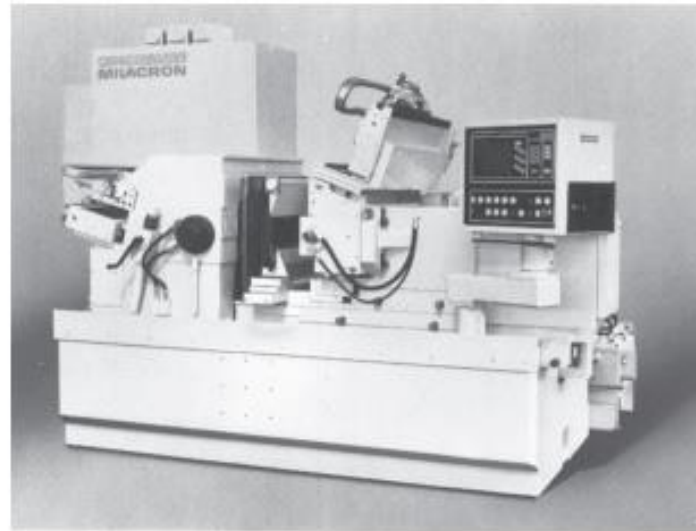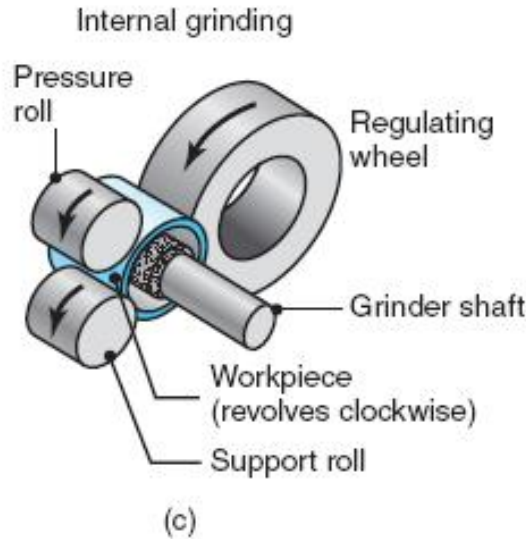

سنگ زنی بدون مرغک - کاربردھا

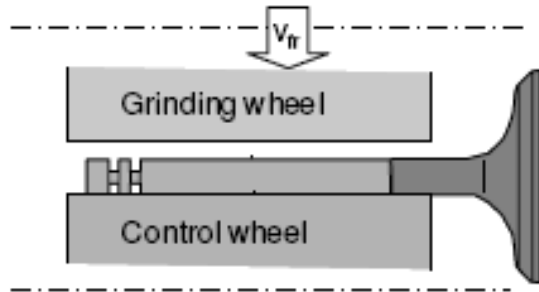

سنگ زنی بدون مرغک دریچہ موتور

ویدئو ۱

ویدئو ۲

مزایای سنگ زنی بدون مرغک


- فرایند سنگ زنی یک فرایند پیوسته است و زمان زیادی صرف مقید نمودن قطعه کار نمی شود.
- به دلیل عدم استفاده از مرغک در محکم کردن، قطعه کار تحت خمش قرار نمی گیرد.
- خطای هم مرکز کردن مرغک ها در این فرایند حذف می شود.

اگر ماشین به دقت تنظیم شود و فرآیند تیز کردن ابزار به درستی و به موقع انجام شود، این فرایند قابلیت دستیابی به دقت های رواداشت های هندسی گردی و استوانه ای کمتر از یک میکرون را داراست

Center → مرغک

سنگ زنی خزشی

- در این فرایند سازوکار براده برداری مانند روش سنگ زنی است با این تفاوت که عمق های برشی تا ۶ میلی متر را می توان با استفاده از این روش ماشینکاری نمود.
- در این روش سرعت خطی قطعه کار کم است و از چرخ سنگ نرم تر با چسب رزینی استفاده می شود.
- تخلخل چرخ سنگ انتخاب شده بالاست تا دمای قطعه کار کمتر شده و صافی سطح بهبود یابد.
- ماشینی که برای این فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد قابلیت های خاصی دارد.

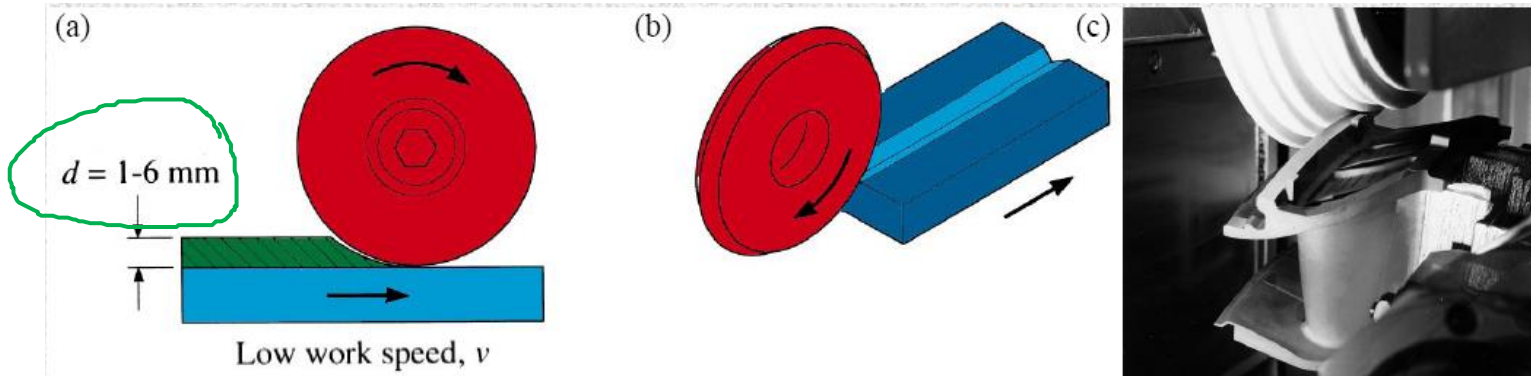

ویدئو

• قابلیت های مورد نیاز ماشین عبارتند از: توان بالا تا ۲۲۵ کیلو وات, سفتی و صلبیت زیاد برای دمپ ارتعاشات, قابلیت کنترل سرعت محورها و گردش اسپیندل و جای زیاد برای مایع خنک کار


- <https://www.dideo.ir/v/yt/SfVv2KNzfmo/creep-feed-grinding>
- <https://www.dideo.ir/v/yt/MK1zpYdwzfM/jsg-520nx-creep-feed-grinding-machine>

هونینگ

□ در این فرآیند از ابزاری استفاده می شود که دورتادور آن سنگ های از جنس آلومینا یا CBN قرار داده شده است و برای پرداخت کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

□ حرکات چرخشی و رفت و برگشتی ابزار باعث ایجاد آثار با زاویه خاصی (با توجه به سرعت خطی و چرخشی) روی سطح می شود. وجود این خراش ها در استوانه موتور برای نگهداری روغن و جلوگیری از سایش سمبه و حلقه ضروری است.


□ چشم های بزرگ دسته سمبه هم هونینگ می شوند.

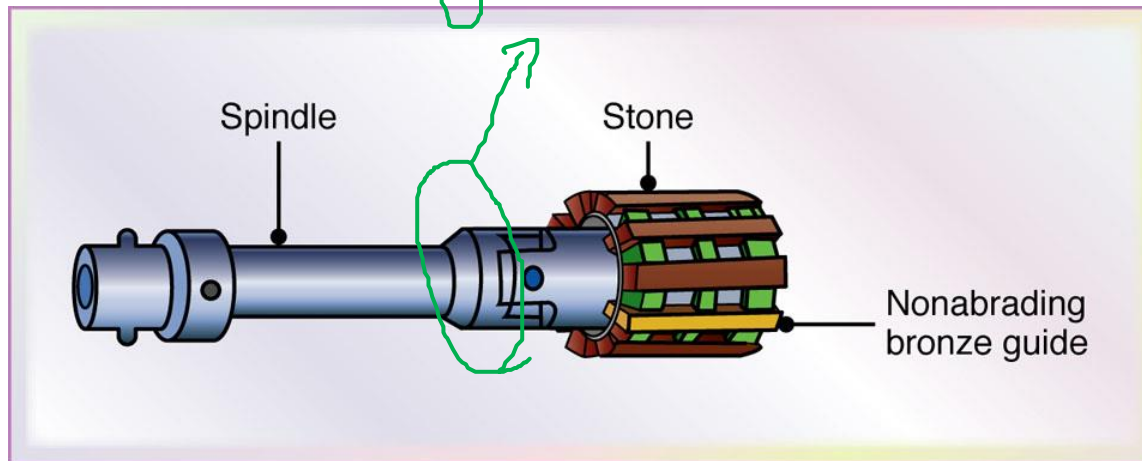

[ویدئو](#)



 Cross hatch
برای ناهمرازی روغن



پایان

درس روش های ساخت



جلسه پنجم: روش های نوین ساخت

حیدر
ملک


Advanced manufacturing methods

روش های مخصوص تولید

- تا اینجا روش هایی که در آن ها براده برداری با تکیه بر نیروهای مکانیکی زیاد انجام می شوند، ارائه شد.
- روش های مخصوص تولید روش هایی هستند که در آن ها به جای استفاده از نیروهای مکانیکی زیاد، از روش های فیزیکی دیگر مانند شیمیایی، الکتریکی، حرارتی و ... استفاده می شود.

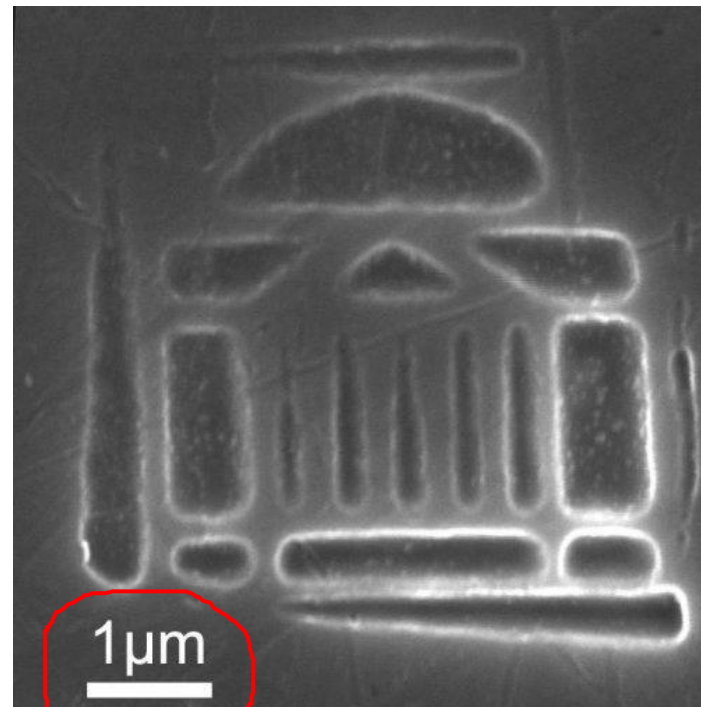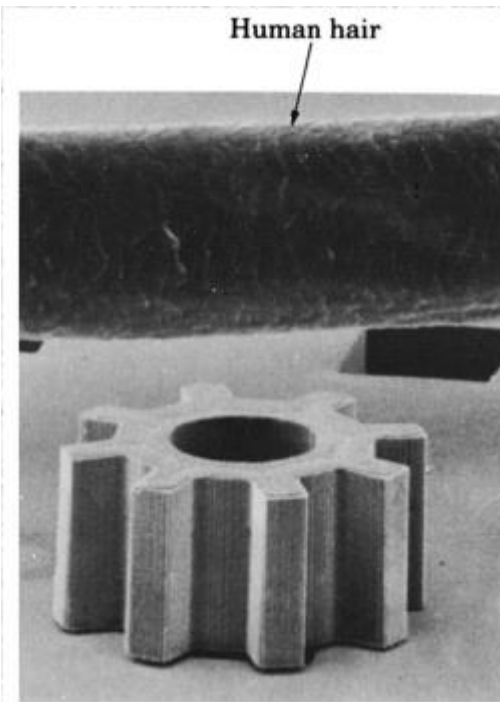

- ماشینکاری مواد مستحکم که نیاز به نیروی مکانیکی زیادی دارند. موادی مانند سرامیک ها و ابرآلیاژها
- انجام اعمالی که به هیچ وجه توسط روش های سنتی قابل انجام نیستند، مثلا ایجاد گوشه های تیز در سوراخ
- ساخت شکل های پیچیده- مثلا سوراخی که مقطع آن از دایره به چهارگوش تبدیل می شود.
- انجام فرایند بر روی قطعات ظریف و کوچک- مثال سوراخ نازل افشانه
- زمانی که رواداشت های هندسی بسته مورد نیاز است.

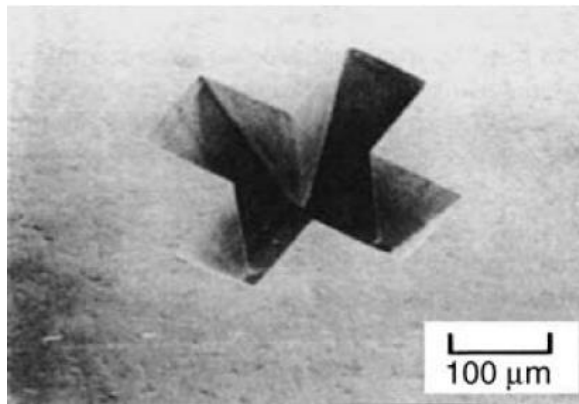


تکرانی

تعریف و اهمیت تolerانس در تولید

- محدوده قابل قبول برای هر اندازه قطعه در تولید با عنوان تolerانس مشخص می شود و در موارد زیر کاربرد دارد:
- برای تولید و اطلاع از محدوده پذیرش تولیدی قطعه
- برای کنترل کیفی محصول تولید شده


- در مهندسی مکانیک تعیین تolerانس قطعات به راحتی امکان پذیر نمی باشد

	Position		Flatness
	Concentricity		Circularity(Roundness)
	Symmetry		Straightness
	Parallelism		Profile of a Surface
	Perpendicularity		Profile of a Line
	Angularity		Circular Runout
	Cylindricity		Total Runout

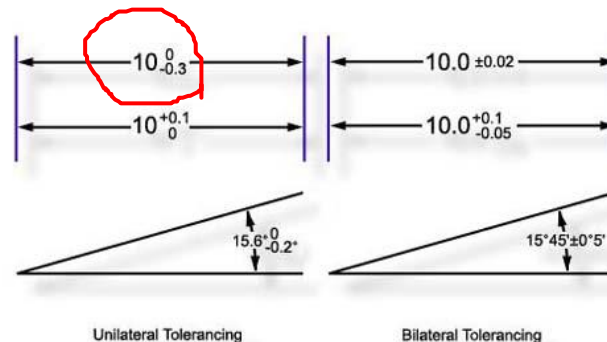


A//0.1

انواع روش های مخصوص تولید

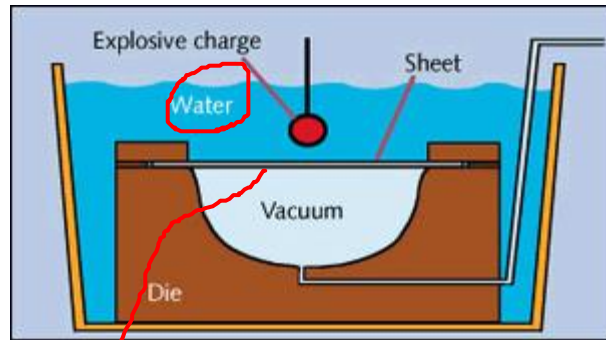

کاتدها نرافت

قطعه

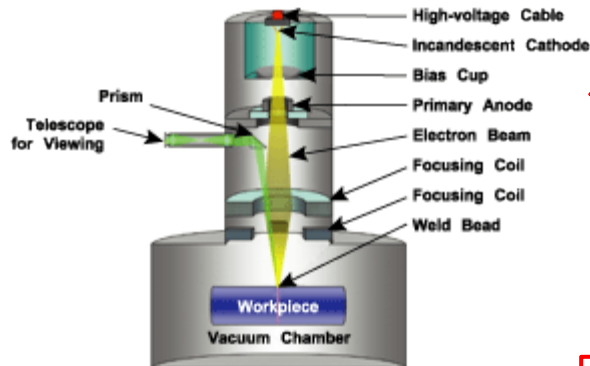

* ماشینکاری با امواج ماورای صوت (USM)

* ماشینکاری شیمیایی (CHM)

* ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)

* ماشینکاری تخلیه الکتریکی (EDM)

* ماشینکاری با اشعه لیزر (LBM)

* ماشینکاری با قوس پلاسما (PAM)


* ماشینکاری با پرتو الکترونی (EBM)

* ماشینکاری با اشعه یونی (IBM)

* ماشینکاری با جت ذرات ساینده (WJM)

* فرم دهی انفجاری (EF)

بسیار
تقریباً 150 نوع روش

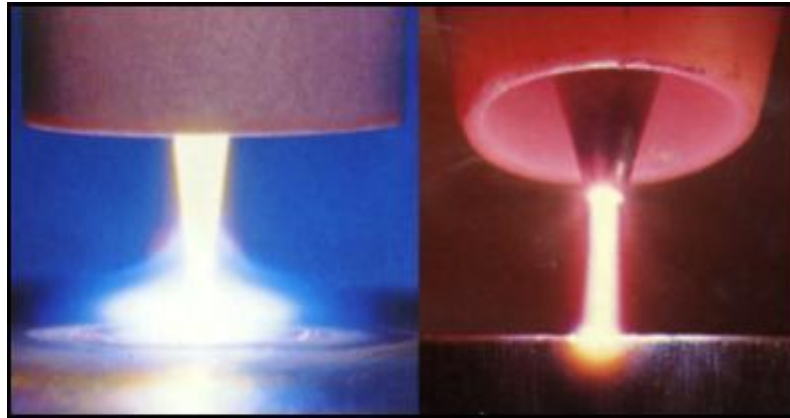

• ماشینکاری با قوس پلاسما (PAM)

• شکل دهی انفجاری

<https://www.dideo.ir/v/ap/g4Gty/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA14-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C>

ماشینکاری تخلیه الکتریکی

تاریخچه

- در سال ۱۷۶۸ جوزف پریسلی در حین تولید الکتریسیته ساکن از نور سفید جرقه هایی را مشاهده کرد. این جرقه ها آثار ماندگاری روی الکترودها بر جای می گذاشتند.
- در سال ۱۹۳۰ لازارنکو با مطالعه یادداشت های پریسلی به فکر ابداع روشی برای براده برداری مبتنی بر این اصل افتاد.
- در سال ۱۹۴۳ در خلال جنگ جهانی دوم اولین ماشین اسپارک توسط لازارنکو ساخته شد.


- در فرایند ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر خلاف ماشین کاری مکانیکی فلز ابزار می تواند از فلز قطعه کار نرمتر باشد و براده برداری نیز هیچ ارتباطی به سختی مکانیکی قطعه کار ندارد بلکه به نقطه ذوب و خصوصیات حرارتی قطعه وابسته است.
- این فرآیند هیچ پلیسه ای روی سطح قطعه بر جای نمی گذارد.
- برای هندسه های پیچیده می توان از این روش بهره برد.
- برای تولید حفره های با دیواره نازک و اشکال هندسی ظریف می توان از آن استفاده نمود.

چون روش غیر تماسی است و در آن هیچ نیروی مکانیکی وارد نمیشود.


مکانیزم عملکرد

● الکتروود ابزار و قطعه کار در مایع دی الکتریک غوطه ور می شوند و یک منبع تغذیه جریان مستقیم خازن را شارژ می کند تا ولتاژ دو سر خازن به ولتاژ شکست مایع دی الکتریک برسد در این حالت تخلیه الکتریکی اتفاق افتاده (در الکتریک رسانا می شود) و کانال پلاسمای ایجاد شده باعث هجوم الکترونها به سطح قطعه کار و براده برداری می شود.

20 kHz

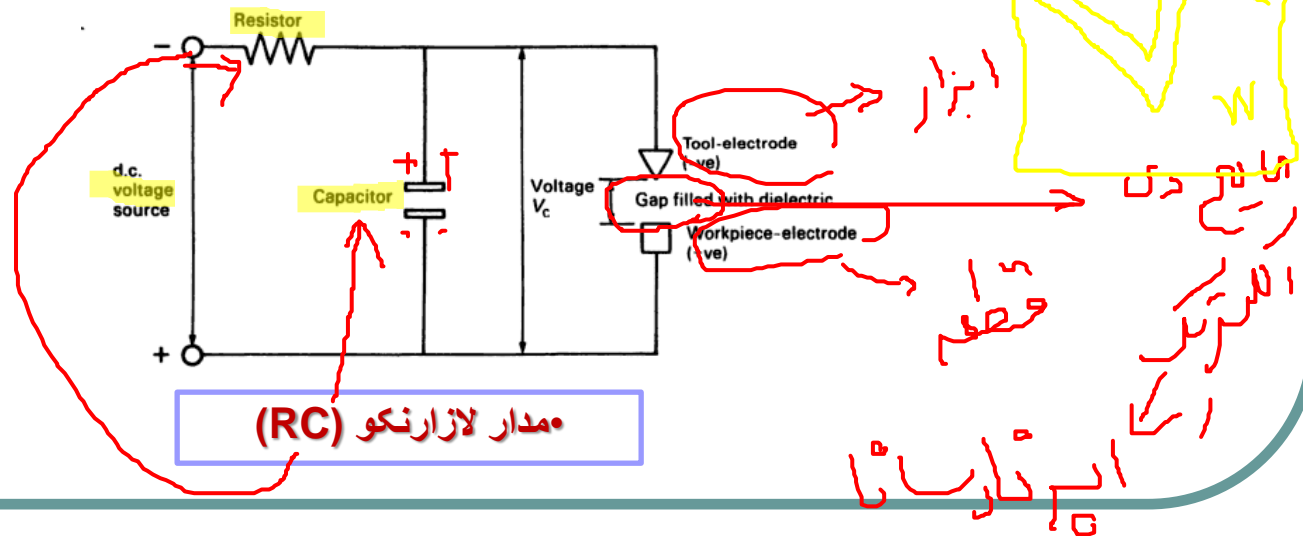


مکانیزم عملکرد

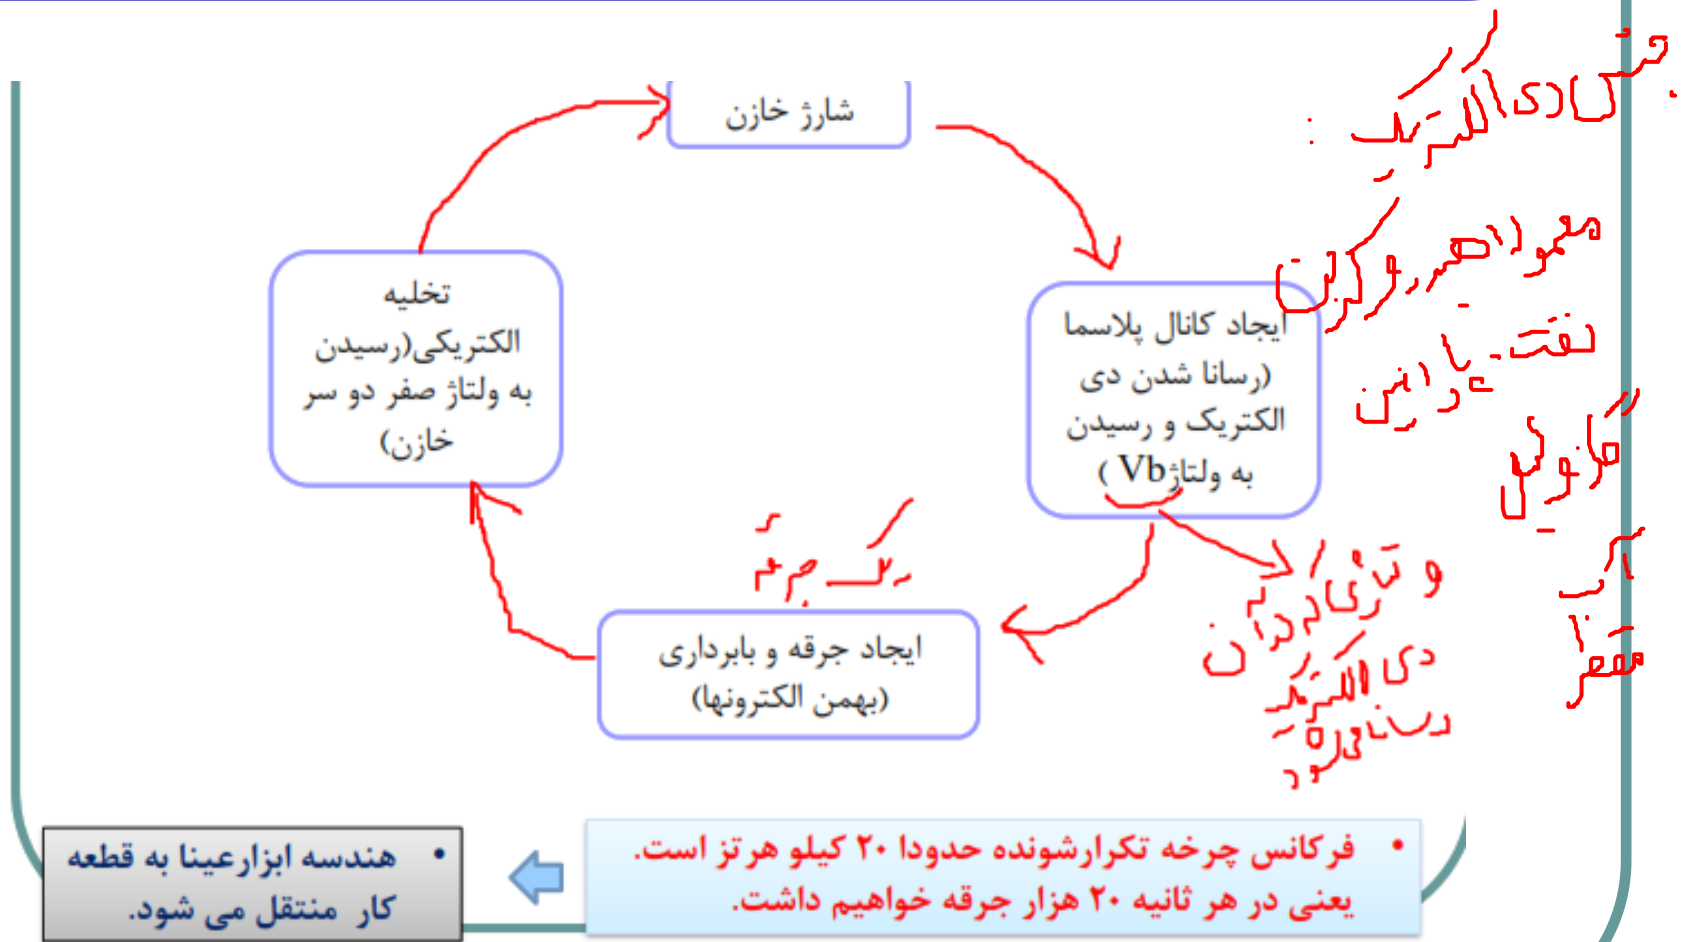


مکانیزم براده برداری



- در اثر شکست الکتریکی جرقه هایی ایجاد می شوند و این جرقه ها حرارت بالا ایجاد می کنند که ناحیه مذاب بسیار کوچکی را روی سطح قطعه کار بوجود می آورند و چاله بسیار کوچکی را در سطح قطعه ایجاد می کنند.

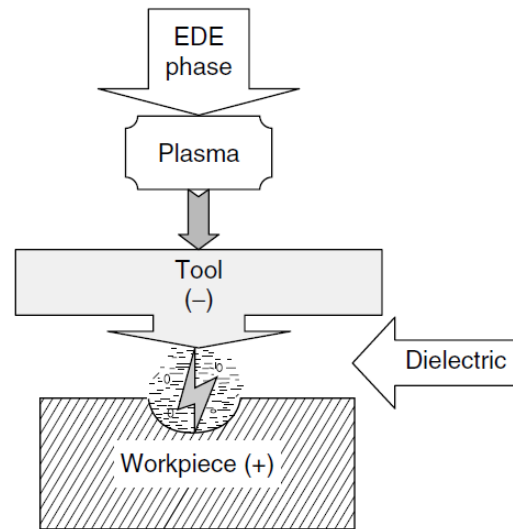

مراحل مختلف ماشینکاری EDM

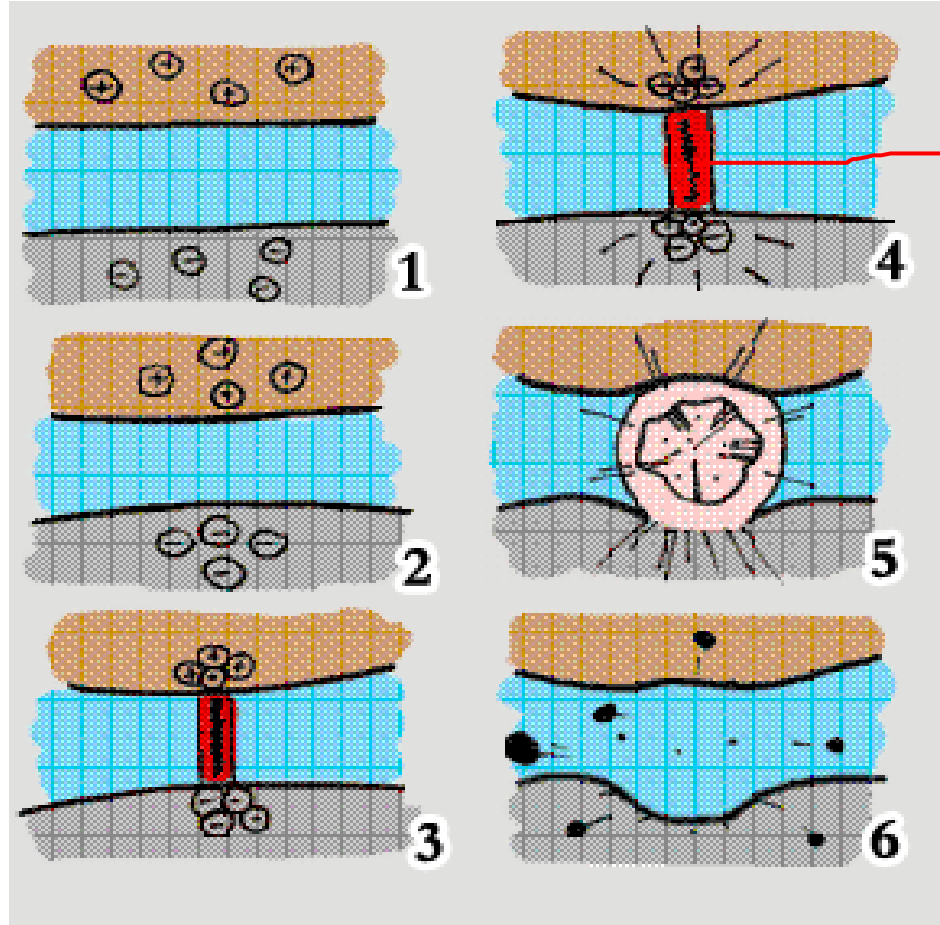


لایه پانل
لحمیت در
حدهم میگرد

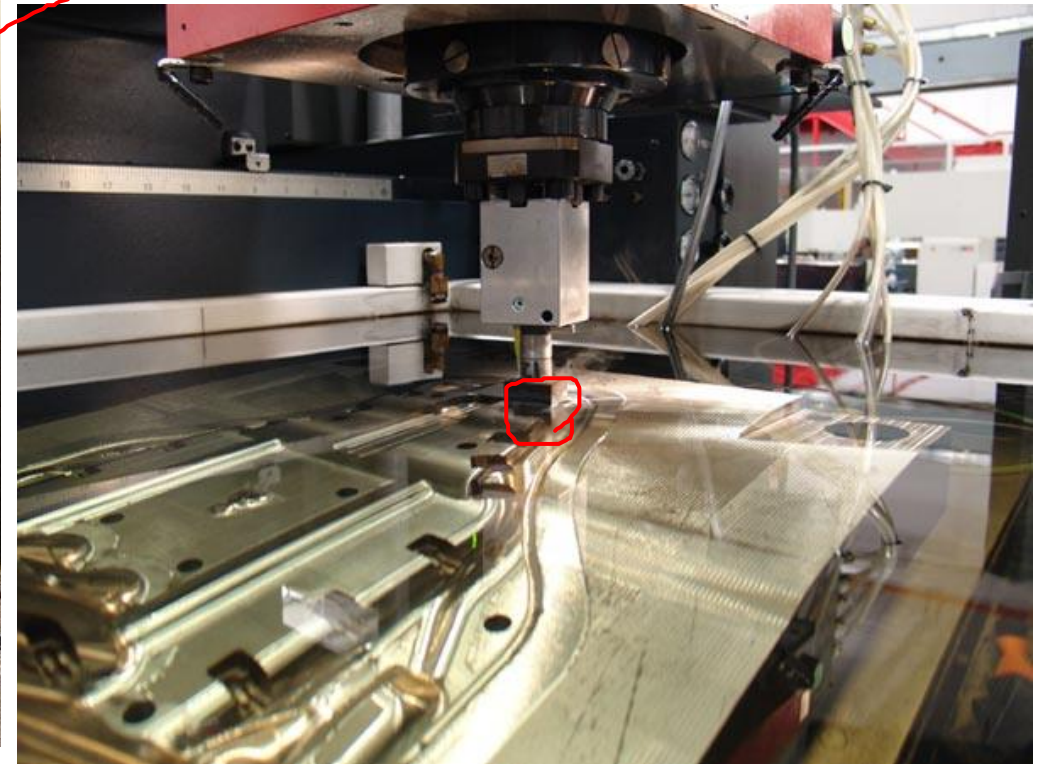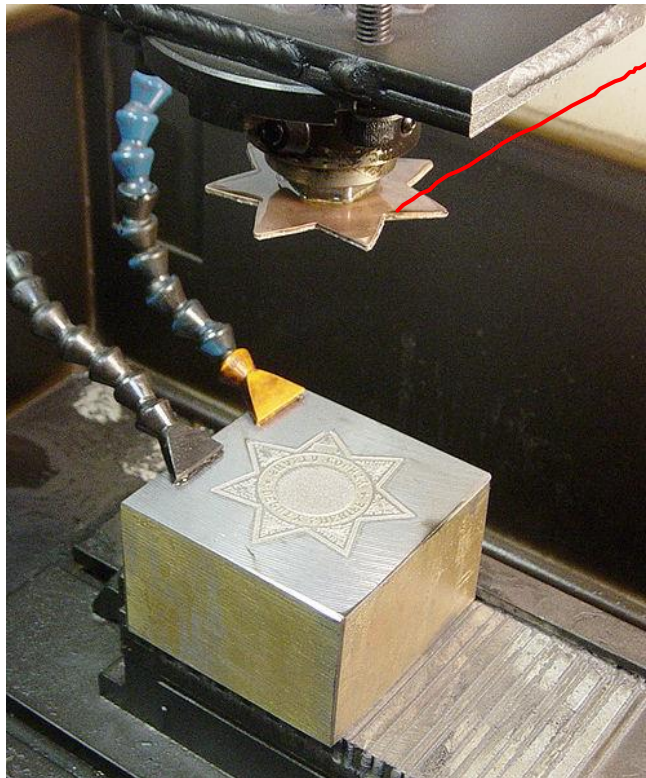

ابزار می →

نواحی مختلف سطح قطعه کار پس از ماشینکاری

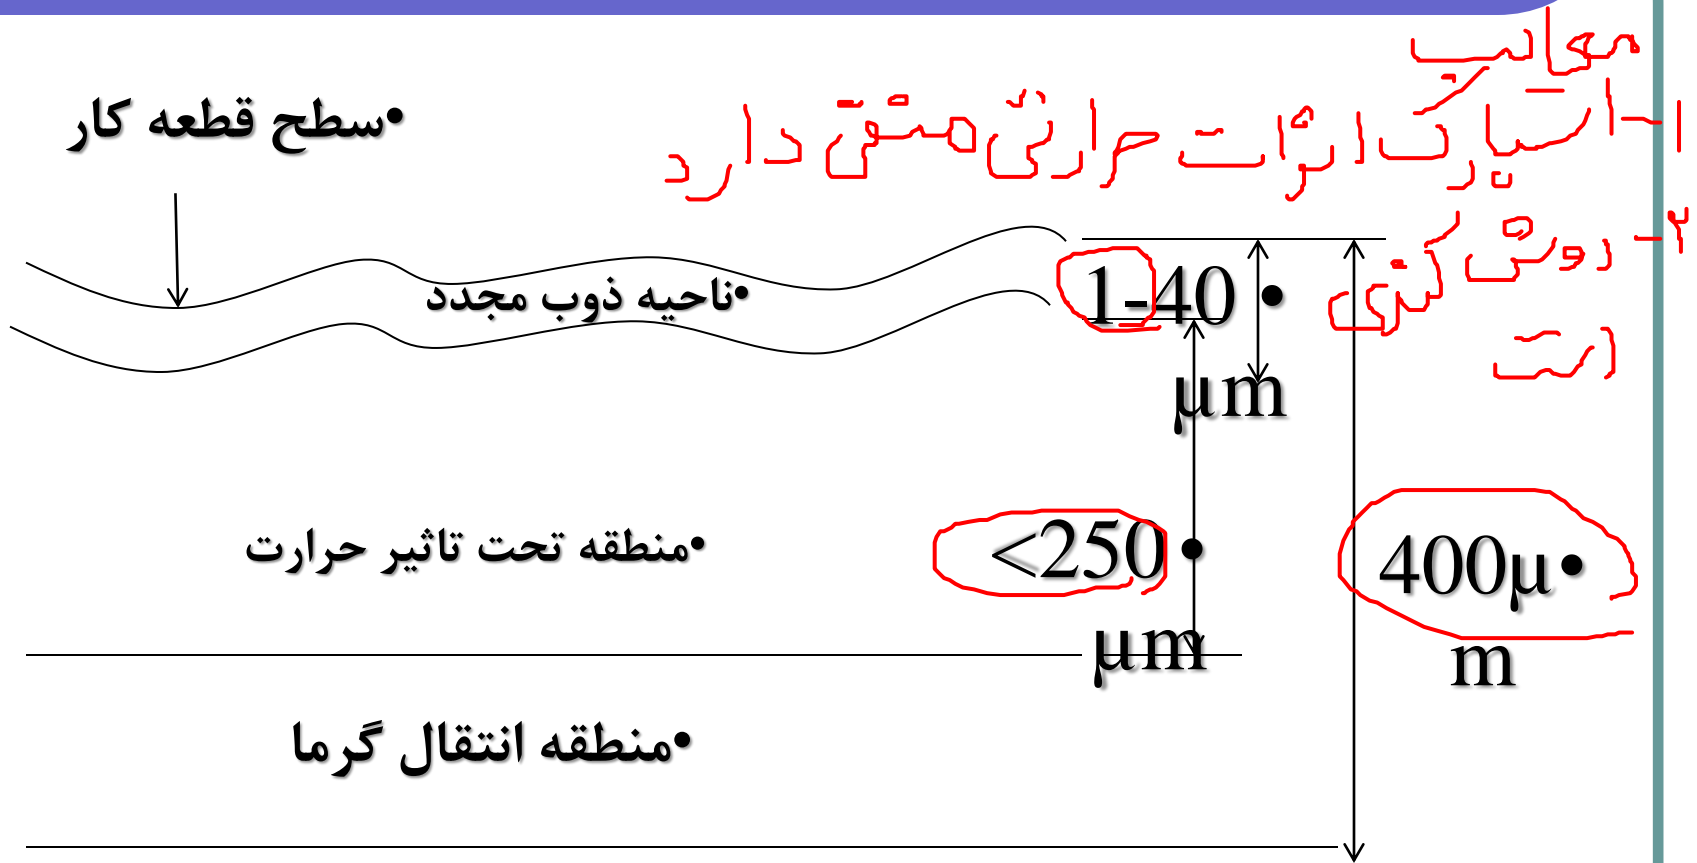


• حداکثر دمای جرقه $8000-12000$ درجه سانتی گراد و نرخ رهایی گرما 10^{10} درجه در هر ثانیه است. نرخ براده بردای 0.1 تا 10 میلی متر مکعب بر دقیقه بر امپر

سوراخکاری در صفت به آن سوپر دریل گفته می شود

super drilling


- معمولاً از الکترودهای توخالی استفاده می شود.
- در صورت استفاده از ابزار توخالی، سوراخی برای عبور دی الکتریک در قطعه کار ایجاد می شود
- سوراخ های مورب و غیر معمول به این روش قابل تولید است.
- برای سوراخکاری پره های آلیاژ نیکل توربین از این روش استفاده می شود

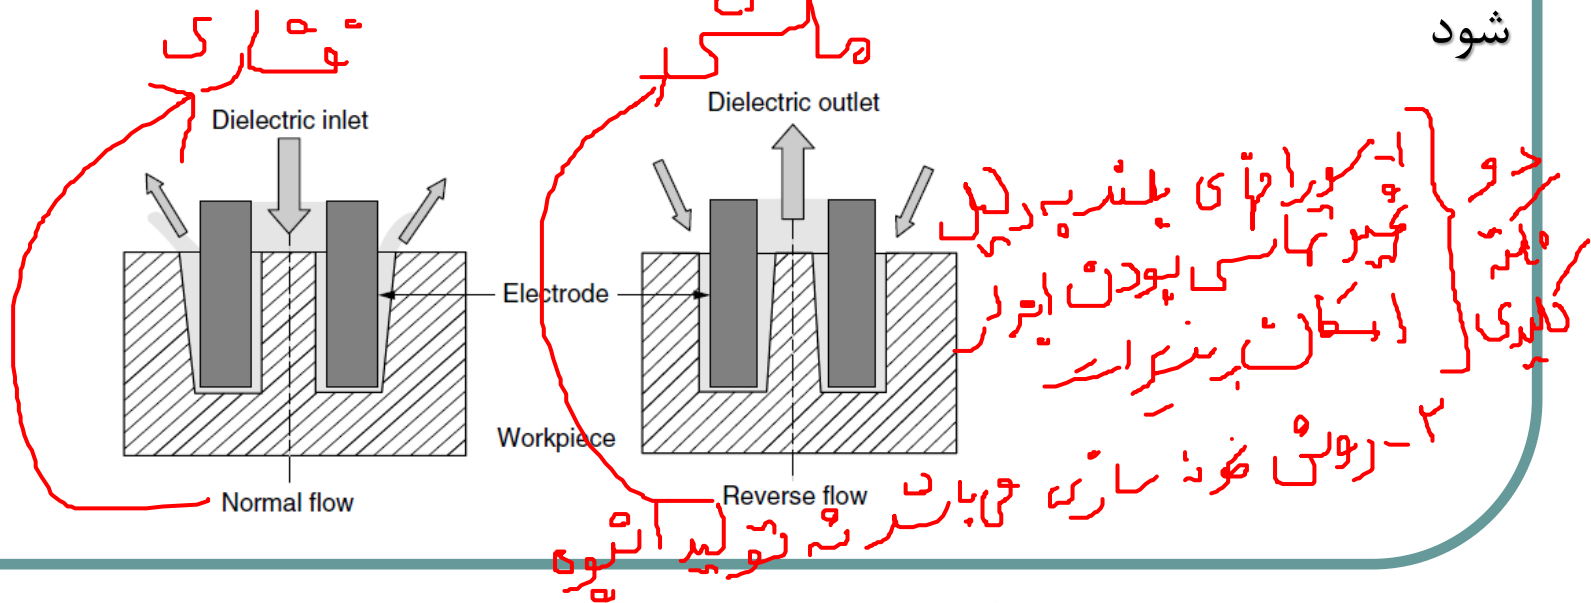

سوراخکاری

• سوال: از بین دو روش فشاری و مکشی اولاً کدامیک دقت ابعادی بهتری را ایجاد می کند؟ از نظر امکان پذیری کاربرد ساخت کدام بهتر است؟ برای سوراخهای بلند کدام را توصیه می نمایید؟

سیال کار را بر لای

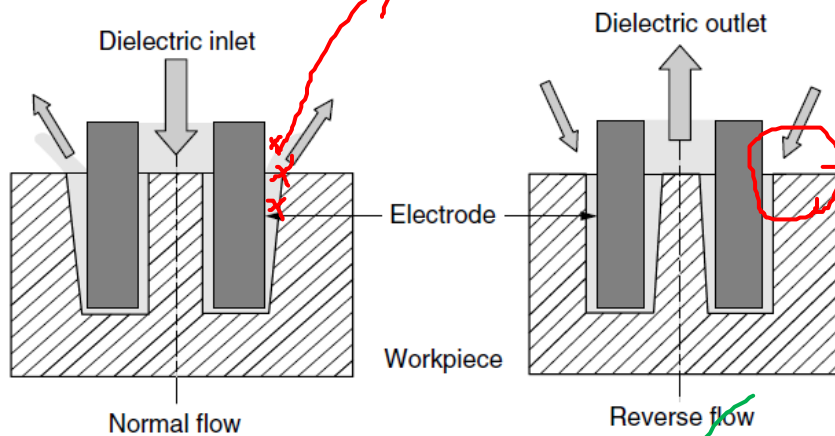

کلی سوراخ های پلنر ختاری
بهتر است چون در این
فشار خلا محدودیت در عمق
سوراخ کمتری

- در اثر عبور ضایعات از دیواره های کناری جرقه ایجاد شده و باعث گرد شدن لبه ها و مخروطی شدن سوراخ می شود
- با استفاده از CNC می توان تعداد زیادی سوراخ به این روش ایجاد کرد.




ایجاد حفره با اسپند

تولید قالب و ماتریس

● در این روش از چرخش ابزار برای ماشینکاری حفره های پیچیده استفاده می شود.

● مسیر ابزار بوسیله برنامه CNC کنترل می شود.

CNC EDM

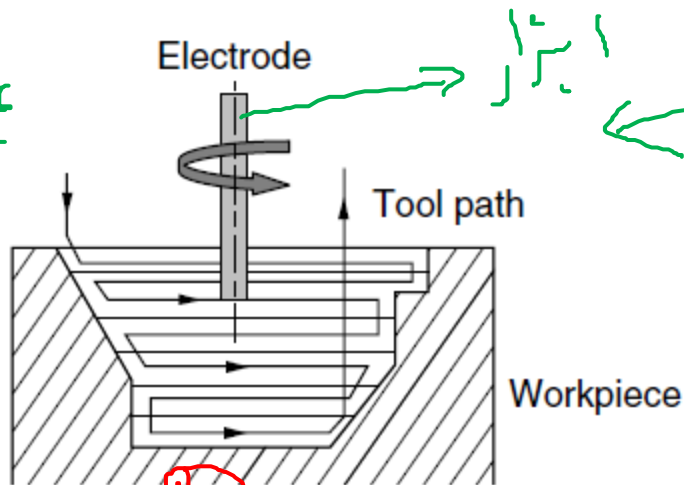

مزایا:

- نیاز به ساخت ابزار قرینه قطعه کار را حذف می کند
- سایش ابزار روی سطح الکتروود پخش می شود و مصرف الکتروود کمتر می شود
- حرکت موثر دی الکتریک به دلیل اغتشاش حاصل از حرکت الکتروود


ابزار

ابزار

CNC
تولید قالب
کامپلست

عیب:
- زمان طولانی
- نیاز به برنامه نویسی
- درآورد

برش سيمي (Wire Cut)

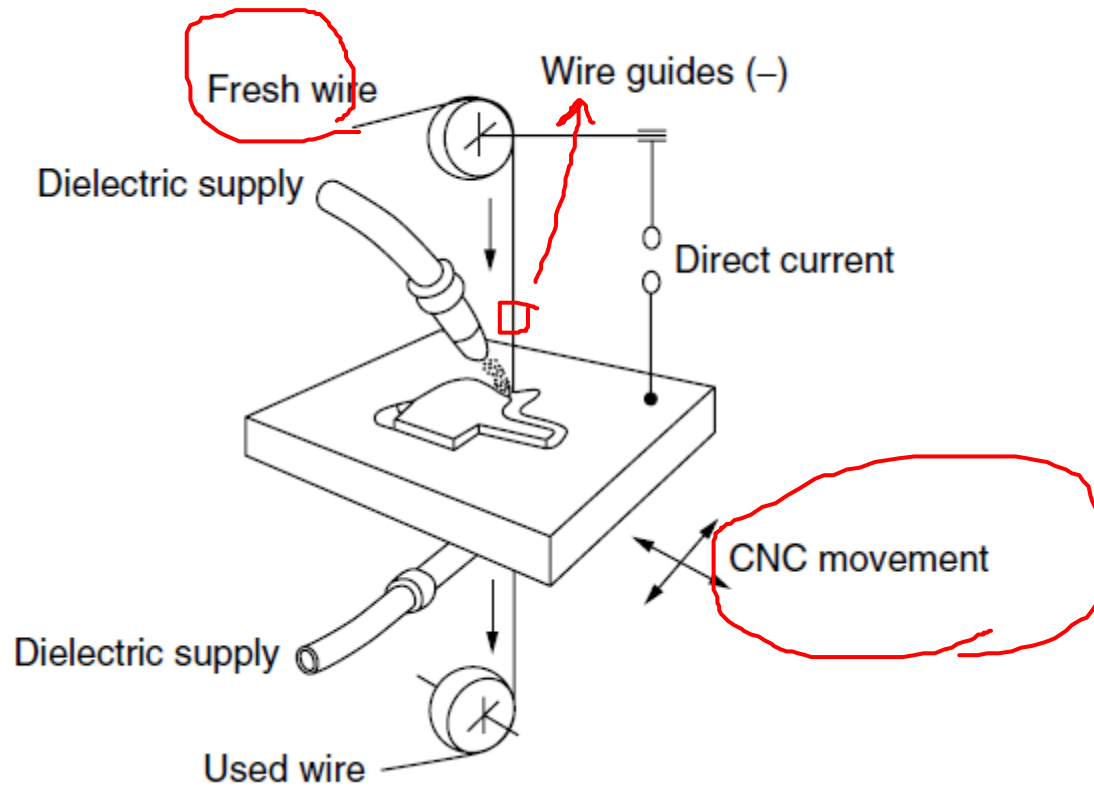


قطعات تولید شده به روش برش سیمی

• در برش قطعات رسانای سخت
مثل قطعات از جنس تنگستن و
تگستن کاربرد بسیار کاربرد
دارد.



Electro chemical machining

ECM یک فرایند انحلال آندی است که در آن قطعه کار قطب مثبت (آند) و ابزار قطب منفی (کاتد) می باشد.

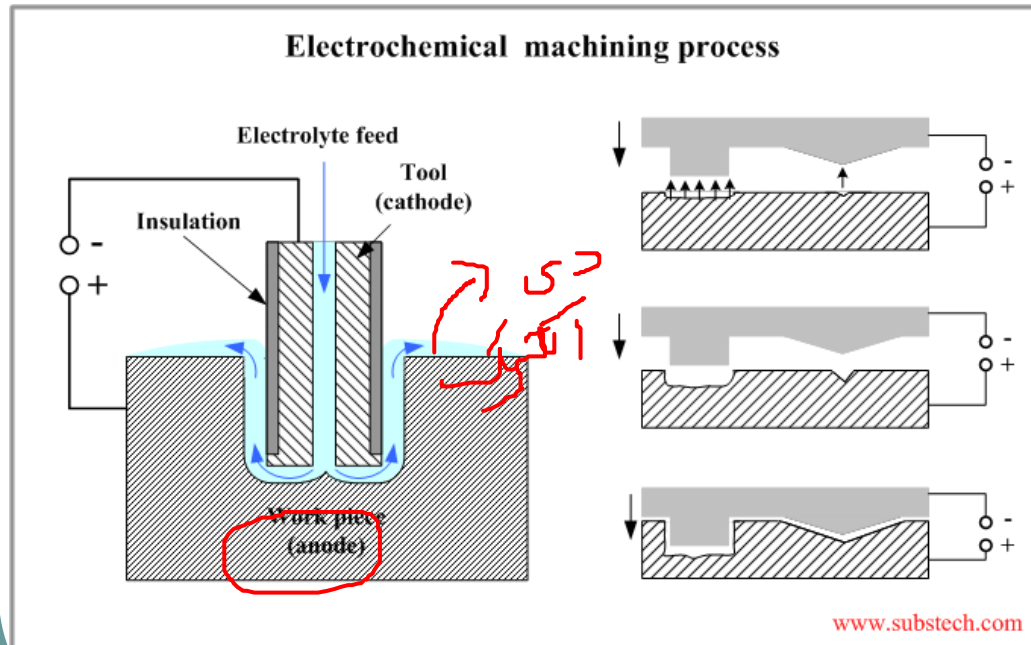

لعل الکتروشیمیایی

 
ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)

قصد دارد



واکنش آندی

باز می‌گردد



واکنش کاتدی

کاربردها

مواد سخت و مستحکم (فولاد های آلیاژی و سوپر آلیاژی)

شکل های هندسی و پیچیده-پره توربین

سوراخ های عمیق و کوچک

ویژگی های ماشینکاری الکتروشیمیایی (ECM)

- ❑ نرخ براده برداری مستقل از سختی و جنس قطعه کار
- ❑ در روش ECM خوردگی ابزار وجود ندارد و باید به طریقی گاز هیدروژن تولید شده در آند آن را از موضع ماشینکاری دور کرد.
- ❑ ماشینکاری با حرارت کم (در مقایسه با روش تخلیه الکتریکی)

$$V = \frac{A}{Z} \times \frac{It}{f}$$

عدد اتمی ← A
 ظرفیت ← Z
 جسم فلز برداشته شده ← V
 شدت جریان ← I
 زمان ← t
 ثابت فارادی ← f

روش براده برداری با کمترین
احتمال

- یونیزه می شود و جریان الکتریکی را بین ابزار و قطعه کار برقرار می کند.
- ذرات یون فلزی جدا شده از سطح قطعه کار (براده) را از فاصله ماشینکاری دور می کند.
- حرارات تولید شده را از سیستم خارج می کند و باعث خنک کاری می شود.

ویژگی های مورد نیاز ابزار در روش ECM

- استحکام کافی و قابلیت ماشینکاری داشته باشد.
- هادی الکتریسیته و گرما باشد.
- در مقابل خوردگی مقاوم باشد.
- سطح الکتروود ابزار کاملاً تخت (صاف) باشد چون هرگونه زبری سطح ابزار عیناً به قطعه کار منتقل می شود.
- در طراحی ابزار باید دقت شود که گپ کناری کوچک تر در نظر گرفته شود.
- طول ابزار باید عایق بندی شود.



سوراخکاری STEM

ابزار

- در این فرایند از یک ابزار لوله شکل از جنس تیتانیوم با قطر کم برای سوراخکاری استفاده می شود. الکترولیت مورد استفاده اسید نیتریک یا اسید سولفوریک است.
- برای ایجاد سوراخ های خنک کاری پره توربین با قطر ابتدایی ۰.۸۴ میلی متر ، قطر انتهایی ۰.۸۵ میلی متر و عمق ۱۳۳ میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد.
- قطر ابزار در این حالت ۰.۵۸ میلی متر است.

رسانا

روش لندگ است ولی با گاندیشن امکان تولید نیست

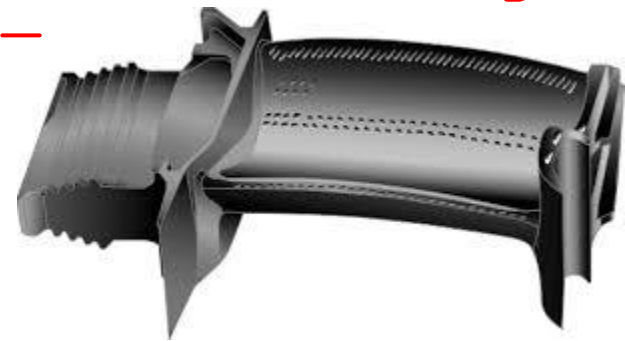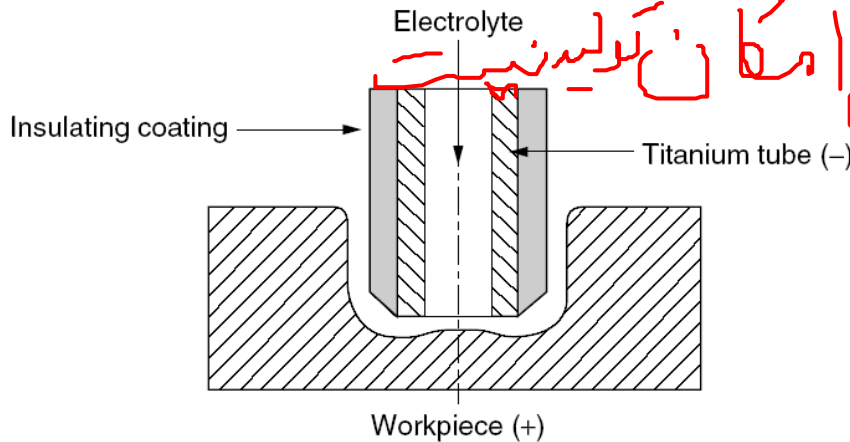



پایان