

- EDM (Electro Discharge Machining)
- اسپارک
- سوپر درل (Super Drilling)
- برش سیمی (وايركات) (Wire Cut) (Wire EDM)
- تخلیه الکتریکی


جلسه دوم و سوم: ماشینکاری به
روش تخلیه الکتریکی (EDM)



ماشینکاری تخلیه الکتریکی

براده کناری

□ یک نوع روش باربرداری است که در آن ولتاژ پالسی و منقطع بین دو الکترود به نام ابزار و قطعه کار در حضور ماده دی الکتریک (موجود در فضای کوچک و کنترل شده بین آن ها) عامل ایجاد جرقه های منقطع در نزدیک ترین نقطه بین آن ها می شود و هر جرقه توده کوچکی از ماده را جدا می کند.

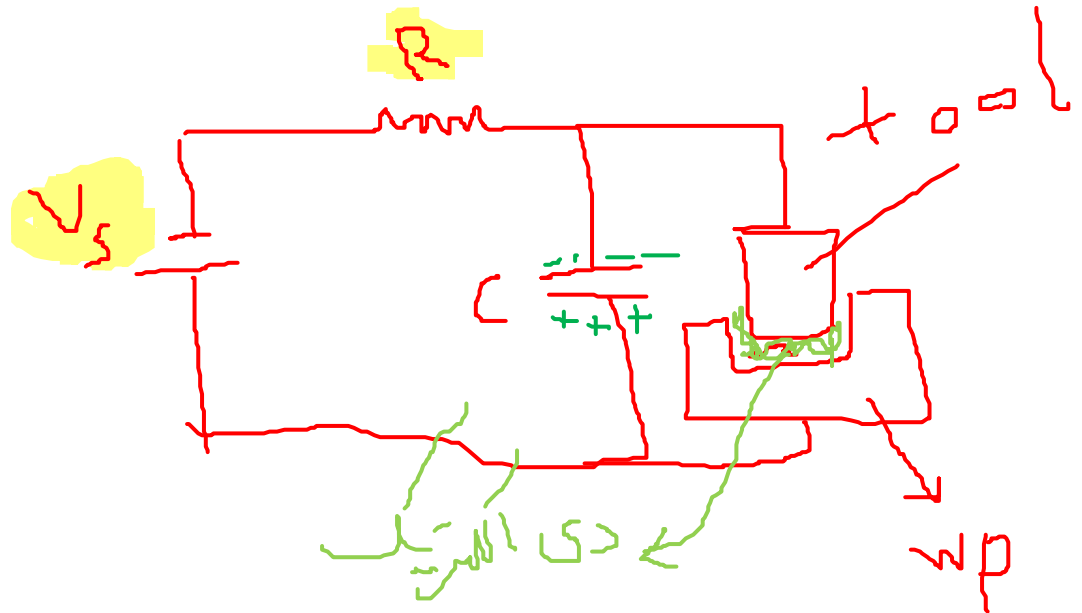


$$E = \frac{V}{d}$$



پلاسما یعنی محیط یونیزه

کانال پلاسما با قطر چند دهم میکرون که در نزدیکترین فاصله بین ابزار و قطعه کار شکل می گیرد.

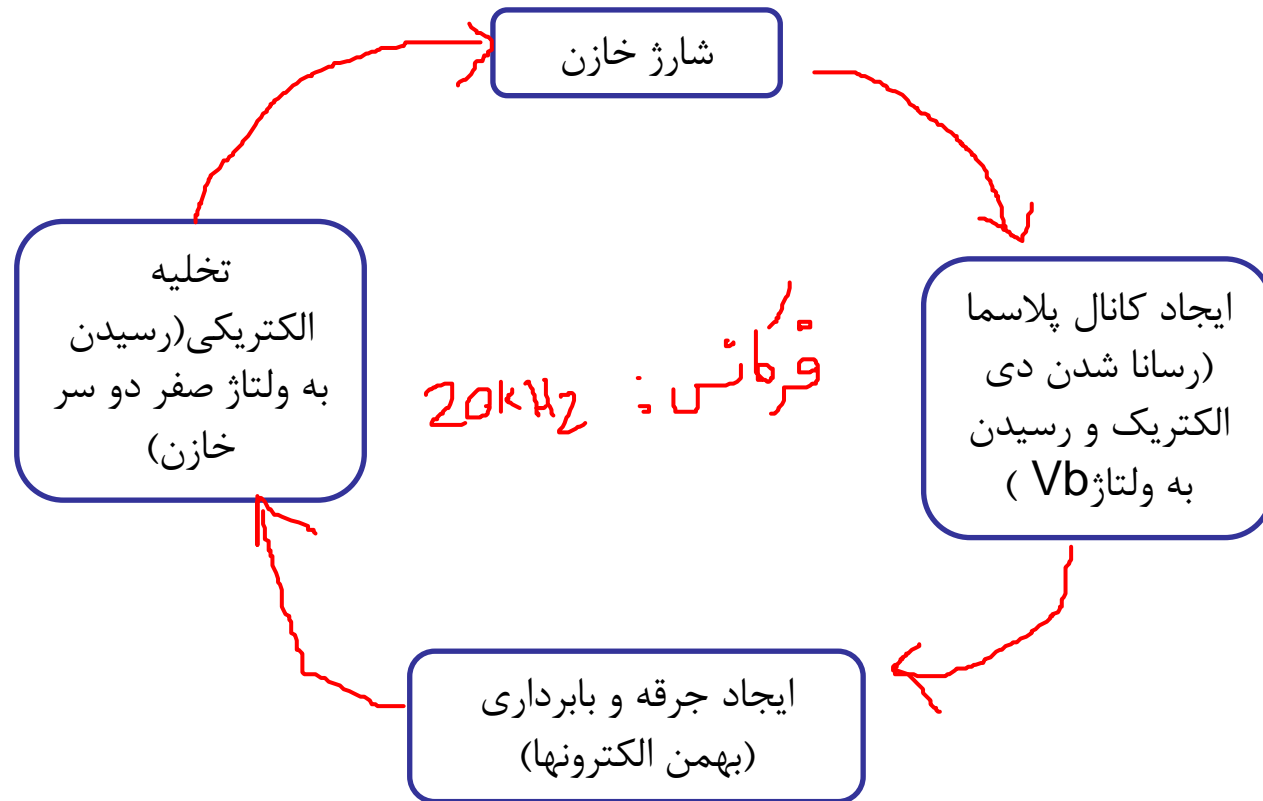

- فرکانس چرخه تکرار شونده حدوداً ۲۰ کیلو هرتز است. یعنی در هر ثانیه ۲۰ هزار جرقه خواهیم داشت.
- ولتاژ شکست V_b ولتاژی است که در آن دی الکتریک رسانا می شود

• هندسه ابزار عینا به قطعه کار منتقل می شود.



موقعیت جرقه در محدوده بین ابزار و قطعه کار ثابت نیست
و همواره در نزدیکترین نقطه شکل می گیرد.

انواع دستگاه های EDM

مزیت ها



زمان ماشینکاری را می تواند کاهش دهد

دقت ابعادی و صافی سطح مطلوب

مصرف ابزار بسیار کمی دارد (در مقایسه با روش CNC). هزینه های ابزار پایین است و برای

هندسه های پیچیده اقتصادی ترین روش است

برای مقایسه

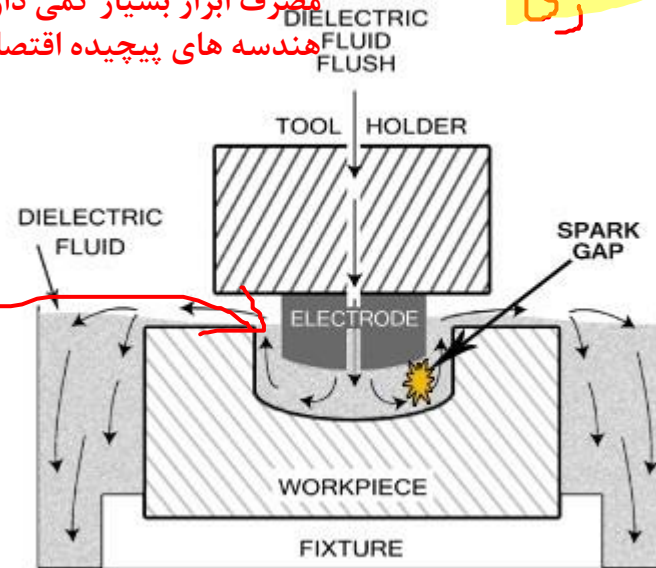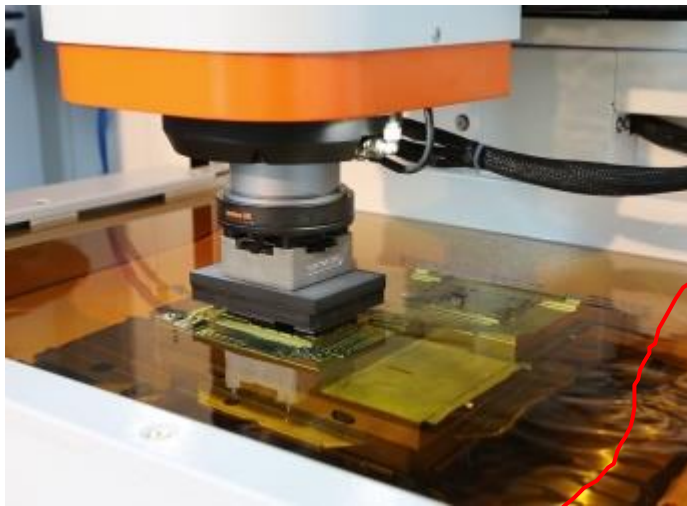


1

Electro discharge die sinking


Ram EDM
Die Sinker
Vertical EDM

ابزار در EDM لازم نیست مثل فرآیندهای سنتی سخت باشد و می تواند از جنس نرم مانند مس و برنج باشد. پس هزینه ابزار بسیار ارزان تمام می شود

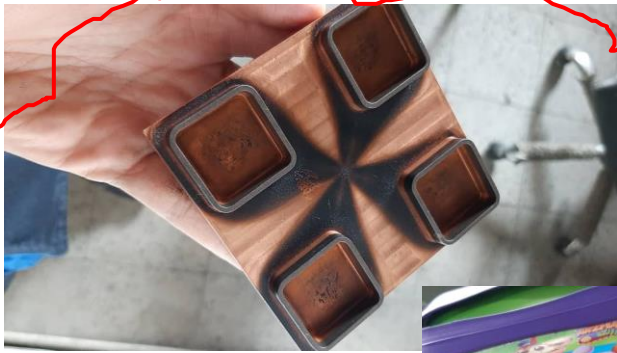


سپاره های نازک

Electro discharge die sinking

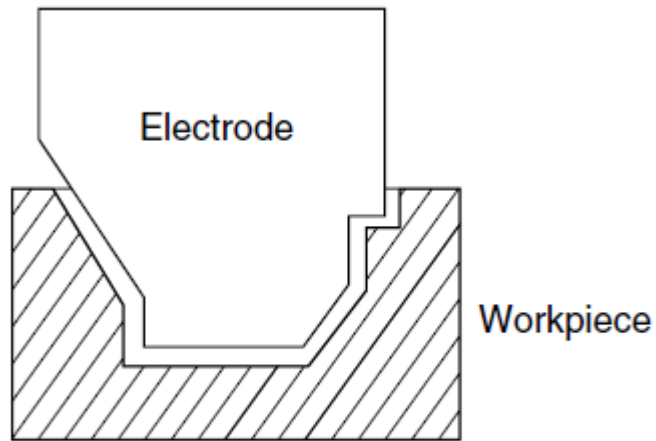

EDM die sinking



گاهی از وایرکات برای ساخت استفاده می شود

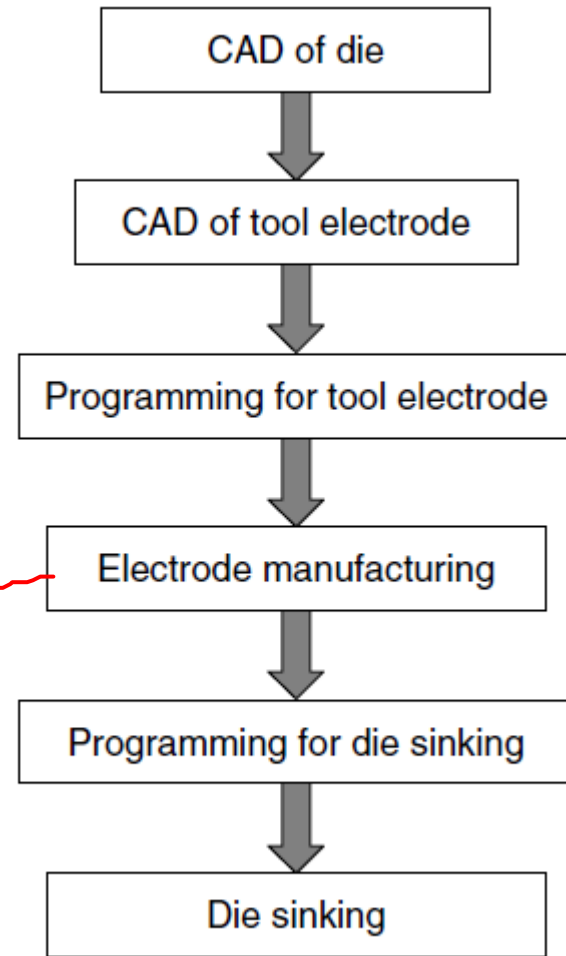

۱. ابزار توخالی (قطرهای بزرگ)

۲. ابزار توپر (قطرهای کوچک) (زیر ۱ میلی متر)

سوراخکاری

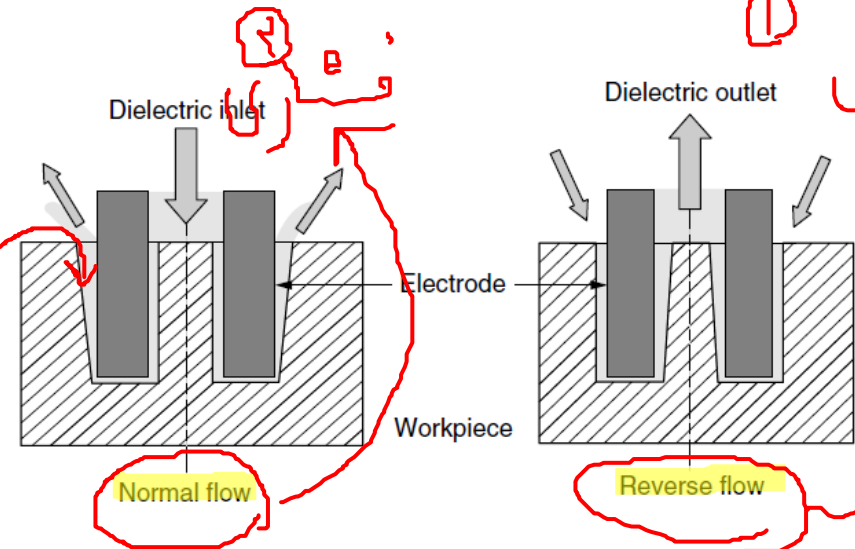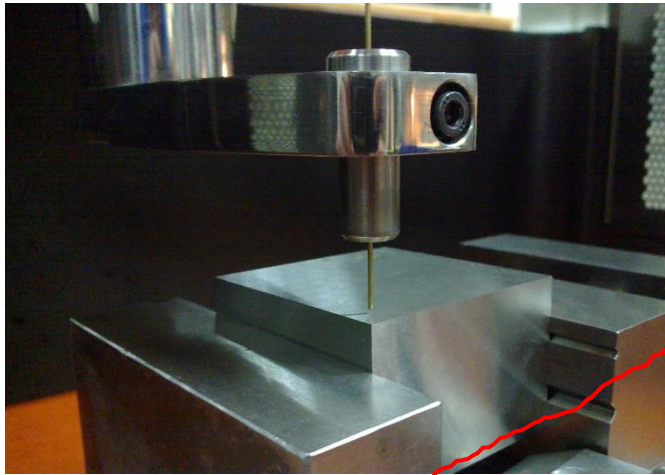


2 Electro discharge super drilling

در روش فشاری از دیواره ها دی الکتریک مصرف شده حاوی ذرات براده عبور می کند و با تقویت میدان الکتریکی در آن منطقه شانس جرقه زنی بیشتر می شود. ولی در روش مکشی دی الکتریک عبوری از دیواره ابزار دی الکتریک تازه است. روش مکشی از نظر امکان پذیری محدودیت وجود دارد و در این روش نمی توان فشار خلا را تا هر اندازه ای بالا برد ولی در روش فشاری محدودیتی نداریم.

سوراخکاری

- معمولاً از الکترودهای توخالی استفاده می شود. ← برای $\phi > 5mm$
- در صورت استفاده از ابزار غیرتوخالی، سوراخی برای عبور دی الکتریک در قطعه کار ایجاد می شود.
- سوراخ های مورب و غیر معمول به این روش قابل تولید است.
- برای سوراخکاری پره های آلیاژ نیکل توربین از این روش استفاده می شود.


در جاهایی که قطر ابزار کوچک است از جنس های نرم و انعطاف پذیر مثل مس نمی توان استفاده نمود و باید از تنگستن استفاده شود

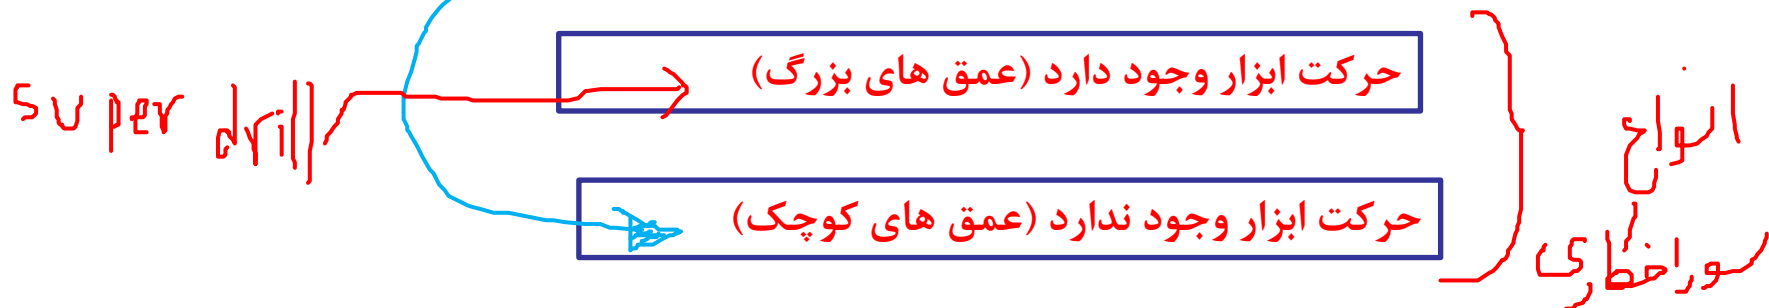

سوراخکاری




مشروع دستکاری
انبار

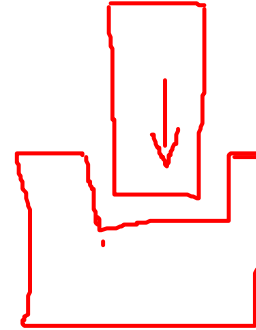

$$E = \frac{V}{d}$$

۱۵/۱۱/۱۱
۱۱/۱۱

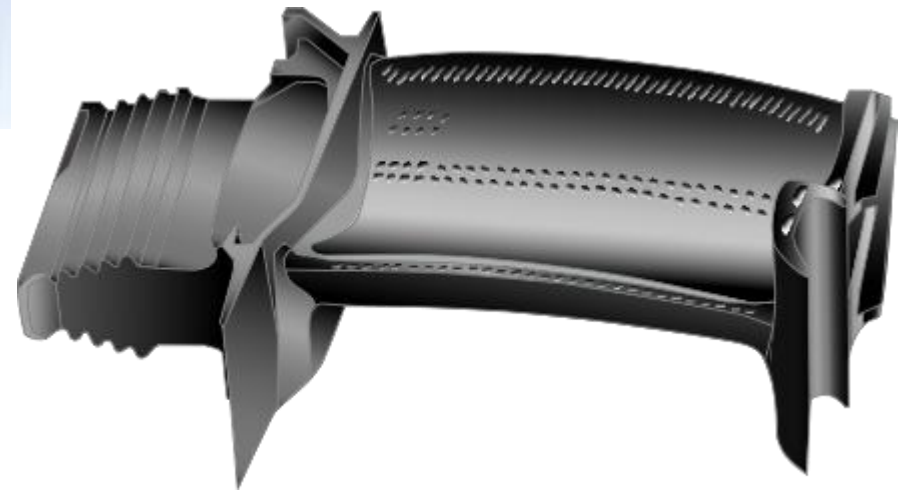


حرکت ابزار به نحوی در EDM انجام می شود که گپ ماشینکاری حفظ شود



$\phi: 1\text{mm}$
 $L: 100\text{mm}$

2 Making temperature sensor holes with Electro discharge super drilling

The micro-machining has a hole diameter from 50 um to 1.8 mm.

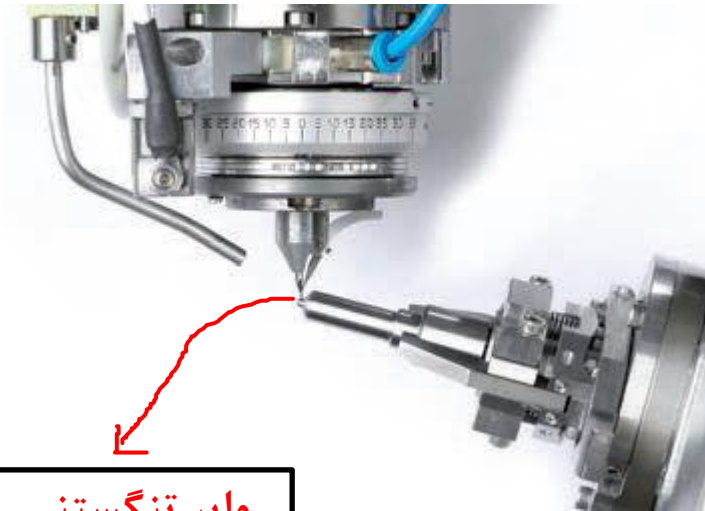



وایر تنگستنی




3

Micro EDM Drilling

Injector nozzle hole micro drilling

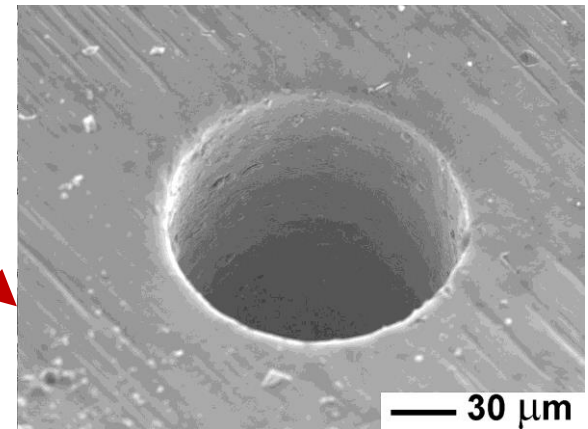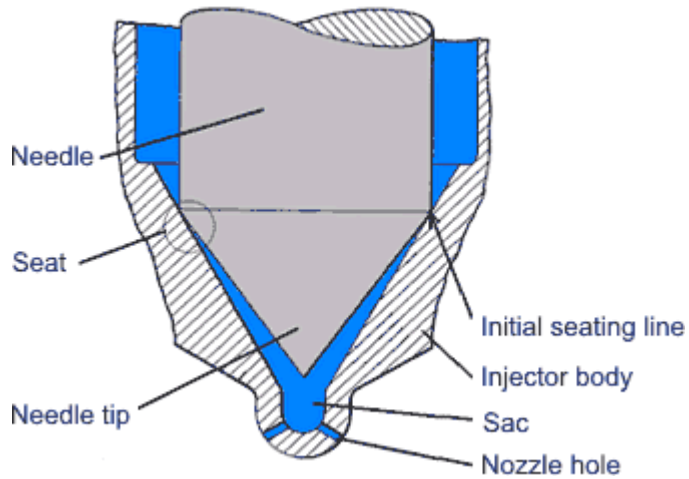

- در این روش از چرخش ابزار برای ماشینکاری حفرهای پیچیده استفاده می شود.
- مسیر ابزار بوسیله برنامه **CNC** کنترل می شود.

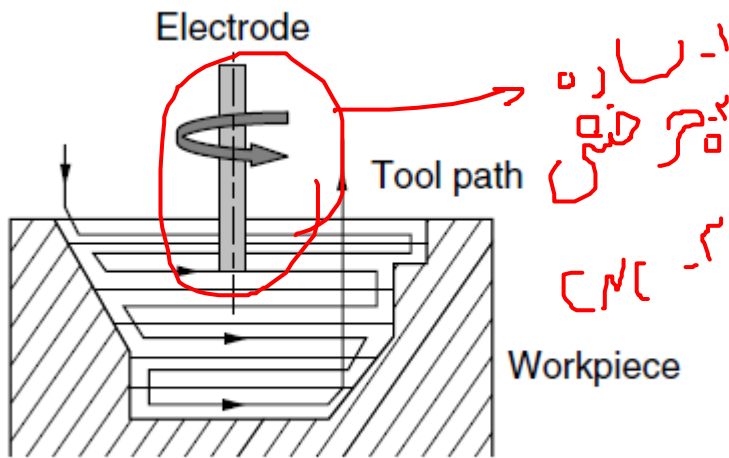

- مزایا (نسبت به **Edm Die sinking**)
 - نیاز به ساخت ابزار قرینه قطعه کار را حذف می کند
 - سایش ابزار روی سطح الکتروود پخش می شود و مصرف الکتروود کمتر می شود
 - حرکت موثر دی الکتریک به دلیل اغتشاش حاصل از حرکت الکتروود
- Handwritten red notes include 'ابزاران' (tools) and 'تقریباً' (approximately).

کسیا
۵
۵

4 Electro discharge CNC milling

• معایب این روش نسبت به روش **Die Sinking**:



۱- زمان ماشینکاری بیشتر است

۲- نیاز به دستگاه **CNC** پیچیده تری است. در حالت **die sinking** یک دستگاه یک محوره کافی است ولی برای این روش حداقل دستگاه باید سه محوره باشد.

دقت بسیار عالی

دقت اپادری

فرزیت مهم: صافتی سطح و دقت بسیار عالی

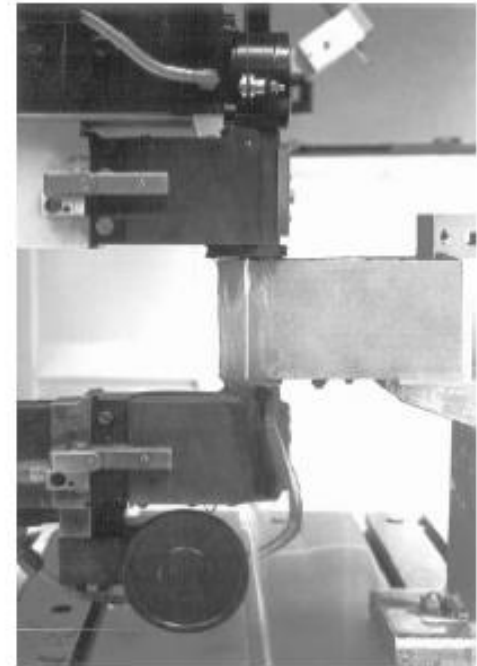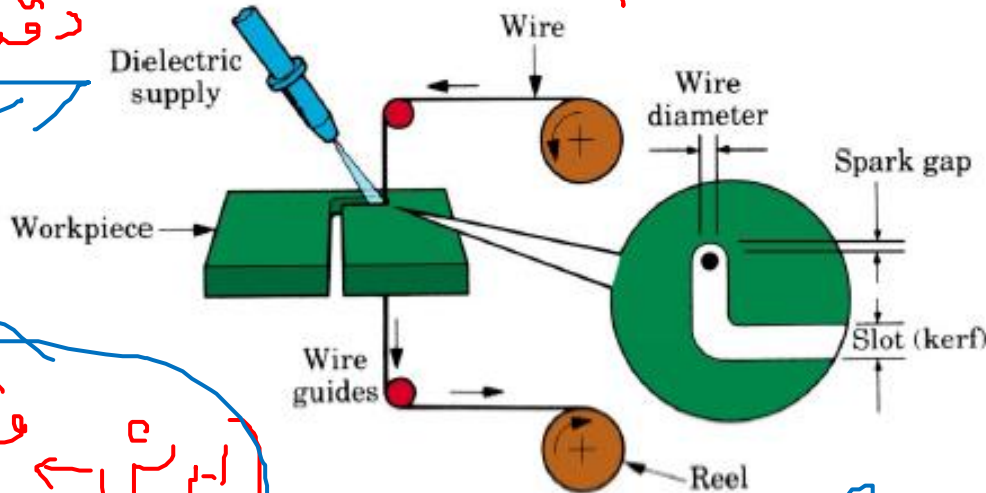

ایرش ← فصحا

آب بنزالی

تم قالب سازی

تولید توان الکتریکی

ولتاژ

ایشرت

5 Electro Discharge Wire Cutting


PM

سند

درونی تولید انرژی

قالبهای راه برد

رقیباکی و ابزارکات در ابزارسازی

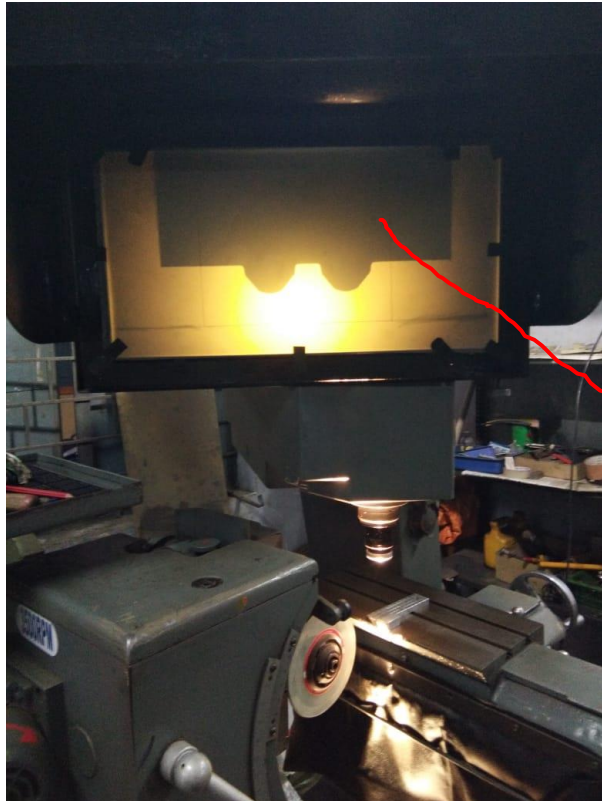

Optical Grinder

در روش
ریزر



دستگاه های سنگ زنی CNC

قطعات تولید شده به روش برش سیمی




تاریخچه

در سال ۱۷۶۸ جوزف پریسلی در حین تولید الکتریسیته ساکن از نور سفید جرقه هایی را مشاهده کرد. این جرقه ها آثار ماندگاری روی الکترودها بر جای می گذاشتند.

در سال ۱۹۳۰ لازارنکو با مطالعه یادداشت های پریسلی به فکر ابداع روشی برای براده برداری مبتنی بر این اصل افتاد.

در سال ۱۹۴۳ در خلال جنگ جهانی دوم اولین ماشین اسپارک توسط لازارنکو ساخته شد.

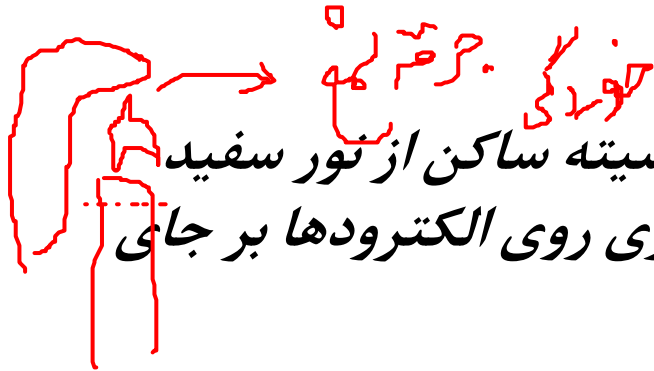


- در فرایند ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر خلاف ماشین کاری مکانیکی فلز ابزار می تواند از فلز قطعه کار نرمتر باشد و براده برداری نیز هیچ ارتباطی به سختی مکانیکی قطعه کار ندارد بلکه به نقطه ذوب و خصوصیات حرارتی قطعه وابسته است.
- این فرآیند هیچ پلیسه ای روی سطح قطعه بر جای نمی گذارد.
- برای هندسه های پیچیده می توان از این روش بهره برد.
- برای تولید حفره های با دیواره نازک و اشکال هندسی ظریف می توان از آن استفاده نمود.

الکتروود ابزار و قطعه کار در مایع دی الکتریک غوطه ور می شوند و یک منبع تغذیه جریان مستقیم خازن را شارژ می کند تا ولتاژ دو سر خازن به ولتاژ شکست مایع دی الکتریک برسد در این حالت تخلیه الکتریکی اتفاق افتاده (در الکتریک رسانا می شود) و کانال پلاسمای ایجاد شده باعث هجوم الکترونها به سطح قطعه کار و براده برداری می شود.

RC


V_s

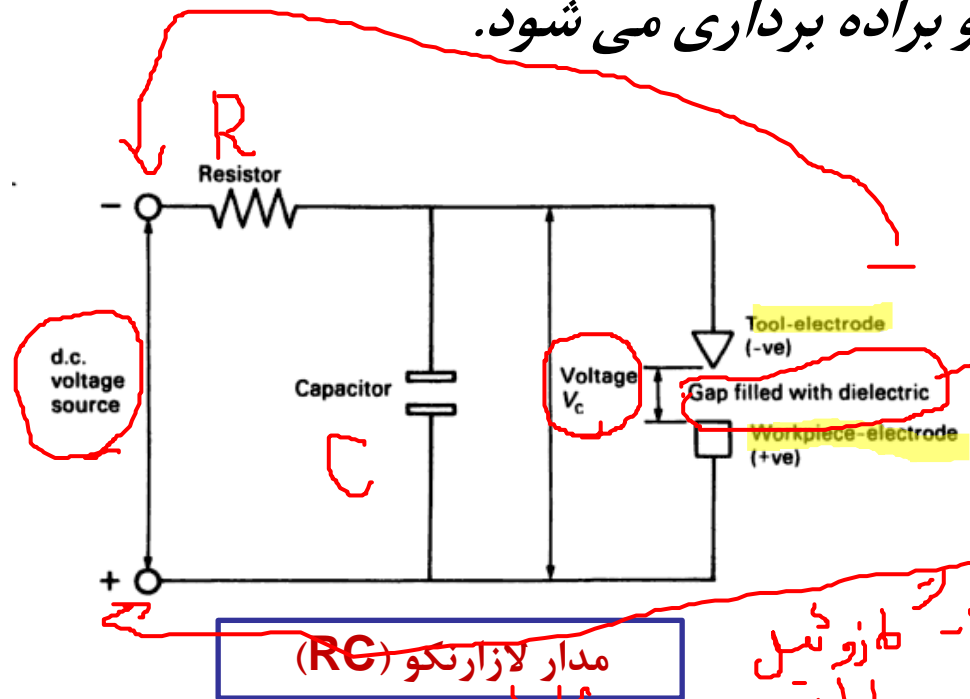


منبع دی الکتریک
ابزار پلاسما
هیدروکربن

نفت - گازوشیل
تبر - مارافین - مس

وقتی V_c به ولتاژ شکست دی الکتریک V_b (break down) می رسد مایع دی الکتریک رسانا می شود و کانال پلاسما شکل می گیرد

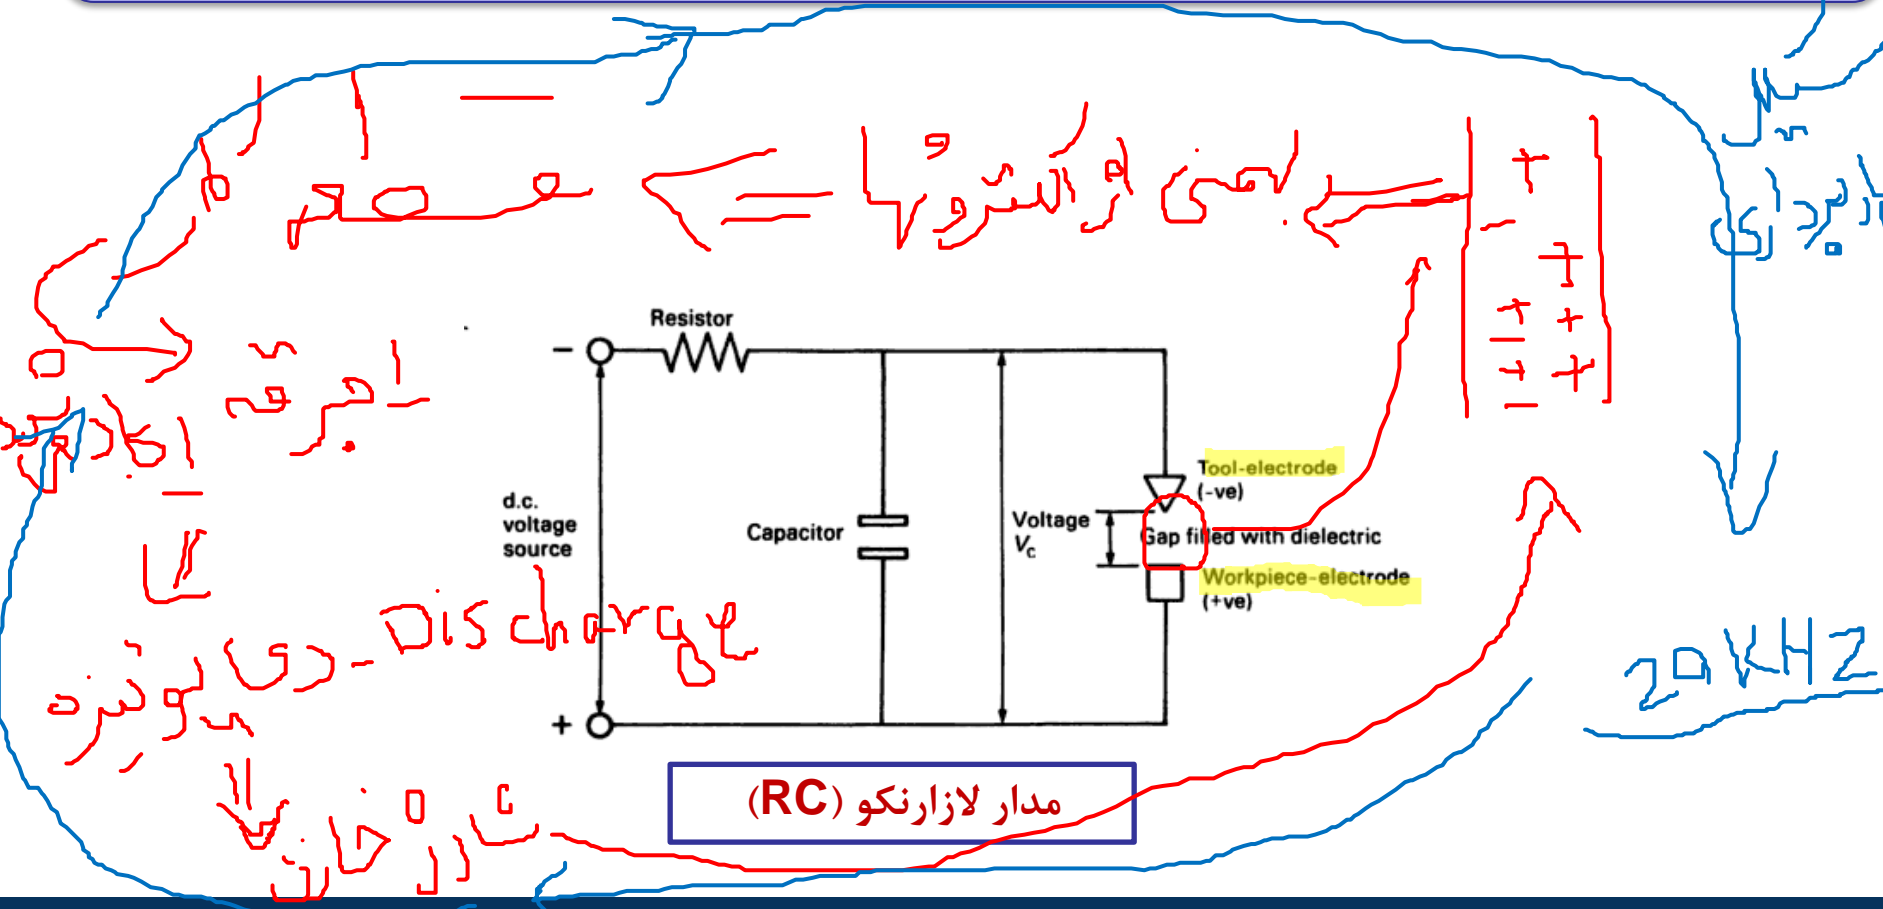


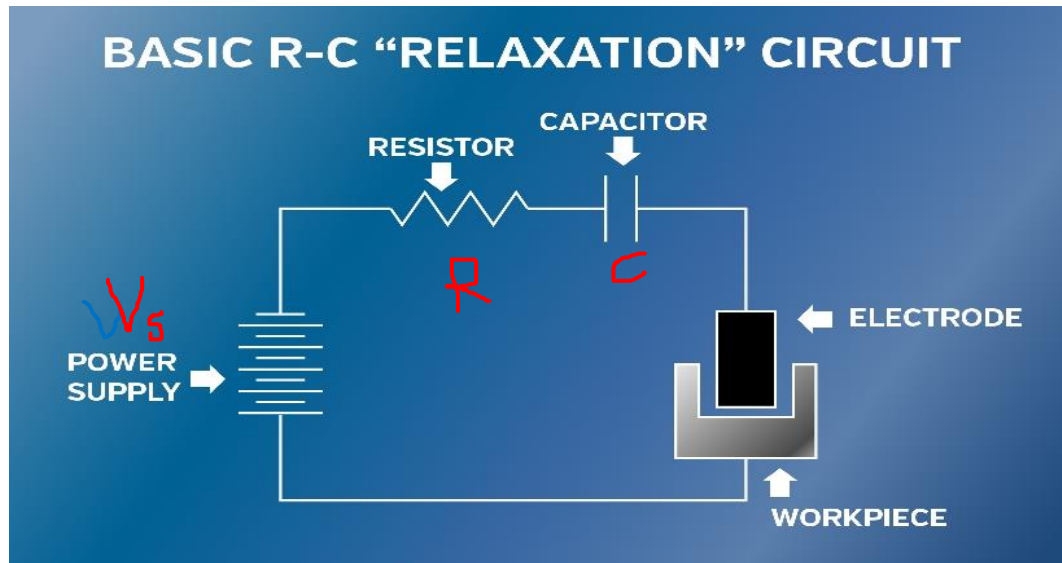

<https://www.dideo.ir/v/yt/L1D5DLWWMp8/electrical-discharge-machining>

<https://www.dideo.ir/v/yt/PoskFAiTcY8/spark-erosion-machine-%28edm%29>

□ در اثر شکست الکتریکی جرقه هایی ایجاد می شوند و این جرقه ها حرارت بالا ایجاد می کنند که ناحیه مذاب بسیار کوچکی را روی سطح قطعه کار بوجود می آورند و چاله بسیار کوچکی را در سطح قطعه ایجاد می کنند.

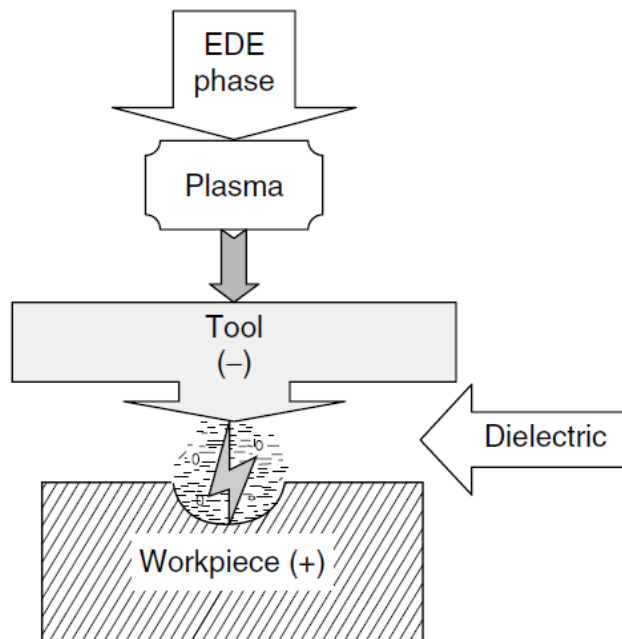


□ روش تخلیه الکتریکی برای جنس های قطعه کار رسانا مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر بار برداری برای قطعات نارسانا به کمک اسپارک در کارهای تحقیقاتی در حال انجام است که هنوز تجاری نشده است.


□ تکلیف: فرآیند بار برداری اسپارک برای قطعات نارسانا را توضیح دهید-ارائه کلاسی

شکل گیری جرقه در نزدیکترین فاصله بین ابزار و قطعه کار

□ جرقه در هر لحظه در نزدیکترین فاصله بین ابزار و قطعه کار ایجاد می شود.

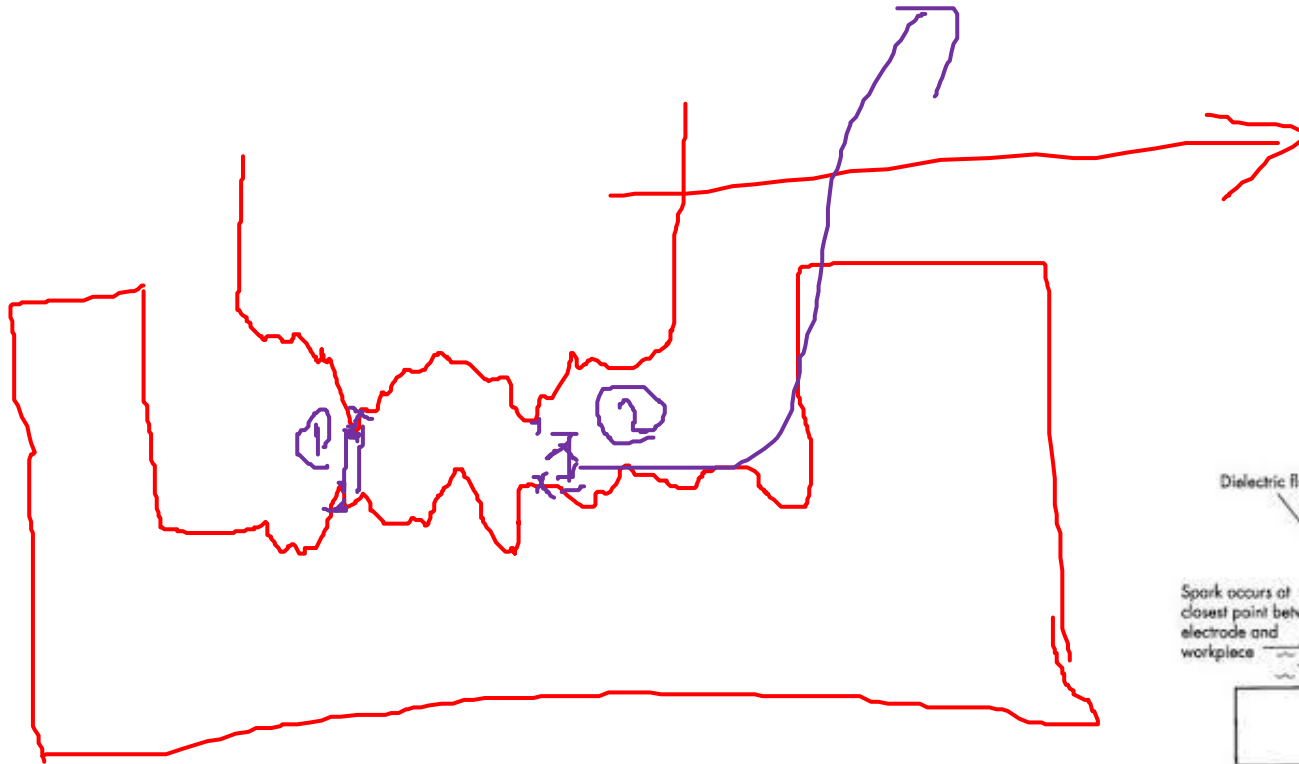



توپولوژی واقعی ابزار و قطعه کار

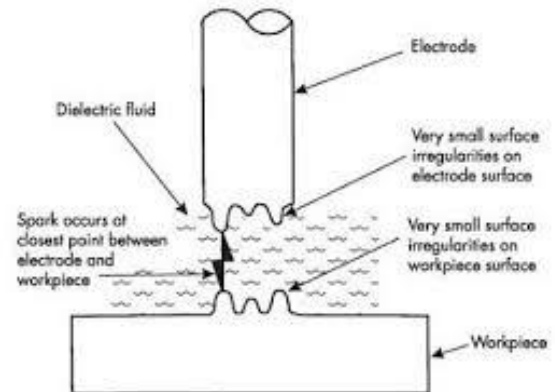


حتما لازم است در فرایند EDM گپ ماشینکاری ثابت بین ابزار و قطعه کار حفظ شود

پیشروی ابزار در اسپارک ضروری است

ابزار الریابیت

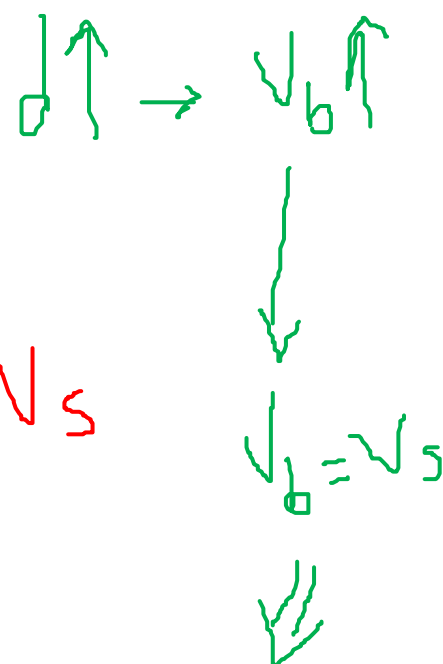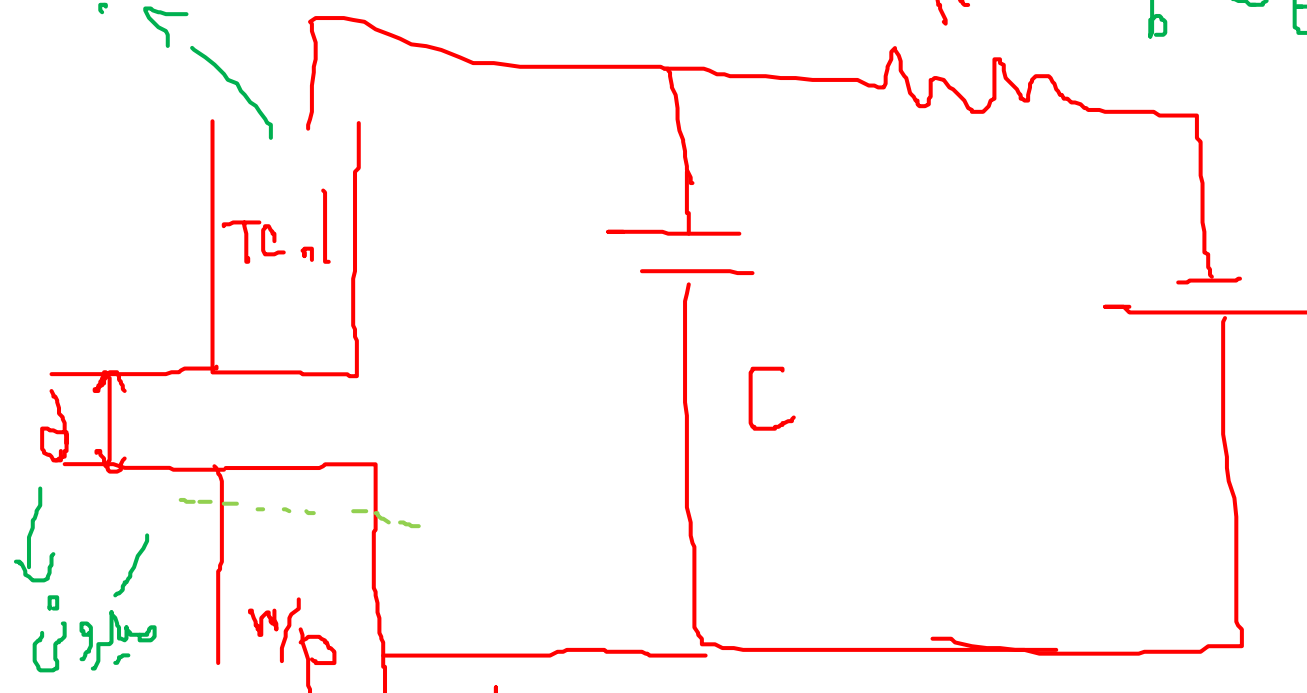


صیقل رسانی

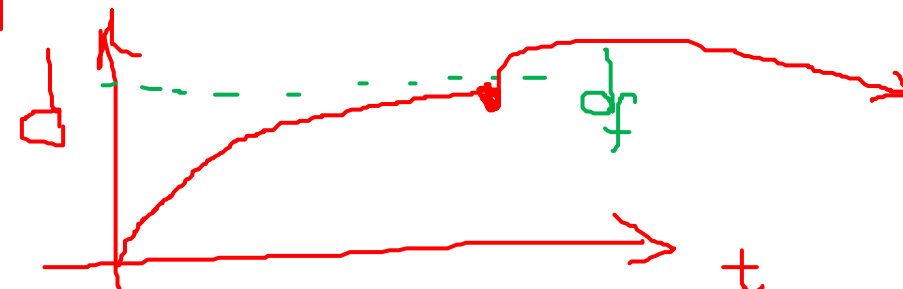


جرقه زنی متوقف می شود


- ❑ ۱- الکتروود به قطعه کار نزدیک شده، هر دو باردار می‌شوند (معمولا قطعه کار مثبت و الکتروود منفی)
- ❑ ۲- چون سطح الکتروود و قطعه کار هر دو در اشل میکرونی دارای پستی و بلندی می‌باشند بنابراین بین دو نقطه که نزدیکترین فاصله را نسبت به جاهای دیگر با هم دارند جرقه الکترونی شکل می‌گیرد.
- ❑ ۳- کانال پلاسما شکل می‌گیرد.
- ❑ ۴- در اثر تمرکز بالای کانال پلاسما چاله‌ای از قطعه کار ذوب می‌شود.
- ❑ ۵- فشار کانال پلاسما بسیار بالا است، با قطع شدن جرقه و در پی آن قطع شدن کانال پلاسما چون مذاب در آن دما و فشار نمی‌تواند دوام داشته باشد، به یکباره با حالت انفجاری به اطراف پراکنده می‌شود.
- ❑ ۶- دی‌الکتریک با شستشوی خود ذرات پراکنده شده را جمع‌آوری می‌کند.

مراحل مختلف ماشینکاری EDM

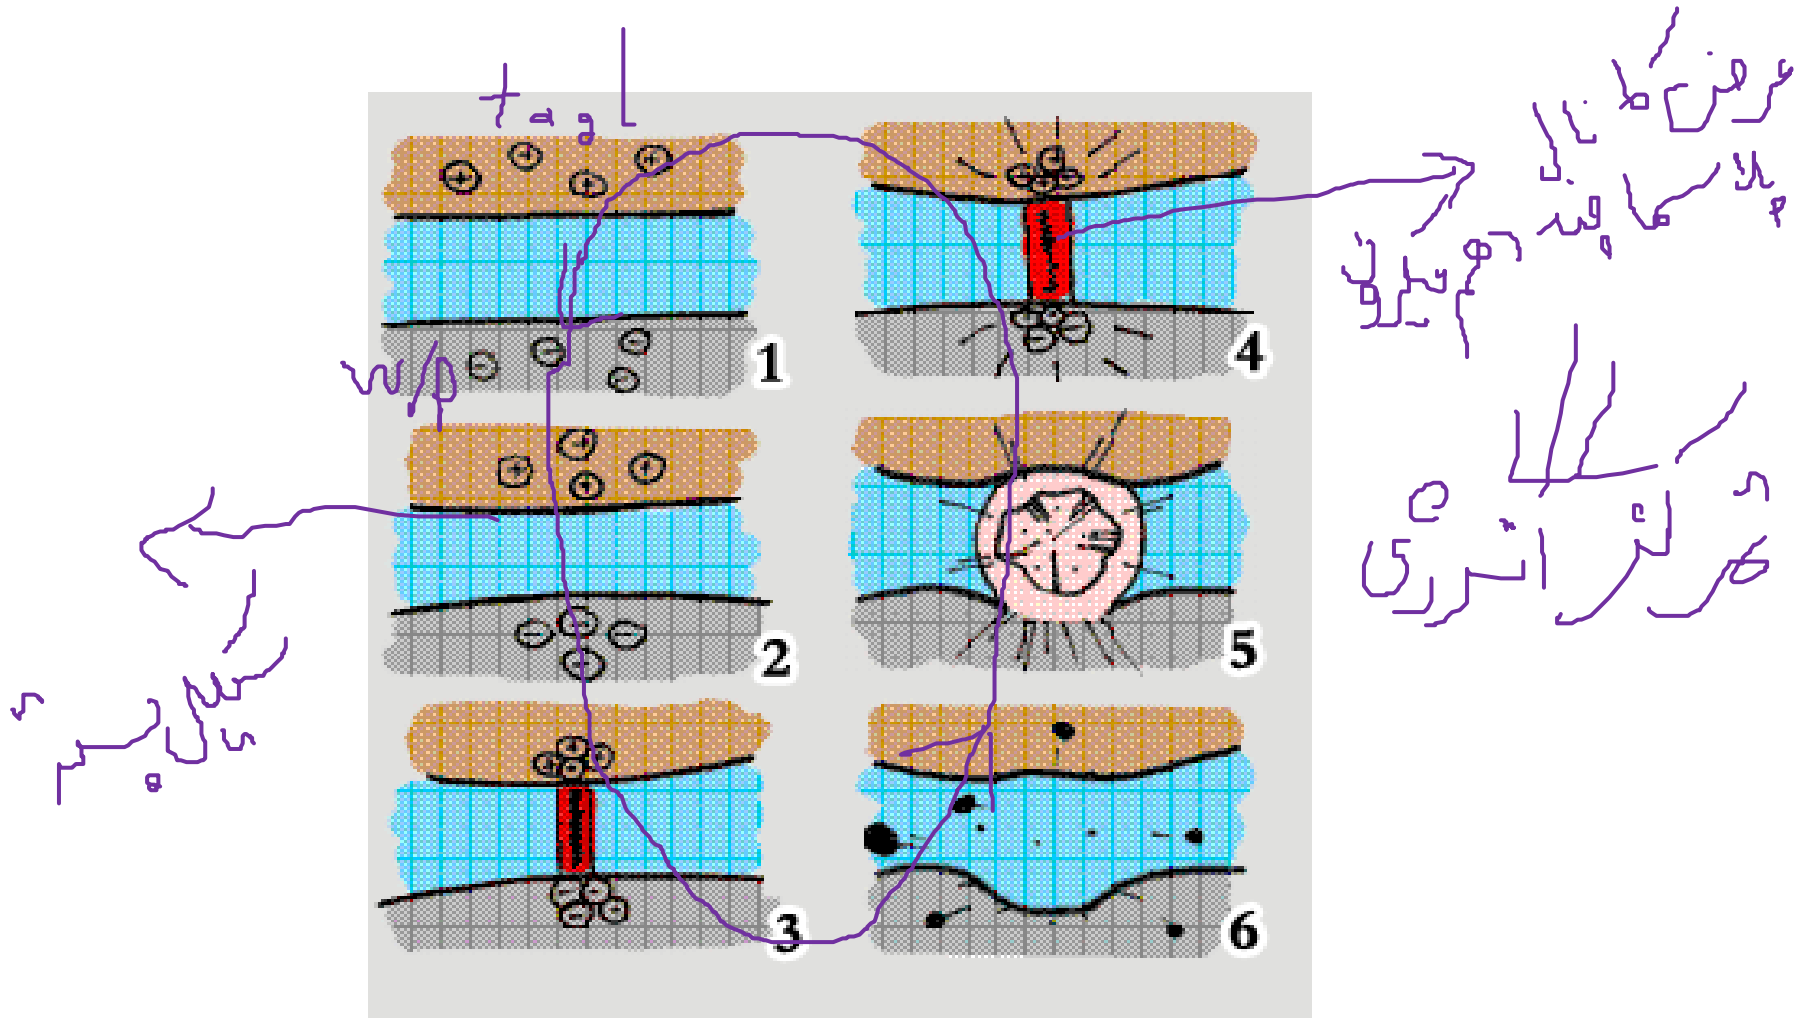


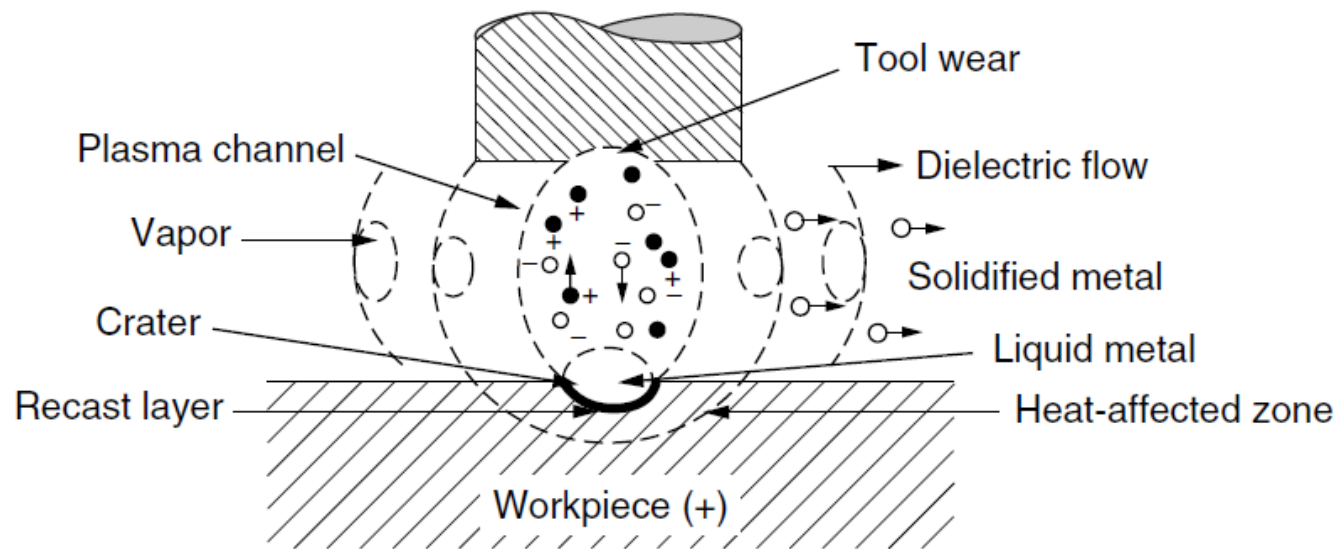

الترار

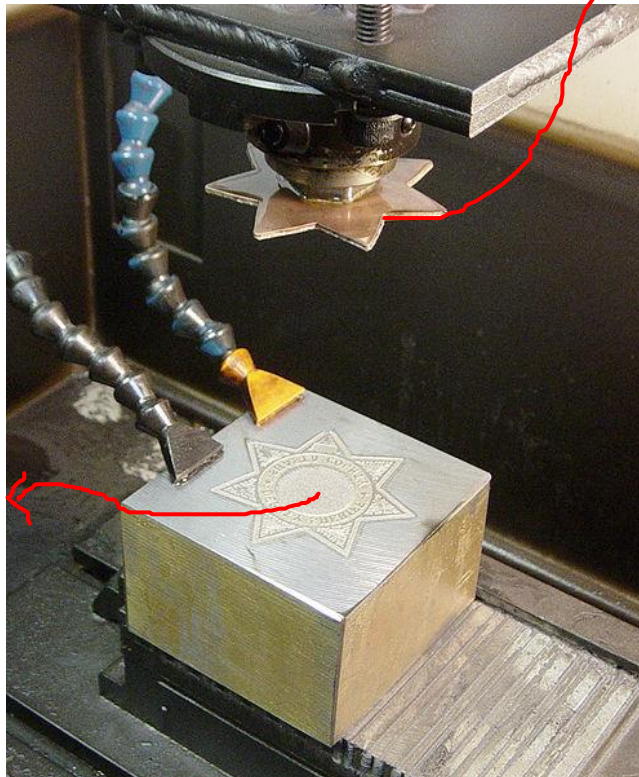

صاعق

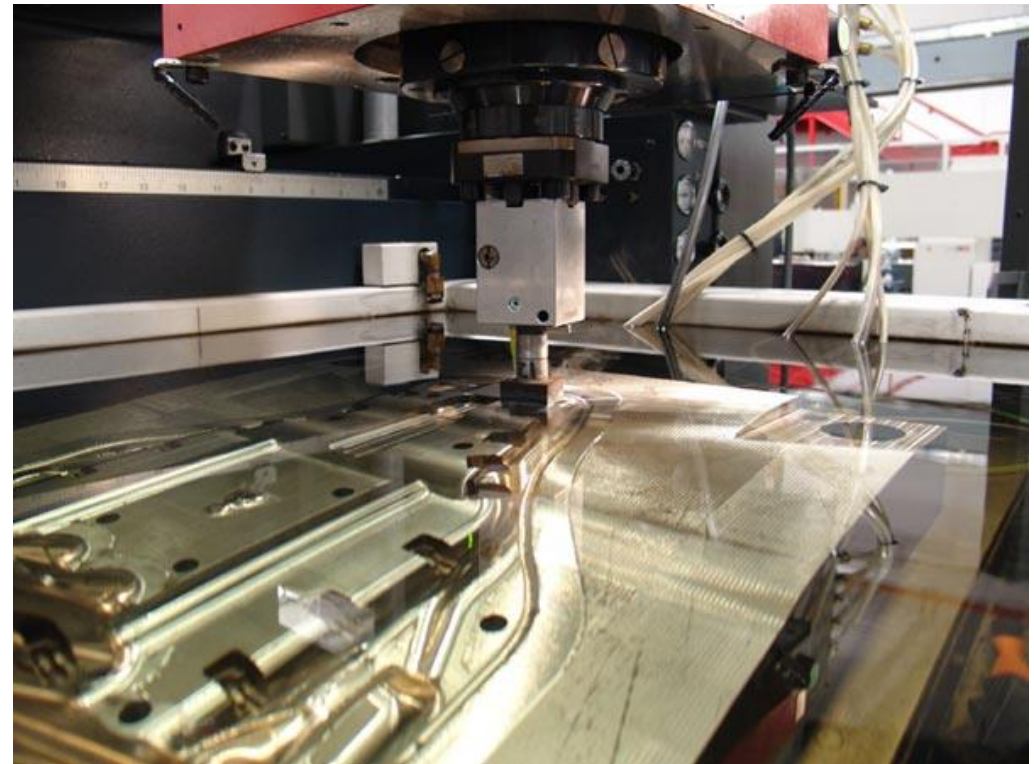

مدار RC-شدت جریان

❖ اختلاف پتانسیل دو سر خازن همان اختلاف پتانسیل دو سر دی الکتریک است

$$V_s = V_R + V_C$$

$$V_R = RI$$

$$V_C = \frac{q}{C}$$

$$V_s = cte$$


$$q = It$$

$$dq = Idt \Rightarrow q = \int Idt$$

$$V_s = RI + \frac{1}{C} \int Idt$$

از طرفین نسبت به t مشتق گرفته می شود

$$\frac{dV_s}{dt} = R \frac{dI}{dt} + \frac{I}{C} = 0$$

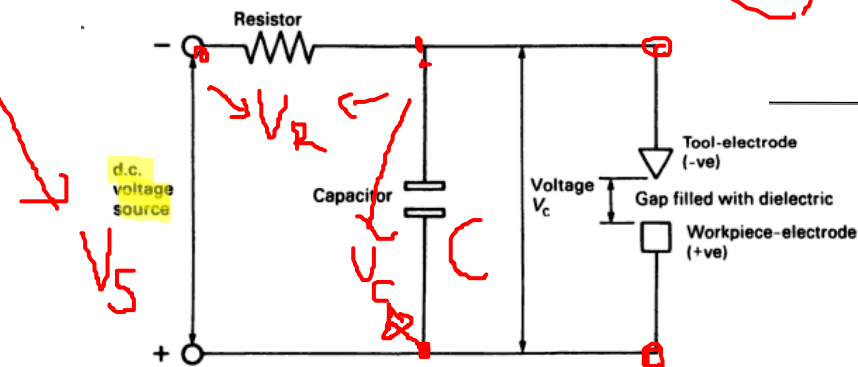

$$RC \frac{dI}{I} = -dt \Rightarrow \int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln \frac{I}{I_0} = -\frac{t}{RC} \Rightarrow I = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

با توجه به رابطه شدت جریان می توان نتیجه گرفت که با شارژ خازن و بالا رفتن ولتاژ آن، این ولتاژ در برابر ولتاژ منبع تغذیه می ایستد و جریان مدار به صفر می رسد.

$$I = I_0 e^{\frac{-t}{RC}}$$

$$t = 0 \Rightarrow I = I_0$$

$$t = \infty \Rightarrow I = 0$$

ولتاژ منبع تغذیه V_0 ← ولتاژ منبع تغذیه الکتریکی


زمان رسیدن ولتاژ به V_0

$$dq = Idt \Rightarrow dq = \int I_0 e^{-\frac{t}{RC}} dt$$

$$\rightarrow q = \int_0^t I_0 e^{-\frac{t}{RC}} dt = -I_0 RC e^{-\frac{t}{RC}} + I_0 RC = I_0 RC (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$-RC I_0 e^{-\frac{t}{RC}} \Big|_0^t$$

مدار شارژ ← ← ← مدار تخلیه

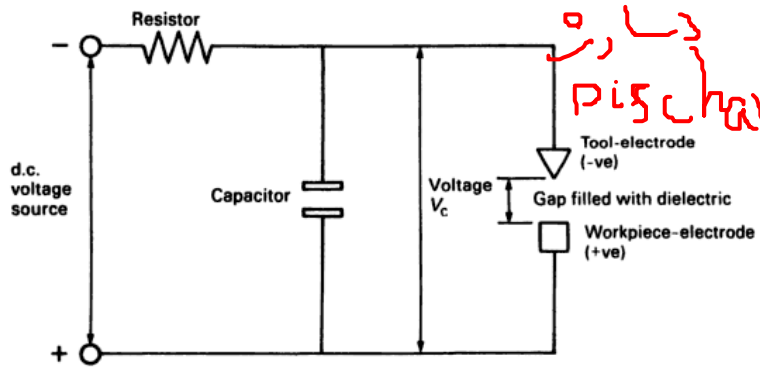

دشارژ
Discharge

$$t = 0 \Rightarrow q = 0$$

$$t = \infty \Rightarrow q = RC I_0$$




مدار RC-پتانسیل الکتریکی

$$V_C = \frac{q}{C} \Rightarrow V_C = I_o R (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$V_S = I_o R \Rightarrow V_C = V_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$t = 0 \Rightarrow V_C = 0$$

$$t = \infty \Rightarrow V_C = V_S$$

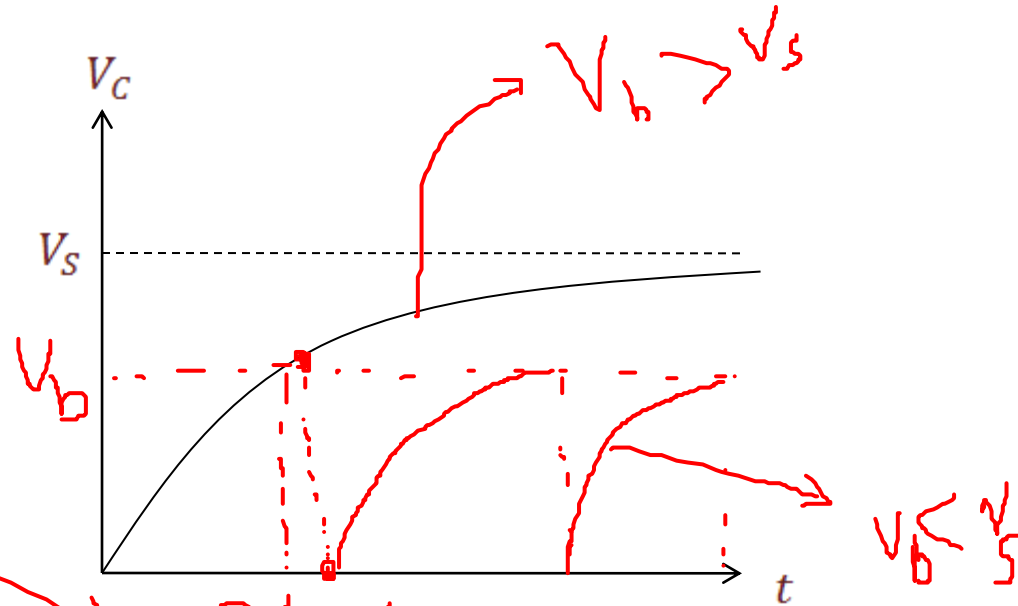

دشارژ
شارژ
انرژی


خازن در ابتدا به صورت اتصال کوتاه عمل و پس از شارژ کامل به صورت مدار باز عمل می کند.

انرژی $V_b > V_s$ فرزند اسپارک انجام نمی شود


وقتی در دی الکتریک شکست اتفاق می افتد که ولتاژ دو سر خازن برابر ولتاژ شکست دی الکتریک که جزء خواص ذاتی آن است شود.

$$V_c = V_b$$


$$E = E_b = \frac{V_c}{d}$$

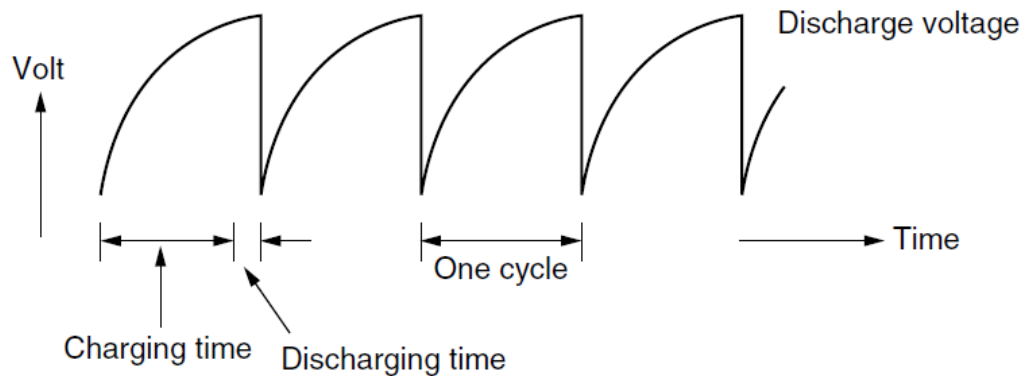

نمودار ولتاژ زمان در دو حالت مختلف

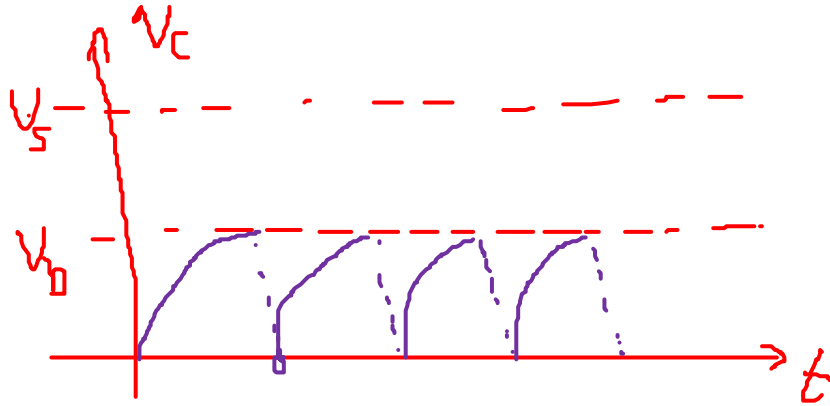

در حالتی که گپ ماشینکاری ثابت است

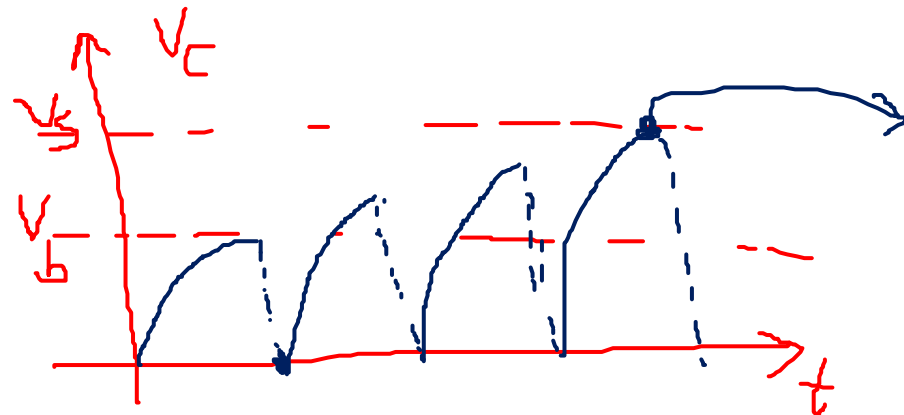

توقف فرآیند ماشینکاری



در حالتی که ابزار و قطعه کار ثابت هستند

گپ ثابت نیست

صافی سطح در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی

□ صافی سطح به انرژی جرقه تولیدی بستگی دارد. هر چه انرژی جرقه کمتر

باشد صافی سطح حاصل بهتر است. ← **حالت (حکرت) از سطح مقطع کناره کارد**

□ با توجه به اینکه تمام انرژی ذخیره شده در خازن تبدیل به جرقه می شود،

پس انرژی جرقه با توجه به رابطه زیر به دست می آید:



تیب آلودگی - سطح الکترود
رسائی -

$$W_c = \frac{1}{2} C V_b^2$$



□ با توجه به این رابطه، صافی سطح تابع ولتاژ شکست مایع دی الکتریک و

ظرفیت خازن است و تنها عاملی روی صافی سطح موثر است که روی این دو پارامتر موثر باشد.

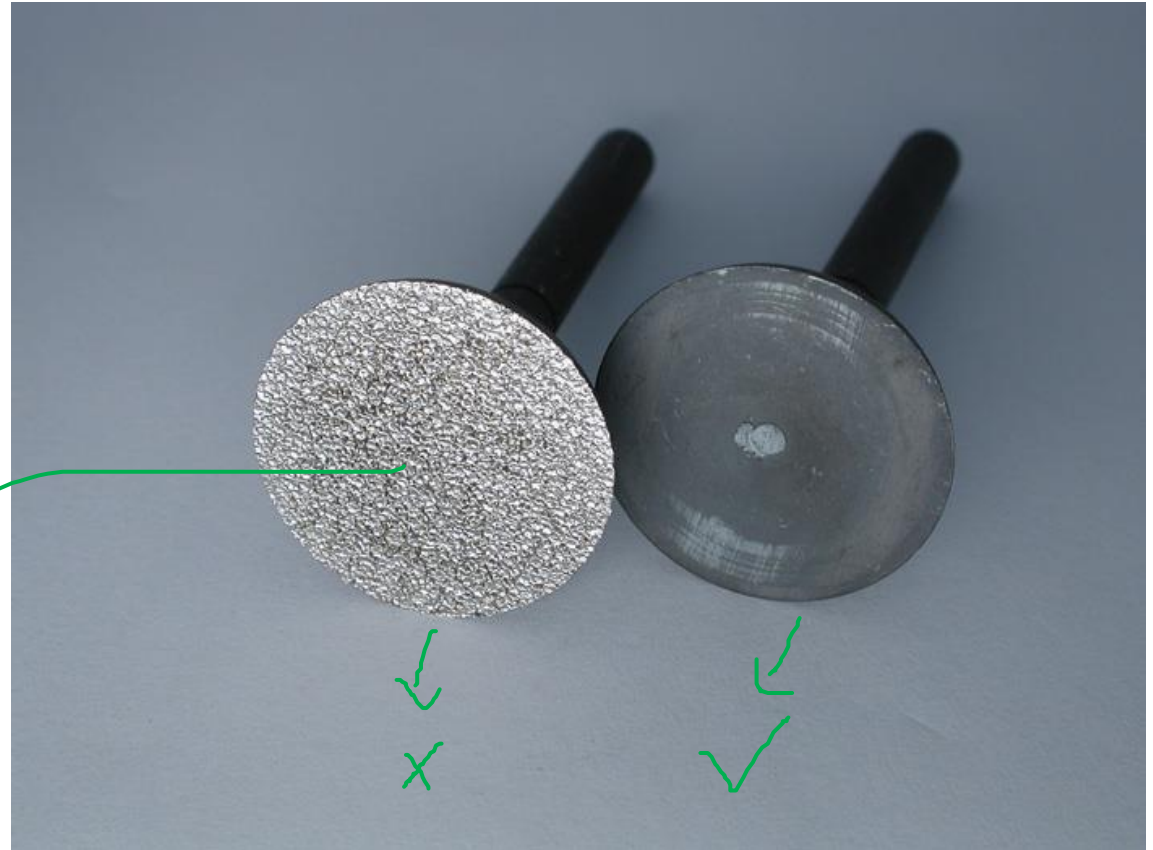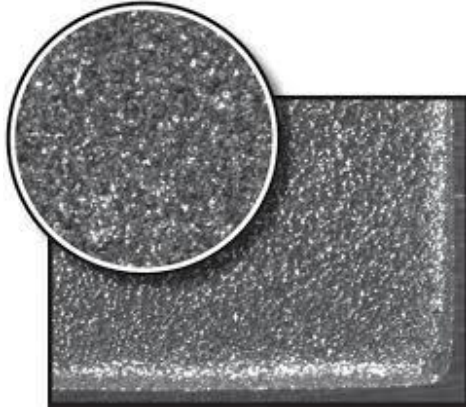


سطح پلاستیکی
و غیر همبند

عوامل تاثیر گذار روی صافی سطح

$$W_b = \frac{1}{2} C V_b$$

شکل مستطی از C



جنس دی الکتریک:

هر چه ولتاژ شکست کمتر باشد صافی سطح بهتر است.

فاصله بین دو الکترود:

با افزایش فاصله ولتاژ شکست بیشتر شده و سطح زبرتر می شود.

شکل زبری سطوح ابزار و قطعه کار

هر چه سطح تیزتر باشد الکترون ها راحت تر از سطح جدا می شوند و ولتاژ شکست کاهش می یابد.

دمای دی الکتریک:

با افزایش دمای دی الکتریک ولتاژ شکست آن کاهش می یابد.

آلودگی ها:

آلودگی ها چه عایق باشند و چه رسانا، ولتاژ شکست را کاهش می دهند.

Vb

پلیمرها < قیر < مازوت < گازوئیل < نفت < بنزین < اب دی یونیزه (مقطر)

نرخ براده برداری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی

سرعت باربرداری تابع انرژی مصرف شده در واحد زمان است. هر چه انرژی (توان الکتریکی) بیشتری مصرف شود سرعت باربرداری بیشتر است.

توان باربرداری لزوماً برابر با نرخ براده برداری نمی باشد


$$W_c = \frac{1}{2} CV_b^2$$

← انرژی جرقه

t discharge = 1/150 t charge

$$P = \frac{W}{t} = \frac{\frac{1}{2} CV_b^2}{\tau}$$

$$\tau = t_{charge} + t_{discharge}$$

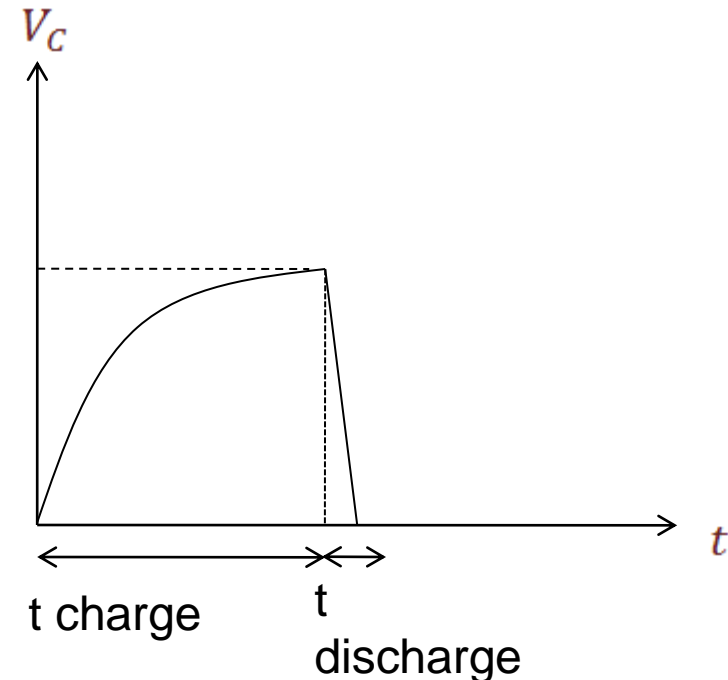

نرخ براده برداری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی

$$P = \frac{W}{t} = \frac{\frac{1}{2}CV_b^2}{\tau}$$

$$V_C = V_S(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$V_C = V_b \Rightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{V_S - V_b}{V_S}$

$t = \tau$

$$-\frac{\tau}{RC} = \ln \frac{V_S - V_b}{V_S}$$

$$\tau = RC \ln \frac{V_S}{V_S - V_b}$$

بابت زمانی

نرخ براده برداری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی

$$\tau_{RC} = L n \frac{V_s}{V_s - V_b}$$

$$K = L n \frac{V_s}{V_s - V_b} \quad \tau = KRC$$

P توان باربرداری است


$$P = \frac{W}{t} = \frac{\frac{1}{2} C V_b^2}{\tau} = \frac{\frac{1}{2} C V_b^2}{KRC} = \frac{V_b^2}{2KR}$$

$$\dot{V} = K' P^n$$




مطالعه در این باره
سرعت براده برداری

V_b ?
 V_s ?
 V ?

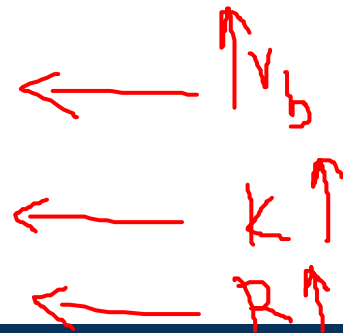

نرخ براده برداری
MRR

نرخ براده برداری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی

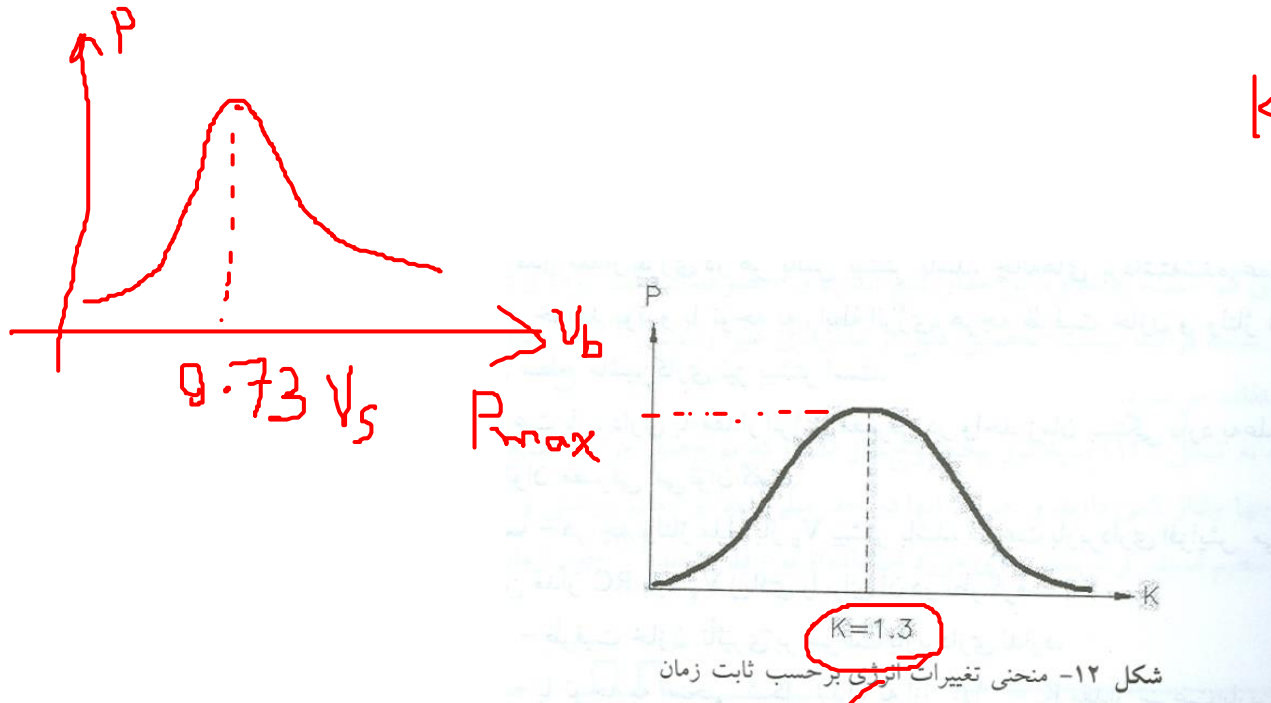

① $K=1.3 \Rightarrow$ v_b و v_s رابطه ای بهم دارند

② با توجه به رابطه توان توان مصرفی در آن حالت نیز در حد توان ورودی است

حالت بهینه ماشینکاری

$$V_b = 0.73 V_s$$
$$K = 1.3$$

حالت حداکثر نرخ باربرداری

$$P = \frac{V_b^2}{2 \times K \times R} = \frac{(0.73 \times V_s)^2}{2 \times 1.3 \times R} = 0.2 \times \frac{V_s^2}{R}$$


توان ورودی

در شرایط حداکثر نرخ باربرداری با استفاده از مدار **RC** راندمان باربرداری تنها ۲۰ درصد است یعنی فقط ۲۰٪ انرژی ورودی صرف باربرداری می شود.

مدار **RC** برای استفاده تجاری که نرخ باربرداری زیاد مورد نیاز است مناسب نمی باشد.



مدار **RC** در ماشین های تجاری با توجه به انرژی جرقه کمی که دارد برای پرداخت کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

نرخ براده برداری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکی

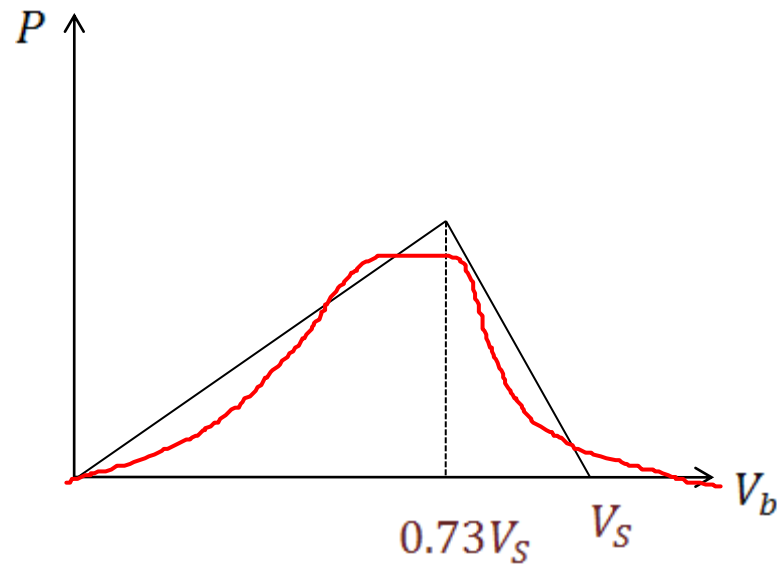


- با توجه به روابط ارائه شده منحنی P و نرخ براده برداری \dot{V} را بر حسب V_b ترسیم نمایید.


گپ 20-40mm

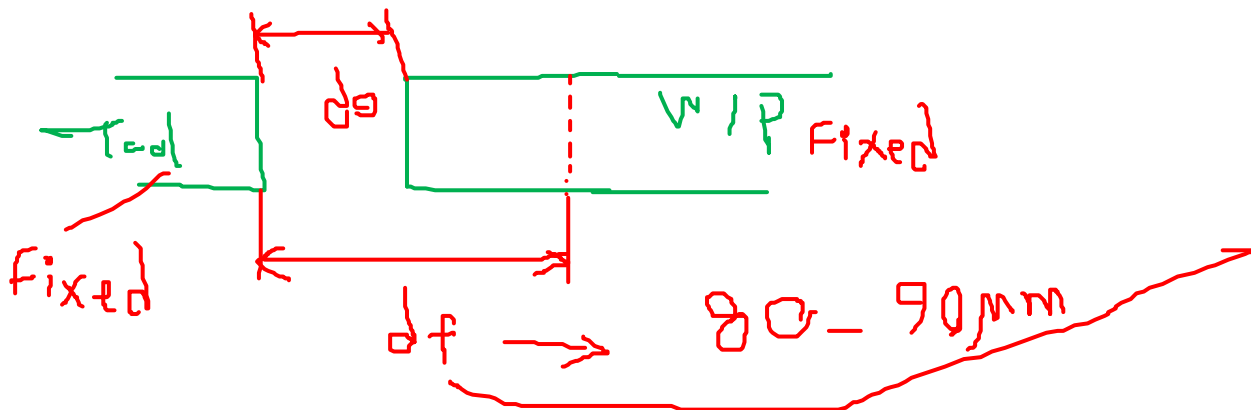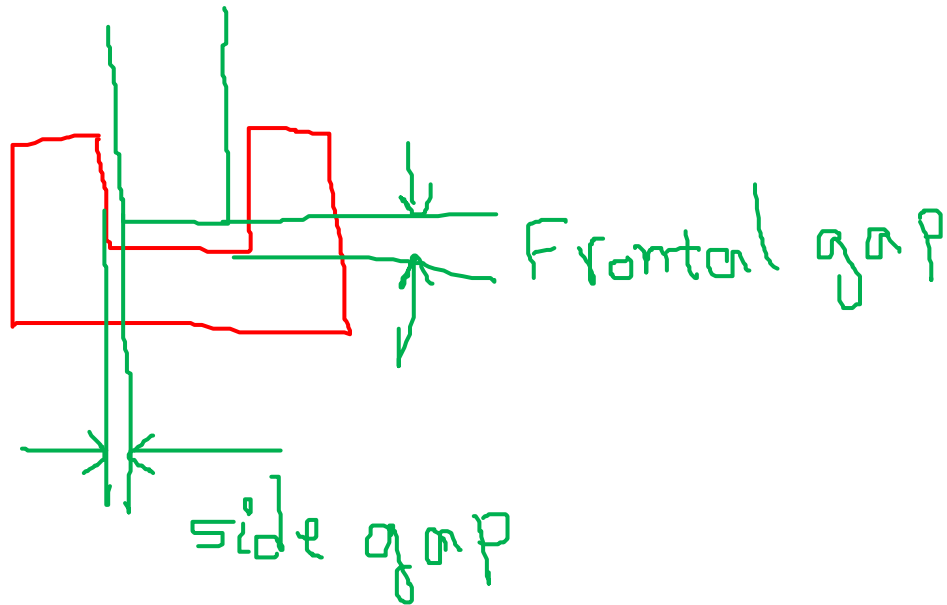


الترتیب
فرایند متوقف می شود

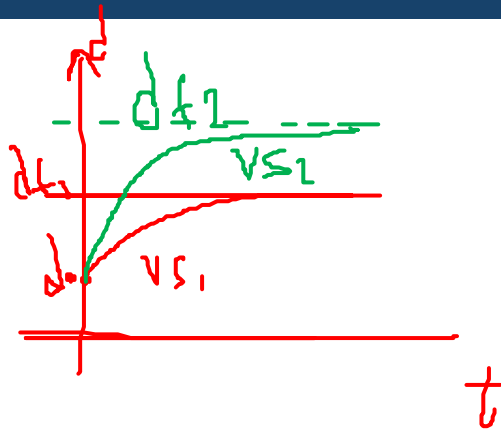

$$v_{s2} > v_{s1} \rightarrow d_{f2} > d_{f1}$$

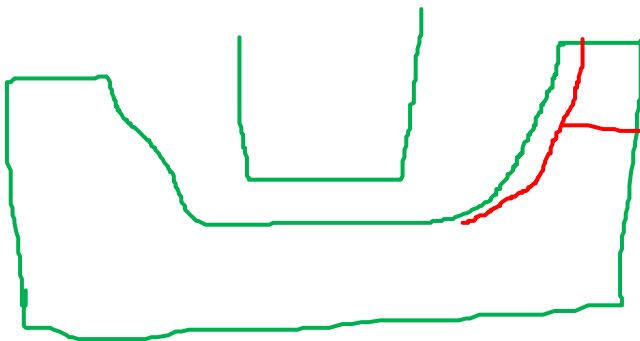

v_{s2} بزرگتر

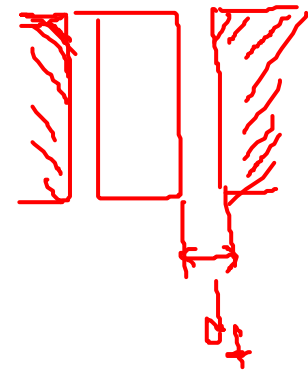

در اسپارک کاری سوراخ های کور آنچه روی گپ کناری تاثیر گذار است گپ جلویی است و با کاهش گپ جلویی جرقه ها در ولتاژ شکست کمتری زده شده و شانس جرقه در کناره ها کاهش می یابد. افزایش گپ جلویی هم به دلیل مشابه گپ کناری را افزایش می دهد. با توجه به شکل سمت راست و نمودار بالا گ جلویی نیز توسط V_s کنترل می شود و با افزایش V_s افزایش می یابد.

پایان