

جلسه هفتم و هشتم: ماشینکاری به کمک امواج اولتراسونیک



لهمزة نون
الهمزة نون
الهمزة نون
الهمزة نون


امواج اولتراسونیک

• تاریخچه

- در سال ۱۹۱۲ پس از برخورد کشتی تایتانیک با کوه یخ و غرق شدن آن تحقیقات به سرعت به این نتیجه رسید که در فرکانس های بالا رزولوشن ردیابی کوه یخ بیشتر می شود که این منجر به استفاده از امواج با فرکانس های بالاتر از صوت شد
- در خلال جنگ جهانی اول با همکاری مشترک کشورهای انگلستان و فرانسه برای ردیابی زیر دریایی ها از امواج اولتراسونیک استفاده شد.
- اولین ترانسدیوسر اولتراسونیک توسط آقای **Langevin** مورد استفاده


قرار گرفت.

$$x \Rightarrow c \text{ و } t \quad \rightarrow \quad c = \frac{x}{t}$$

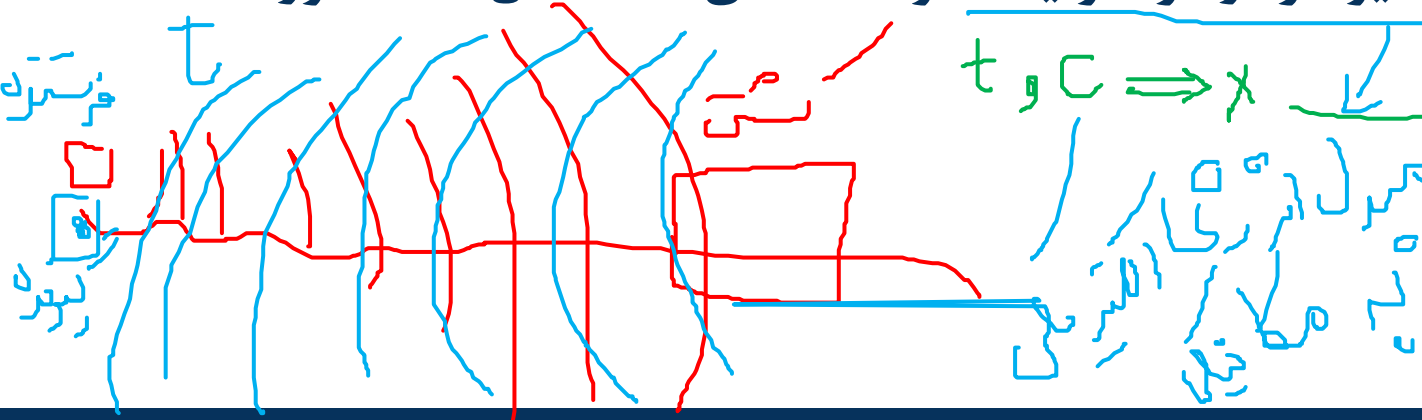


اولتراسونیک چیست؟

- اولتراسونیک علم بررسی امواج صوتی است که فرکانس بالاتر از محدوده شنوایی انسان دارند.
- فرکانس امواج صوتی آهنگ یا زیر و بم بودن آن ها را مشخص می کند. فرکانس های بالا صداهای زیر تولید می کنند و فرکانس های پایین صداهای بم.
- فرکانس های بالاتر از **18kHz** معمولاً اولتراسونیک هستند.

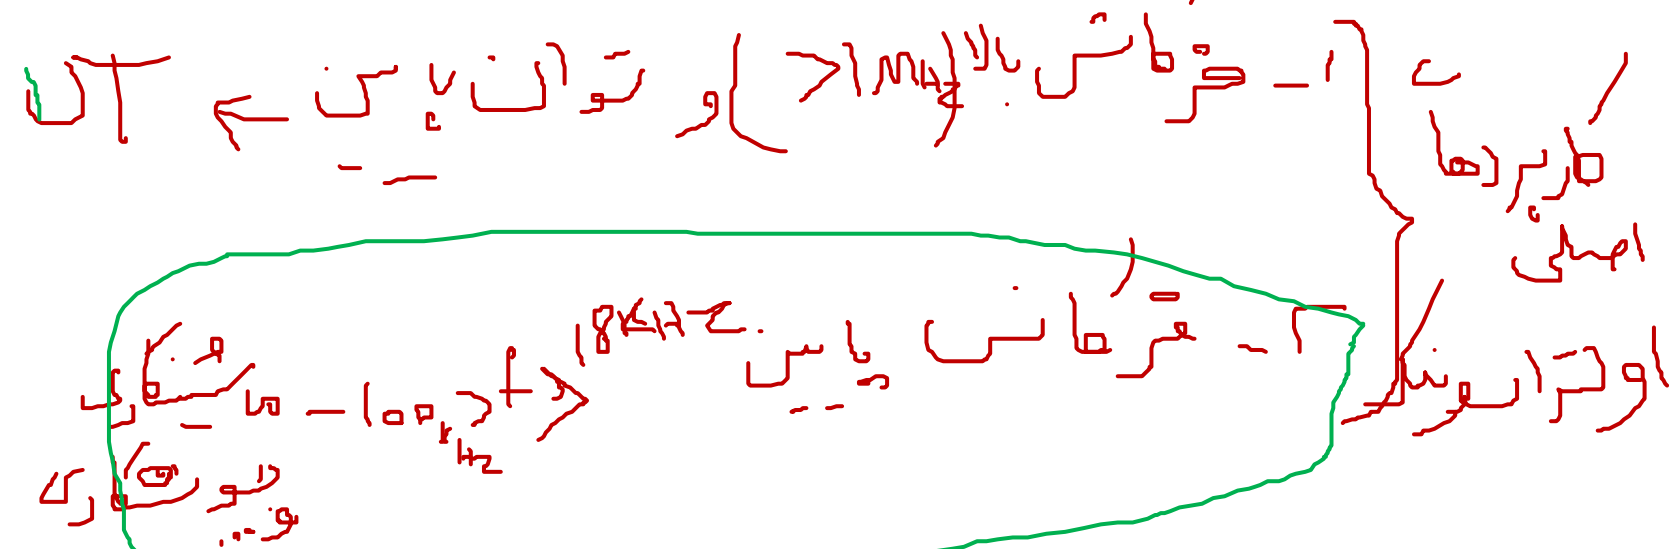


تولید و انتشار امواج صوتی

- یک موج صوتی وقتی ایجاد می شود که یک حرکت گذرا مانند شوک یا حرکت تکرار شونده مانند حرکت ارتعاشی به قسمتی از جسمی که قابلیت انتشار امواج را دارد اعمال می شود.

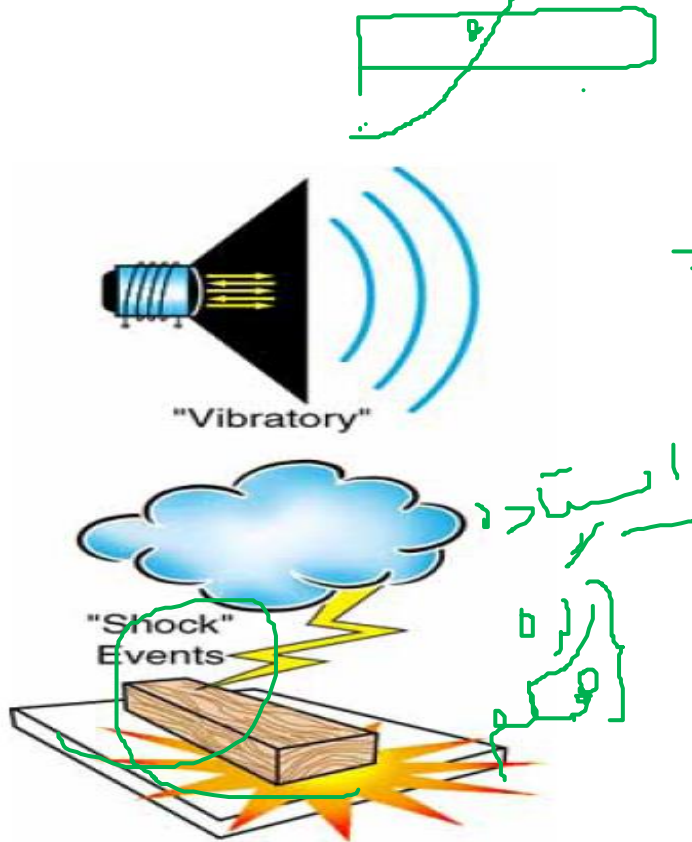

در انتشار موج ماده چاپا نمی شود

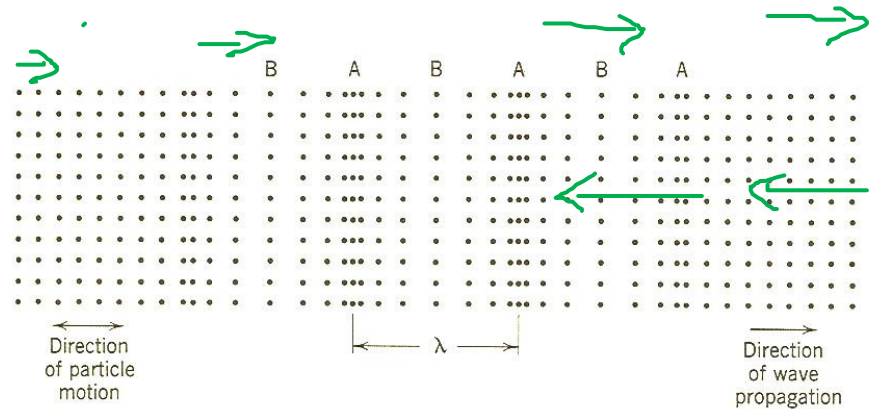

انواع ترانسدیوسرهای اولتراسونیک

□ **ترانسدیوسرهای مگنتواستریکتیو** ← **الکترواستریکتیو**

• ترانسدیوسرهای مگنتواستریکتیو از فلز فرو مغناطیس که با سیم های الکتریکی احاطه شده اند، تشکیل شده اند در هنگام کارکرد چنین ترانسدیوسرهایی میدان مغناطیسی متناوب ایجاد شده باعث ایجاد حرکت ارتعاشی می شود.

□ **ترانسدیوسرهای الکترواستریکتیو**

ترانسدیوسرهای الکترواستریکتیو (پیزوالکتریک)

از کریستال های سرامیک تشکیل شده اند که

به راحتی در اثر میدان الکتریکی تغییر طول می دهند.



اگر به پیزو برق با یک جهت مشخص میدان الکتریکی بدهیم. افزایش طول می دهد.

اگر پیزو را در جهت عکس در معرض میدان الکتریکی قرار دهیم کاهش طول می دهد

اگر پیزو را به میدان متناوب متصل نماییم شروع به نوسان می کند

اگر فرکانس میدان متناوب را برابر ۲۰ کیلوهرتز قرار دهیم فرکانس نوسان پیزو


هم ۲۰ کیلوهرتز خواهد بود

ترانسدیوسر الکترومغناطیسی

توان‌های بالاتر از 2kW



- ترانسدیوسر مگنتواستریکشن (الکترومغناطیسی) از یک هسته فرومغناطیس تشکیل شده است که یک سیم پیچ به دور آن بسته شده است. اعمال ولتاژ متناوب باعث ارتعاش هسته می‌شود.
- ترانسدیوسرهای مگنتواستریکشن به دلیل افت‌های بزرگی که دارند امروزه کم‌کم جای خود را به ترانسدیوسرهای پیزوالکتریکی می‌دهند.

نسبت کم
پهنای استوار
کم وزن

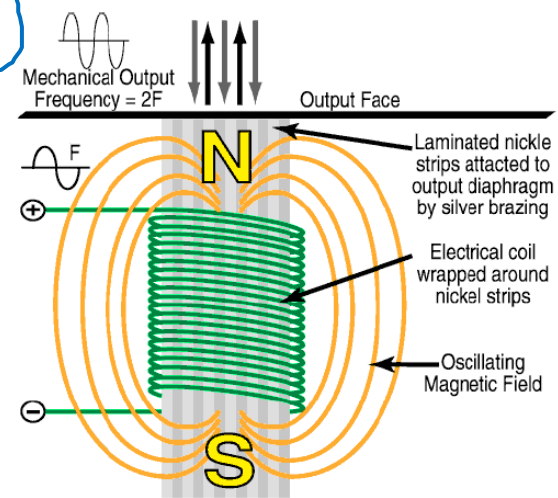

فرومغناطیس: تعبیر
لول یا قرارگیری در میدان
مغناطیس

- میدان مغناطیسی:
- در واقع وجود خارجی ندارد و در اثر حرکت بارهای الکتریکی بوجود می آید.
- جهت میدان مغناطیسی با استفاده از قانون دست راست به دست می آید.

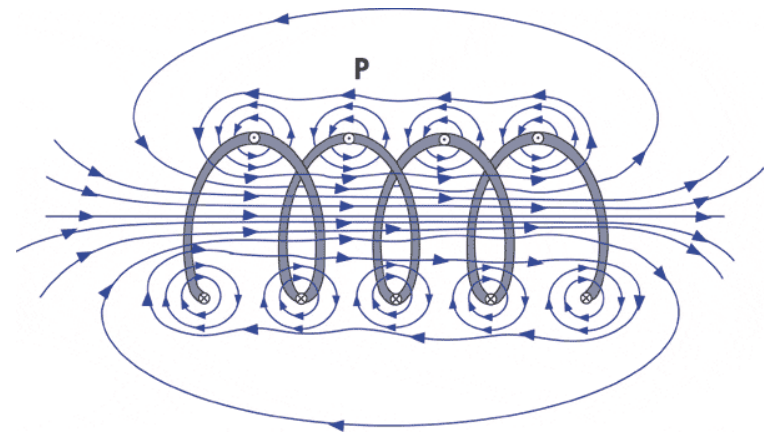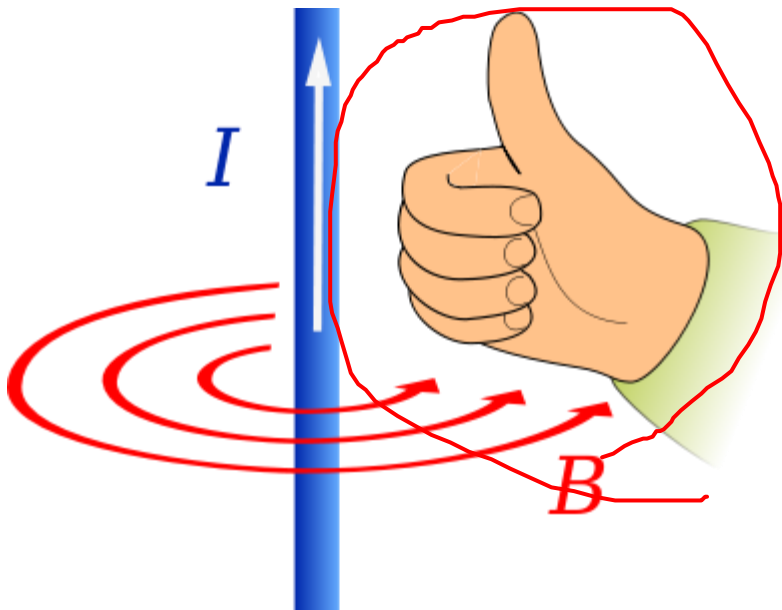

اثرات مغناطیسی مواد

- **مواد دیامغناطیس:** موادی هستند که در اثر قرارگیری در میدان مغناطیسی بیرونی، گشتاور دو قطبی مغناطیسی بسیار ضعیفی در اتم های آنها ایجاد می شود.
 - **مواد پارامغناطیس:** در اثر قرار گیری در میدان بیرونی دو قطبی های مغناطیسی در جهت میدان قرار می گیرند و در اثر برداشتن میدان، اثری از میدان مغناطیسی در ماده باقی نمی ماند
 - **مواد فرو مغناطیس:** در اثر قرار گیری در میدان مغناطیسی بیرونی یک میدان مغناطیسی قوی در ماده ایجاد می شود و وقتی میدان خارجی قطع می شود اثر آن باقی می ماند. آهن (Fe) - نیکل (Ni) - کبالت (Co) - گادولینیم (Ga) - دیسپروزیوم (Di)
- آهن، نیکل، کبالت

مواد فرومغناطیس


- مواد فرو مغناطیس وقتی در معرض یک میدان مغناطیسی قرار می گیرند تغییر طول می دهند. به واسطه همین خاصیت از آن ها در ساخت ترانسدیوسرهای مگنتواستریکتیو استفاده می شود.

• انواع مواد فرومغناطیس:

- مواد فرومغناطیس نرم: موادی که پس از قطع میدان خارجی دوقطبی های مغناطیسی به جای قبلی خود بر می گردند.
- مواد فرومغناطیس سخت: پس از قطع میدان خاصیت مغناطیسی خود را حفظ می کنند. ← آهنربای دائمی
- دمای کوری (Curie Temperature) برای یک ماده فرومغناطیس دمایی بحرانی است که در آن خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهد این دما برای آهن ۷۷۰ درجه سانتی گراد است.

برای مواد فرومغناطیس فرکانس و ولتاژ الکتریکی دما را
راست در آن ها اهمیت خود را از دست می دهند



افت های یک ترانسدیوسر الکترومغناطیس

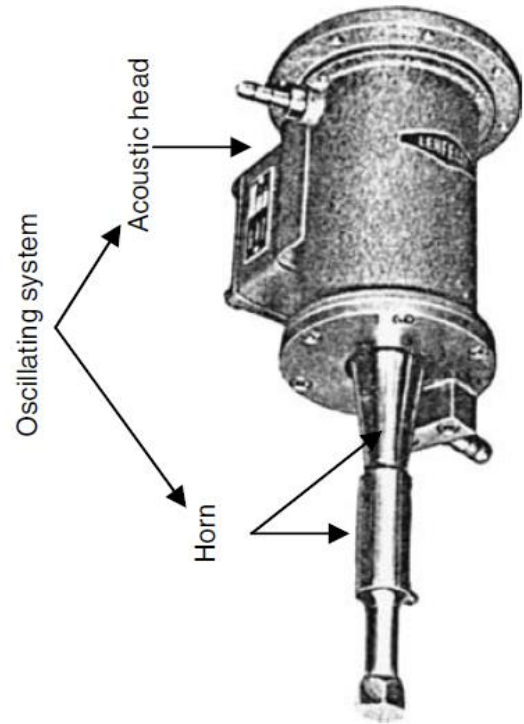

- افت هیستریزیس
- افت فوکو
- افت مکانیکی
- افت ژول

- با توجه به منحنی پسماند مغناطیسی (Virgin Curve) وقتی به تدریج میدان مغناطیسی ناشی از سیم پیچ کاهش می یابد منحنی رفت و برگشت روی هم منطبق نمی شوند و علت آن پسماند مغناطیسی است.

- هر چه منحنی باریکتر باشد افت پسماند کمتر است و ترانسدیوسر عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.

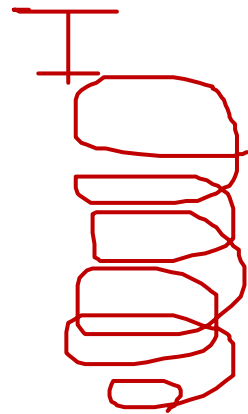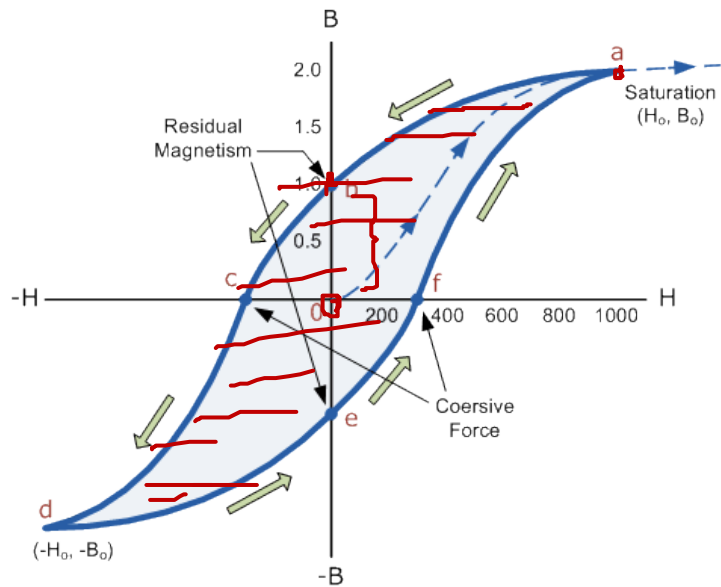

هر چه منحنی چاق تر باشد میزان هدر رفت انرژی در اثر حرارت بیشتر است و میزان دمپینگ افزایش می یابد.

$$B = \mu H.$$

B: شار میدان


H: شدت میدان

flux density, (B)


field strength, (H)


Magnetic Hysteresis results in the dissipation of wasted energy in the form of heat with the energy wasted being in proportion to the area of the magnetic hysteresis loop. Hysteresis losses will always be a problem in AC transformers where the current is constantly changing direction and thus the magnetic poles in the core will cause losses because they constantly reverse direction.

افت هyster

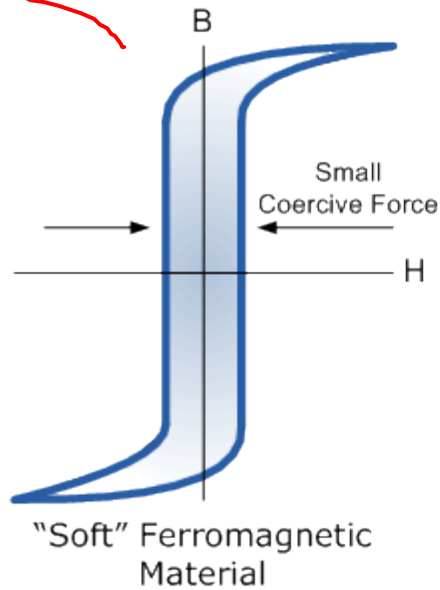

افت هیستریز

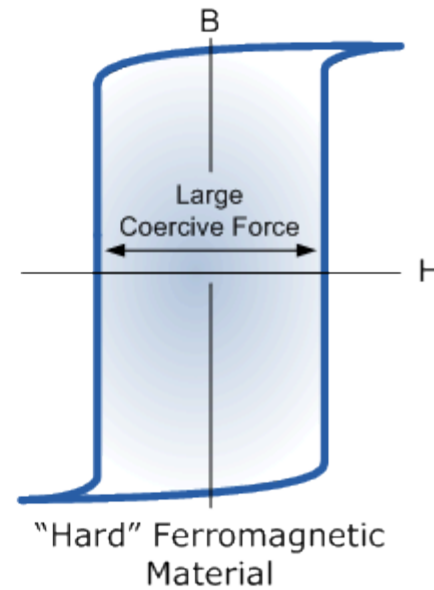

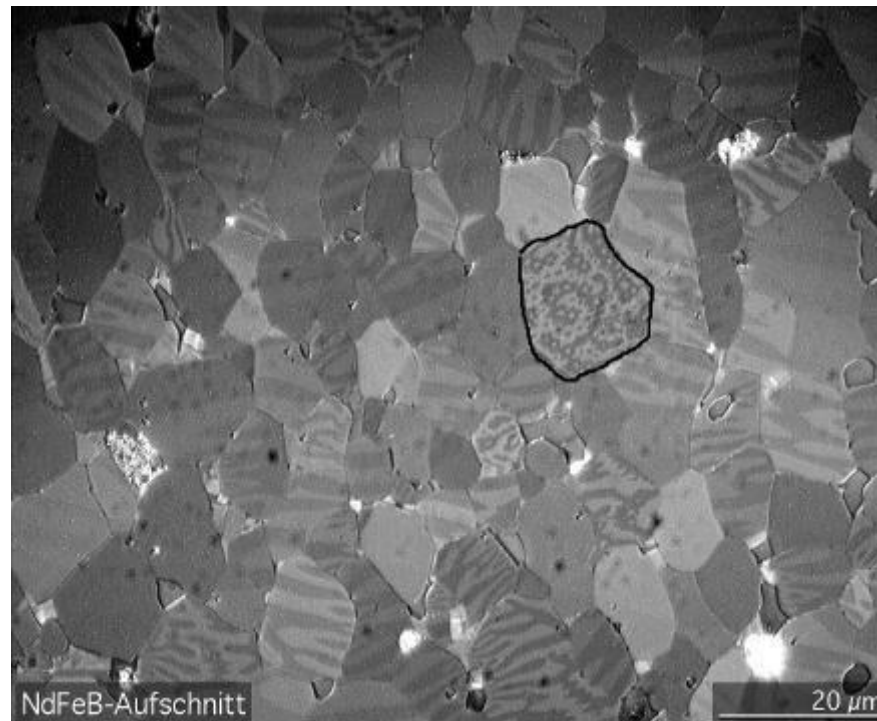

افت فوکو (جریان گردابی)

- جریان فوکو جریانی است که در خلاف جهت جریان اصلی بوجود می آید و در اثر تغییر جهت میدان القا می شود.

الاعنى

توان جریان فوکو

$$P = \frac{\pi^2 B_p^2 d^2 f^2}{6k\rho D}$$


مقاومت الکتریکی

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

- گرمایی که در اثر جریان الکتریکی ایجاد می شود تولید افت ژول را می کند که در اثر جریان الکتریکی درون سیم پیچ بوجود می آید.

$$P_J = RI^2$$

ویژگی های دلخواه هسته در ترانس دیوسر الکترومغناطیسی

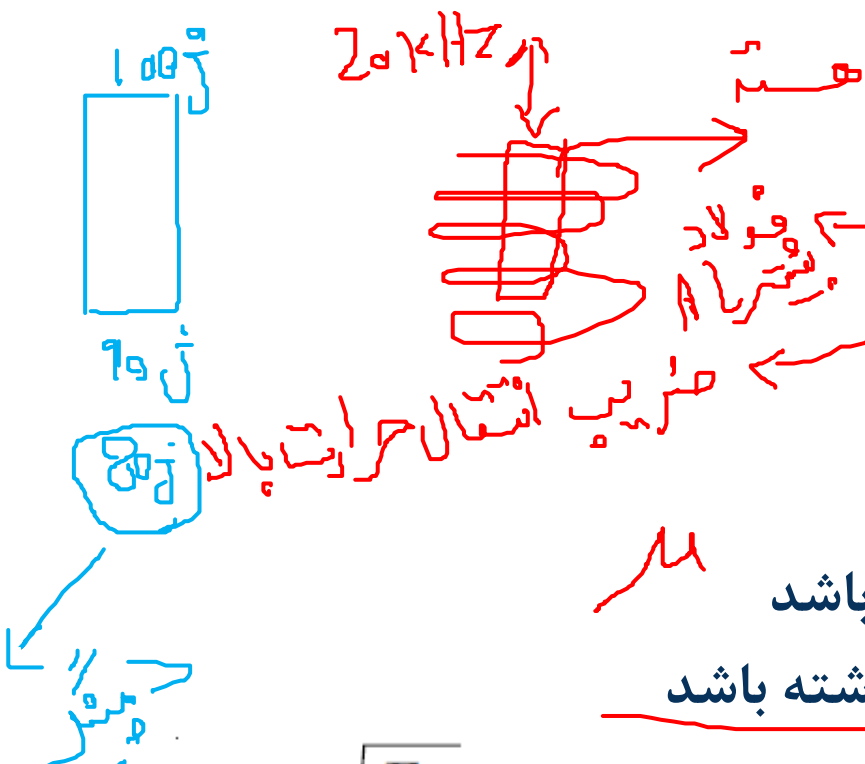

- افت هیستریزیس کمی داشته باشد
- افت فوکو و ژول کمی داشته باشد.
- افت مکانیکی (دمپینگ) کمی داشته باشد.
- حداقل تاثیر پذیری از دما را داشته باشد
- مقاومت خستگی بالایی داشته باشد
- دمای کوری آن بالا باشد.
- ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی بالایی داشته باشد
- ضریب کوپلینگ الکترومغناطیسی بزرگی داشته باشد

$$K_m = \sqrt{\frac{E_w}{E_m}} \quad \longrightarrow \quad \text{ضریب کوپلینگ الکترومغناطیسی}$$

□ K_m ضریب تبدیل انرژی مغناطیسی (E_m) به انرژی مکانیکی (E_w) است. مقدار آن باید بزرگ باشد.

□ ترانسدیوسرهای الکترواستریکتیو (پیزوالکتریک) از کریستال های سرامیک تشکیل شده اند که به راحتی در اثر میدان الکتریکی منبسط و فشرده می شوند.

□ کریستال سرامیک پیزوالکتریک در یک ساختار اصطلاحاً ساندویچی به کمک صفحه پشتی فولادی و صفحه تطبیق آلومینیومی برای محافظت از پیزوالکتریک ها و انتقال مناسب تر انرژی آکوستیکی کمک یک پیچ فشرده می شود.



قسمت های مختلف یک ترانسدیوسر ساندویچی پیزوالکتریک توان بالا

• قرص های پیزوالکتریک: منبع ایجاد ارتعاشات
آلتراسونیک

• قطعه تطبیق (Matching part): برقراری
کوپلینگ مناسب آکوستیکی و انتقال بهینه
امواج آلتراسونیک - T_2

• قطعه پشتی (Backing part): جلوگیری از هدرد
رفتن انرژی آکوستیکی در سر آزاد ترانسدیوسر

• پیچ اتصال: اتصال اجزای ترانسدیوسر و اعمال
پیش تنش مورد نظر ← باید استقامت بالا داشته باشد

• بوش عایق: جلوگیری از ایجاد اتصال الکتریکی
بین قطعه جلویی و قطعه پشتی با پیزوالکتریک


ها طریق پیچ

• الکتروودها

با لایه رساننده
پایه استوار است

هر چه در دسترس
است



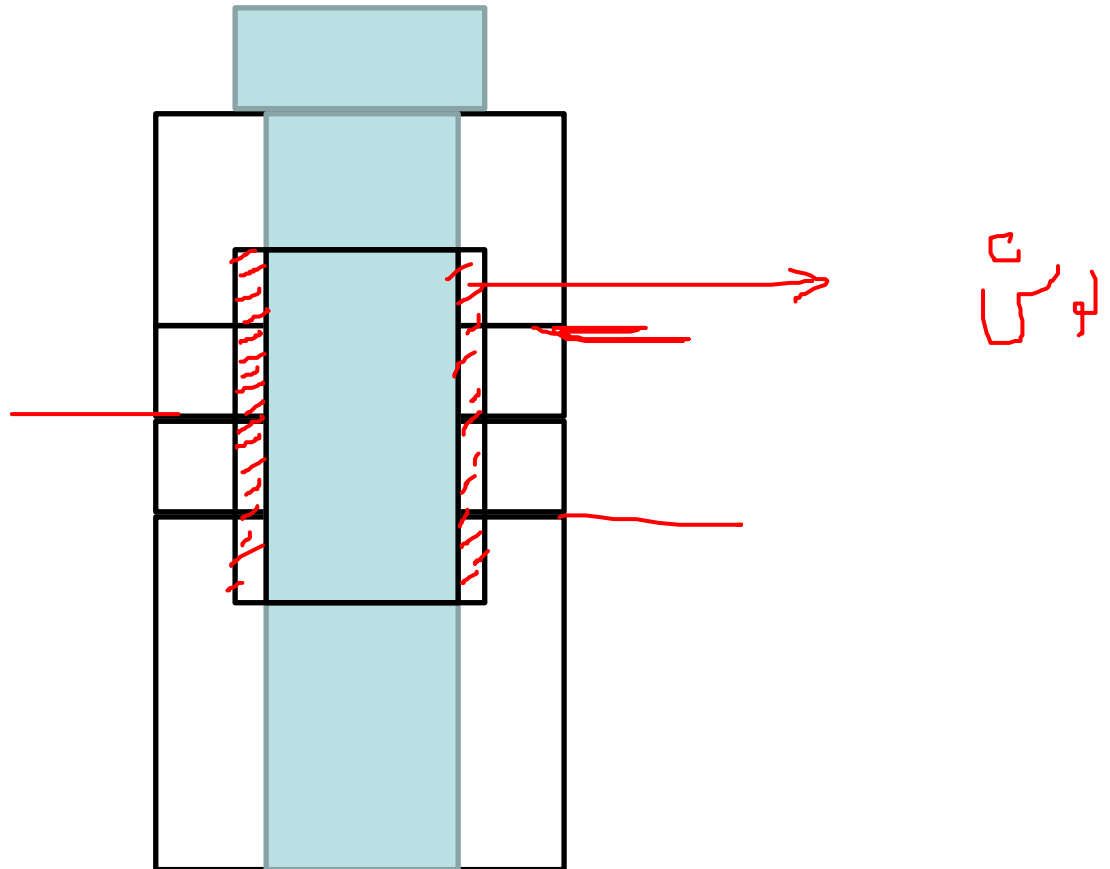

• تاریخچه:

❖ پیر کوری در سال ۱۸۸۰ متوجه رفتار غیرمعمول برخی کریستال های معدنی شد که با اعمال تنش مکانیکی باردار شده و تولید ولتاژ می کنند و وقتی به آن ها ولتاژ الکتریکی اعمال شود تعبیر شکل ایجاد می کنند. پیزوالکتریک از واژه یونانی **piezein** به معنای فشردن گرفته شده است.

❖ امروزه **سرامیک های اکسیدی فلزی نظیر PZT (lead zirconate / lead titanate)** به عنوان پیزوالکتریک به طور گسترده در صنعت استفاده می شوند. این سرامیک ها از نظر مکانیکی مستحکم هستند، از نظر شیمیایی خنثی بوده و تولید آن ها هزینه کمی در بر دارد.


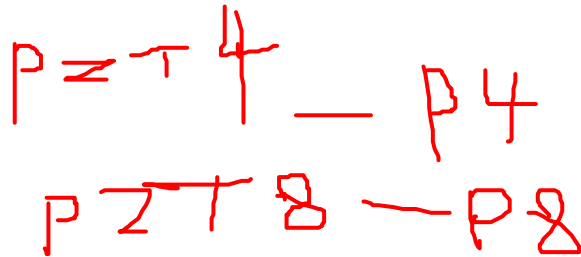



Figure 1.1 Crystal structure of a traditional piezoelectric ceramic

(a) temperatures above Curie point

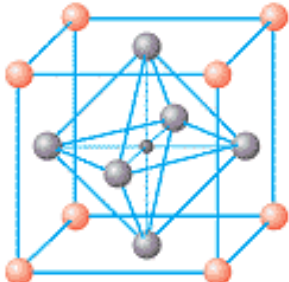

cubic lattice, symmetric arrangement of positive and negative charges

(b) temperatures below Curie point

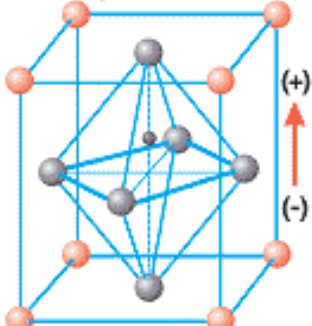

tetragonal (orthorhombic) lattice, crystal has electric dipole

- A^{2+} = Pb, Ba, other large, divalent metal ion
- O^{2-} = oxygen
- B^{4+} = Ti, Zr, other smaller, tetravalent metal ion


□ پیزوالکتریک در دمایی پایین تر از دمای کوری مطابق شکل یک مولکول قطبی است که از یونهای سرب، اکسیژن و تیتانیوم یا زیرکونیوم تشکیل شده است.

□ در اثر اعمال ولتاژ پلاریزه شدن اتفاق می افتد و طول سرامیک افزایش می یابد.


□ پلاریزاسیون فرآیندی است که در آن سرامیک غیرقطبی به پیزوالکتریک قطبی تبدیل شده و این اثر ماندگار در پیزو ایجاد می شود.

Figure 1.2 Polarizing (poling) a piezoelectric ceramic*


(a) random orientation of polar domains prior to polarization

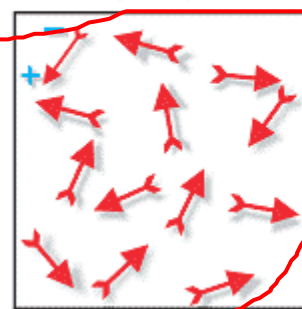

(b) polarization in DC electric field

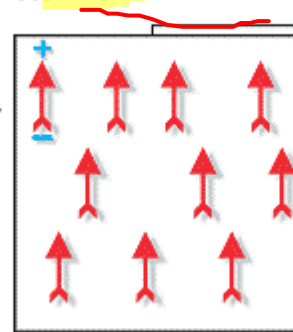

(c) remanent polarization after electric field removed

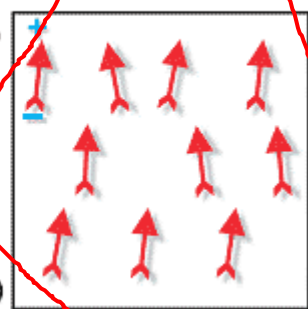

در حالتی که به جهت یونهای مثبت و منفی در جهت یکدیگر قرار می گیرند

مایل به انقباض و بسط در جهت

1. اثر عملگری

درباره درس

کاربردهایی هستند که ولتاژ به پیزوالکتریک اعمال می شود و تغییر شکل حاصل می شود. مانند کاربردهای مختلف اولتراسونیک در شستشو، ماشینکاری و ...


2. اثر حسگری

پارامترها

کاربردهایی که در آن ها با اندازه گیری ولتاژ ناشی از تغییر شکل پیزوالکتریک برای اندازه گیری پارامترهایی نظیر کرنش و ... استفاده می شود.

سرو

Figure 1.4 Generator and motor actions of a piezoelectric element

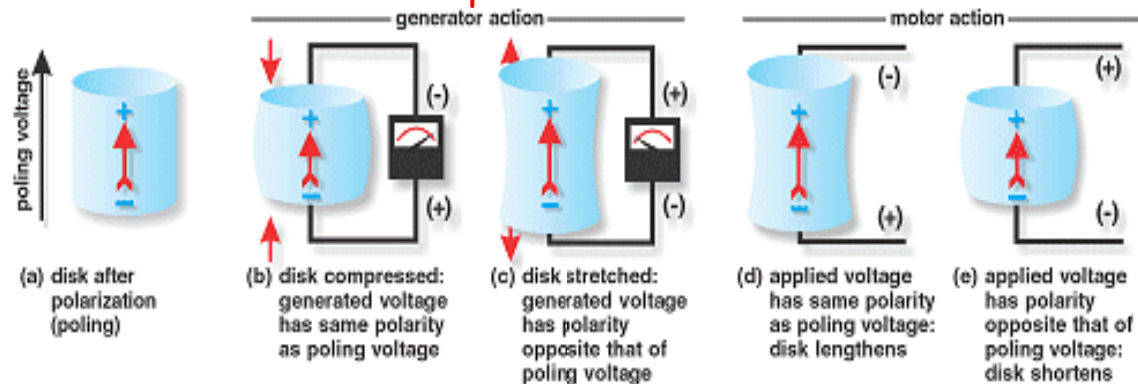

مقایسه ترانسدیوسرهای پیزوالکتریکی و مگنتواستریکتیوی

- ترانسدیوسرهای مگنتواستریکتیوی افت های بالایی دارند (بازده ۵۵ درصد) ولی ترانسدیوسرهای پیزوالکتریکی افت کمی دارند (بازده ۹۵-۹۰ درصد).
- سرعت پاسخ پیزوالکتریک ها بالاست به همین دلیل در کاربردهایی نظیر کنترل پاشش در موتور و موقعیت دهی کاربرد دارند.
- سرعت پاسخ زمانی است که از دریافت سیگنال طول می کشد تا جابجایی ایجاد شود.
- ترانسدیوسرهای مگنتواستریکتیوی توان های بالاتری تولید می کنند.
- در ترانسدیوسرهای پیزوالکتریک توان با ابعاد و تعداد پیزوها تعیین می شود. با افزایش تعداد پیزوها به دلیل گشتاور بالا امکان شکست پیزو حین مونتاژ و یا در حین عملکرد وجود دارد.

* شکست پیزو در اثر تلاش در نا همسج و حرارت وجود بسیار در سرامت است


• تاریخچه:

لومیس و وود در سال ۱۹۲۷ به ایده استفاده از موجهای فرکانس بالای صوتی (حدود ۷۰ کیلوهرتز) در ماشین کاری توجه نمودند لیکن اولین اختراع در این روش در سال ۱۹۴۵ توسط فردی بنام بالاموث به ثبت رسید وی هنگامی که سنگ زنی مافوق صوت پودرهای ساینده را بررسی می کرد کشف کرد که سطح ظرف نگهدارنده سوسپانسیون ساینده هنگامی که سر یک مبدل الکتریکی با ارتعاش مافوق صوت نزدیک آن قرار می گیرد تجزیه می شود بعلاوه شکل حفره ایجاد شده دقیقا شکل سر مبدل انرژی الکتریکی است



Ultrasonic Machining: ترانسدیوسر اولتراسونیک به صورت مستقیم و به عنوان ابزار برای ماشینکاری استفاده می شود.

* **Ultrasonic assisted Machining:** ترانسدیوسر اولتراسونیک ابزار نیست ولی به عنوان کمکی ابزار یا قطعه کار امواج را به آن ها منتقل می نماید.

دستگاه ماشینکاری اولتراسونیک

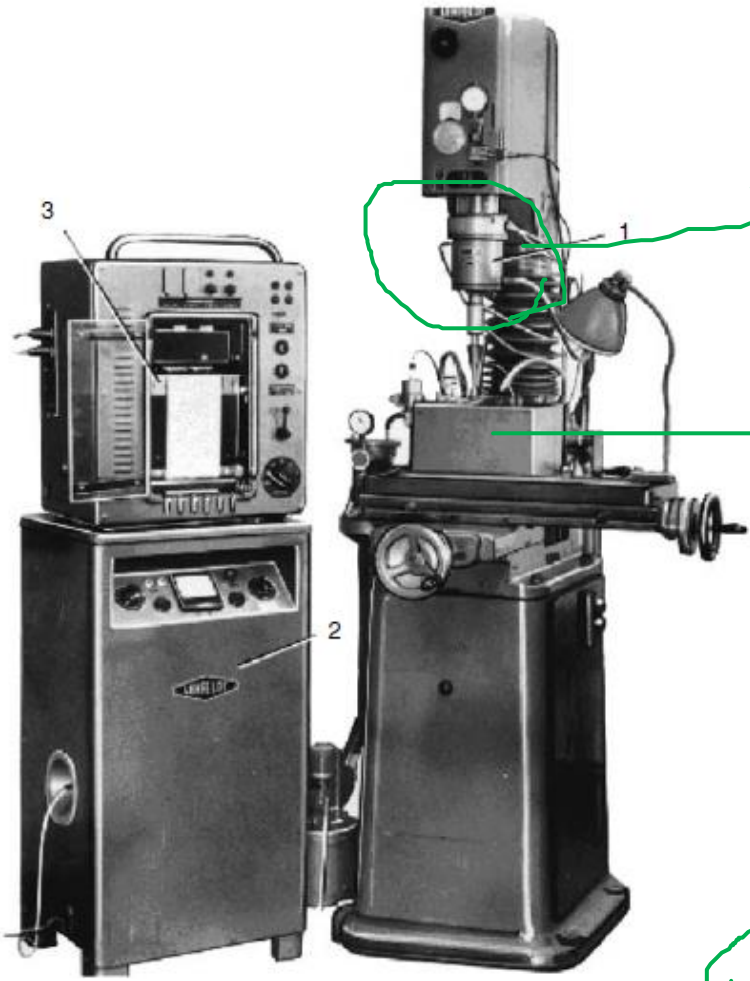


ترانسدریسیتر
 ۱ -
 ۲ -
 ۳ -

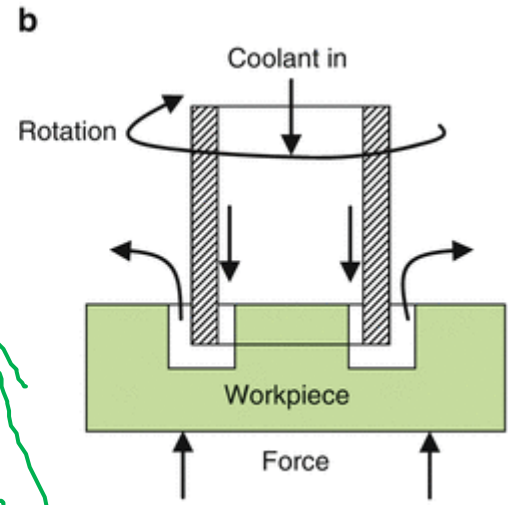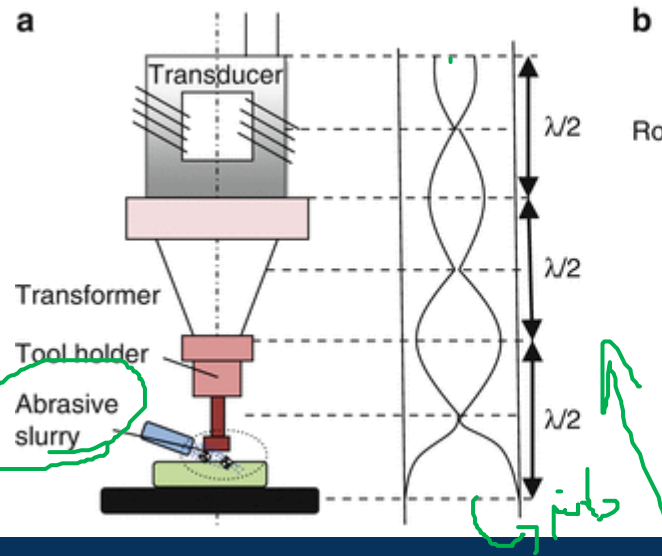

پودر ساینده + روغن
 -
 SiC - WC


دستگاه ماشینکاری اولتراسونیک

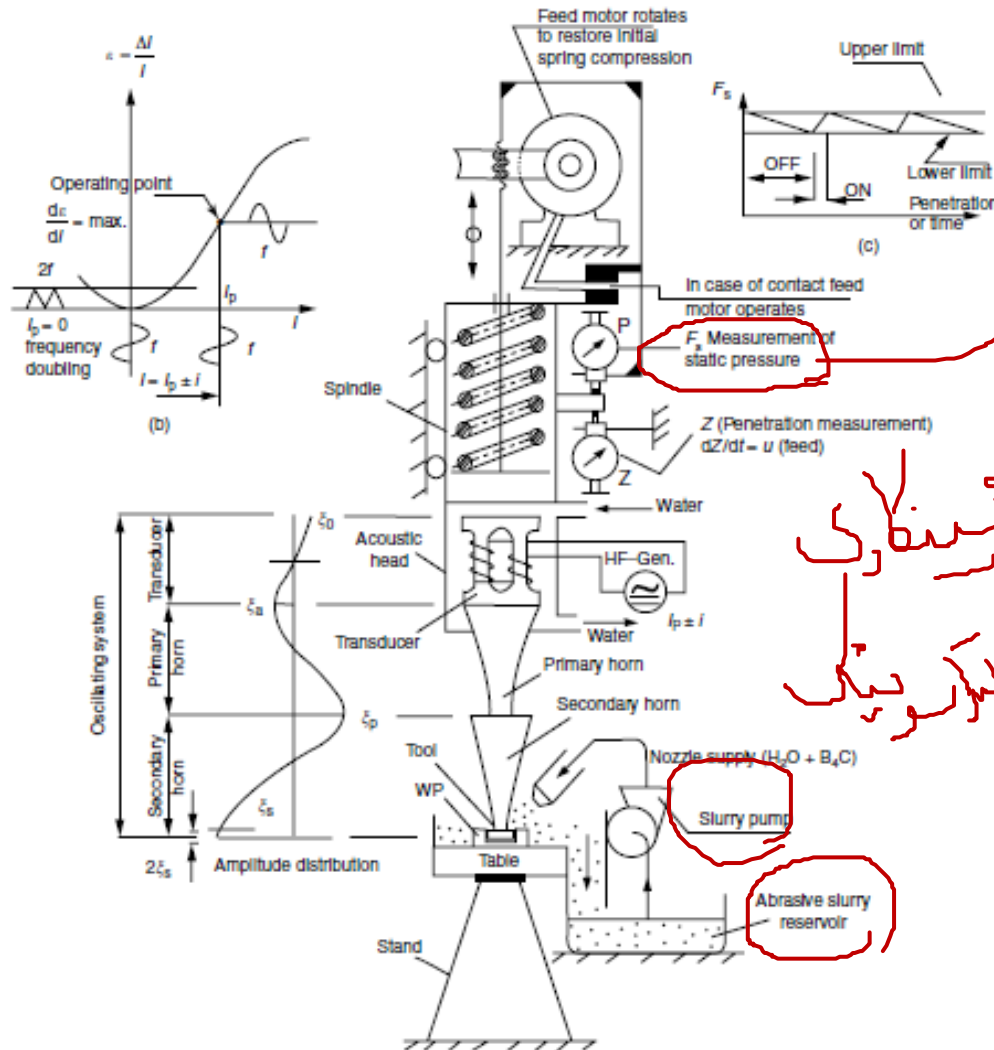

نیروی استاتیکی

نیروی ارتعاشی
 امواج اولتراسونیک

□ در این فرایند ابزار توسط سیستم بارگذاری استاتیک همواره به قطعه کار فشرده شده و ارتعاشات اولتراسونیک ایجاد شده توسط ترانسدیوسر (مبدل) به سر ابزار منتقل شده و تزریق گل ساینده به فضای ماشینکاری باعث می شود شکل ابزار عینا به قطعه کار منتقل شود.

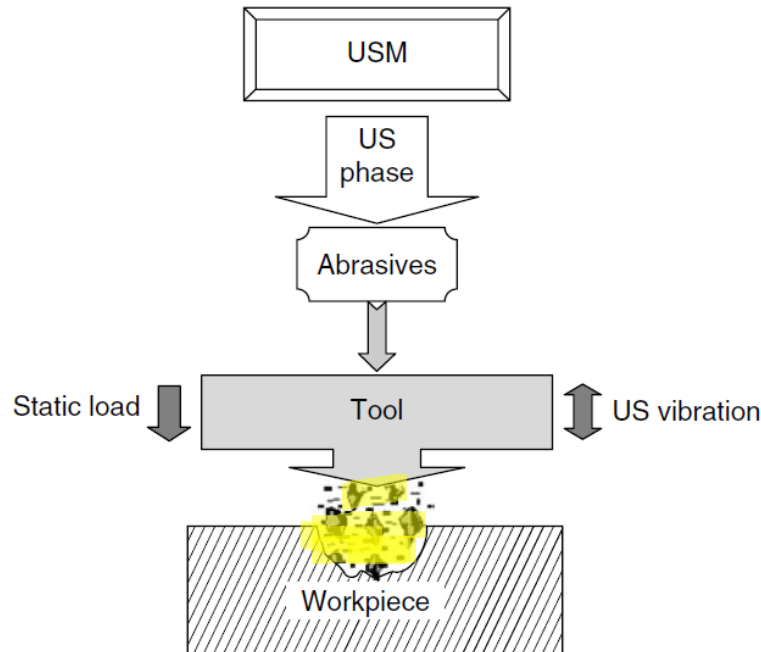

□ دامنه ارتعاشات ابزار ۱۰ تا ۴۰ میکرون است.

• کوبش

- ذرات ساینده درشت بین ابزار و قطعه کار پل می زند و تغییر شکل پلاستیک در قطعه اتفاق می افتد.

• پرتاب


- در اثر برخورد ذرات ساینده با سطح قطعه کار براده برداری انجام می شود. اتلاف انرژی در اثر برخورد ذرات ساینده بوجود می آید.

• کاویتاسیون

- تغییر شکل در اثر ترکیدن حباب های ایجاد شده در اثر امواج اولتراسونیک (کمتر از ۵ درصد براده برداری در اثر این مکانیزم است)

* براده برداری با تلفیقی از این سه مکانیزم انجام می شود و مکانیزم غالب بستگی به شرایط و پارامترهای ماشینکاری دارد.

مکانیزم های براده برداری

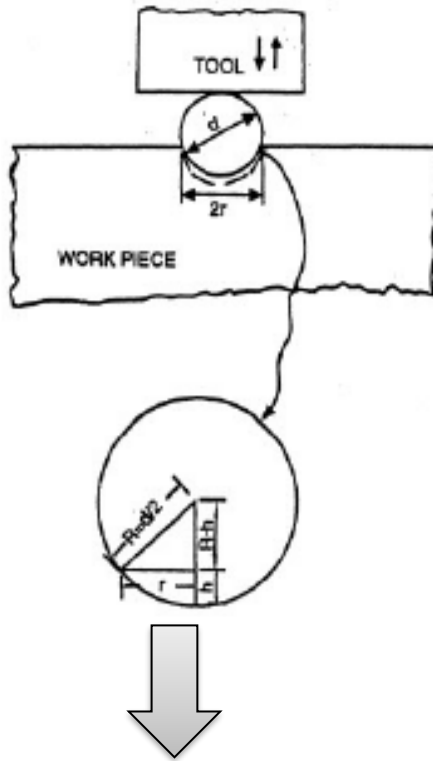


مدل کوبش:

قطر ذره ساییده بزرگتر از فاصله ابزار و قطعه است.

حالا کار تر

مکانیزم شکست

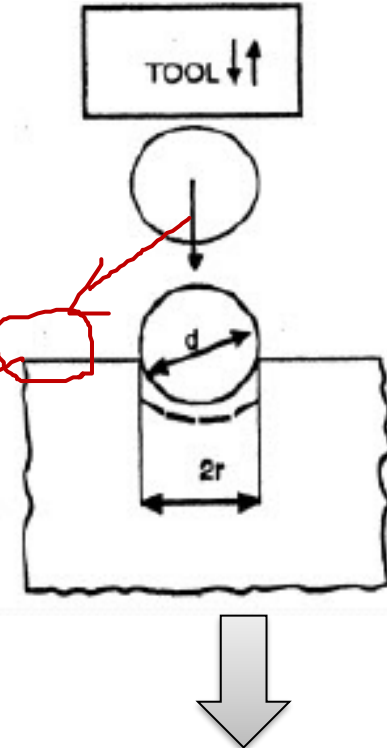


مدل پرتاب:

فاصله ابزار با قطعه بزرگتر از قطر ذره ساییده است.

□ مکانیزم غالب در ماشینکاری به سختی و تردی جنس قطعه کار بستگی دارد. برای مواد نرم مانند فولاد مکانیزم کوبش و برای مواد ترد مانند شیشه مکانیزم پرتاب غالب است.

□ روش اولتراسونیک برای مواد نرم مانند فولاد خوب عمل نمی کند ولی بسیار مناسب مواد ترد (سرامیک ها، شیشه و ...) است.

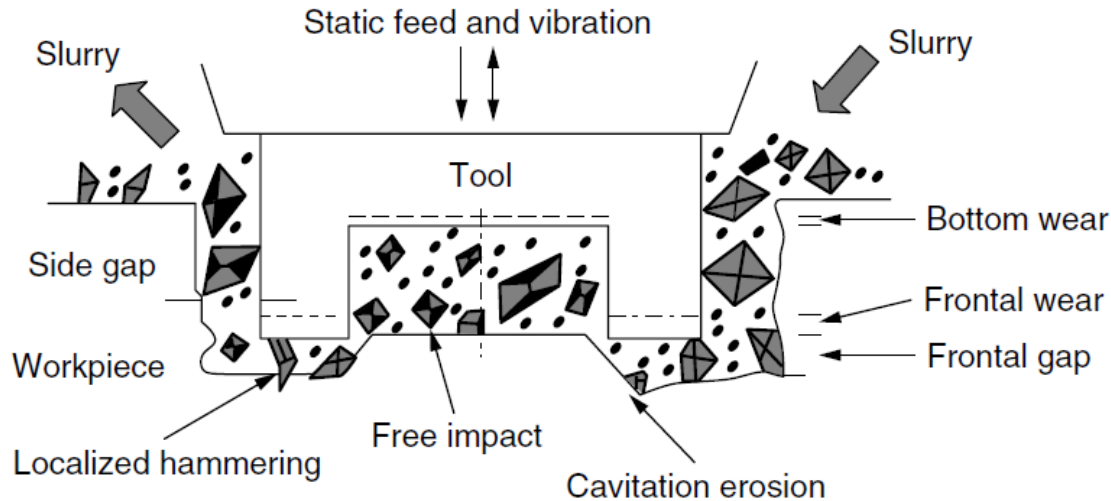

□ قابلیت ماشینکاری به تدری جنس قطعه کار بستگی دارد و با افزایش تدری قابلیت ماشینکاری افزایش می یابد.

□ فولاد چون قابلیت ماشینکاری کمی دارد به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد.

Work material	Relative removal rate, %
Glass	100
Brass	66
Tungsten	4.8
Titanium	4.0
Steel	3.9
Chrome steel	1.4

فولاد قابلیت ماشینکاری کمی دارد به این دلیل است که فولاد را نمی توان در ماشینکاری استفاده کرد.

طراحی ترانسدیوسر الکترومغناطیسی (مبدل)

□ هسته به صورت ورقه ورقه ساخته می شود تا انتقال حرارت زیادی داشته باشد.

$$\epsilon_m = \frac{\Delta l}{l}$$




ضریب تغییر طول الکترومغناطیسی

جنس هسته


Material type	Coefficient of magnetostrictive elongation $E_m (\times 10^6)$	Coefficient of magnetomechanical coupling K_m
Alfer (13% Al, 87% Fe)	40	0.28
Hypernik (50% Ni, 50% Fe)	25	0.20
Permalloy (40% Ni, 60% Fe)	25	0.17
Permendur (49% Co, 2% V, 49% Fe)	9	0.20

ایزوستراتام فشرسی

طول مبدل

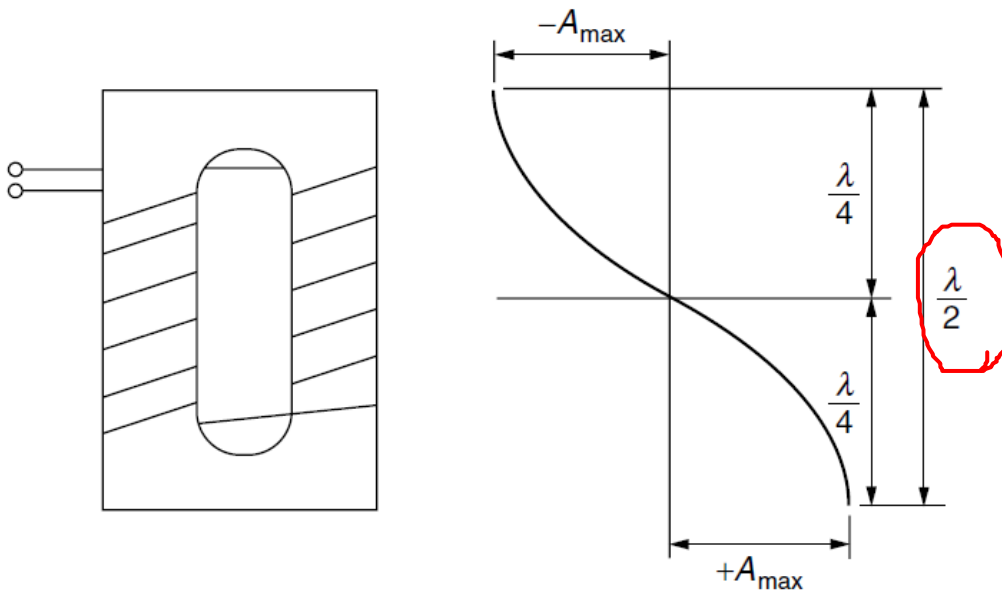

□ در صورتی که طول مبدل مضربی از نصف طول موج باشد در مبدل امواج ایستاده وجود خواهد داشت. در این حالت از محل گره ارتعاشی مبدل به بدنه ماشین اولتراسونیک متصل می شود.

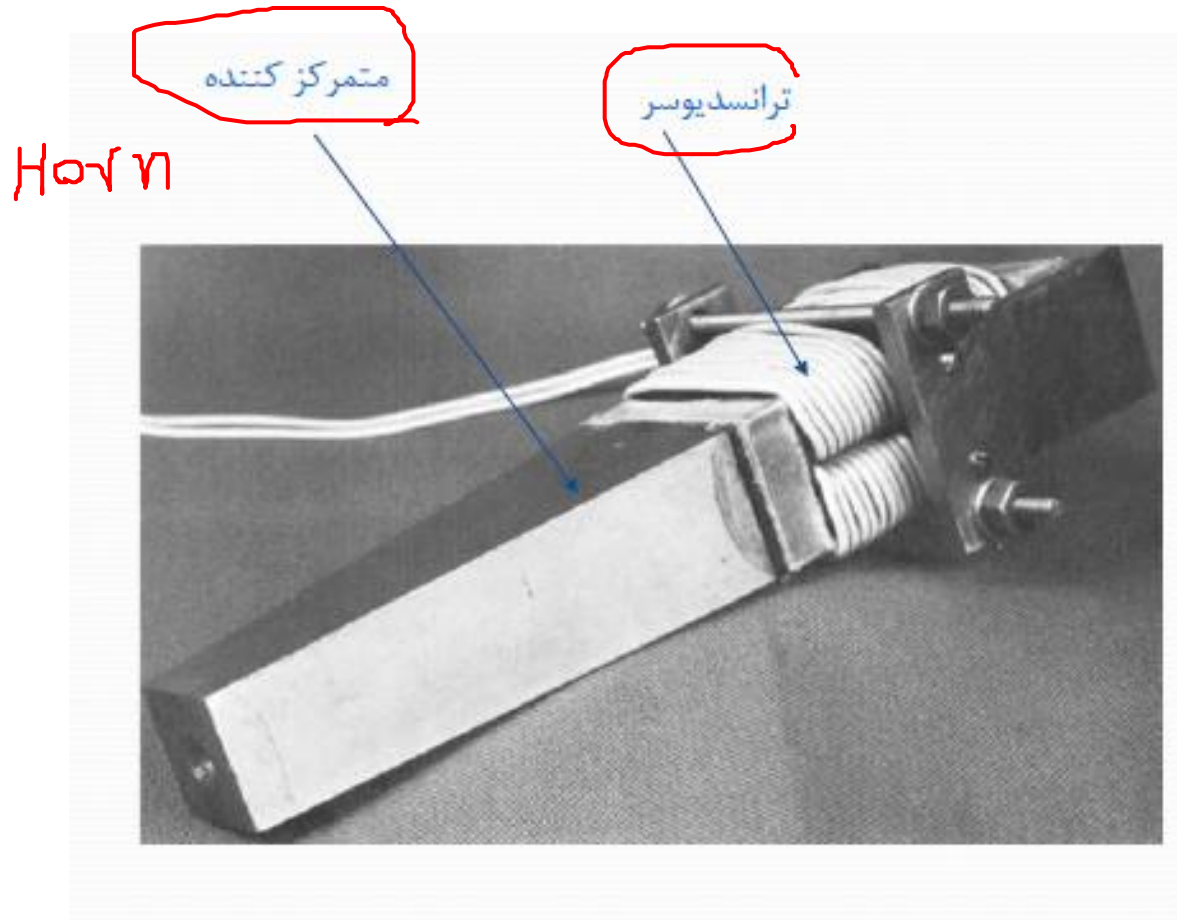

عوامل موثر بر نرخ براده برداری در ماشینکاری اولتراسونیک

□ جنس ، اندازه و قطر ذرات ساینده و نسبت حجمی آن به مایع خنک کننده :

هر چقدر قطعه کار تردتر باشد نرخ براده برداری بیشتر است هر چه جنس ذرات ساینده سخت تر باشد نرخ براده برداری بیشتر است. هر چه اندازه ذرات ساینده بزرگ تر باشد نرخ براده برداری بیشتر است .

تعمیر را هر دو مکانیزم کوچک و بزرگ از آن بزرگتر

□ شکل ابزار :

هر چه سطح مقطع ابزار بزرگ تر باشد اولاً : ضریب تقویت دامنه کوچکتر میشود ثانیاً : رسیدن گل ساینده به موضع ماشینکاری مشکل تر میشود و نرخ براده برداری کاهش میابد


□ دامنه ی ارتعاشات :

با افزایش دامنه ی ارتعاشات نرخ براده برداری افزایش می یابد

□ فرکانس ارتعاشات : هر چه فرکانس ارتعاشات بزرگتر باشد نرخ براده برداری بیشتر میشود و نرخ براده برداری کاهش می یابد

با افزایش فرکانس ارتعاشات نرخ براده برداری افزایش می یابد اما در فرکانسهای بالاتر از **۲۴ kHz** افتهای مکانیکی بیشتر میشود و نرخ براده برداری کاهش می یابد

* هر چه سطح مقطع انتهای کوچکتر باشد مرکز انحراف بزرگتر است و
 رامن در مقطع انتهای بزرگتر خنولتر بود

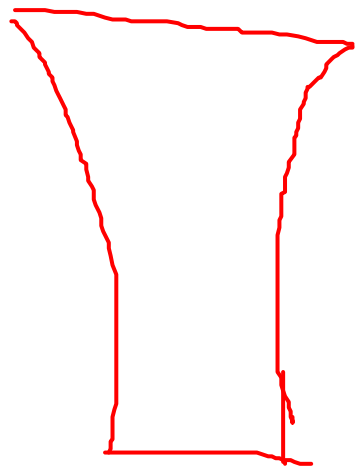



دانش ورودی \rightarrow a

تقریب تقریب
 رامن

$$= \frac{2a}{a}$$

دانش خروجی \leftarrow b


تأثیر دامنه و فرکانس ارتعاشات روی نرخ باربرداری

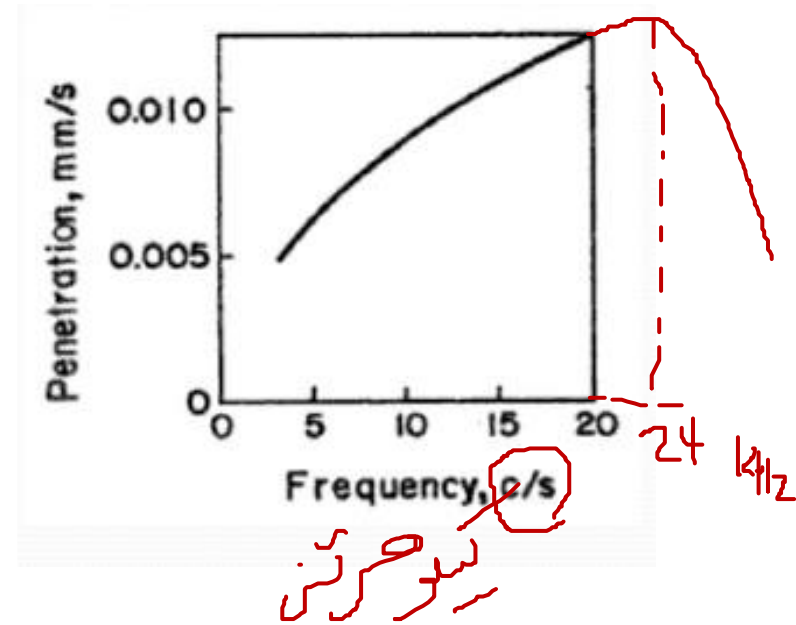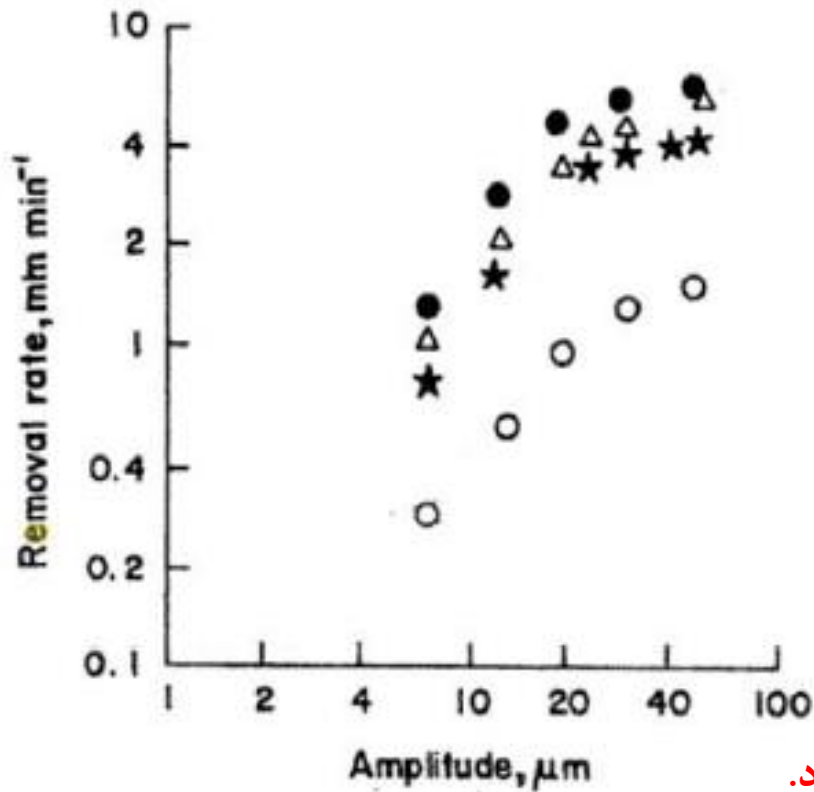

برای هر ترکیب ابزار-ابزارگیر یک فرکانس تشدید وجود دارد.
 • فرکانس تشدید بالاتر نرخ باربرداری بالاتری دارد.

تأثير غلظت گل ساينده روى نرخ باربردارى

با افزایش غلظت نرخ براد به برابری بیشتر شود و پس به کارگیری و استفاد از گل ساينده نسبت نرم شود

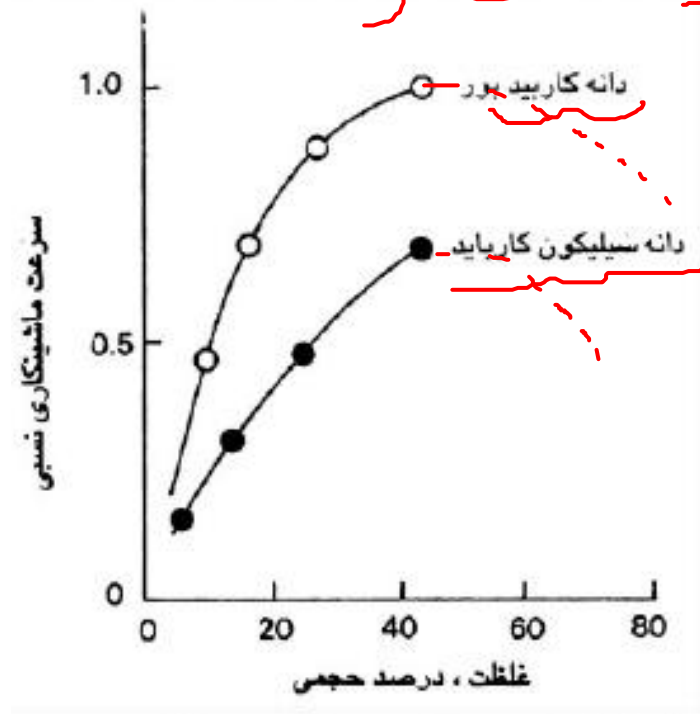

عوامل موثر بر نرخ براده برداری در ماشینکاری اولتراسونیک




□ بار استاتیک :

با افزایش بار استاتیک در یک دامنه ی مشخص چون مکانیزم کوبش بهتر عمل میکند نرخ براده برداری افزایش پیدا میکند ولی این یک حدی دارد و اگر مقدار بار استاتیک خیلی زیاد شود رسیدن گل ساینده به موضع ماشینکاری سخت میشود و نرخ براده برداری کاهش می یابد.


□ عمق ماشینکاری :

با افزایش عمق، نرخ براده برداری کاهش می یابد چون رسیدن گل ساینده به موضع ماشینکاری سخت تر می شود.

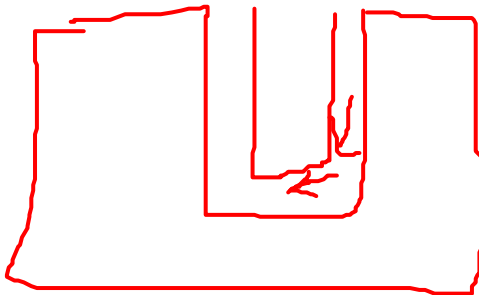




(a)

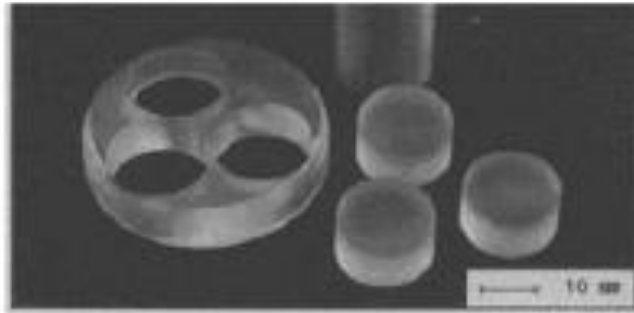


(b)

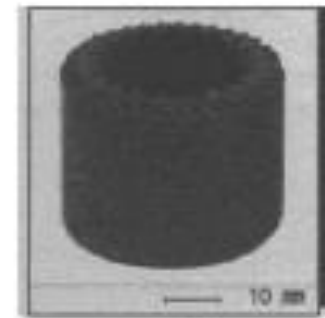


(c)



(d)

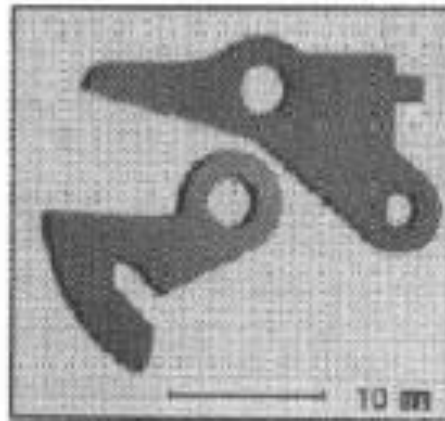

(e)

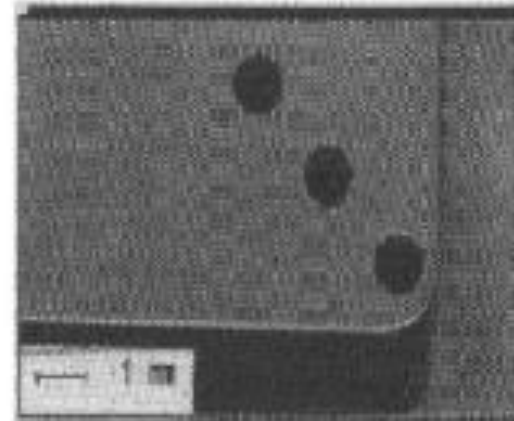

(f)

- a. Engraving a medal made of (ياقوت) agate (König, 1990)
- b. Piercing and blanking of glass (König, 1990)
- c. Producing a fragile graphite electrode for EDM (König, 1990)
- d. Sinking a shearing die in hardened steel or WC (Lehfeld Works, 1967)
- e. Production of outside contour and holes of master cutters made of zirconium oxide (ZrO_2) of a textile machine (König, 1990)
- f. Drilling fine holes $\varphi = 0.4$ mm in glass (Kalpakjian, 1984).

معادلات ارتعاشی مربوط به طراحی ترانسدیوسر (مبدل)

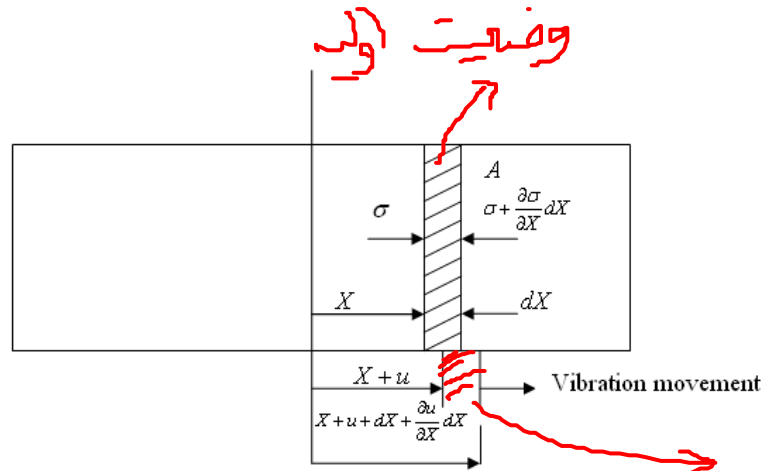


Fig 3-1 Vibration of a constant cross section bar

$$C = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Handwritten notes: E → مدول یانگ (Young's modulus), rho → چگالی (Density)

$$C = \frac{\lambda}{T} \rightarrow C = \lambda f$$

Handwritten notes: lambda → طول موج (Wavelength), T → دوره تناوب (Period), f → فرکانس (Frequency)

$$K = \frac{\omega}{C}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

Handwritten note: F=ma →

معادله کلی ارتعاشات طولی

معادلات ارتعاشی مربوط به طراحی ترانسدیوسر (مبدل)

هر استری متغیرها

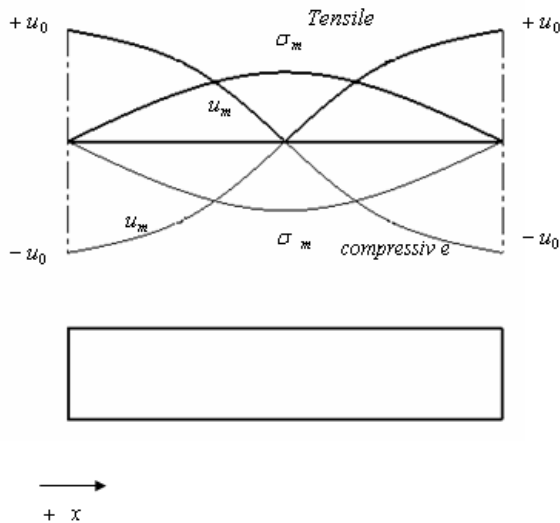


Fig 2-9 Free vibration of a constant cross section bar at resonance frequency with no loss (no pre stress)

$2\sigma_m$ Stress variation and $2u_m$ peak to peak amplitude at different locations

$$u(x, t) = U_0(x) \sin(\omega t), \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \omega U_0(x) \cos(\omega t), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\omega^2 U_0(x) \sin(\omega t) = -\omega^2 u(x, t)$$


(f) با ω

با جایگذاری در معادله کلی ارتعاشات طولی

$$\frac{d^2 U_0(x)}{dx^2} \sin(\omega t) = \frac{1}{C^2} \times -\omega^2 U_0(x) \sin(\omega t)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 U_0(x)}{dx^2} + K^2 U_0(x) = 0 \rightarrow \text{یک معادله دیفرانسیل معمولی درجه دوم}$$

معادلات ارتعاشی مربوط به طراحی ترانسدیوسر (مبدل)

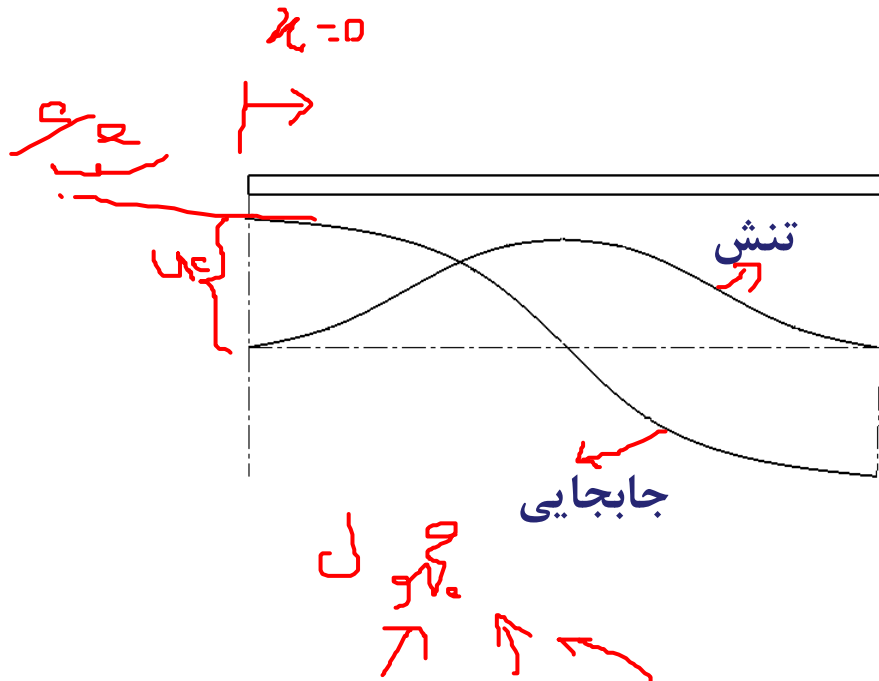

$$U_0(x) = A\cos(Mx) + B\sin(Mx)$$

$$@x = 0 \Rightarrow \frac{dU_0}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dU_0(x)}{dx} = -AM\sin(Mx) + BM\cos(Mx) = 0 \Rightarrow B = 0$$

شرایط مرزی

$$@x = 0 \Rightarrow U_0 = u_0, \frac{dU_0}{dx} = 0$$

$$@x = l \Rightarrow \frac{dU_0}{dx} = 0$$

معادلات ارتعاشی مربوط به طراحی ترانسدیوسر (مبدل)

با توجه به
صفحه قبل

$$U_0(x) = A \cos(Mx)$$

با جایگذاری در معادله ای که
قبلا به دست آمد

$$\Rightarrow \frac{d^2 U_0(x)}{dx^2} + K^2 U_0(x) = 0$$

$$-M^2 U_0(x) + K^2 U_0(x) = 0 \Rightarrow M = K = \frac{\omega}{C}$$

$$@x = 0 \Rightarrow U_0 = u_0 \Rightarrow A = u_0$$


معادلات ارتعاشی مربوط به طراحی ترانسدیوسر (مبدل)



$$U_0(x) = u_0 \cos\left(\frac{\omega}{C}x\right)$$

$$u(x, t) = u_0 \cos\left(\frac{\omega}{C}x\right) \sin(\omega t)$$

مثال

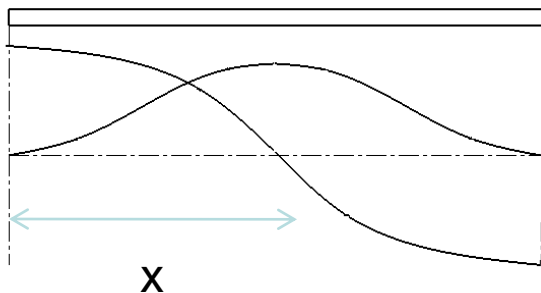

با توجه به معادلات به دست آمده برای میله ای که در شکل نشان داده شده است طول میله چقدر باید باشد؟

$$L = n \frac{\lambda}{2}$$

$$x = \frac{L}{2} \Rightarrow U_0(x) = 0$$

$$\Rightarrow u_0 \cdot c \cdot \sin\left(\frac{\omega}{c} \times \frac{L}{2}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\omega}{c} \times \frac{L}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\omega}{c} \times L = \pi \Rightarrow L = \frac{\pi c}{\omega} = \frac{\pi c}{2\pi f}$$

$$\Rightarrow L = \frac{c}{2f}$$

$$c = \lambda f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda}$$

$$\Rightarrow L = \frac{c}{2 \times c/\lambda} = \frac{\lambda}{2}$$

✳️ حرکتی رزانی به شدت همه را ... وابسته است



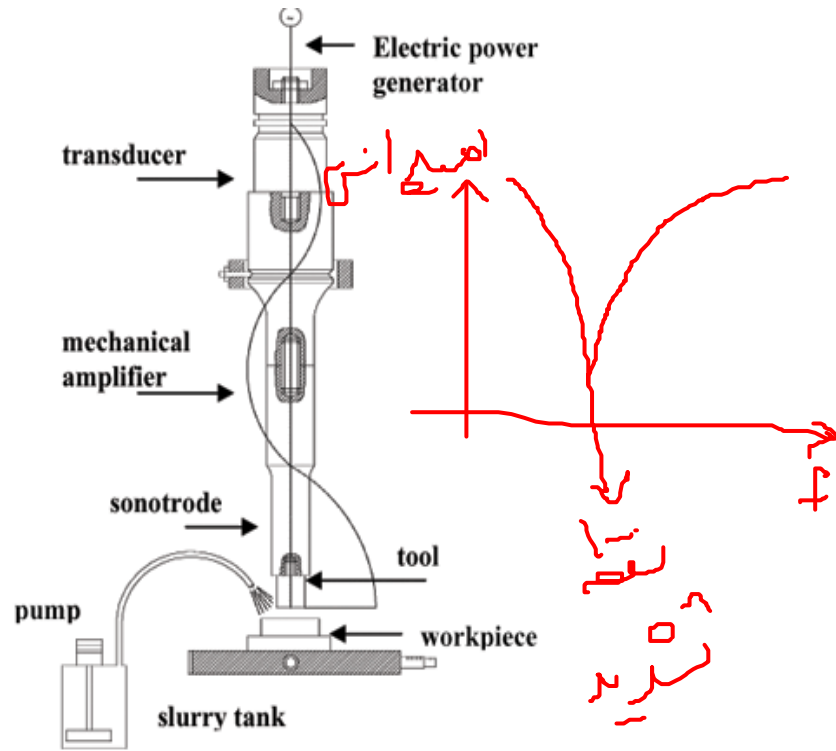



Figure 1. Schematic representation of the USM apparatus.

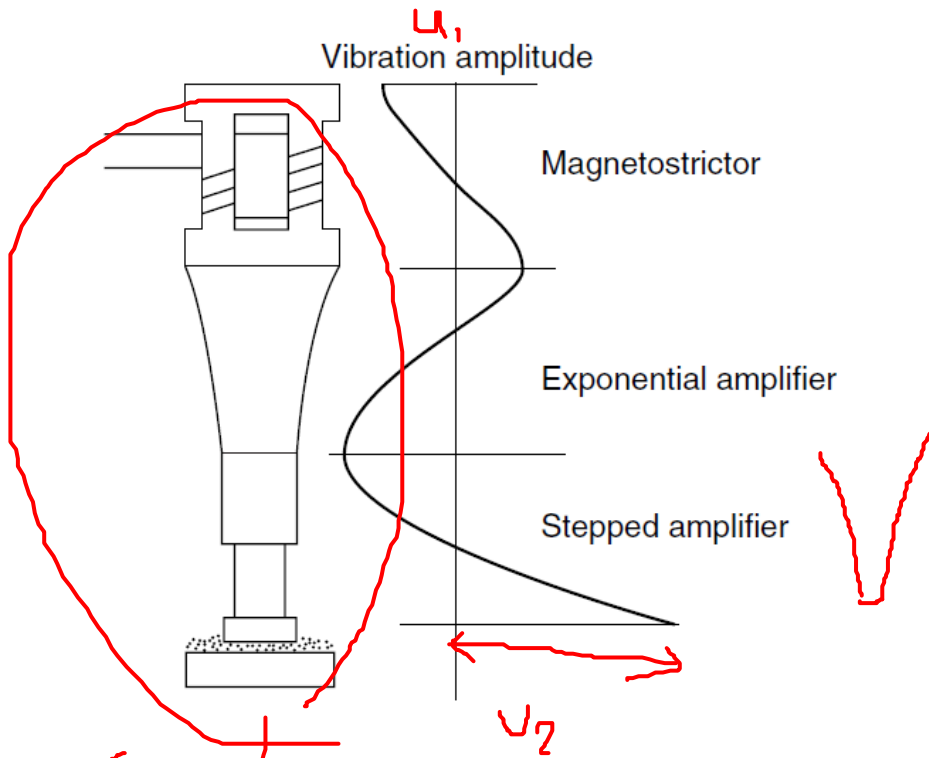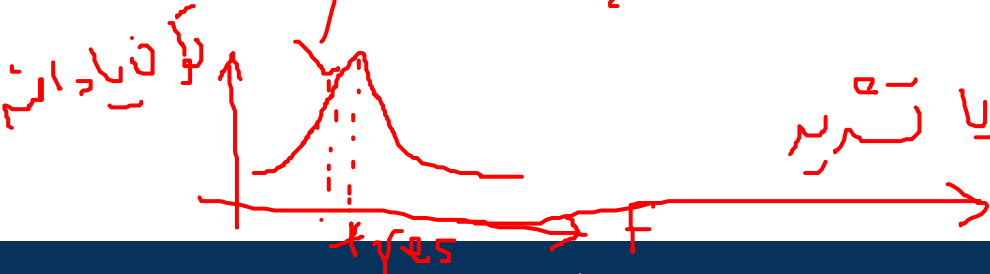

حرکتی رزانی یا شیر


- شستشوی آلتراسونیک در بخش های گوناگون مانند صنعت قطعات اتومبیل سازی، نیمه هادی ها، الکترونیک، دیسک گردان های کامپیوتر، تولیدات پزشکی و دارویی، آماده کاری سطح برای روکش دهی دقیق و آبکاری، هوافضا، تمیزکاری عمومی فلزات، بلبرینگ های دقیق و بسیاری از تولیدات مصرفی از جواهر آلات تا تفنگ کاربرد دارد.

- تمیزی نسبتاً کامل، سرعت شستشوی فوق العاده زیاد، همزمانی شستشوی قطعات زیادی با هم، قابلیت شستشوی قطعات با مقاومت سطحی گوناگون، کاهش فوق العاده زیاد هزینه شستشو، مصرف کمتر مواد حلال و شوینده و از همه مهمتر، ضرر کمتر برای محیط زیست از مزایای این روش شستشوی قطعات می باشد

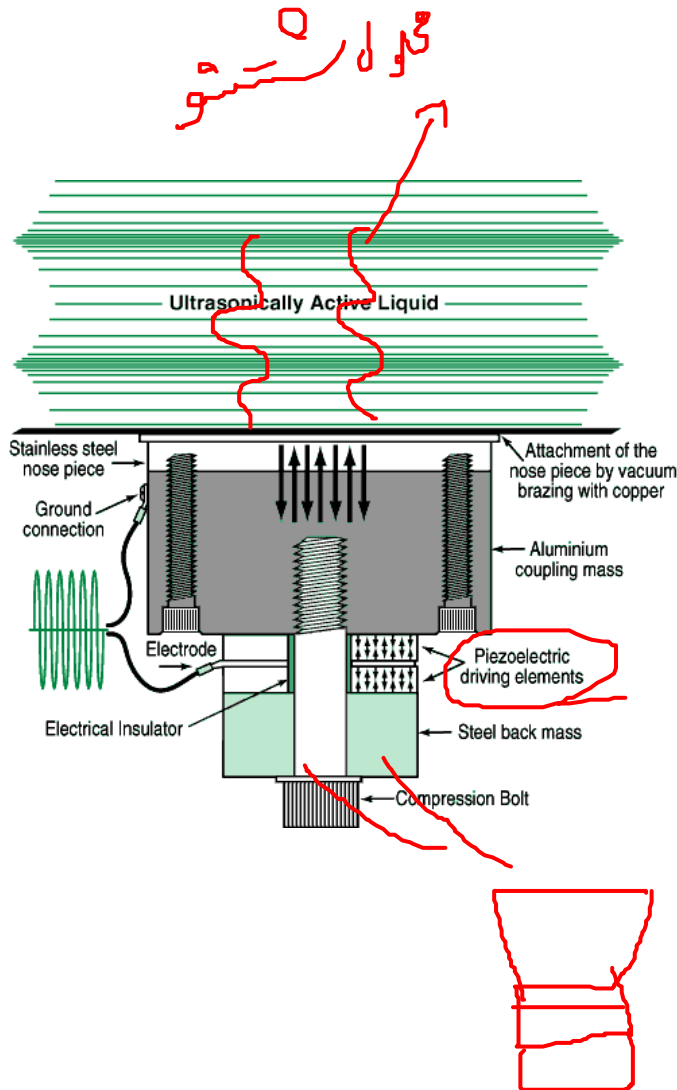


مکانیزم شستشوی اولتراسونیک

- اصول کلی این روش مبتنی بر غوطه وری قطعات مورد نظر در یک مایع واسطه می باشد که این مایع، توسط یک مولد امواج آلتراسونیک با فرکانس و شدت بسیار بالایی مرتعش شده و کاویتاسیون به وجود آمده، عمل شستشو و پاک کردن قطعه را انجام می دهد.
- امواج اولتراسونیک از طریق ترانسدایوسرهایی که به کف و دیواره تانک متصل می شوند به درون سیال منتقل شده و امواج ایستاده داخل آن ایجاد می کند.

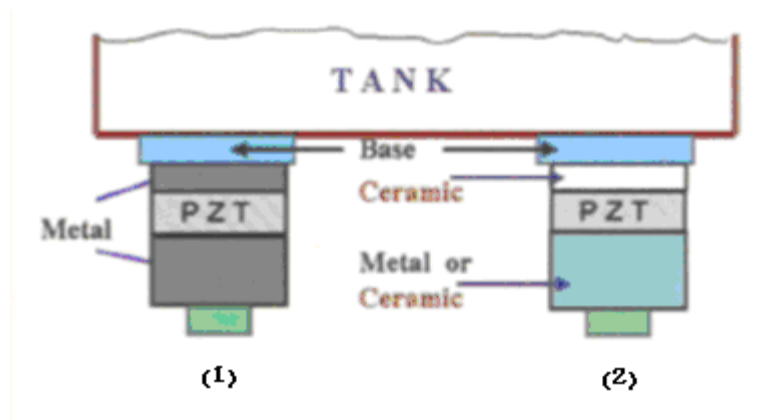


انواع ساختارهای مورد استفاده در ترانسدیوسرهای توان بالا

نوع سوم

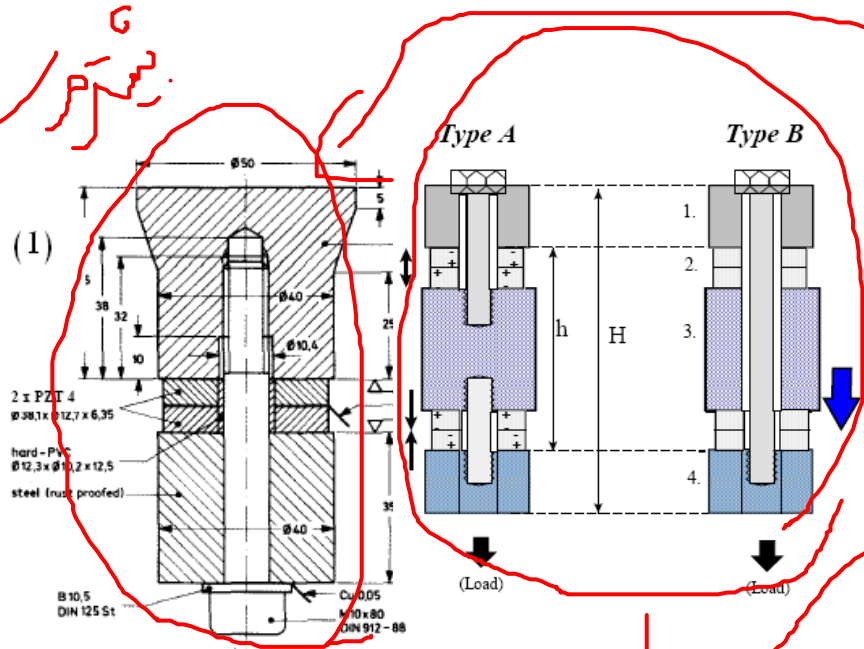

1. ساختار ساندویچی ترانسدیوسر
 آلتراسونیک، پیچ در وسط: امکان تغییر
 شکل بهتر، به دلیل تقارن موجود

2. ساختار ساندویچی ترانسدیوسر
 آلتراسونیک، پیچ در اطراف: امکان وارد
 آوردن پیش تنش بیشتر، توزیع مناسب تر تنش
 روی قرص های پیزوالکتریک

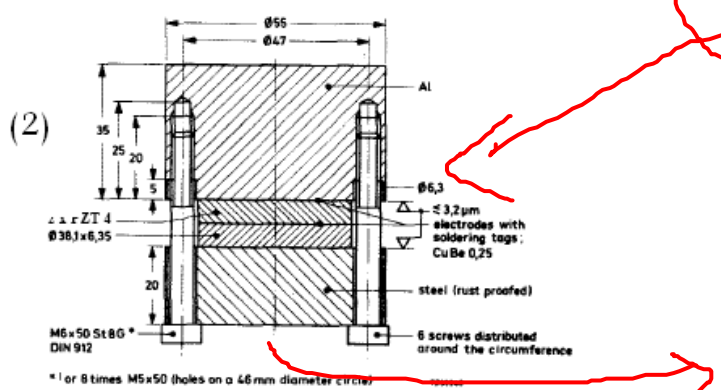


3. ترانسدیوسرهای چکشی: عدم وابستگی
 فرکانس تشدید به بار اعمالی، امکان کارکرد در یک
 محدوده وسیع فرکانسی



□ دمای موضعی در هنگام انفجار حباب ها حدود ۵۰۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱۰۰۰۰۰ بار می باشد.



□ کاویتاسیون عبارت است از شکل گیری و انهدام مرتب حباب های بخار درون مایع به خاطر خلاء ناشی از عقب نشینی سطح و موج فشار ناشی از برگشت سطح

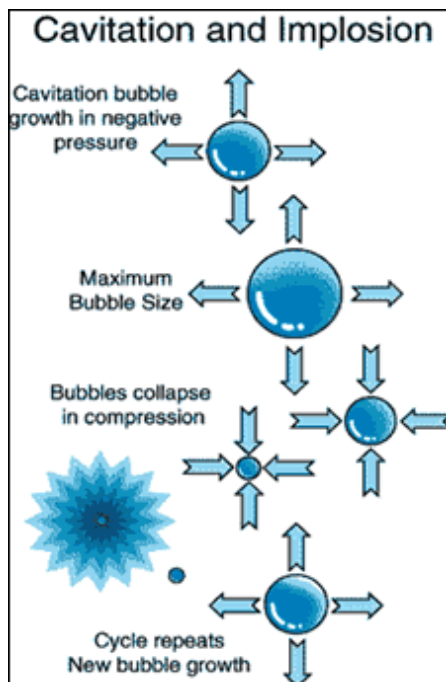

انتخاب فرکانس و توان برای فرآیند شستشو

به توان ↓

- در فرکانس های بالا در سطح مشخصی از انرژی شدت شستشو به طور متوسط کمتر می شود و بیشتر برای سطوح نازک و نرم به کار می رود.
- فرکانس های پایین بیشتر برای شستشوی قطعات بزرگ و سنگین مفید هستند.

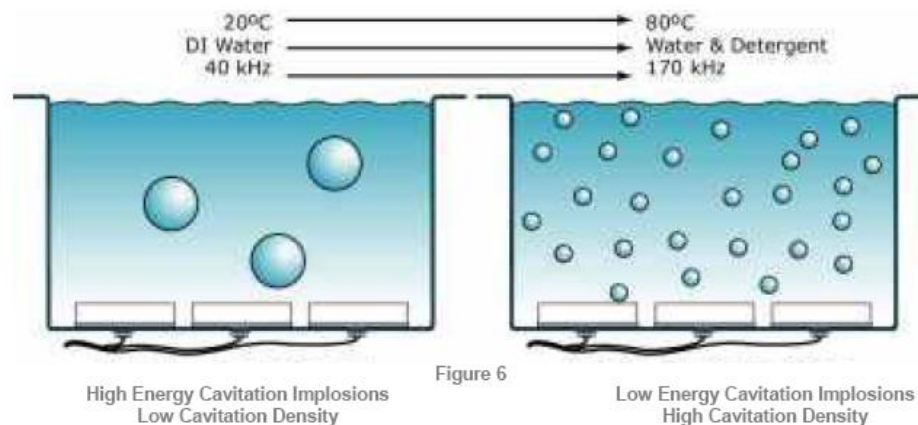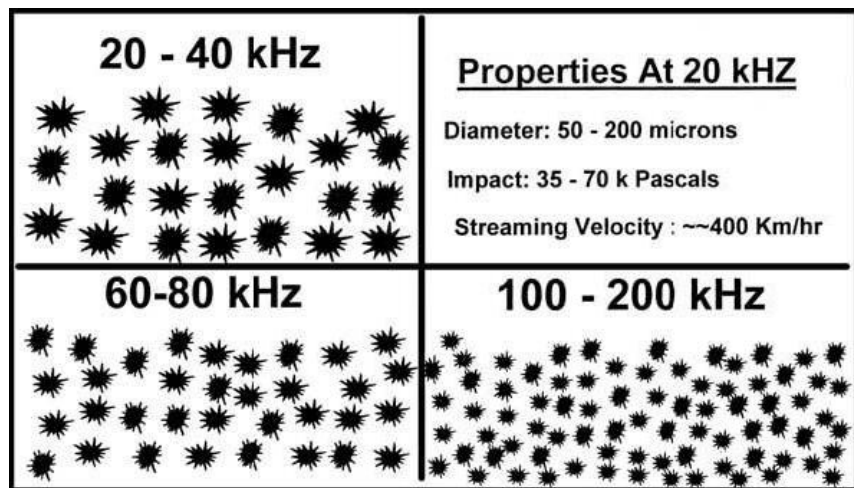

پایان جلسه هشتم