

جلسه دوم: دستگاه فرز و فرآیند فرزکاری







تئوری




سوال: برای موارد نامفروض کار پس کردن دو سطح
قطعه از چه روش باید استفاده کرد؟ $1. \text{min}$

- <https://www.aparat.com/v/nYXQc/>
- https://www.aparat.com/v/WzUVg/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%28%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%29


- در شیار تراشی لازم است با استفاده از ساعت اندازه گیری از ساعت بودن قطعه کار اطمینان حاصل نماییم.
- به دلیل استحکام پایین ابزار لازم است فرزکاری با احتیاط انجام شود.
- نحوه گیرش قطعه کار
- <https://www.aparat.com/v/YBCtO/>

	<p>الف</p> <p>فرزکاری سطوح روی قطعات (چند وجهی) مثل فرزکاری روی مهره‌ها و پیچ‌ها</p>
	<p>ب</p> <p>فرزکاری شیارهای قطعات مثل شیار تیغه فرز، مته، قلاویز، برقو و هزارخار</p>
	<p>ج</p> <p>فرزکاری شکاف روی سطوح مثل: کلاچ، پلوس و شکاف مهره‌ها</p>
	<p>د</p> <p>تراشیدن چرخ‌دنده‌ها</p>

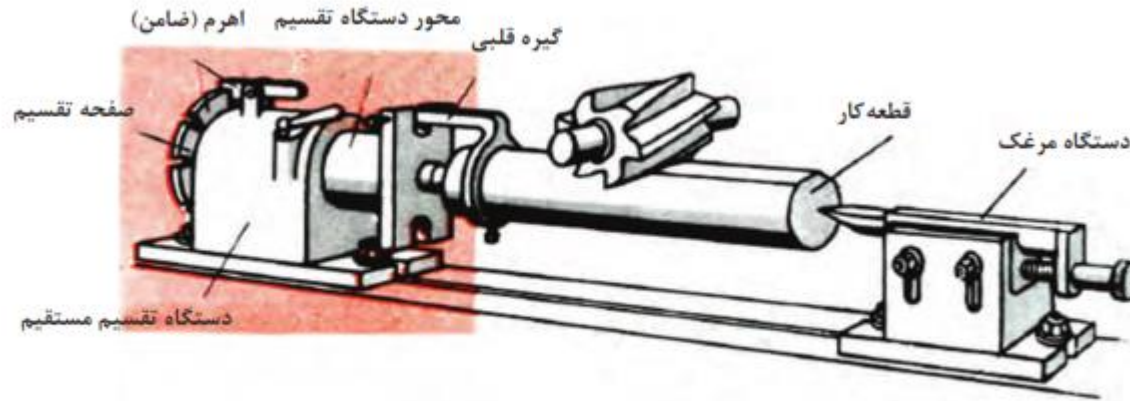

شکل ۲ دستگاه تقسیم مستقیم

نسبت ۱/۴۰

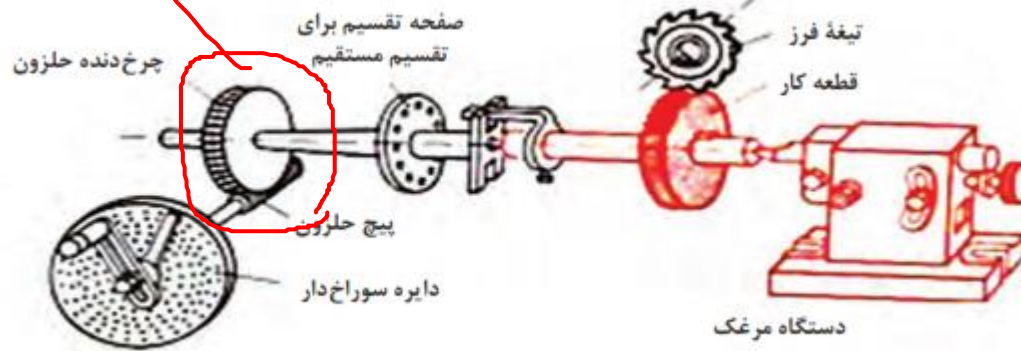

شکل ۳ شماتیک دستگاه تقسیم غیر مستقیم



شکل ۴ دستگاه تقسیم غیرمستقیم

برای تقسیم محیط کار به ۴۰ قسمت مساوی، تعداد گردش دسته تقسیم برای هر تقسیم (۱ = $\frac{40}{40}$) یک دور کامل خواهد بود.

برای تقسیم محیط کار به ۲۰ قسمت مساوی، تعداد گردش دسته تقسیم برای هر تقسیم (۲ = $\frac{40}{20}$) دو دور کامل خواهد بود.
سؤال ۲-

به نظر شما برای تقسیم محیط به ۱۰ قسمت، تعداد گردش دسته دستگاه تقسیم چقدر باید باشد؟
بنابراین با توجه به تقسیم‌بندی‌های بالا نتیجه می‌گیریم:

$$\text{نسبت دستگاه} = \frac{\text{تعداد تقسیمات کار}}{\text{مقدار گردش دسته}}$$

علائم اختصاری:

$$n_k = \frac{i}{Z} \quad \text{یا} \quad n_k = \frac{i}{T}$$

n_k = مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای هر تقسیم

i = نسبت حرکت بین حلزون و چرخ حلزون

T = تعداد تقسیمات قطعه کار

مثال ۲- برای تقسیم محیط کار به ۵ قسمت مساوی، مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید، در صورتی که نسبت دستگاه تقسیم ۱:۴۰ = i باشد.

$$n_k = \frac{i}{Z} = \frac{40}{5} = 8 \quad \text{دور کامل}$$

یعنی پس از انجام هر تقسیم، دسته به اندازه ۸ دور کامل باید بگردد.

مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای ساخت گل پیچ ۶ و ۴ گوش را به دست آورید.



از منابع مختلف تحقیق کنید که دستگاه تقسیم با چه نسبت‌هایی وجود دارد؟

دستگاه‌های تقسیم، معمولاً دارای سه صفحه سوراخ‌دار به شرح زیر می‌باشند:

صفحات سوراخ‌دار دستگاه تقسیم	
صفحه سوراخ یک طرفه (نرمال)	
تعداد ردیف سوراخ موجود در هر صفحه	صفحه سوراخ
۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ سوراخه	شماره ۱
۲۱-۲۳-۲۷-۲۹-۳۱-۳۳ سوراخه	شماره ۲
۳۷-۳۹-۴۱-۴۳-۴۷-۴۹ سوراخه	شماره ۳
صفحه سوراخ دو طرفه	
۱۶-۱۸-۲۰-۲۴-۳۱-۳۷-۴۱-۴۷ سوراخه	طرف اول صفحه I
۱۷-۱۹-۲۱-۲۹-۳۳-۳۹-۴۳-۴۹ سوراخه	طرف اول صفحه II



مثال ۳- برای تقسیم محیط کاری به ۶ قسمت مساوی توسط دستگاه تقسیم غیرمستقیم با نسبت $i = 40:1$ حساب کنید:

(الف) مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را.

(ب) صفحه سوراخ‌دار مناسب برای این تقسیم را.

(ج) فاصله دو بازوی قیچی را به اندازه چند سوراخ باید تنظیم کرد؟

حل:

$$n_k = \frac{i}{T} = \frac{40}{6} = 6\frac{4}{6} = 6\frac{2}{3}$$

مفهوم عدد $6\frac{2}{3}$ این است که برای هر تقسیم لازم است دسته تقسیم ۶ دور کامل و $\frac{2}{3}$ دور بگردد. (الف) چون عدد حاصل در مخرج در صفحه سوراخ‌دار وجود ندارد، صورت و مخرج را در یک عدد دلخواه ضرب کرده تا عدد حاصل در مخرج در صفحه سوراخ‌دار وجود داشته باشد.


(ب) برای گردش $\frac{2}{3}$ دور باید صفحه سوراخ‌داری که تعداد سوراخ‌های آن به عدد مخرج (۳) قابل تقسیم باشد انتخاب گردد. مثلاً صفحه سوراخ‌دار ۱۵ سوراخه. بنابراین باید صورت و مخرج کسر $\frac{2}{3}$ را در عدد ۵ ضرب

نمود تا عدد مخرج کسر نشان‌دهنده دایره سوراخ‌دار مورد استفاده باشد (شکل ۸).


$$n_k = 6\frac{2(5)}{3(5)} = 6\frac{10}{15} \text{ یا } n_k = 6\frac{2(6)}{3(6)} = 6\frac{12}{18}$$

یعنی برای هر تقسیم لازم است که دسته تقسیم روی ردیف ۱۸ سوراخه ۶ دور کامل و ۱۲ فاصله بچرخد.

<https://www.aparat.com/v/SwMKv/>

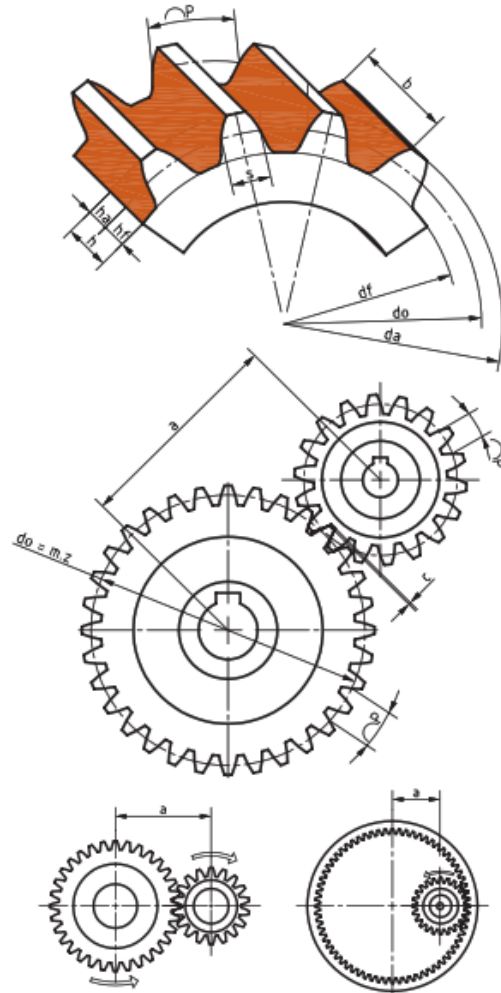

نام	فرمول
گام	$p = m \times \pi$
مدول	$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_a}{z + 2}$
قطر دایره گام	$d_o = m \times z = d_a - 2m$
قطر سردنده	$d_a = d_o + 2m$ $d_a = m(z + 2)$
قطر پای دنده	$d_f = d_o - 2/334 m$ $d_f = m(z - 2/334)$
ارتفاع سردنده	$h_a = m$
ارتفاع پای دنده	$h_f = m + c = 1/167 m$
ارتفاع دنده	$h = h_a + h_f$ $h = m + m + c = 2/167 m$
لقی	$c = \frac{1}{6} m = 0/167 m$
تعداد دنده	$N \text{ یا } Z = \frac{d_o}{m} = \frac{d_a - 2m}{m}$
پهنای دنده	$b \approx 10 m$
ضخامت دنده	$s = \frac{19}{40} p$
فاصله شیار دنده	$l = \frac{21}{40} p$
فاصله بین دو محور	خارجی $a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$ داخلی $a = \frac{m(z_2 - z_1)}{2}$

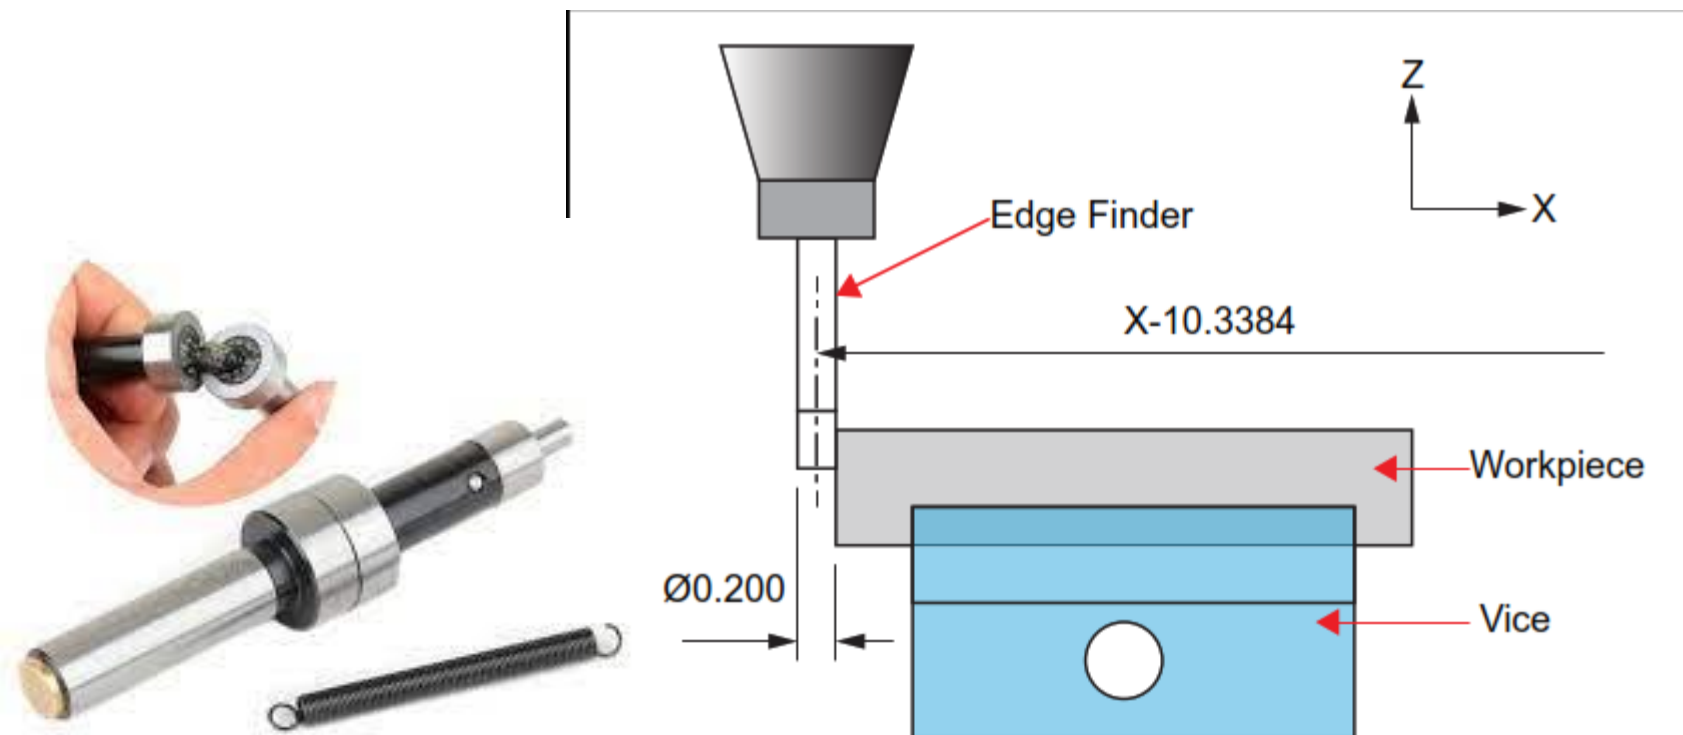

<https://www.dideo.ir/v/yt/t2Y6xR7iCto/setting-a-work-zero-with-an-edge-finder>

کاربرد: کف تراشی





کاربرد: ایجاد شعاع در
لبه های تیز (گرد کردن
لبه تیز)



کاربرد: ایجاد فرم و
پروفیل مشخص



Ball Nose End Mill



کاربرد: ایجاد پروفیل
های مختلف

کاربرد: ایجاد شیار



T-Slot Cutting and Shell Mill

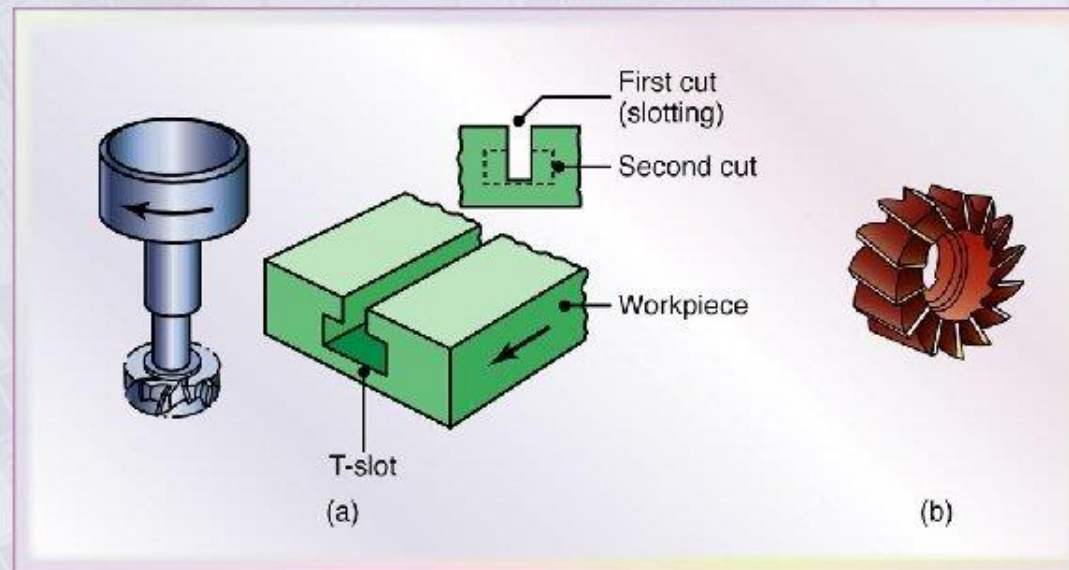



Figure 24.12 (a) T-slot cutting with a milling cutter. (b) A shell mill.

برای ایجاد شیارهای T و دم چلچله از این ابزار استفاده میشود




برای ایجاد بلوک های V شکل از این ابزار استفاده میشود

CDTooling Multi V Groove Drillmill Micro & Multi Function Tool
 60 Degree Included Angle Diameters: .020" 0.5MM to .787" 20 mm

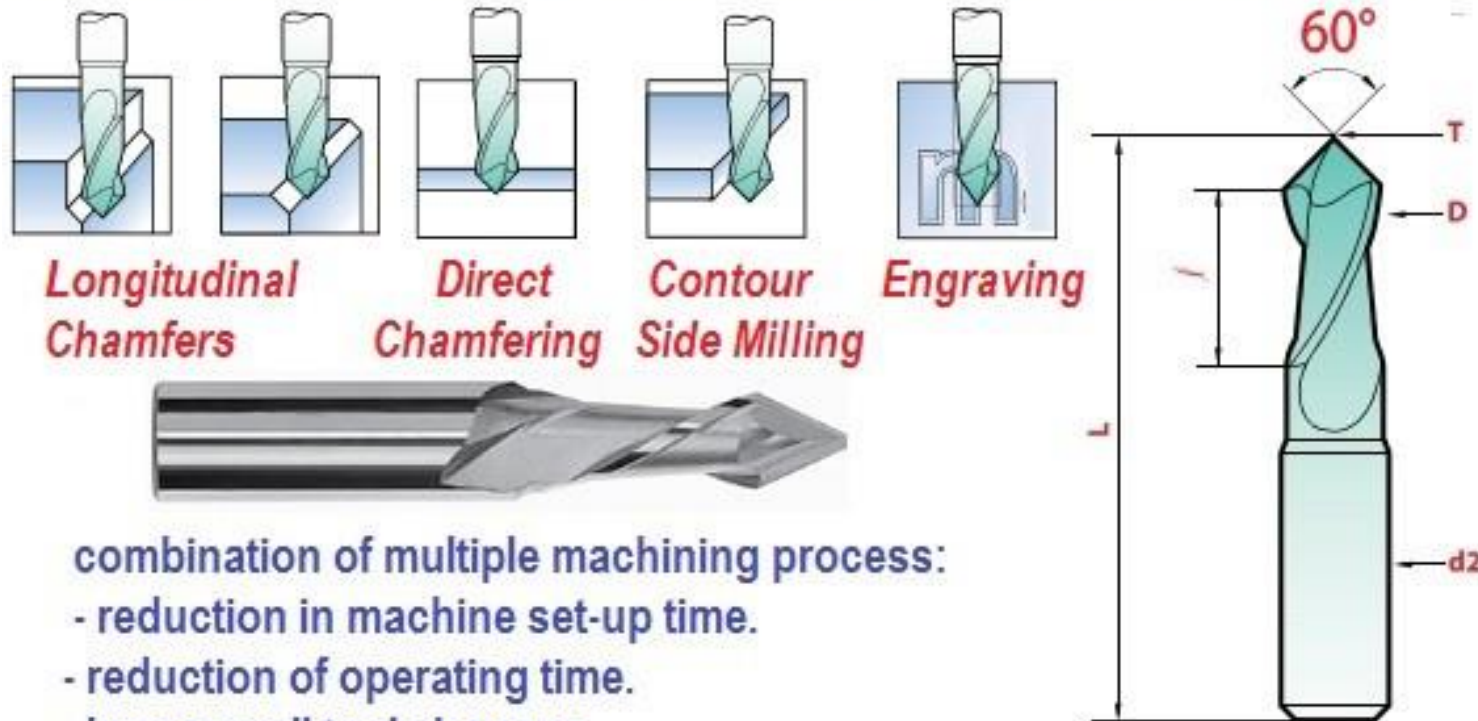


combination of multiple machining process:

- reduction in machine set-up time.
- reduction of operating time.
- less overall tool changes
- fine cutting edge with improved depth and surface finish.

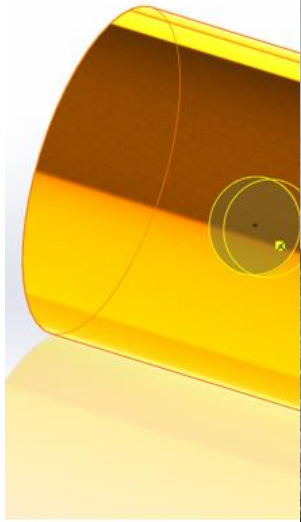


- ۱- استفاده
- ۲- مته بر
- ۳- مته



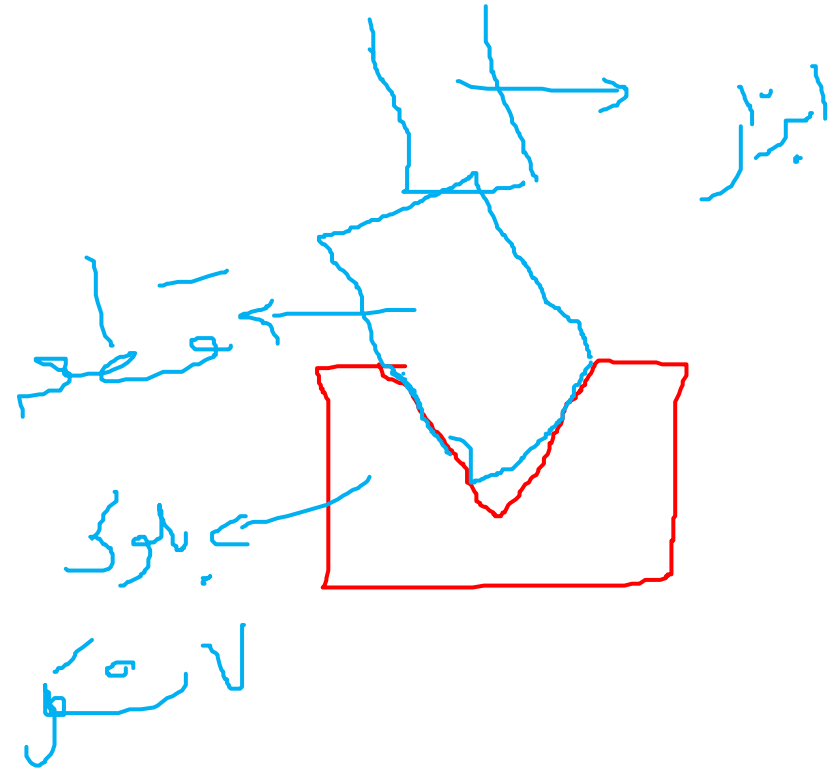



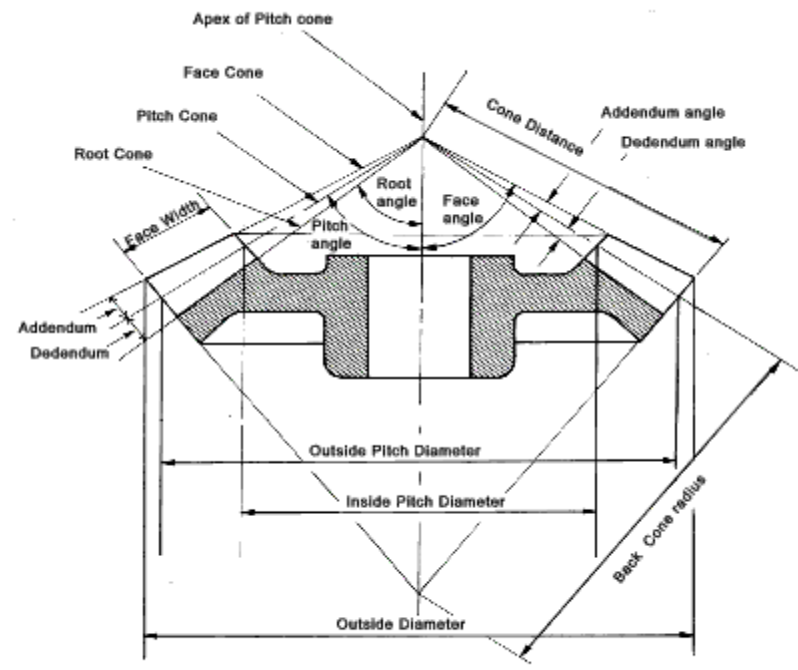

<https://www.aparat.com/v/Bwh74/>

No.	Item	Symbol	Formula	Example	
				Pinion (1)	Gear (2)
1	Shaft angle	Σ	Set Value	90°	
2	Module	m		3	
3	Reference pressure angle	α		20°	
4	Number of teeth	z		20	40
5	Reference diameter	d	zm	60	120
6	Reference cone angle	δ_1	$\tan^{-1} \left(\frac{\sin \Sigma}{\frac{z_2}{z_1} + \cos \Sigma} \right)$	26.56505°	63.43495°
		δ_2	$\Sigma - \delta_1$		
7	Cone distance	R	$\frac{d_2}{2 \sin \delta_2}$	67.08204	
8	Facewidth	b	It should not exceed $R/3$	22	
9	Addendum	h_a	$1.00m$	3.00	
10	Dedendum	h_f	$1.25m$	3.75	
11	Dedendum angle	θ_f	$\tan^{-1}(h_f/R)$	3.19960°	
12	Addendum angle	θ_a	$\tan^{-1}(h_a/R)$	2.56064°	
13	Tip angle	δ_a	$\delta + \theta_a$	29.12569°	65.99559°
14	Root angle	δ_f	$\delta - \theta_f$	23.36545°	60.23535°
15	Tip diameter	d_a	$d + 2h_a \cos \delta$	65.3666	122.6833
16	Pitch apex to crown	X	$R \cos \delta - h_a \sin \delta$	58.6584	27.3167
17	Axial facewidth	X_b	$\frac{b \cos \delta_a}{\cos \theta_a}$	19.2374	8.9587
18	Inner tip diameter	d_i	$d_a - \frac{2b \sin \delta_a}{\cos \theta_a}$	43.9292	82.4485

<https://gearsolutions.com/departments/cones-are-not-just-for-ice-cream/>

Gear Hob:


- d_{a0} Tool outer-Ø
- z_0 Number of starts
- γ_0 Tool helix angle
- ε Tool axial pitch
- n_i Number of gashes

Workpiece:


- d_{a2} Workpiece outer-Ø
- z_2 Number of teeth
- β_2 Workpiece helix angle
- b Gear width

Process:


- η Pivot angle
($\eta = \gamma_0 - \beta_2$)
- f_a Axial feed
- T Cutting depth

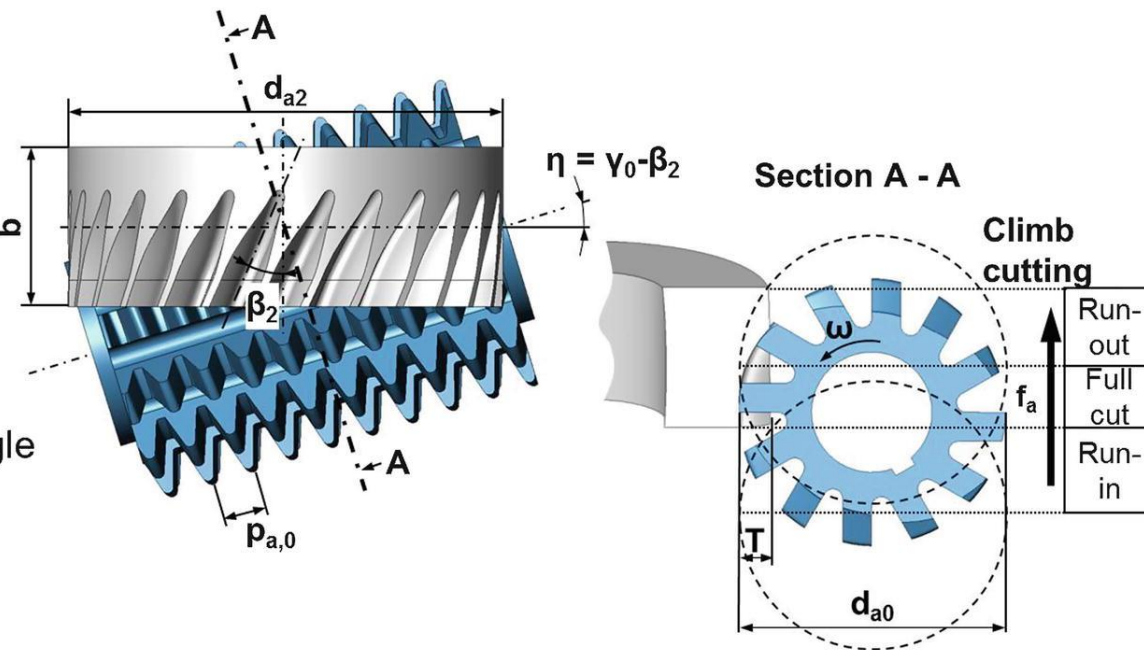

<https://www.aparat.com/v/Hxf3X>

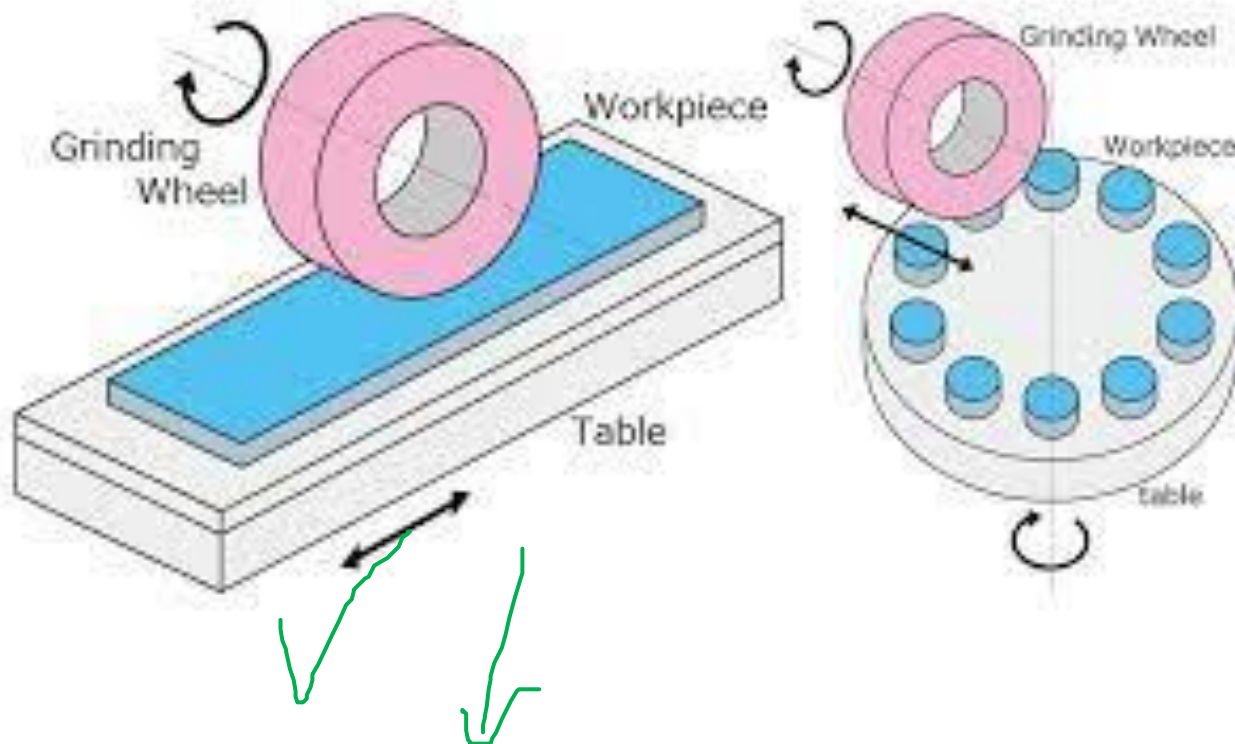

<https://www.dideo.ir/v/yt/g7dSA6UwnEE/machine-tools-lab-during-surface-grinding>

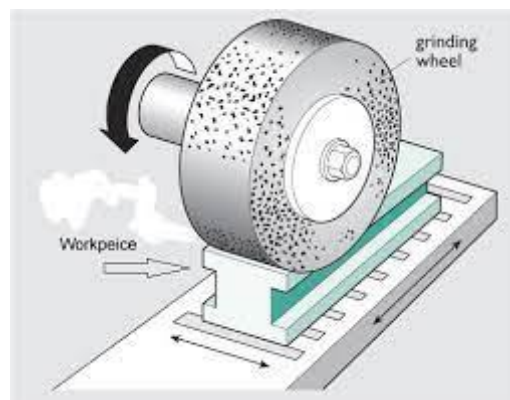

<https://www.dideo.ir/v/yt/IHMdi5Ua4YI/surface-grinding-operation>



پایان جلسه اول